

« L'art de construire et de bien disposer un cadran est l'art d'embrasser la voie des hommes, ou de diriger ... »

Dom Bedos de Celles, L'Horlogerie ou l'Art de mesurer le temps

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

N°77

L'ART
DE
CONVERTIR LE FER
FORGE'
EN ACIER;
ET
Jean Philippe de Crousaz
L'ART
D'ADOUCIR LE FER FONDU,

Ou de faire des Ouvrages de fer fondu auſſi finis que de fer forgé.

Par Monſieur de REAUMUR,
de l'Academie Royale des Sciences.

A PARIS,
Chez MICHEL BRUNET, Grand'Salle du Palais, au Mercure Galant.

M. DCC. XXII.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

Digitized by Google

Digitized by Google

A

SON ALTESSE ROYALE;
MONSEIGNEUR
LE DUC D'ORLEANS,
REGENT DU ROYAUME.

MONSEIGNEUR,

Les recherches qui ſont la matiere de cet Ouvrage ont été regardées favorablement par VÔTRE ALTESSE ROYALE *dés leur naiſſance;*

Digitized by Google

Elle s'eſt fait rendre un compte exact de leurs progrès ; il y a même ici tel Memoire, quoique long, dont elle a eu la patience d'entendre la lecture en entier ; enfin Elle a bien voulu récompenſer d'une maniere éclatante l'envie que j'avois montrée d'être utile au Public, & les efforts que j'avois faits pour y parvenir. Voilà bien des motifs pour oſer offrir un Ouvrage à VÔTRE ALTESSE ROYALE ; *ces mêmes motifs me font regretter de ce qu'il n'eſt pas plus digne de lui être offert ; l'eſperance qui me reſte eſt de ſuppléer, en partie, à ce qui y manque, par la continuation de mes Travaux ; de ſuivre d'autres recherches, déja avancees, auſquelles* VÔTRE ALTESSE ROYALE *s'intereſſe, parce qu'elles intereſſent le Public. Je n'ai que cette voye pour tâcher d'exprimer l'étenduë de ma reconnoiſſance, l'entier dévouëment, & le profond reſpect avec lequel je ſuis,*

MONSEIGNEUR,

DE VÔTRE ALTESSE ROYALE,

Le très-humble & très-obéiſſant Serviteur,
REAUMUR.

Digitized by Google

PREFACE.

ON a conſervé aux differentes Pieces qui compoſent ce Volume le nom & la forme de Memoires, qu'on leur avoit données quand on les a lûes dans l'Academie des Sciences : Elles avoient été écrites pour faire partie d'un Ouvrage plus conſiderable, pour entrer dans l'Hiſtoire ou la Deſcription generale des Arts, dont on m'a fait l'honneur de me charger ; ici elles ſe trouvent en quelque ſorte deplacées. Des endroits pourront paroître trop peu expliqués, même obſcurs, qui peut-être n'euſſent pas ſemblé tels, ſi ce qui regarde la converſion du fer en acier, & l'adouciſſement du fer fondu eût été precedé de ce qui appartient au travail des mines de fer, à la maniere de les fondre, à la maniere d'affiner le métal qu'elles donnent, de le rendre malleable. On auroit auſſi mieux vû l'utilité de ces Memoires, ſi on eût trouvé tout de ſuite la deſcription des Arts qui mettent en œuvre le fer & l'acier ; ils ſont à preſent iſolés & n'avoient pas été faits pour l'être. Cependant parce qu'étant réunis, ils donnent des inſtructions ſur deux matieres importantes au Public, & pour

leſquelles auſſi il a paru s'intereſſer, & que ces inſtructions ſuffiſent pour conduire dans la pratique, on a mieux aimé les faire paroître plûtôt, que de les faire paroître un peu plus à leur avantage.

Ils ſont diviſés en deux parties, ceux de la premiere traitent au long de la converſion du fer en acier, & de ce qu'il y a de plus eſſentiel à ſçavoir par rapport à l'acier. C'eſt à cette premiere partie que nous avons donné le nom de l'Art de convertir le fer en acier; comme nous avons donné aux Memoires de la ſeconde partie, celui de l'Art d'adoucir le fer fondu, ou de faire des ouvrages de fer fondu auſſi finis que de fer forgé, parce que c'eſt ce qu'on a eu en vûë d'y enſeigner.

Quand on donne les préceptes d'un Art, on a coûtume d'écrire d'une façon plus dogmatique que nous ne le faiſons; auſſi ne ſuivrons-nous pas entierement la même methode, lorſque nous décrirons, dans notre Hiſtoire generale, des Arts uſités & connus; alors nous n'aurons ſouvent qu'à rapporter des pratiques employées journellement; on pourra avoir les preuves de ce que nous aurons avancé, toutes les fois qu'on voudra aller voir travailler les Ouvriers. Mais les regles que nous avons à donner actuellement étant ou entierement nouvelles, ou, ce qui revient au même, conſervées myſterieuſement, nous n'avions pas ſeulement à les rapporter, nous avions en même temps à en prouver la bonté.

Digitized by Google

A la verité, nous euſſions pû commencer par donner des regles & venir enſuite aux preuves, c'eſt-à-dire aux experiences que nous avons faites; au lieu que nous avons commencé, preſque par tout, par detailler ſcrupuleuſement nos experiences. Je doute que la premiere methode ſoit la meilleure pour les matieres qui tiennent à la Phyſique. On voit mieux quel degré de certitude ont des aſſertions, quand elles ſont immediatement à la ſuite des experiences, d'où on les a deduites: par cette voye on montre à nud tout ce qu'on a fait; on n'en impoſe point ſur la force des preuves; on ne donne point lieu d'imaginer de ces reticences qui tendent à faire penſer qu'on a negligé de prouver ce qui pouvoit l'être aiſément. Commence-t'on par donner des propoſitions pour vrayes, le Lecteur a quelque penchant à croire qu'on les a tenues pour telles, avant que d'avoir tenté les experiences qu'on a faites pour les appuyer. Or il y a une grande difference pour la force des preuves entre des experiences d'où une propoſition a été tirée, qui ſemble l'avoir fait naitre neceſſairement, & entre des experiences employées aprés coup pour prouver une propoſition. Ce n'eſt pas que ces dernieres ne ſoient excellentes, qu'on ne doive ſouvent y avoir recours, mais il eſt plus avantageux que ce ſoit pour achever d'établir des conſequences tirées des premieres.

Pour s'inſtruire d'un nouvel Art, il n'eſt guere moins eſſentiel d'apprendre ce qu'il faut éviter,

que ce qu'il faut pratiquer ; & c'eſt ce qu'on enſeigne, lorſqu'on raconte naïvement tous les differents chemins par où on a paſſé pour arriver au but ; rien n'empêche que de ce but, on ne revienne enſuite ſur ſes pas en ligne plus droite. Enfin dés qu'il s'agit de recherches nouvelles, de découvertes, on doit mettre le Lecteur à portée de juger ſi on a tenté tout ce qui demandoit à l'être, lui épargner les eſſais inutiles, mais lui laiſſer auſſi entrevoir ce qui peut être eſſayé de plus, le mettre même ſur la voye de faire de nouveaux progrés. Aprés tout le Public veut aujourd'hui des choſes ; s'il eſt content pour le fond de ce que nous lui preſentons, nous pouvons eſperer qu'il ſera indulgent pour la forme ſous laquelle nous le lui avons preſenté.

Si on ne veut prendre qu'une idée groſſiere de nos Arts de convertir le fer en acier, & d'adoucir le fer fondu, on trouvera ſans doute dans ces Memoires des details ennuyeux. Je ne ſçai, par exemple, ſi dans cette diſpoſition on pourra ſoutenir la lecture du IV. Memoire, qui traite des fourneaux dont on doit faire uſage, & même je ne conſeille pas de l'éprouver. Nous avons eu principalement en vûe ceux qui auront envie de mettre la main à l'œuvre, & on ne ſçauroit croire, ſi on n'a tenté d'operer, combien de difficultés ſe preſentent dans l'execution des choſes les plus ſimples ; & l'embarras que peuvent donner des difficultés en apparence trés-petites. Peut-être

que l'envie de les lever, & d'être clair, m'aura fait trop groſſir ce Volume ? la longueur des ouvrages qui conduiſent à mettre la main à l'œuvre, ne doit pas neantmoins ſe meſurer entierement par le temps qu'il faut à les parcourir ; celui qu'ils épargnent pendant l'execution, doit être mis en ligne de compte. Des ouvrages de cette nature ne ſont pas de ceux où l'on doit laiſſer à deviner, où l'on doit craindre de preſenter des idées trop developpées. Les Lecteurs à qui ils ſont le plus neceſſaires, n'exigent nullement qu'on donne matiere à leur penetration de s'exercer, ils demandent que les procedés ſoient nettement & amplement expliqués.

Mais auſſi les raiſonnemens phyſiques pourront à leur tour paroître de ſurcroit à ceux qui ne veulent apprendre que des pratiques : qu'ils prennent garde pourtant que ces raiſonnements établiſſent des principes qui bien entendus mettront en état de lever les difficultés que nous n'aurons pas aſsés éclaircies, ni même prévûës. Si on fait quelque cas des découvertes qui ſeront rapportées, qu'on obſerve que c'eſt à ces mêmes raiſonnements à qui elles ſont dûes, & qu'ils peuvent donner des ouvertures pour les porter plus loin ; qu'on ne les regarde donc pas comme n'aïant pour objet qu'une ſimple curioſité phyſique. Souvent on héſite trop peu à partager les connoiſſances en curieuſes & en utiles ; cette diviſion n'eſt pas auſſi aiſée à faire & auſſi sûre qu'on penſe,

ſurtout en cette matiere. L'utile bien conſideré a toujours du curieux, & il eſt rare que le curieux bien ſuivi ne mêne pas à l'utile.

Je conviendrai pourtant, & comment n'en conviendrois-je pas ? que la plûpart des obſervations & des reflexions de ces Memoires ne doivent pas inſtruire le commun des Ouvriers ; elles ne ſont preſque que pour ceux qui ſont capables de conduire des entrepriſes, qui peuvent faire agir les Ouvriers, comme les Ouvriers font agir leurs outils ; en un mot il ne faut pas que tout le monde faſſe de l'acier, & des ouvrages de fer fondu, mais il faut mettre en état d'en faire des établiſſements ceux qui ſont capables de les ſuivre, & nous oſons nous promettre que nos Memoires ſuffiront pour cela Nous l'oſons même d'autant plus hardiment, que ſur les lectures que nous avons faites de quelques-uns de ces Memoires dans nos Aſſemblées publiques de l'Academie, & ſur les éclairciſſements que nous avons donnés à ceux qui nous les ont demandés, il y a déja quelques établiſſements commencés dans le Royaume ; ces Memoires devenus publics en augmenteront apparemment le nombre.

Mais quelque vîte que ſe faſſent ces nouveaux établiſſements, ce ſera toujours lentement au gré de l'impatience naturelle à la Nation. Dès que j'eus lû, dans des aſſemblées publiques, les memoires qui donnent les principes de nos Arts, on eût voulu trouver partout des aciers fins du Royaume

à choiſir ; on eût voulu que toutes les Boutiques euſſent été parées d'ouvrages de fer fondu les plus finis. On ne marche pas pourtant à ſi grands pas dans l'execution de ce qui demande certains arrangements, de ce qui demande qu'on réuniſſe un certain nombre d'Ouvriers, qu'on les inſtruiſe ; quelque ſimple que ſoit une profeſſion, on ne ſçauroit les y rendre habiles en un jour. Pour faire des ouvrages de fer fondu, il faut commencer par en faire faire des modelles, & ces modelles tiennent du temps à finir, & engagent à des dépenſes aſſés conſiderables.

Des reproches tout oppoſés & auſquels je me trouve flatté d'avoir à répondre, ſont ceux qui me furent faits après les Aſſemblées de l'Academie que je viens de citer ; il y eût gens qui trouverent étrange que j'euſſe publié des ſecrets, qui ne devoient pas être revelés ; d'autres auroient voulu qu'ils euſſent été confiés à des Compagnies qui en auroient fait uſage, & qui travaillant pour leur utilité propre, auroient auſſi travaillé pour le bien general du Royaume. Les ſentiments que ſuppoſe la premiere façon de penſer, ne ſont pas aſsés nobles, pour qu'on puiſſe même ſe glorifier d'en avoir de directement contraires ; ne ſont-ils pas même contre l'équité naturelle ? eſt-il bien sûr que nos découvertes ſoient ſi fort à nous, que le Public n'y ait pas droit, qu'elles ne lui appartiennent pas en quelque ſorte ? nous devons tous, c'eſt notre premier devoir, concourir au bien ge-

neral de la Societé; qui y manque, quand il peut y contribuer de quelque choſe, & qui y manque, quand il ne lui en coûteroit que de parler, manque à un devoir eſſentiel, & dans les circonſtances les plus odieuſes. Ce principe étant certain, reſtera-t il bien des circonſtances, où nous ſoïons abſolument Maîtres de nos découvertes?

Il eſt vrai qu'on ſe plaint depuis long-temps du peu de retour du Public, de ce qu'il ne recompenſe pas même de ſes éloges, ce qui lui eſt une fois connu; un ſecret tant qu'il eſt caché eſt regardé comme merveilleux, eſt-il divulgué, on dit n'eſt-ce que cela: on cherche à montrer qu'on le ſçavoit auparavant, les plus legeres traces, les moindres reſſemblances en ſont priſes pour des preuves. C'eſt ce qui a fourni pretexte à divers Sçavans de ſe reſerver des connoiſſances; & à d'autres d'envelopper celles qu'ils ſembloient communiquer de façon à faire acheter cher le plaiſir de les acquerir. Quand ces plaintes ſeroient fondées, l'injuſtice du Public ſuppoſée auſſi certaine, & auſſi generale, que quelques Auteurs le pretendent, en ſeroit on autoriſé à ſe reſerver ce qui peut lui être utile? Le Medecin ſeroit-il en droit de refuſer du ſecours dans un danger preſſant à des malades dont il n'auroit aucune reconnoiſſance à attendre, & dont même l'ingratitude lui ſeroit connue? Les avantages de l'eſprit intereſſent-ils moins que ceux du corps? Les connoiſſances juſtement appretiées, ne ſont-elles pas le bien le

plus

Digitized by Google

plus réel ? Je dirai même plus, c'eſt que ne publier pas ſes recherches auſſi clairement qu'on le peut, n'en montrer qu'une partie, & vouloir faire deviner le reſte, c'eſt à mon ſens ſe rendre reſponſable du temps qu'on fait perdre à des Lecteurs. Je voudrois que les Hommes n'admiraſſent point ceux, qui ſemblent avoir plus cherché à ſe faire admirer qu'à être utiles.

J'avouërai pourtant, je veux bien même qu'on penſe que je cherche à l'avouer, qu'il eſt juſte de recompenſer les Travaux de ceux qui ont produit des découvertes avantageuſes ; mais le Public ne ſçauroit leur devoir que des éloges ; & ce n'eſt pas la moins flateuſe des recompenſes, pour qui eſt touché de la veritable gloire : c'eſt à ceux qui tiennent les Rennes du Gouvernement à en diſpenſer d'une autre nature. Mais y a-t-il jamais eu dans le Royaume des circonſtances, où on ait eu autant lieu d'eſperer que les recherches qui ont le bien general pour objet, ſeroient ſoutenuës par des recompenſes de cette derniere eſpece. Je dois craindre de voir comparer avec mes Travaux celles par leſquelles Son Alteſſe Royale a bien voulu les encourager ; puis-je oſer moi-même donner occaſion de le faire en publiant juſques où elles ont été ? mais la reconnoiſſance m'y force, & l'interêt du Public exige que je lui apprenne ce que peuvent attendre ceux qui ſont capables de travailler avec plus de ſuccés. A peine eus-je fait à l'Academie la lecture du premier Memoire

Digitized by Google

ſur l'acier, que Monſeigneur le Duc d'Orleans voulût que j'euſſe de nouveaux moyens de pouſſer mes recherches ; cette lecture fut ſuivie de dons conſiderables par eux-mêmes, mais beaucoup plus encore par la bonté, j'oſerai le dire, par l'empreſſement avec lequel il s'eſt intereſſé à les rendre ſolides & durables. Afin même qu'ils fuſſent pour toujours à l'avantage des Sciences, il a ſongé à les faire paſſer après moi à l'Academie, pour tenir lieu d'une partie des fonds neceſſaires aux glorieux, & utiles Travaux de cette Compagnie *. Je n'ai point à craindre qu'on ſoupçonne que c'eſt la reconnoiſſance qui me dicte que les Sciences peuvent tout ſe promettre d'un Prince à qui l'envie même ne ſçauroit diſputer d'avoir pour elles l'amour le plus vif, & le plus éclairé. Les nouvelles découvertes, les nouvelles inventions trouvent toujours un accés facile auprès de lui, & ne l'approchent guere ſans que ſes vues contribuënt à à les perfectionner. Pour faciliter encore cet accés, aux ſciences naturellement timides, il a chargé de les lui produire celui qu'elles euſſent choiſi elles-mêmes, cet illuſtre Abbé * plus zelé, & plus entendu à faire valoir les bons Ouvrages, que ne le ſont leurs propres Auteurs.

Tout ſemble aſſûrer dans le Royaume aux

* *Par Arrêt, & Lettres-Patentes Sa Majeſté m'a gratifié d'une Penſion de douze mille livres ſur la Ferme des Poſtes, qui, par le même Arrêt, & les mêmes Lettres-Patentes doit paſſer, après ma mort à l'Academie Royale des Sciences.*

* *M. l'Abbé Bignon.*

Sciences, & ſurtout aux ſciences utiles, l'état le plus floriſſant; Sa Majeſté montre déja pour elle un goût au-deſſus de ſon âge, & quels progrés ne doit pas faire ce goût cultivé par des Leçons, qui ſeules ſeroient capables de le faire naître *.

Mais pour reprendre la ſeconde objection dont j'ai parlé, il s'eſt trouvé gens qui n'ont pas approuvé que les découvertes qui font l'objet de ces Memoires euſſent été rendues publiques; ils auroient voulu qu'elles euſſent été conſervées au Royaume; que nous euſſions imité les exemples de myſtere, peu loüables à mon ſens, que nous donnent quelques-uns de nos Voiſins. Nous nous devons premierement à notre Patrie; mais nous nous devons auſſi au reſte du monde; ceux qui travaillent pour perfectionner les Sciences & les Arts, doivent même ſe regarder comme les Citoyens du monde entier. Après tout ſi les recherches de ces Memoires ont les ſuccés qui me les ont fait tenter, il n'eſt point de Pays qui en puiſſe tirer autant d'avantages que le Royaume; il pourra à l'avenir ſe paſſer des aciers fins, dont il ſe fournit à preſent dans les Pays étrangers. Et cela pourtant en ſuppoſant qu'on ne negligera pas, comme nous ne faiſons que trop ſouvent, de tirer parti de ce qui ſe trouve parmi nous; en ſuppoſant qu'on n'abandonnera pas des établiſſements auſſi legerement qu'on les aura entrepris.

A l'égard des ouvrages de fer fondu, ils euſſent pû être, pendant quelque temps, particuliers à la-

* *Celles de M. l'Evêque de Frejus.*

France, & ils lui ſeront communs avec les autres Pays, où l'on en voudra entreprendre L'abondance de nos mines de fer, les endroits favorables où elles ſont ſituées nous donnent pour ce travail des facilités qu'on trouve en peu d'endroits. Mais nous avons encore pour ce genre d'ouvrages un avantage qui doit les faire rechercher dans les Pays, où on auroit des facilités égales, ou plus grandes pour le reſte. Le principal merite de ces ouvrages conſiſtera dans les ornements; il ne faut pas prendre la peine de mouler des ouvrages ſimples, qui ne demandent pas à être façonnés; les autres Pays nous accordent aſſés ce que nous appellons le goût, qui fait le grand merite de tout ce qui eſt du genre d'ornements; nous aurons plus d'art de les varier avec une certaine entente, qu'on n'en aura ailleurs; nous ſommes les Maîtres en tout ce qui eſt nouveautés de modes; c'eſt chés nous qu'on viendra ſe fournir de celles-ci, comme de celles de bien d'autres eſpeces. Peut-être même n'eſt-il pas mal qu'on travaille dans les autres Pays au fer fondu, pour nous engager à y travailler avec plus de ſoin. Nous aimons aſſés à faire ce que nous voïons faire ailleurs; ſouvent nous aimons mieux ajoûter aux inventions des autres, que faire valoir les nôtres.

Il y avoit deux partis à choiſir pour rendre ces Arts, & ſur tout celui d'adoucir le fer fondu, utiles au Royaume, ou d'accorder des Privileges à des Compagnies qui, comme celle des glaces,

euſſent eu ſeules le droit de faire de ces ſortes d'ouvrages, ou de donner une liberté generale à tous les Ouvriers d'y travailler. Le premier parti eût plûtôt fait paroître des Manufactures conſiderables, & le Public eût plûtôt à choiſir des ouvrages de ce genre. Dès que la liberté eſt generale, les Artiſans ſe chargeront de ce travail ; mais leur peu de fortune ne leur permettant pas de faire les avances neceſſaires pour fournir à une grande quantité d'ouvrages, & d'ouvrages trés-variés, parce que les premiers modelles coûtent cher, les ouvrages s'en multiplieront plus lentement ; les Compagnies qui pourroient entreprendre de plus grands établiſſements, n'oſeront peut-être les riſquer dans la crainte de voir bientôt leurs ouvrages copiés par tous les petits ouvriers. Mais outre qu'un amour de la liberté porte à ſouhaiter qu'il ſoit permis aux hommes de faire ce ſur quoi ils ont naturellement autant de droit que les autres, c'eſt que ſi les établiſſements ſe font de la ſorte plus lentement d'une maniere moins brillante, ils ſe feront d'une maniere plus utile au Public. Comment s'aſſurer d'une ſocieté qui ne ſoit pas trop avide de gain ? C'eſt le grand inconvenient des Privileges, qui d'ailleurs lient les mains à ceux qui n'en ont pas obtenu de pareils, & qui auroient été en état d'en faire de meilleurs uſages ; qui auroient eu plus de talens pour perfectionner les nouvelles inventions Ce n'eſt pas que les particuliers n'aïent pour le profit une ardeur égale à celle de Compagnies ; mais la crainte que leurs voi-

ſins ne vendent plus qu'eux, l'envie d'attirer le Marchand, leur fait donner à meilleur marché. J'ai eu la preuve de cette neceſſité de multiplier le débit ; j'avois permis à quelques Ouvriers qui avoient travaillé ſous mes yeux dans le Laboratoire de l'Academie, de faire des ouvrages de fer fondu ; malgré moi, ils vouloient les tenir à un prix exceſſif ; quand ils offroient pour 200 liv. en fer fondu ce qui en fer forgé en eût coûté 1200 à 1500, ils croyoient faire aſsés, quoiqu'ils euſſent dû le donner pour quatre à cinq piſtoles. Il n'y a donc d'autre maniere de rendre les choſes à bon marché, que de mettre les Ouvriers dans la neceſſité de débiter à l'envi.

Au reſte, ſi on ne trouve point ici tous les éclairciſſements que j'euſſe ſouhaité donner, & que peut-être j'aurois pû donner s'ils ne m'euſſent pas échappé, j'y ſupplérai autant qu'il me ſera poſſible. Qu'on me propoſe les difficultés par leſquelles on aura été arrêté, & on me trouvera toujours prêt à tâcher de les lever.

Nous avons été obligés d'employer aſsés ſouvent quelques termes qui pourront n'être pas familiers à tous ceux qui liront ces Memoires ; ordinairement nous les avons défini ; mais comme on oublie quelquefois ces définitions, qu'on eſt embarraſſé où les retrouver, pour épargner alors la peine d'aller conſulter des Dictionnaires, nous avons ajoûté à la fin de ce volume l'explication des termes que nous avons crû capables de faire quelque peine.

EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADEMIE ROYALE des Sciences, des Années 1720, 1721, & 1722.

Mr. DE REAUMUR ayant lû dans le cours des années 1720. 1721. & 1722. differents Memoires ſur l'*Art de convertir le fer en acier*, & ſur l'*Art de faire des ouvrages de fer fondu auſſi finis que de fer forgé*. La Compagnie a jugé qu'ils meritoient d'être imprimés. En foi de quoi j'ai ſigné le preſent certificat. A Paris ce 28. Août 1722. FONTENELLE, Secret. Perp. de l'Acad. Royale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conſeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conſeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra : SALUT. *Nôtre amé & feal le ſieur Jean Paul Bignon, Conſeiller ordinaire en nôtre Conſeil d'Etat, & Preſident de nôtre Academie Royale des Sciences*, Nous ayant fait trés-humblement expoſer, que depuis qu'il Nous a plû donner à nôtredite Academie, par un Reglement nouveau de nouvelles marques de notre affection, Elle s'eſt appliquée avec plus de ſoin à cultiver les Sciences qui ſont l'objet de ſes exercices ; enſorte qu'outre les Ouvrages qu'Elle a déja donnez au Public, Elle ſeroit en état d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaiſoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilege, attendu que celles que Nous lui avons accordées en datte du 6. Avril 1699. n'ayant point de temps limité, ont été déclarées nulles par un Arrêt de nôtre Conſeil d'Etat du treiziéme Août 1715. Et déſirant donner au Sieur Expoſant toutes les facilitez & les moyens qui peuvent contribuer à rendre utiles au Public les travaux de notredite Academie Royale des Sciences ; Nous avons permis & permettons par ces Preſentes à ladite Academie, de faire imprimer, vendre ou débiter dans tous les lieûx de nôtre obéiſſance, par tel Imprimeur qu'Elle voudra choiſir, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui ſemblera : *Toutes ſes Recherches ou Obſervations journalieres, & Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Aſſemblées* ; comme auſſi *les Ouvrages, Memoires ou Traitez de chacun des particuliers qui la compoſent*, & generalement tout ce que ladite Academie voudra faire paroître ſous ſon nom, après avoir fait examiner leſdits Ouvrages & jugé qu'ils ſont dignes de l'impreſſion : & ce pendant le temps de quinze années conſecutives, à compter du jour de la datte deſdites Preſentes. Faiſons défenſes à toutes ſortes de perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en introduire d'impreſſion étran-

gere dans aucun lieu de notre Royaume, comme auſſi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire aucuns deſdits Ouvrages imprimez par l'Imprimeur de ladite Academie, en tout ni en partie, par extrait ou autrement, ſans le conſentement par écrit de ladite Academie ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine contre chacun des contrevenans de confiſcation des Exemplaires contrefaits au profit de ſondit Imprimeur, de trois mille livres d'amende, dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un tiers audit Imprimeur, & l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous dépens, dommages & interêts: à condition que ces Preſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de ce jour: Que l'impreſſion de chacun deſdits Ouvrages ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & ce en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie: & qu'avant que de les expoſer en vente il en ſera mis de chacun deux Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de notre trés cher & feal Chevalier, Chancelier de France le ſieur d'Agueſſeau, le tout à peine de nullité des Preſentes. Du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir ladite Academie ou ſes ayant cauſe pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie deſdites Preſentes qui ſera imprimée au commencement ou à la fin deſdits Ouvrages ſoit tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conſeillers & Secretaires foi ſoit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceſſaires ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel eſt nôtre plaiſir. DONNÉ à Paris le vingt-neuf jour du mois de Juin l'an de grace mil ſept cens dix-ſept, & de notre Regne le deuxiéme. Par le Roi en ſon Conſeil, *Signé* FOUQUET.

Il eſt ordonné par l'Edit du Roi du mois d'Août *1686* & Arrêts de ſon Conſeil, que les Livres dont l'impreſſion ſe permet par Privilege de ſa Majeſté, ne pourront être vendus que par un Libraire & Imprimeur.

Regiſtré le preſent Privilege, enſemble la ceſſion écrite ci-deſſus ſur le Regiſtre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 75. Numero 105. conformement aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Conſeil du 13. Août 1703. A Paris le 3. Juillet 1717. *Signé*, DE LAULNE, *Syndic.*

Nous ſouſſigné Preſident de l'Academie Royale des Sciences, déclarons avoir en tant que beſoin cedé le preſent Privilege à ladite Academie, pour par elle & les differens Academiciens qui la compoſent en jouir pendant le temps & ſuivant les conditions y portées. Fait à Paris le premier Juillet mil ſept cens dix-ſept. *Signé*, J. P. BIGNON.

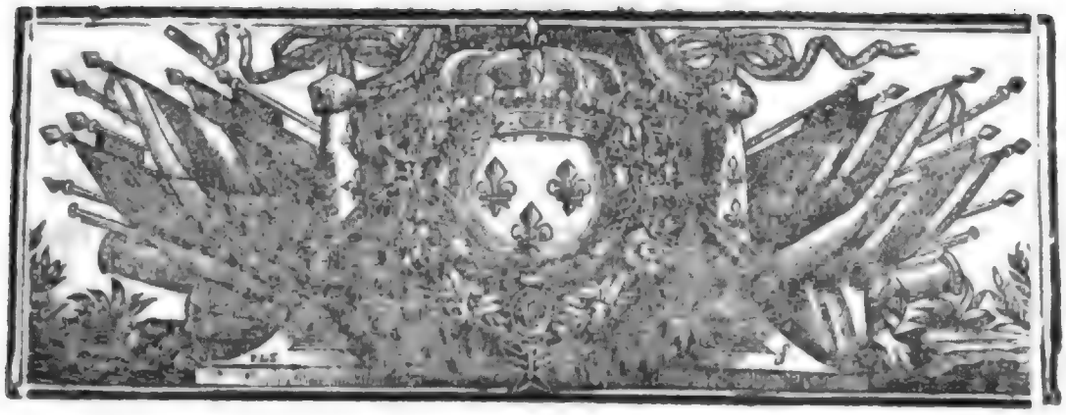

L'ART DE CONVERTIR LE FER FORGÉ EN ACIER.

PREMIER MEMOIRE.

Où, après avoir donné une idée generale des differentes manieres de faire l'Acier, on examine quelles ſont les matieres propres à convertir le Fer forgé en Acier, & quels mélanges on doit faire de ces matieres pour le changer dans l'Acier le plus fin, & le meilleur.

LES Mines de Fer ſont des composés de parties ferrugineuſes, de parties terreuſes & de parties ſulfureuſes & ſalines, nous le prouverons aſſés ailleurs, pour croire être en droit de le ſuppoſer à preſent. L'art a trouvé le moyen de séparer les parties métalliques

ou ferrugineuſes des matieres étrangeres avec leſquelles elles ſont mêlées, de réünir les parties diſperſées, d'en faire des maſſes, qu'il rend enſuite propres à tant d'uſages differens. La fuſion eſt le premier moyen employé pour y parvenir.

Les mines fonduës forment deux fluides de differente peſanteur, celui qui eſt compoſé des parties metalliques prend le deſſous, celui qui eſt fait des matieres étrangeres le ſurnage, & n'eſt qu'une ſorte de verre. Dans le plus grand nombre des fourneaux où l'on fond les mines de fer, quand une certaine quantité de mine a été miſe en fuſion, on donne écoulement au fluide métallique, on le conduit ordinairement en des moules groſſiers, où il prend la figure d'un long priſme, à baſe triangulaire, qui peſe quelquefois juſques à deux milliers, c'eſt ce qu'on nomme une Gueuſe. On peut faire prendre toute autre figure à cette matiere, les contrecœurs de cheminée, les chaudrons, marmittes & pots de fer, &c. ne ſont que le fer venu de cette premiere fuſion. C'eſt un fer impur qui n'eſt pas encore aſsés ſéparé de toutes les matieres étrangeres avec leſquelles il étoit confondu dans la mine; on le nomme en cet état Fonte de fer ou ſimplement Fonte; il eſt beaucoup plus dur & plus caſſant que le fer forgé, il ne ſçauroit ſoûtenir le marteau ni à chaud ni à froid.

Pour rendre la fonte, le fer fondu, un fer forgeable, on l'affine, c'eſt-à-dire, qu'on la fond une ſeconde fois; on la porte enſuite ſous un gros.

Digitized by Google

marteau mû par l'eau; qui peſe au moins un millier, elle en reçoit de terribles coups ; on la retire pour la chauffer encore preſque fondante,& la porter encore ſous le marteau & tout cela à diverſes repriſes ; cette matiere caſſante, à force d'avoir été chauffée & battuë, eſt changée en des barres forgeables. Entre les barres venuës de la même fonte, les unes peuvent être fer, & les autres acier, ſi on a ſuivi des procedés differens pour affiner differentes portions de cette même fonte. Nous ne nous ſommes pas proposés d'expliquer ici en quoy ces procedés different, nous le ferons trés au long dans l'Hiſtoire des Arts, à preſent nous voulons ſeulement donner une idée generale des differentes manieres dont on fait l'acier ; elles ſe réduiſent à trois.

La premiere & la plus commune, c'eſt de faire l'acier avec la fonte des Gueuſes, ou de la fonte qui comme celle des Gueuſes a coulé hors du fourneau. On fait de l'acier avec ces ſortes de fontes dans pluſieurs Provinces du Royaume, dans la Champagne, le Nivernois, la Franche-Comté, le Dauphiné, le Limouſin, le Perigord, la Normandie, &c. Souvent ce ſont des aciers groſſiers, on les appelle en quelques endroits des aciers à terre, parce qu'ils ne ſont guere propres que pour des outils à remuer la terre. Quand pourtant on travaille ces fontes, avec certaines précautions, on en tire des aciers fins. A Rives & à Vienne en Dauphiné on en fait des aciers trés-paſſables, propres à bien des ouvrages de Coûtellerie. Il en vient d'aſsés

fins des fontes du Limouſin. Dans les païs étrangers il y a des endroits où l'on eſt attentif à affiner les fontes à propos, & où on réüſſit à en faire de bons aciers.

La ſeconde maniere de faire de l'acier, eſt encore de le faire de fonte, mais d'une fonte qui n'a jamais coulé hors du fourneau. Il n'eſt point d'acier qui doive moins à l'art; s'il y a des mines qui puiſſent être appellées mines d'acier, ce ſont celles qui fourniſſent celui-ci, car par des procedés qui ſont préciſément les mêmes, on en tire & du fer & de l'acier; une certaine portion de la fonte venuë de ces mines donne du fer, & une autre portion donne de l'acier. Aux environs de Foderberg en Stirie, il y a quantité de fourneaux où l'on fond de ces ſortes de mines; on laiſſe figer dans les fourneaux même la fonte ſans l'avoir fait couler. Le Royaume nous fournit auſſi des exemples de cette façon de faire l'acier, mais dans des fourneaux beaucoup plus petits que ceux de l'Allemagne. C'eſt dans le Rouſſillon, & particulierement dans le Païs de Foix, où l'on a des mines, à la fonte deſquelles on ne donne point d'écoulement. Aprés avoir fondu la mine on réduit la fonte qui en eſt venuë à prendre de la conſiſtance; elle forme une maſſe qui ſe moule ſur le propre fond du fourneau, ſa figure eſt celle d'un eſpece de gâteau ou d'une boulle applatie; on la nomme un Maſſet. Quand on a retiré du fourneau ce maſſet ou cette maſſe, on la coupe en cinq ou ſix parties, ſelon des lignes paralleles à un de ſes grands diametres; on chauffe & forge enſuite cha-

Digitized by Google

cun de ces morceaux juſqu'à ce qu'on les ait étendu en barres. Une partie de chaque barre ſe trouve acier, & le reſte fer : ce qui eſt de ſingulier, & dont on trouvera dans la ſuite une raiſon aſſez probable, c'eſt que la partie de chaque barre qui eſt acier, vient principalement de la fonte qui étoit aux bords ou prés des bords du maſſet, le reſte donne du fer : auſſi ce qu'on tire d'acier de ces fontes n'eſt qu'un cinquiéme, ou un quart de ce qu'on en tire en fer. Ces aciers, que nous donnent nos mines du Royaume preſque naturellement, ſont groſſiers, peut-être eſt-ce autant notre faute que celles des mines ; ceux que donnent les mines des environs de Foderberg par des procedés équivalens pour le fond, ſont fins.

Ces deux manieres generales de faire l'acier, ſçavoir, ou avec des fontes qui ont coulé hors du fourneau, ou avec des fontes qui n'ont point coulé, pourroient être ſubdiviſées en bien des manieres particulieres, ſi nous rapportions toutes les differentes pratiques des ouvriers de differens païs.

Enfin la troiſiéme maniere de faire l'acier, c'eſt de convertir en acier des barres de fer forgé, de fer tel qu'on l'employe à nos uſages ordinaires. Les aciers venus de fer forgé, ſont des aciers fins, & on eſt en quelque ſorte maître de les rendre fins & durs au point où on les veut ; on peut toûjours empêcher qu'il n'y reſte ni veine, ni grain de fer. Il n'en eſt pas de même de ceux qui viennent immédiatement des fontes, nos ouvriers

ne ſçavent que trop qu'il eſt ordinaire de trouver les aciers qu'on leur apporte d'Allemagne fourrés de fer ; on les leur vend dans des barils, ce défaut eſt cauſe qu'une grande partie de l'acier de chaque baril eſt achetté en pur perte pour eux. Nous ne nous arrêterons pas à faire valoir les aciers de fer forgé, à les élever au deſſus des autres, à comparer les qualités des differens aciers, il n'en eſt pas temps encore, il ſuffit qu'on ſçache que dans quantité de païs tous les aciers fins qu'on employe ſont faits de fer forgé. L'Angleterre n'en met point d'autres en œuvre pour les meilleurs ouvrages, on y fait de cette ſorte d'acier, quoy qu'on ſoit obligé de tirer de Suede les fers qui y ſont propres. En Italie, & en divers Cantons de l'Allemagne on fait de même de l'acier de fer forgé. Enfin s'il y a bien des païs où l'on ne convertit pas le fer en acier, il n'en eſt guere, où on n'ait tenté de le faire, & cela apparemment parce qu'on a toûjours regardé les aciers de fer forgé comme les meilleurs, & comme ceux de la qualité & de la fineſſe deſquels il eſt le plus aiſé de s'aſſurer.

Le Royaume, qui a des aciers communs à revendre, manque de ceux-ci : il lui coûte tous les ans des ſommes conſiderables pour ſe fournir d'aciers fins, auſſi n'eſt-il rien qu'on ait tenté plus de fois que d'établir des manufactures pour convertir nos fers en acier ; C'eſt un art qui eſt conſervé miſterieuſement dans les païs où on le pratique.

La Cour a cependant été accablée, & ſur tout

depuis trois ou quatre ans de François & d'Etrangers de tous païs, qui dans l'eſperance de faire fortune ſe ſont preſentés comme ayant le veritable ſecret de convertir le fer en acier. Mais comme on n'a vu aucuns fruits de leurs travaux, & des graces qui ont été accordées à pluſieurs, on a preſque regardé comme des chercheurs de pierre philoſophale ceux qui promettoient de changer les fers du Royaume en aciers excellents. Le public tient pour impoſſible ce qui a été tenté inutilement un grand nombre de fois; il ne veut point, ou n'eſt point à portée d'examiner ce qui a fait échouer les tentatives.

Malgré les préjugés établis contre la converſion de nos fers en acier, il me parut qu'elle étoit trop importante pour qu'on ne cherchât pas au moins une bonne fois à quoy il falloit s'en tenir; je voïois d'ailleurs avec regret que le Royaume, quoyque plus riche peut-être qu'aucun païs du monde en mines de fer, employoit chaque année de ſi grandes ſommes en acier, & en outils d'acier, qu'il tire des païs étrangers.

La poſſibilité de la converſion du fer en acier n'avoit pas beſoin d'être prouvée, elle étoit démontrée de reſte par le ſuccès avec lequel on y travaille en Angleterre, en Allemagne, en Italie &c. Toute la queſtion étoit donc de ſçavoir ſi avec le ſecret pratiqué dans les païs étrangers, nous pourrions de nos fers, faire des aciers qui égalaſſent ceux qu'ils font des leurs; où aprés tout, nôtre pis aller devoit

être de travailler en France à convertir en acier des fers étrangers, comme on y travaille en Angleterre, où on fait d'excellents aciers avec du fer de Suede, qui à Paris ne nous coute, en certains temps, guere plus que les fers du Royaume; & qui dans nos Ports eſt quelquefois à auſſi bon marché que celui qui vient de nos mines. Mais l'examen que j'avois fait des fers du Royaume, & que j'avois eu occaſion de faire à fond, lorſque j'ay décrit nos differents fourneaux & forges à fer, & tous les arts qui mettent en œuvre ce métal, cet examen dis-je, m'avoit fait connoître que nous avions des fers de tant de qualités differentes qu'il me paroiſſoit hors de doute que nous en avions de propres à devenir d'excellent acier, de quelque nature que l'acier le demandât. Je ſçavois même qu'il y avoit eu en Bearn une ou deux Fabriques où une perſonne de condition avoit fait travailler à convertir des fers de cette Province en des aciers que j'avois trouvés bons, quoyque un peu inferieurs à ceux d'Allemagne.

Je ſuppoſai donc & je crus pouvoir ſuppoſer le fer propre à être converti en acier tout trouvé, qu'il ne s'agiſſoit plus que d'avoir les procedés convenables pour le convertir, ſauf enſuite à les éprouver ſur toutes nos eſpeces de fer. Mais ces procedés ſont un ſecret, gardé comme tel par ceux qui les pratiquent. Les livres à ſecrets ne manquent pas de donner celui-ci, pour un, même qu'on y cherche, on y en trouve à choiſir, tous éprouvés & ſurs

ſurs pour qui ne les eſſaye pas. Le nombre de ces prétendus ſecrets, rapportés par differents Autheurs, eſt ſi grand que quand le véritable ſecret en ſeroit un, on auroit auſſi-tôt fait de le chercher de nouveau que d'entreprendre de le demeſler d'avec les faux ſecrets parmi leſquels il eſt confondu.

Ce qui m'a plus aidé dans cette recherche, que les livres, c'eſt une réflexion que j'ai faite ſur des procedés fort en uſage parmi les Ouvriers qui ont beſoin de donner une grande dureté à des ouvrages de fer. Ceux qui font les groſſes limes n'y employent que du fer, ils les rendent néantmoins auſſi dures que les limes d'acier. Les Arcbuſiers font prendre une dureté pareille à quantité de pieces de fuſil, composées de pur fer, & cela par le moyen des trempes en paquet ; c'eſt-à-dire, comme nous l'expliquerons ailleurs plus au long, qu'après, que ces Ouvriers ont donné à leurs pieces de fer une figure convenable, ils les renferment dans des boëtes de tole avec un meſlange de différentes drogues ; ils enduiſent ces boëtes de terre & les mettent enſuite dans un fourneau, où ils leurs donnent un feu plus ou moins long ſelon la groſſeur des pieces renfermées. Après avoir retiré ces piéces du feu ils les trempent toutes rouges dans l'eau froide, elles s'y endurciſſent comme l'acier. Or pourquoy cette opération rend-elle le fer capable de prendre une pareille dureté ? Quand j'ai cherché à le découvrir, j'ai reconnu que c'eſt qu'elle convertit en acier les premieres couches du fer. Alors les limes de fer

agiſſent comme celles d'acier, leurs dents ſont d'acier comme celles des autres. Des experiences inutiles à rapporter ici m'ont pleinement convaincu du changement de cette partie du fer en acier, auquel les ouvriers ne prennent pas garde; ils ſe ſervent d'outils réellement d'acier, & ils les croyent de fer.

La conſéquence que j'ai tirée de cette obſervation, c'eſt que les matieres employées pour les trempes en paquet, pourroient faire la baſe des compoſitions propres à convertir le fer en acier; que ſi ceux, qui trempent en paquet, donnoient un feu plus long à leurs pieces qu'ils les rendroient acier juſqu'au centre; cela ſeroit fort inutile aux outils dont nous avons parlé, qui n'ont beſoin de dureté que dans leurs premieres couches; mais la remarque m'étoit eſſentielle à moy qui cherchois à rendre des barres de fer entierement acier.

Les baſes des compoſitions employées pour les trempes en paquet ſont des charbons pillés, des cendres, des ſuyes, qu'on aſſaiſonne de ſels & qu'on mêle avec diverſes matieres, ſoit vegetales, ſoit animales, ſoit minerales. Les ſecrets enſeignés pour convertir le fer en acier reviennent aſſés ſouvent, pour le fond, à ces compoſitions; mais chaque Ouvrier a ſes ingrediens favorits qu'il y fait entrer; il a ſes doſes particulieres dont il fait myſtere. Après tout quand chaque Ouvrier d'Allemagne, d'Angleterre, ou des autres pays m'euſſent communiqué leurs compoſitions, j'en ſerois toûjours venu

aux eſſais que je rapporterai dans la ſuite, ils ne m'en euſſent épargné aucun; indépendemment de l'interêt du Royaume, la matiere étoit aſſés importante en ſoy pour meriter d'être examinée à fond. Il falloit s'aſſûrer ſi les ingrediens qu'on employe ſont les meilleurs, ſi on ne pouvoit leurs en ſubſtituer d'autres dont l'effet fût plus ſur, ou plus prompt; s'aſſûrer, par exemple, ſi certains ſels meritent la préference dont ils ſont en poſſeſſion; ſi on n'en néglige point qui ſeroient employés avec plus de ſuccés; ſi on ne fait point entrer dans ces compoſitions des matiéres qu'on en devroit écarter comme nuiſibles, ou au moins comme inutiles. Il falloit parvenir à déterminer les juſtes doſes de chaque matiere, chercher s'il n'y avoit pas moyen de parvenir à faire en acier quelque choſe de mieux que ce qu'on fait aujourd'huy; voir juſques où la perfection de l'acier pourroit être portée. Enfin il falloit réduire en regle la maniere d'opérer la converſion du fer en acier, en faire un art connu, aiſé à exercer par les ouvriers. Mais c'eſt un art qu'il falloit inventer avant que de le décrire; on n'y pouvoit parvenir que par un nombre d'experiences qui devoit ſembler prodigieux, j'ai oſé les tenter, & je ſerai très-content du travail où elles m'ont engagé, ſi le public en retire quelque avantage.

Pour rapporter les expériences que j'ai faites, & les obſervations qu'elles m'ont fournies dans un ordre propre à inſtruire, je les diſtriburai en diffé-

rents mémoires qui ſeront autant de parties de notre art. La premiere partie, où ce premier mémoire ſera uniquement employé à faire connoître la route que j'ai ſuivie pour découvrir les compoſitions les plus propres à convertir le fer en acier; il apprendra enſuite quels ſont ces compoſitions, il révelera la partie myſterieuſe de notre art. Le ſecond mémoire ne contiendra que des obſervations générales qui conduiſent à regler le feu à propos, & neceſſaires pour préparer au troiſiéme & quatriéme mémoires dont l'un enſeignera à faire les eſſais d'acier en petit, & l'autre expliquera la conſtruction du fourneau & ce qui y a raport. Dans le cinquiéme nous tâcherons de caracteriſer les fers de différentes eſpeces par rapport aux diſpoſitions qu'ils ont pour être convertis en acier. Nous donnerons dans le ſixiéme des obſervations ſur les changemens qui ſe ſont faits dans le fer pendant ſa transformation, & un reſultat de ce qu'il en couſte pour l'opérer. Nous profiterons des connoiſſances que ces obſervations nous auront données pour mieux établir le caractere qui diſtingue le fer de l'acier, qu'on ne l'a fait juſqu'ici; nous tâcherons de le faire ſoit par la compoſition, ſoit par la décompoſition de l'acier, ſoit par l'analogie qui ſe trouve entre les différentes maniéres de faire l'acier immédiatement avec les fontes, & celles de le faire avec le fer forgé. C'eſt à quoy ſeront deſtinés le ſeptiéme, le huitiéme & le neuviéme mémoires; ils ren-

Digitized by Google

fermeront auſſi des inſtructions qui ne ſeront pas inutiles pour la pratique de notre art. Dans le dixiéme nous ferons enſorte de donner des moyens de juger des perfections des différens āciers, & d'en faire la comparaiſon. Dans les derniers mémoires nous eſſayerons d'expliquer l'effet de la trempe, nous examinerons les différentes ſortes de trempes & de recuits, & nous établirons ſur cette matiere, aſſés importante dans la pratique des arts, le plus de regles qu'il nous ſera poſſible. Mais venons à la premiere partie.

Nous nous ſommes donc uniquement propoſés de rapporter dans ce premier mémoire les expériences qui nous ont conduit au mêlange, & à la doſe des matiéres qui entrent dans les compoſitions qui nous ont paru les plus ſûres pour changer le fer en excellent acier; quoique ce ſoit la partie ſecrette de notre art, ce n'eſt pas ce qu'il a de plus intereſſant, ce n'eſt qu'un recit de tentatives différentes, dont nous euſſions volontiers évité l'étalage, ſi ce récit nous eût ſemblé moins eſſentiel. Une grande partie des eſſais, que nous rapporterons, n'ont rien operé, nous n'avons pourtant pas crû qu'il fût moins néceſſaire d'en faire mention que de ceux qui ont le mieux réuſſi; ils épargneront à d'autres la peine de les répeter, ou au moins ils apprendront le ſuccés qu'on en doit attendre. Il eſt preſque auſſi important de ſçavoir les matiéres & les doſes des matieres qui ſont à rejetter, que de connoître celles qui doivent être

employées ; je pourrois bien décrire tout d'un coup les compoſitions qui m'ont paru les meilleures, & dire que je ne les donne pour telles, qu'après une infinité d'experiences ; mais pourquoy m'en croiroit-on, ſi je n'apprends, qu'elles ſont les experiences que j'ay faites ? car enfin il n'y a que ces experiences réunies, qui puiſſent prouver que la préference que nous donnerons à certaines compoſitions eſt fondée ; elles montreront la route que nous avons ſuivie, elles feront par conſéquent voir, ſi nous avons tenté, tout ce qui pouvoit l'être avec quelque vraiſemblance pour la perfection de l'acier, pour la porter juſques où elle peut aller. D'ailleurs ſi nous avons obmis des experiences que quelqu'un croiroit ne devoir pas être négligées, on les entreprendra avec d'autant plus d'aſſurance qu'il n'y aura encore rien de décidé contre leur ſuccès.

Nous ne pouvons nous diſpenſer de commencer par donner une idée groſſiere de la façon dont on employe les matieres neceſſaires pour operer la converſion du fer en acier. Communément on a des caiſſes ou de grands creuſets quarrés dans leſquels on renferme les barres de fer qu'on veut changer en acier ; les uns font faire ces caiſſes ou creuſets de tole, les autres les font faire de fonte, & d'autres enfin n'employent que des creuſets de terre ; au lieu de caiſſes quelques uns ont des fours conſtruits exprès, où ils peuvent placer de longues barres. Quoyqu'il en ſoit, après

avoir coupé ces barres d'une longueur proportionnée à celle de la capacité où on les veut mettre, on les couche, on les arrange, par lits qu'on sépare les uns des autres par d'autres lits faits de la compoſition propre à les changer en acier. Les creuſets étant remplis, on les couvre, on les lutte, & on leur donne un feu violent & plus ou moins long ſelon la conſtruction du fourneau, ſelon la quantité & l'épaiſſeur du fer qu'on y renferme, c'eſt ce qui ſera expliqué dans les autres mémoires ; ce que nous venons de dire ſuffit pour l'intelligence de celui-ci.

Il s'agiſſoit de faire des experiences qui découvriſſent l'effet que produiſent ſur le fer differentes matieres ſéparement, ou mêlées enſemble en differentes proportions, qui envelopperoient ce fer pendant qu'il ſeroit chaufé par un feu d'une force, & d'une durée convenable : pour y parvenir je commençai par faire faire quantité de petits creuſets de terre, quarrés, ou quarrés long. Tous les creuſets d'une même fournée étoient égaux & ſemblables ; je renfermois dans chaque creuſet des morceaux de fer de même qualité, égaux en poids & en toutes dimenſions. Je leur donnois le feu le plus égal qu'il m'étoit poſſible ; j'entourois le fer de chaque creuſet d'une matiere differente, ou d'un meſlange de matieres differentes ; c'étoit donc uniquement à la difference des matieres qu'il falloit attribuer la difference des changemens faits dans le fer, puiſque d'ailleurs tout le reſte étoit égal-

J'ai ſouvent employé des creuſets qui ne pouvoient contenir qu'une demi-livre ou même un quarteron de fer, avec la compoſition qui le devoit envelopper. Par-là j'avois la facilité d'expedier trente à quarante eſſais dans une ſeule fournée d'un aſſés petit fourneau. Si j'euſſe voulu commencer par des experiences en grand, les fonds d'un puiſſant état euſſent à peine pû ſuffire à toutes celles dont j'ai eu beſoin. Auſſi dirai-je en paſſant, que la plûpart de ceux qui ont tenté de convertir les fers du Royaume en acier ont échoué pour avoir voulu commencer à travailler trop en grand; il nous a paru que quelques uns avoient le fond du ſecret; mais avant de ſçavoir ce qu'il falloit y ajoûter ou y retrancher par rapport à la nature des fers auſquels ils devoient l'appliquer, ou par rapport à la conſtruction des fourneaux dont ils étoient obligés de ſe ſervir, ils ont toûjours voulu commencer par convertir à la fois une grande quantité de fer; leurs premiers eſſais leurs coûtoient ſi cher, qu'avant qu'ils euſſent pû parvenir à faire tous ceux qui étoient néceſſaires pour rectifier les doſes de leur compoſition, ils avoient épuiſé leur petite fortune, & toutes les reſſources qu'ils pouvoient tirer de ceux qui s'étoient aſſociés avec eux.

Je commençai par eſſayer huit compoſitions differentes; les trempes en paquet m'avoient donné l'idée de quelques unes, je leur en joignis d'autres que j'avois trouvé imprimées, & une que

M.

Digitized by Google

M. d'Angervilliers, attentif au bien du Royaume, nous avoit tiré d'Allemagne, d'où ſon Intendance de Straſbourg le met à portée. Le ſuccès de cette premiere experience fut au moins auſſi heureux que je l'attendois ; les fers de tous mes creuſets, après 59. heures de feu, furent plus d'à moitié changés en acier ; remis au feu une ſeconde fois, & pendant un pareil tems, ils le furent entierement. A la verité ils n'étoient pas des aciers tels que je les cherchois ; les uns étoient trop groſſiers, d'autres n'étoient guére plus durs que le fer ; quelques-uns étoient fins & durs, mais ils ne pouvoient ſoûtenir le marteau, il eût été impoſſible de les travailler. C'en étoit pourtant aſſés pour m'apprendre que j'étois ſur les voyes, mais qu'il falloit démêler ce qui manquoit à quelques-unes de mes compoſitions, ce que d'autres avoient de trop ; enfin qu'il falloit les décompoſer chacune, pour connoître l'effet de chacune de leurs matieres, & que je viendrois enſuite à combiner ces differentes matieres en differentes proportions.

Mais pour ne rien laiſſer en arriere, & remonter auſſi loin qu'on pouvoit aller, je crus qu'il falloit commencer par rechercher ſi le fer qui a été chauffé long-tems, & violemment ſans être expoſé à l'action immédiate de la flâme, de cela ſeul n'acquieroit pas les qualités de l'acier. Si la durée du feu ſeule n'avoit pas produit une partie des changemens que j'avois obſervé. Pour m'en éclaircir, je renfermai des morceaux de fer

dans divers creuſets où je ne les entourai que de matieres inſipides, ou preſque inſipides : les uns étoient enveloppés de terre à Potier, pareille à celle dont le creuſet étoit fait ; d'autres l'étoient de chaux commune ; d'autres de plâtre ; d'autres de poudres d'os calcinés ; d'autres de differentes ſortes de ſable ; d'autres de cendres leſſivées, & enfin d'autres de verre pillé. Tous ces eſſais m'apprirent que le feu n'étoit pas capable de convertir en acier un fer qui n'étoit environné que de matieres trop terreuſes & preſque inſipides. Pluſieurs de ces matieres ont pourtant produit des effets differens ſur le fer, qui m'ont paru meriter d'être remarqués, & qui pourront avoir leurs utilités.

La chaux ordinaire, par exemple, la chaux d'os ou les os calcinés loin de donner au fer quelque diſpoſition à être acier, n'en ont fait qu'un fer plus doux à la lime, & au marteau ; & c'eſt une obſervation dont nous ferons dans la ſuite des uſages, qui valent peut-être bien celui de convertir le fer en acier.

Mais une ſeconde obſervation, que la précedente rendra encore plus ſinguliere, c'eſt que le plâtre qui n'eſt lui-même que la chaux d'une eſpece de pierre tendre, & dont on auroit dû attendre des effets aſſés ſemblables à ceux de la chaux ordinaire en a produit de très-differens. A la verité il n'a point changé le fer en acier ; mais qui auroit ſoupçonné que ce fût un des fondants

du fer des plus efficaces? Quand j'ai donné au creuſet, où j'avois mis du plâtre, une chaleur auſſi violente qu'aux autres creuſets, j'ai trouvé les barreaux de fer réduits en une maſſe ronde, ou un peu applatie, en un mot, dans une maſſe qui s'étoit moûlée ſur le fond du creuſet. Quand la chaleur a été moins vive, que le fer n'a pas été mis en fuſion, il a été tout diviſé en écailles qui ſe séparoient pour peu qu'on les touchât ; il reſtoit ſeulement au centre de chaque barreau quelques filets d'un fer fort doux, mais les écailles étoient friables, comme ſont toutes les écailles de fer. J'ai quelquefois ouvert les creuſets, où j'avois mis du plâtre, lorſque ce fer commençoit à s'échauffer, & j'ay vû un phenomêne ſingulier ; le plâtre rejailliſſoit par boüillonnemens hors du creuſet comme l'eût fait une liqueur, mais beaucoup plus haut. C'étoient de vrays boüillons, de vrays jets d'une poudre fine, car le plâtre étoit reſté en poudre, comme il y avoit été mis ; auſſi les creuſets où j'ai mis du plâtre ont preſque toûjours été briſés avant d'avoir ſoûtenu une grande chaleur. Après cette experience j'ai tenté ſi la chaux ordinaire, & la chaux d'os, n'aideroient point de même à la fuſion du fer, & il ne m'a pas paru qu'elles la facilitaſſent.

Le fer qui avoit été entouré de ſable, tel que celui de Fontenay-aux-Roſes, fort eſtimé des Fondeurs de Paris, ce fer, après avoir été tiré du creuſet, n'en parut que plus doux ; il n'eut ſon ancien-

ne dureté qu'après qu'il eut été trempé dans l'eau froide. Cette expérience apprend que les Forgerons peuvent hardiment jetter des ſables de la nature du précédent ſur le fer qu'ils veulent empêcher de ſe brûler dans la forge, qu'ils n'ont point à craindre qu'il en devienne plus rebelle au marteau, ou à la lime.

Quoyque le fer n'eût pris dans cette experience aucune diſpoſition à être acier, il eſt pourtant à remarquer que dans celle-ci & dans quelques autres, il s'y eſt fait une ſorte de changement, mais auquel le feu a, je crois, la plus grande part: les barreaux de fer qui étoient fibreux, y perdirent leurs fibres, & les barreaux de fer qui étoient compoſés de lames ſe trouverent enſuite avoir des lames plus petites.

Les morceaux de fer qui ont été enveloppés de terre à Potier, ou glaiſe, molle qui avoit été moulée ſur leur figure, ſont auſſi reſtés pur fer. Ils ont paru cependant réſiſter plus à la lime que ceux qui avoient été mis dans les autres compoſitions.

Les cendres leſſivées firent au plus autant d'effet que la terre à potier.

Le verre approche aſſés de la nature des ſables, il a à la verité plus de ſels qui le rendent plus fuſible; mais il garde ceux dont il s'eſt ſaiſi. Le fer de quelques creuſets étoit entouré de verre pillé, qui avoit été paſſé par un tamis très-fin. Ce fer a pris quelque dureté, ſans devenir acier en au-

cune façon. Ce que cette experience a offert de remarquable, c'eſt que les barreaux, qui avoient été mis dans les creuſets, noirâtres, ſales, peut-être un peu roüillés, en ſortirent très-blancs; l'acier qui ſe découvre le mieux n'eſt pas ſi blanc, dans les endroits où il a été trempé le plus chaud. Le verre s'étoit fondu, il avoit moüillé &, pour ainſi dire, lavé les morceaux de fer; il en avoit emporté toute la craſſe ſans en enlever d'écailles, au moins le volume du fer n'étoit-il pas diminué ſenſiblement. Pluſieurs arts demandent un fer parfaitement décraſsé, on *décape*, ou décraſſe dans des eaux aigres les feüilles de fer qu'on veut étamer; peut-être y a-t-il des circonſtances où on pourroit ſubſtituer à ces eaux l'expédient que nous fournit l'expérience précedente; ſi il réuſſiſſoit il épargneroit un long & fatiguant travail, comme l'apprend l'art d'étamer le fer, ou de faire le fer blanc en feüilles.

Mais le réſultat des expériences précedentes, qui regarde notre objet préſent, c'eſt que le fer ne ſçauroit être converti en acier par la ſeule chaleur du feu; & que cette chaleur ne trouve pas des ſecours ſuffiſants dans les matieres inſipides, trop terreuſes, trop dénuées d'huiles ou de ſels; que ces matieres terreuſes ne ſont pas par elles-mêmes propres à avancer la converſion du fer en acier.

Les faiſeurs de trempes en paquet vantent le ſuc de quelques plantes pour l'endurciſſement du fer; pluſieurs font ſur tout entrer beaucoup d'ail dans

leurs compoſitions ; jamais les ſauſſes les plus piquantes n'ont été aſſaiſonnées d'autant de ſuc de cette plante que le furent des matieres inſipides dont j'enveloppai les fers de quelques creuſets ; mais cet aſſaiſonnement n'a pas fait une compoſition fort active ; elle n'a pas changé la condition du fer.

J'ai eſſaié enſuite ce que pouvoient ſeules, ſur le fer, les graiſſes, & les matieres huileuſes. J'ai abreuvé copieuſement de differentes graiſſes, comme de ſuif ordinaire, & de differentes huiles, ſur tout d'huile de lin, des terres & des chaux que j'avois reconnu ci-devant incapables de produire par elles-mêmes aucun effet. De ces terres ou chaux abreuvées, j'ai fait des eſpéces de pâtes dont j'ai enveloppé les fers de differens creuſets. J'ai reconnu par ces experiences que les huiles ſeules, n'étoient pas en état d'agir ſur le fer pour le convertir en acier. Il arrive à la verité que ces huiles ſont plûtôt brûlées qu'on ne voudroit, mais quoique, pour les empêcher de ſe brûler viſte, j'aie ſouvent lutté les creuſets avec grand ſoin ; Je n'ai pas vû qu'elles aient produit de changement dans le fer par rapport à l'acier.

J'ai de même éprouvé l'effet des ſels, ſoit en n'entourant que de ſels de differentes eſpéces des lames de fer, ſoit en mêlant une quantité conſiderable de ces ſels avec des matieres terreuſes & inſipides. Ces experiences m'ont encore appris que les ſels ſeuls ne pouvoient donner au fer aucune diſ-

Digitized by Google

poſition à être acier ; tout ce qu'ils ont fait a été de couper les fibres du fer doux, ſans le mettre en état de prendre des grains & de la dureté par la trempe.

Mais j'ai vû que cet effet, qui ne pouvoit être produit ni par le feu ſeul, ni par les huiles ou graiſſes ſeules, ni par les ſels ſeuls, le pouvoit être par des huiles & des ſels mêlés en certaines proportions. On ſçait que le ſavon n'eſt précisément qu'une huile épaiſſie par des ſels alcali juſques à devenir un corps ſolide. J'ai mêlé du ſavon en differentes doſes avec des matieres purement terreuſes ; le fer qui a été entouré par ce mêlange a été changé en acier à moitié ; je veux dire que la partie inferieure des barreaux a pris les qualités de l'acier, pendant que les parties ſupérieures ſont reſtées fer. Si la converſion n'a pas été faite en entier, ce n'eſt pas par le défaut d'activité du ſavon, mais parce que s'étant fondu il n'a plus occupé que le bas du creuſet, & n'a pu agir que ſur le fer qui y étoit. Le fer qui avoit changé de nature étoit à la verité de fort mauvais acier, mais tel qu'il étoit, il prouvoit du moins que c'eſt du mêlange des parties huileuſes, & des parties ſalines qu'il faut attendre la converſion du fer en acier.

J'ai donc paſſé enſuite à eſſayer des matieres chargées naturellement d'huiles, de ſels ; j'ai d'abord eſſaié ces matieres ſeules, ſans aucuns mêlanges. J'ai mis dans quelques uns de mes creuſets des charbons de bois réduits en poudre ; dans d'autres du

charbon de terre;dans d'autres des cendres de bois neuf, non leſſivées; dans d'autres de la ſuye, tantôt telle qu'on la tire des cheminées, tantôt après l'avoir fait brûler; dans d'autres de la corne aſsés brûlée pour être réduite en charbon, & non en cendre, je la faiſois piller, & enſuite paſſer par un tamis. Dans d'autres creuſets j'ai mis de la ſavatte brûlée au même point que la corne, & préparée de la même maniere. J'ai auſſi eſſaié des fientes de divers animaux, comme celles de chevaux, de poules, de pigeons, ſoit ſans les faire brûler, ſoit après les avoir fait brûler. J'ai trouvé que chacune de ces matieres avoit la force de changer le fer en acier, ce qu'on devoit attendre des parties huileuſes & ſalines dont elles ſont impregnées. Mais toutes ces matieres ne ſont pas également efficaces. Le charbon de bois, la ſuye, la ſavatte brûlée peuvent ſeules changer le fer en aciers fins & durs mais qui ſont pour l'ordinaire difficiles à travailler, qui après avoir été forgés reſtent pleins de fentes, & de gerſures. D'ailleurs elles demandent un feu un peu long; l'effet de la ſuye & celui de la ſavatte ſont pourtant plus prompts que celui du charbon. La corne ſi vantée par les faiſeurs d'acier ne m'a paru avoir aucun avantage ſur la ſuye, elle a même produit beaucoup moins d'effet. La cendre ne rend pas le fer difficile à travailler, mais elle le rend très peu acier, elle en fait au plus un acier très groſſier qui ne merite pas le nom d'acier. La fiente de pigeon donne des aciers fins,

mais

mais intraitables, c'eſt-à-dire, des aciers qui, lorſqu'on les forge à chaud, s'en vont par parcelles ſous les coups du marteau. La fiente de cheval, & la fiente de poule n'ont guére fait plus qu'une cendre ordinaire. Le charbon de terre, qui avoit été pillé & faſſé, a produit un effet très-prompt, & a beaucoup diminué le volume du fer, il l'a rongé, il en a fait un acier dur, fin, mais intraitable.

Le réſultat général de ces dernieres expériences me parut être que pluſieurs des matieres ci-deſſus pouvoient entrer dans les compoſitions propres à convertir le fer en acier; qu'il falloit en retrancher quelques-unes, ou moderer leur effet, telles ſont celles qui rendent l'acier intraitable; qu'il falloit au contraire chercher à animer l'activité de celles qui ſemblent agir trop foiblement ou trop lentement; & pour cela éprouver ſi l'addition de certains ſels ne les mettroit pas en état d'agir plus efficacement.

J'ai donc cherché quels ſecours on pourroit donner à ces matieres, j'ai tâché de découvrir de quels ſels on les devoit attendre. Plus les expériences ſont composées, & plus il eſt difficile de prononcer ſur leur cauſe, & même ſur leur ſuccès. Auſſi étoit-il plus difficile de décider ſur l'effet de chaque ſel que ſur celui des autres matieres que j'avois tentées. Les ſels, comme nous l'avons vû ci-devant, n'opérent rien par rapport à la converſion du fer en acier, quand ils ſont ſeuls, ou mêlés avec

des matieres trop terreuſes ; d'autres expériences avoient montré juſqu'où va l'effet du charbon ſeul; je l'ai pris pour baſe, & j'ai eſſayé ce qu'il feroit de plus ſelon la differente eſpéce de ſel avec laquelle il auroit été combiné, c'eſt ainſi que j'ai cru devoir éprouver d'abord l'effet des differentes ſortes de ſels. J'ai pris un poids égal de chacun, je l'ai mêlé avec un poids de charbon beaucoup plus grand que celui du ſel, mais égal dans chaque creuſet, & qui par tout entouroit un morceau de fer égal. J'ai fait enſuite de pareils eſſais ſur les mêmes ſels en leurs donnant pour baſe, pour intermede un mêlange de ſuye, de cendre, & de charbon, dont nous déterminerons ailleurs les proportions.

Les effets des ſels éprouvés de ces deux differentes manieres m'ont ſemblé être à peu près les mêmes, & voici ce que j'ai pû tirer de plus eſſentiel de ces expériences repetées diverſes fois.

Il m'a paru que les alcalis fixes acceleroient la converſion du fer en acier, mais qu'ils le rendoient preſque toujours un acier difficile à forger, plein de gerſures, qui ne ſe laiſſoit pas ſouder, ni corroyer. C'eſt ce que j'ai vu lorſque j'ai employé differentes ſoudes, comme celles de Cartagene & d'Alicante, des Potaſſes, &c. Le Natron d'Egypte qui paroît tenir auſſi des ſels alcali, & que quelques Chimiſtes donnent pour exemple des alcali, qui ne ſont pas l'ouvrage de l'Artiſte, le Natron d'Egypte, dis-je, m'a de même donné un acier difficile à forger.

Digitized by Google

D'autres ſels m'ont paru plutôt arrêter qu'aider l'effet du charbon. Tel a été le Borax. J'ai douté auſſi ſi l'alun & le vitriol vert avoient contribué de quelque choſe à avancer la converſion du fer ; je n'ai été sûr qu'ils aient operé quelque choſe, qu'après les avoir employés en doſe conſidérablement plus forte que les autres ſels.

Un effet plus ſingulier de quelques ſels, c'eſt que l'acier qui a été leur ouvrage, n'a pas été un acier durable. L'acier qui après avoir été forgé & trempé une fois avoit un grain beau & fin, forgé & trempé une ſeconde fois n'avoit plus, ou preſque plus de grain. Cet effet ſingulier n'a pas pourtant été produit conſtamment par les mêmes ſels; je veux dire, que quand j'ai voulu refaire, avec ces ſels, des aciers peu durables, que je n'y ai pas toujours réuſſi. Les ſels qui m'ont donné quelque fois des aciers ſi peu fixes, ne ſont pas de même nature, ce qui rend ce phenomêne plus difficile à expliquer ; ce ſont le ſel ammoniac, le ſel appellé ſel de verre, le vitriol, le ſalpêtre concentré par le tartre, ou le ſel qu'on trouve après avoir fait bruler deux parties de tartre, & une de ſalpêtre meſlées enſemble. Ce dernier ſel, comme tous les ſels alcali, a produit un acier difficile à mettre en œuvre.

On a reproché aux aciers faits de fer forgé de perdre leur fineſſe à meſure qu'on les travaille, mais ce n'eſt pas un deffaut qui leur ſoit général, il eſt propre à ceux qui doivent partie de leur tranſ-

formation à des ſels analogues à ceux dont nous venons de parler. Les aciers de fer forgé ſe ſoutiennent à peu près comme ceux qui ſont tirés immediatement des fontes, quand ils ont été faits avec les ingredients convenables.

Enfin la concluſion la plus importante, que j'ai tirée des experiences ſur les ſels, c'eſt qu'elles ont démontré que de tous les ſels le plus propre à changer le fer en un acier fin, dur, aiſé à forger, qui ne s'affoiblit point pour être forgé, eſt le ſel marin : le ſel gemme & le ſel tiré des chaudieres où l'on raffine le ſalpêtre, quoique de même nature, ne m'ont même jamais ſi bien réuſſi que le ſel tiré des eaux de la mer ; ce n'eſt pas que je croie qu'on ne puiſſe ſubſtituer le ſel tiré des mines, ou du ſalpêtre, au ſel tiré des eaux de la mer, mais je rapporte ſcrupuleuſement ce qui m'a paru, quand je dis que le ſel marin m'a mieux réuſſi.

Pour avoir des experiences plus complettes ſur les ſels, après avoir eſſayé l'effet des ſels ſecs, j'ai voulu faire quelques tentatives avec des ſels fluides, des eſprits de ſels. J'ai imbibé d'eau forte le charbon dont je voulois remplir un creuſet, juſqu'à ce qu'il fuſt réduit en une pâte molle. Le fer enveloppé de cette pâte eſt devenu un acier qui n'a duré que juſqu'après la premiere trempe ; forgé & trempé une ſeconde fois, il eſt redevenu fer. Si nous ne nous étions interdits tous raiſonnements dans cette premiere partie, cette experience nous donneroit occaſion d'expliquer pourquoi les aciers

faits par certains ſels ne ſont pas durables, comme ils le ſeroient ſi ils étoient faits avec le ſeul charbon. Je n'ai pas cru devoir pouſſer plus loin les experiences ſur les eſprits des ſels; il ne ſeroit pas commode dans la pratique d'être obligé d'y avoir recours, la dépenſe en pourroit être trop augmentée; il eſt à craindre que l'acier, qui ſeroit l'ouvrage d'eſprits quelques qu'ils fuſſent, ne ſe ſoutint pas au feu comme ceux qui ſont faits par des ſels ſecs; d'ailleurs l'évaporation des eſprits, renfermés dans les creuſets, ſeroit très-conſiderable.

Outre les ſels, j'ai cru devoir tenter ſi on n'employeroit point avec ſuccès diverſes matieres minerales qui ſont de grands fondants du fer, & qui par conséquent pourroient être ſoupçonnées propres à changer ſa tiſſure; quelques-unes même de ces matieres, ſont indiquées comme excellentes pour certaines trempes. Tels ſont l'Antimoine, l'Arſenic, le ſoufre commun, & le vert-de-gris. Mais de quelque façon que les trois premieres matieres aient été combinées, j'ai trouvé qu'elles n'étoient bonnes qu'à gâter le fer ou l'acier; pour le vert-de-gris employé en petite quantité, comme les ſels, il ne m'a pas paru produire d'auſſi mauvais effets qu'on en auroit pu attendre; il n'a pas empêché l'acier de ſe ſouder, ce qui eſt bien contraire au préjugé des Ouvriers qui croient que tout ce qui tient un peu du cuivre rend le fer intraitable.

La tiſſure du fer qui avoit été entouré de char-

bon pillé, meſlé avec de l'antimoine a été changée, mais ſans devenir celle de l'acier. Il n'avoit plus ni lames brillantes, ni fibres comme les fers ordinaires, ni grains comme l'acier; les molecules avoient pris une figure moyenne, elles étoient plus applaties que les grains d'acier & plus relevées que les lames du fer, elles étoient ternes au lieu que les lames du fer ſont brillantes.

Le ſoufre commun employé en même doſe & avec même doſe de charbon que les matieres précedentes a changé un fer doux en un fer intraitable, & a empêché le charbon de le rendre acier. Mais lorſque j'ai meſlé la même quantité de charbon avec un poids d'acide de ſoufre, égal à celui du ſoufre que j'avois fait entrer dans l'autre meſlange, le fer n'a pas laiſsé de ſe changer en acier groſſier, & qui ſe ſoudoit difficilement.

Après avoir éprouvé toutes les matieres que j'ai imaginées capables d'agir ſur le fer; après avoir reconnu celles qui étoient entierement à rejetter & celles qui pouvoient être employées avec quelque ſuccès, il reſtoit à eſſayer quel effet produiroient les matieres efficaces differemment combinées enſemble, & en differentes proportions; laquelle de ces combinaiſons étoit la plus heureuſe; & au moyen de toutes ces tentatives il n'y avoit guére d'apparence que les plus avantageuſes des compoſitions pour convertir le fer en acier m'échapaſſent. A la verité le nombre des combinaiſons, qui ſe preſentoient, étoit grand, mais il n'étoit pas

Digitized by Google

auſſi immenſe qu'il le pouroit paroître. On n'eſt pas obligé d'avancer par des differences preſque inſenſibles, quand on veut produire des effets ſenſibles; les préciſions Phyſiques ont d'aſsés grandes latitudes.

+ Après, dis-je, toutes ces experiences les compoſitions qui m'ont paru les meilleures ne demandent que du charbon pillé, de la cendre, de la ſuye de cheminée, & du ſel marin. Mais de ces matieres meſlangées en differentes proportions, on peut faire differentes compoſitions dont celle que je regarde comme la plus propre à changer le fer en acier très-fin, & très-dur, conſiſte en deux parties de ſuye, une partie de charbon pillé, une partie de cendre & trois quarts de partie ou quelque choſe de moins de ſel marin; c'eſt-à-dire que, ſi on employe ſeize livres de ſuye, on en employera huit de charbon, huit de cendre & ſix livres, ou ſeulement cinq livres de ſel marin.

Je donne à cette compoſition la préference, lorſqu'on a à convertir en acier les fers qui y ſont les plus propres; une autre partie de notre art apprendra les caracteres de ces fers; mais cette même compoſition n'eſt pas celle qui convient le mieux à certains fers; elle en feroit des aciers trop difficiles à forger, qui auroient peine à ſe laiſſer ſouder ou corroyer, & qui après avoir été travaillés reſteroient gerſeux. Ces ſortes de fers demandent une compoſition moins active; voici celle qu'on leur doit donner. Prenez deux parties de

cendre, une partie de ſuye, une partie de charbon, & trois quarts de partie de ſel marin ou environ comme dans la premiere.

+ Cette derniere compoſition peut comme la premiere être employée avec ſuccès ſur les fers les plus propres à devenir acier; elle les convertit comme l'autre en bons aciers, mais elle agit plus lentement; quand on ſe ſert de cette compoſition, l'opération n'eſt finie qu'après une durée du même feu beaucoup plus longue, & cette raiſon ſeule mériteroit la préference à la premiere compoſition à qui elle eſt peut-être deüe encore, parce qu'elle donne quelques degrés de fineſſe de plus à l'acier.

On verra même dans la ſuite qu'on peut toujours hardiment l'employer ſur diverſes ſortes de fers qu'elle change neantmoins en aciers un peu difficiles à traiter; & cela parce que nous donnerons des remedes pour corriger les mauvais effets qu'elle auroit pu produire, & ces remedes ne couteront guére en temps & en charbon, que ce que demande de plus la compoſition la moins active.

Il n'eſt que trop ordinaire de vouloir donner du myſterieux à tout ce qu'on nomme recepte, compoſition; on preſcrit au moins des doſes dont on ne permet pas de s'écarter, c'eſt à quoy ne manquent guére les donneurs de ſecrets; nous les imiterions, & nous n'en avons nulle envie, ſi nous manquions d'avertir qu'entre les deux compoſitions que nous venons d'enſeigner, il y en a une infinité de moyennes dont on peut ſe ſervir

ſervir avec ſuccès. Nous n'avons déterminé ſi préciſément les doſes des deux précedentes que parce qu'il faut donner à la plupart des Ouvriers quelque choſe de fixe, à quoy ils puiſſent ſe tenir; mais ce que nous pouvons & devons aſſurer, c'eſt que les doſes de ces deux compoſitions apprennent les limites entre leſquelles il eſt à propos de ſe renfermer; on ne ſçauroit s'en écarter beaucoup ſans courir riſque de faire de l'acier trop difficile à forger, ou de l'acier trop groſſier, & qui demanderoit une opération trop longue: ſi, par exemple, on diminuoit dans la premiere compoſition la doſe de la cendre, ou qu'on voulût l'en exclure entierement, il ſeroit très-rare de trouver des fers qu'elle changeât en aciers aisés à travailler. Si au contraire on augmentoit trop la quantité de la cendre, qu'on lui donnât à elle ſeule trois des parties de la compoſition, & qu'on divisât la partie reſtante entre le charbon & la ſuye, il faudroit un feu beaucoup plus long pour rendre le fer acier, employer une beaucoup plus grande quantité de compoſition, & ſouvent on n'auroit que de l'acier groſſier. Mais lorſqu'on prendra des termes moyens entre les deux limites que nous avons aſſignées, on pourra le faire ſans inconvenient. Par exemple un tiers de ſuye, un tiers de cendre, & un tiers de charbon, avec la doſe de ſel de l'une des compoſitions, feront un meſlange qui réuſſira. Mais ſi on a du fer qui ait toutes les qualités requiſes pour devenir de bon acier, la premiere com-

poſition vaut mieux par les raiſons que nous en avons indiquées ; & ſi on a un fer à qui quelques-unes de ces qualités manquent, il eſt plus ſur de ſe ſervir de la ſeconde que de l'autre. En voilà aſsés pour conduire dans la pratique, nous ajouterons ſeulement pour regle, que plus il a de matieres huileuſes dans la compoſition & plus il y a de riſque de faire un acier gerſeux, difficile à forger, & plus auſſi l'acier ſe fait promptement ; c'eſt la ſuye & le charbon qui contiennent principalement les matieres huileuſes, on en diminüe donc la quantité quand on affoiblit la doſe de ces deux matieres & qu'on augmente celle de la cendre, qui eſt principalement employée pour moderer l'effet des deux autres ; elle agit auſſi par ſes ſels alcali, mais elle n'en a pas aſsés pour qu'ils puiſſent produire le mauvais effet dont nous avons parlé dans nos remarques ſur l'action des differents ſels.

Pour me convaincre encore davantage de ce mauvais effet d'une trop grande quantité de parties huileuſes, j'ai abbreuvé d'huile de lin les matieres de la premiere compoſition ; l'acier a été rendu très-difficile à forger dans les circonſtances où il ne l'eut pas été, ſi la compoſition n'eut pas eu cette addition d'huile.

La doſe de ſel marin que nous avons déterminée n'eſt pas non plus ſi eſſentielle qu'elle ne puiſſe être variée ; on pourroit même abſolument l'exclure, mais l'opération ſeroit plus lente ; le ſel contribue fort à l'accelerer, & contribue à la du-

Digitized by

reté, & à la fineſſe de l'acier. Si on excluoit le ſel marin, il faudroit une plus grande quantité de compoſition par rapport à la même quantité de fer. On peut auſſi augmenter cette doſe, mais augmentée juſqu'à un certain point elle eſt nuiſible; ſi on la double, par exemple, il y a à craindre de rendre l'acier gerſeux; ſoit que le ſel faſſe cet effet par lui-même, ſoit qu'il donne plus de facilité aux parties huileuſes de s'introduire dans le fer; cependant l'augmentation du ſel marin ne m'a jamais paru produire de ſi mauvais effets que l'augmentation des matieres huileuſes.

J'ai mis dans un creuſet du charbon pilé tout ſeul, c'eſt-à-dire, ſans ſel & ſans autre matiere, mais en grande quantité par rapport au poids du fer. Ce fer a été changé en acier fin, mais ce n'a été qu'aprés un temps preſque double de celui qu'il eût fallu à la premiere compoſition pour opérer le même effet, & cet acier aprés avoir été forgé étoit plein de gerſures.

Quand j'ai voulu faire entrer dans mes compoſitions des matieres inſipides ou preſque inſipides, comme de la terre à Potier, du ſable, de la chaux, j'ai arrêté ou affoibli l'effet des matieres actives, ſelon que j'ai donné des doſes plus fortes ou plus foibles des inſipides. C'eſt auſſi l'effet qu'on en devoit attendre. Si pourtant on avoit à convertir en acier des fers qui ont trop de diſpoſition à devenir des aciers difficiles à forger, on pourroit en rendre quelques-uns des aciers traitables, en mode-

rant l'effet des matieres actives, par quelque matiere abſorbante. Qu'à notre compoſition foible, ſçavoir de deux parties de cendres, d'une partie de charbon, d'une partie de ſuye, & trois quarts de partie de ſel, qu'à cette compoſition, dis-je, on ajoute une partie de chaux ordinaire; ou pour le mieux encore une partie de chaux d'os, c'eſt-à-dire, une partie d'os brulés & réduits en cendre. Il y a des fers, que par toute autre compoſition, je n'avois pu changer qu'en des aciers qui ne pouvoient ſoutenir le marteau, qui par celle-ci ſont devenus des aciers aisés à forger. On peut même pouſſer plus loin la doſe des matieres inſipides. J'ai fait quelquefois convertir du fer en acier après avoir meſlé deux parties de chaux d'os, avec une partie de cendre, une de charbon, une de ſuye & la doſe de ſel ordinaire. Mais après tout il vaut-mieux ne point chercher à changer en acier les fers qui demandent qu'on introduiſe ces correctifs dans les compoſitions; ſi on y en introduit trop, ils arrêtent totalement le ſuccès de l'opération. J'ai, par exemple, eſſaié un procedé raporté dans un livre à ſecrets qui concerne les arts imprimé à Paris, chez Jombert en 1716. tom. 1. pag. 12. qui ne m'a pas réuſſi; & cela, je crois, parce qu'on y met une doſe de chaux vive trop forte par rapport au reſte. Ce procedé veut qu'on prenne une partie de ſuye, trois quarts de partie de cendre de bois de cheſne, un quart de partie d'aulx broiés, qu'on faſſe boüillir le tout dans douze parties d'eau, juſqu'à ce que ces douze parties

ſoient réduites à quatre, qu'on y trempe les billes de fer & qu'on les ſtratifie, ou arrange par lits ſeparés par la compoſition faite de trois parties de charbon, trois de chaux vive, une de ſuye & un quart de ſel decrepité. Ce beau procedé a laiſſé mon fer très-doux, ce que j'ai attribué à la trop grande quantité de chaux vive.

J'ai quelquefois ajouté un huitiéme de partie de chaux dans mes compoſitions ordinaires. En ſi petite doſe elle n'y a pas fait de mal, elle a même produit un bon effet qui a été de diminuer certaines bourſouflures dont nous parlerons dans la ſuite, qui s'élevent quelquefois ſur la ſurface du fer. Une doſe de plâtre plus foible que celle de la chaux, c'eſt-à-dire, environ un douziéme de partie, eſt encore plus efficace pour les arrêter.

Le verre pilé, que quelques-uns font entrer dans leurs compoſitions, n'a guére auſſi d'uſage que de diminuer ces bourſouflures, mais il ne fait pas mieux que la chaux & le plâtre, & ce ſeroit un embarras dans les manufactures que de recouvrer aſsés de verre pour le piler. D'ailleurs le mal auquel il remedie eſt ſi leger, que c'eſt un mal dont on ne doit nullement s'inquieter. Il faut ſur tout avoir en vuë dans des établiſſements en grand, de n'employer que des matieres aiſées à avoir.

Le même livre dont nous venons de parler ci-deſſus; enſeigne, page 31. une autre compoſition d'un des ingrédients de laquelle il ſeroit, par exemple, difficile de ſe fournir pour le travail en grand;

elle conſiſte en douze parties de charbon de heſtre éteint dans l'urine ; dix parties de corne, trois parties de cendre de bois neuf, trois parties de poudre d'écorce de grenade. Où des manufactures feroient-elles leur proviſion de cette derniere poudre, que d'ailleurs je crois ici plus nuiſible qu'utile?

Mais pour revenir aux deux compoſitions à qui nous avons cru devoir donner la préference, elles ne demandent heureuſement que des drogues faciles à recouvrer par tout, & qui, ſi on en excepte le ſel marin, ſont par tout à bon marché. Les préparations qu'elles veulent n'engagent pas auſſi a de grands frais. Pour la ſuye tout ſe reduit à la faire paſſer par un gros ſas, ou une eſpece de crible ; ſi on la réduit en parties fines, tout pourtant n'en ſera que mieux : il n'eſt point du tout neceſſaire de la faire bruſler ; ce que j'ai reconnu après l'avoir emploié bruſlée, & non bruſlée. A l'égard de la cendre, malgré tout ce qu'on a dit ſur le choix qu'on en devoit faire, pourvû qu'elle ſoit de bois neuf, de quelque eſpece que ſoit le bois, je l'ai toujours trouvé bonne; on la paſſe par un tamis mediocrement fin ; on paſſe le charbon par un pareil tamis, après l'avoir réduit en poudre par le moyen d'un pilon. Tout charbon peut être emploié, quoique celui de cheſne ſoit un peu plus actif, le charbon de bois blanc ne m'a pas paru réuſſir d'une maniere differente ſenſiblement. Le charbon de heſtre, moyen entre celui de cheſne & celui de bois blanc, merite peut-être

Digitized by Google

d'être préferé. Mais à parler naturellement ce ſont des differences difficiles à démeſler par les experiences les plus exactes & des differences ſi legeres importent peu dans la pratique.

Le ſel marin doit auſſi être réduit en une poudre fine; & pour le pulveriſer plus commodement, il faut commencer par le faire décrepiter dans un creuſet, c'eſt-à-dire, le tenir quelque temps dans un creuſet qu'on fera rougir ſur le feu. Enfin il ne reſte qu'à meſler les differentes doſes de ces matieres le plus exactement qu'il eſt poſſible.

Quand on veut travailler en grand, il y a des moyens, de faire toutes ces petites manipulations, qui abregent beaucoup le travail, il eſt ſi aisé d'en imaginer quil eſt peut-être aſsés inutile que nous en indiquions, & ces moyens peuvent ſe varier à la volonté de ceux qui ont beſoin d'y avoir recours.

Dans les manufactures on pulveriſera ſi l'on veut le charbon avec des pilons mus par l'eau, on n'auroit même à faire que quelques legeres additions aux Bocards des forges ordinaires, pour les mettre en état de ſervir à cet uſage. Au lieu que ces pilons, pour piler les craſſes de fer, tombent ſur des plaques arrosées d'eau, on les feroit tomber dans des auges de bois ou dans des eſpeces de mortiers. Enfin on pilera ici le charbon, ſi on veut, comme on le pile dans les moulins à poudre. On pourra piler le ſel marin dans ces mêmes mortiers. Pour tamiſer le charbon & le ſel,

on aura, ſi l'on veut, des tamis pareils à ceux des boulangers, renfermés dans des eſpeces d'Armoires, il ne tiendra même qu'aux maîtres des manufactures de les faire mouvoir par l'eau en la conduiſant ſur une roüe qu'on aura donnée à l'arbre du moulin. Pour la ſuye on la fera paſſer par des cribles fins. Tout cela ne demandera pas beaucoup de temps dans un travail reglé.

La compoſition ſera, pour ainſi dire, d'autant mieux faite, d'autant mieux dosée que ces differentes matieres auront été plus parfaitement meſlées. On peut le faire à bras, en y employant le temps neceſſaire ; on connoît que le meſlange eſt bien fait, quand la matiere paroît d'une même couleur en quelque endroit qu'on la prenne. On pourra faire uſage ici de toutes les machines propres à retourner, à meſler, des eſpeces de moulinets y pourroient être employés.

Pour mêler plus parfaitement le ſel, dans quelques experiences, je l'ai fait diſſoudre dans l'eau ; j'ai enſuite arrosé de cette eau les autres matieres déja bien meſlées, mais il ne m'a pas paru qu'il y eût à gagner dans ce procedé ; outre qu'il met dans la neceſſité de laiſſer sécher la compoſition pendant quelque temps, il m'a paru la rendre moins active ; le ſel peut-être en eſt plus aisément enlevé. J'ai trouvé auſſi plus d'inconvenients que d'avantages à demeſler ces drogues avec de l'urine, comme on demeſle celles des trempes en paquet, & comme nous avons vû qu'on l'enſeigne

pour

pour quelques compoſitions à acier. Des compoſitions humides, réduites en pâtes peuvent convenir aux trempes en paquet, quoyqu'elles ne conviennent pas pour l'acier ; on en verra la raiſon quand nous parlerons de ces trempes.

Comme les matieres qui entrent dans la compoſition doivent y être en certaines proportions, de même faut-il employer une certaine quantité de compoſition pour une certaine quantité de fer. Si on ne ménageoit pas aſsés la compoſition, on pourroit gaſter ſon acier, trop de compoſition le rend gerſeux ; & ſi on en employe trop peu elle n'a pas la force d'agir efficacement, elle le laiſſe fer. Il y a pourtant ici, comme dans le reſte, une aſsés grande latitude. La difference des creuſets ou caiſſes où l'on arrange le fer, la difference des fourneaux où on le chauffe engagent à mettre plus ou moins de matiere. Il ſuffit qu'on ſache qu'en général il ne faut que deux onces trois gros de compoſition par livre de fer ; c'eſt-à-dire une once de ſuye, une demi-once de cendre, une demi-once de charbon, & au plus trois gros de ſel. Pour le travail en grand on prendra pour chaque quintal de fer environ ſept livres de ſuye, trois livres & demie de charbon pilé, trois livres & demie de cendre, & deux livres & demie, ou trois livres au plus de ſel marin. Si le fer qu'on a à convertir en acier eſt d'une excellente qualité, on peut augmenter cette doſe de compoſition ; l'opération n'en ſera que plus prompte, & l'acier même pour-

ra y gagner par rapport à ſes qualités, mais au contraire ſi le fer n'eſt pas bien propre à devenir de bon acier; le plus sûr ſera de diminuer la doſe précedente. Au reſte le prix des matieres qui entrent dans la compoſition ne doivent pas engager à l'épargner ; quelque quantité, même ſuperfluë, qu'on en employe, ce dont elles augmenteront le prix de l'acier au-deſſus de celui du fer, ne ſera pas un objet qui merite attention. Nous verrons dans les memoires ſuivants, à quoy iront les autres dépenſes. Nous expliquerons auſſi comment on arrange cette compoſition lits par lits, avec le fer ; mais nous ajouterons ici que quand on retire l'acier du fourneau on ne doit pas regarder la compoſition comme inutile, elle eſt diminuée de poids & de volume, mais ce qui reſte eſt trés en état d'agir ſur de nouveau fer. On peut hardiment meſler cette vieille compoſition avec la nouvelle, on n'affoiblira pas trop l'effet de celle-ci, pourvû qu'on ait eu attention de la conſerver avec des précautions que nous n'oublierons pas de raporter ailleurs.

Digitized by Google

SECOND MEMOIRE,

Où ſont rapportées des obſervations générales qui conduiſent à régler le feu à propos.

CE n'eſt pas aſsés de connoître les compoſitions les plus efficaces, d'en ſçavoir proportionner les doſes à la quantité, & même à la qualité du fer ; il faut, pour ainſi dire, ſçavoir doſer la durée, & la violence du feu ; il faut ſur tout empêcher que la flamme n'ait aucune entrée dans les creuſets, ou capacités équivalentes, dans leſquelles le fer eſt renfermé.

Le feu du fourneau ne doit jamais agir immédiatement ſur le fer, ou ſur la compoſition ; ſon action ne doit ſe communiquer à l'un, & à l'autre, qu'au travers des parois qui les contiennent ; ſi il ſe fait quelque fente conſiderable à ces parois, on a beau pouſſer le feu, en augmenter la violence & la durée, les barres de fer, ou au moins les parties des barres qui ſe trouvent aux environs des fentes, reſtent toujours fer. Il ne devient acier qu'à l'aide de la compoſition, quand le feu pénétre dans la capacité qui la contient, il détruit cette compoſition, il en change la nature, il la réduit d'abord en cendre, & enfin dans une maſſe dure, à demi vitrifiée, qui ne ſçauroit plus four-

nir au fer les parties huileuſes & ſalines néceſſaires pour y produire les changements qu'elles devoient opérer.

Les creuſets, ou pareilles capacités, doivent être placés de façon qu'on puiſſe voir de temps en temps, ſi il ne s'y fait point de ces fentes dangereuſes ; quelque petites qu'elles ſoient, il eſt aiſé de les reconnoître; une flamme bleüe ne manque jamais de paroître tout du long de la fente ; elle dure, cette flamme, juſqu'à ce que la ſuye, & le charbon ſoient réduits en cendre. En cas de pareil accident, ſi les fentes ſont grandes, & que l'opération ſoit peu avancée, il vaut mieux éteindre le feu, & retirer les barres que de continuer un travail qui feroit perdre du temps, du charbon, la compoſition employée, & une partie du fer. Mais ſi les fentes ſont étroites, qu'elles ne s'étendent que dans une partie de la largeur, ou de la hauteur du creuſet, & que l'opération ne demande plus qu'une courte durée de feu, on peut continuer de chauffer, car il faut du temps pour que la compoſition, qui eſt vis-à-vis les petites ouvertures, ſoit reduite en cendre, & celle qui en eſt un peu éloignée ne bruſle pas.

Il eſt donc eſſentiel que les capacités où ſont les barres, & la compoſition, ſoient très-cloſes ; ſi elles ont un couvercle, ce couvercle doit être luté avec une terre qui ait quelque diſpoſition à fondre, car les terres qui réſiſtent plus au feu ſont ſujettes à ſe fendre. Outre que quand le couver-

cle bouche mal, la compoſition qui en eſt proche ſe brûle, c'eſt qu'il ſe fait une ſublimation des ſels, quelquefois ſi conſidérable que toutes les ouvertures du couvercle, ou de la voûte du fourneau, ſont blanchies par les ſels qui ont été enlevés. Je ne leur ai point trouvé d'autre goût que celui du ſel marin ; je nen ai jamais ramaſſé aſsés pour les eſſayer, autrement qu'en les gouſtant. La compoſition ſe trouve affoiblie de tous les ſels qu'elle à perdu de la ſorte, & ce qu'elle a perdu alors en parties huileuſes, n'eſt pas moins conſidérable, pour être moins ſenſible.

Mais il eſt étonnant combien cette compoſition conſerve long-tems ſa force, ſi le creuſet n'a point pris air ; à quelque violence qu'on ait pouſſé le feu pendant pluſieurs jours, on en retrouve les couches entre celles de fer, & après pluſieurs jours de feu, à peu près dans le même état, qu'après quelques heures ; elles ont leur premiere couleur ; ce qu'elles ont perdu de leur épaiſſeur ne va pas au quart. Cependant quand j'ai peſé toute la matiere, qui avoit ſoutenu le feu, j'ai trouvé environ la moitié de diminution de ſon poids ; mais il eſt probable que cette diminution doit être principalement attribuée aux parties aqueuſes qui ont été enlevées, puiſque le volume n'eſt pas diminué en pareille proportion que le poids ; ce qui eſt de sûr, c'eſt que cette matiere paroit auſſi inflamable qu'elle l'étoit, par conſéquent ſa partie huileuſe n'a pas été conſumée, quoyqu'elle ait bruſlé pen-

dant ſi long-temps. Ce fait, ſingulier en apparence, eſt cependant ſelon les regles de la Phyſique ordinaire; le feu ne conſume les corps qu'autant qu'il peut enlever leurs parties; il ne ſçauroit ici enlever celles de nos matieres; un charbon allumé, bien couvert de cendres, eſt long-temps en feu, avant d'être entierement bruſlé. Les parois d'un creuſet ſont bien un autre obſtacle à l'évaporation que la cendre, la matiere n'y reſteroit pas enflammée, ſi le feu ne l'allumoit, pour ainſi dire, à chaque inſtant.

Il eſt à propos de ne pas remplir entierement le creuſet, de laiſſer par en haut environ un pouce, ou un demi pouce de vuide, ſelon la grandeur de ce creuſet, & cela parce que la matiere, qui dans les premiers inſtants ſe dilate, pourroit écarter, & faire entr'ouvrir les parois, ſi elle ne trouvoit pas de vuide où ſe loger.

Après qu'une barre a été tirée du creuſet, le premier coup d'œil fait connoître, ſi elle a été en entier, ou en partie, auprès de quelque endroit qui ait eu aſsés d'air, pour qu'elle en ait ſouffert. Quand le creuſet a été bien clos, & que la compoſition, qui a entouré cette barre, ne s'eſt point bruſlée, la couleur de la barre eſt d'un brun terne; au lieu que ſa couleur eſt ardoisée, qu'elle a des brillants blancs, ſi la compoſition qui l'entouroit a été réduite en cendre. Alors la barre eſt couverte d'une écaille, que les coups du marteau détachent aisément; le fer bruſle, quand la compoſition eſt bruſlée.

Digitized by

Après les doſes de la compoſition convenable, rien ne décide plus de la perfection de l'acier, qu'un juſte degré de cuiſſon ; trop peu, ou trop de durée de feu lui donne des défauts. On prévoit aſsés qu'un feu, dont la durée n'aura pas été aſsés longue, laiſſera les barreaux fer, ou fer en partie ; & c'eſt un défaut aisé à reconnoître, par les premiers eſſais ; après que le barreau a été forgé, trempé, on reconnoît ſans être fort habile, ſi il y eſt reſté quelque veine de fer. Mais l'acier, qui n'a pas aſsés ſouffert le feu, pêche quelque fois, par un autre endroit ; il n'eſt rien qui m'ait déconcerté plus de fois, pendant mes recherches ſur les aciers, que l'imperfection dont je veux parler. Je tirois quelquefois du fourneau des aciers qui ſe travailloient à merveille ; qui prenoient à la trempe le plus beau de tous les grains ; cependant quand je venois, à les eſſayer, je les trouvois mous; façonnés en ciſeaux à couper le fer à froid, ils refouloient au premier coup. Je ne ſçavois à quoy m'en prendre ; car cela m'arrivoit ſur les mêmes fers, qui avoient parfaitement réuſſi dans d'autres fournées, & avec les mêmes doſes de compoſition. Tantôt je l'attribuois à l'air, qui s'étoit introduit dans les creuſets, & tantôt à quelque autre cauſe, qui n'y avoit pas eu plus de part. Mon fer étant devenu acier, juſqu'au centre, je ne m'aviſois pas de ſoupçonner, qu'il fût encore beſoin que le feu travaillât deſſus ; c'eſt cependant ce que je devois imaginer ; quand j'eus pensé que peut-

être le feu n'avoit pas tout fait quand il avoit coupé les fibres du fer, quand il l'avoit mis en état de prendre une grainure fine à la trempe; qu'il lui reſtoit encore à faire agir les ſoufres, & les ſels pour donner à l'acier toute la dureté qu'on lui veut; quand j'eus, dis-je, fait cette derniere réflexion, je remis au feu une ſeconde fois mes aciers, mous, après les avoir entourré de compoſition: lorſque je les eu retiré, je leur trouvai toute la dureté que je pouvois ſouhaiter. C'eſt une expérience que j'ai réiterée enſuite grand nombre de fois, le ſuccés en a toujours été le même. Ainſi, lorſque malgré la compoſition que nous avons donnée, on aura des aciers trop mous, on en doit rejetter la faute, ſur ce qu'on ſe ſera trop preſſé de les retirer du feu; le remede ſera de les y remettre.

On prendra garde neantmoins, de ne pas donner le remede trop violent; car ſi l'acier, qui n'a pas aſsés ſouffert le feu, n'eſt pas de l'acier aſsés dur, celui qui a ſoûtenu le feu juſqu'à un certain point, pêche par d'autres endroits. Il eſt trop difficile à travailler, on ne peut le raſſembler ſous le marteau; On trouve un déchet conſidérable en le forgeant; Enfin les billes ou les barreaux qui en ſont forgés, reſtent pleins de fentes, de gerſures, leurs angles ont des eſpeces de hoches; or de pareils aciers ne ſont pas propres pour faire des ouvrages nets.

L'article des trempes nous donnera occaſion de rapporter des faits ſinguliers ſur la nature de ces

ces aciers. Nous dirons pourtant ici, ce que nous avons déja dit en d'autres circonſtances, c'eſt que le milieu qui ſépare le trop & trop peu de feu, n'eſt pas un point indiviſible ; cet intervalle eſt aſsés grand pour être aisé à ſaiſir. Il faut que le feu ſoit continué, un ſixiéme, ou cinquiéme, de temps plus qu'à l'ordinaire pour gâter l'acier ; je ne voudrois pas même, que dans des fabriques d'acier, on lui donnât un feu d'une égale durée à chaque fournée. Par ce ſeul expedient on en tireroit des aciers de differentes qualités, & propres à differents ouvrages ; les Ouvriers à qui on les vendroit pour tels, employeroient les uns pour les ouvrages à qui il n'importe pas d'avoir une ſi grande dureté, mais qui veulent être très-finis, très-polis, ſans pailles, ni gerſures ; & les autres ſeroient employés à des outils à qui la dureté eſt ſur tout eſſentielle.

Si on demande combien d'heures de feu, à peu près, on doit donner à des barres de fer, d'une groſſeur déterminée, pour les changer dans de bon acier ? je répondrai que c'eſt une queſtion, qu'on ne ſçauroit éclaircir ſans connoître la figure & la capacité du fourneau dont on ſe ſert, & la quantité des barres qu'on y renferme ; la nature même des fers, & les compoſitions employées, produiſent des varietés ſur cet article. Il y a des fourneaux qui demanderoient le feu allumé pendant 12. à 15. jours, & j'ai fait quelquefois de l'acier, à la verité en très-petite quantité, en moins d'une heure. Pour don-

ner une idée claire des raiſons de cette difference, nous ferons faire une remarque qui m'a conduit à chercher, & à trouver les fourneaux propres à abreger, ce me ſemble, l'opération le plus qu'il eſt poſſible.

Nous avons vû, dans nos experiences d'eſſais, que le feu ſeul n'eſt pas capable de produire le changement du fer en acier; il n'y parvient qu'après avoir introduit des parties ſalines, & ſulfureuſes; or pour faire pénétrer ces parties, juſqu'au centre du fer, afin qu'elles y puiſſent agir, les chemins doivent être ouverts; le fer doit être extremement échauffé, en quelque façon ramolli; de ſorte que plus le fer ſera chauffé promptement dans un fourneau, plus le degré de chaleur, qu'il y prendra ſera conſidérable, & plus promptement ſera-t-il converti en acier. La converſion ne commence, que lors qu'il commence à être ramolli; & quand il eſt venu à ce point elle s'acheve aſsés promptement. Quantité d'experiences me l'ont démontré. Je diſpoſois mes barreaux de fer, de façon que j'en pouvois tirer quelques-uns, pour juger du point où étoient les autres, s'il étoit temps d'arrêter le feu; j'en ai quelquefois eſſayé, qui l'avoient ſoutenu dix à douze heures, ſans qu'il s'y fût fait de changement conſidérable. Deux heures ou trois heures après, je retirois un barreau qui s'étoit trouvé des plus proches de celui que j'avois oſté auparavant. Souvent ce dernier étoit parfaitement converti en acier. Les dix à douze premieres heures, n'a-

voient pas produit autant de changement dans le fer que les deux ou trois dernieres heures, & cela parce que le feu ne travaille avec ſuccès, que quand le fer eſt arrivé à un certain degré de chaleur, comme le Forgeron ne façonne bien ſon fer au marteau que quand il eſt chaud. Je l'ai encore expérimenté d'une autre maniere plus déciſive, je la rapporte volontiers, parce qu'il y a quelque apparence que les expériences, que j'en ai faites en petit, pourront être utiles en grand. J'ai rempli un petit creuſet de compoſition; je l'ai couvert & mis au feu, ſans y avoir renfermé aucun morceau de fer; mais quand il a été près d'être blanc, j'ai fait chauffer dans une forge ordinaire des barreaux de fer, preſque fondants, alors j'ai ouvert le creuſet, & j'y ai introduit les morceaux de fer; j'ai rebouché auſſi-tôt le creuſet, j'avois eu ſoin de lui faire préparer un couvercle, qui, quoyqu'il bouchât bien, s'ôtoit & ſe remettoit aiſément. Sans donner au creuſet, ni au fer le temps de refroidir, j'ai donc continué à faire chauffer le creuſet, & j'ai trouvé que le fer qu'il renfermoit avoit été bien plûtôt converti en acier, qu'il ne l'eût été, ſi je l'euſſe mis dans le creuſet, en même-temps que la compoſition; c'eſt-à-dire que la durée du feu, en commençant à la compter, depuis l'inſtant où le creuſet avoit été mis au feu avec la ſeule compoſition, juſqu'au temps où le fer a été converti, que cette durée de feu a été moindre, qu'elle ne l'eût été, ſi j'euſſe renfermé d'abord le fer

dans le creuſet ; & la difference de cette durée ſeroit encore bien plus conſidérable en grand, qu'en petit, nous en verrons les raiſons dans la ſuite.

Nous devons pourtant dire, de la violence du feu, ce que nous avons dit de ſa durée, elle pourroit être pouſſée trop loin. Quoique le fer ne ſoit pas regardé comme un métal fuſible, quand il eſt ſeul, j'ai quelquefois donné un feu ſi violent aux creuſets que les barres fondoient ; la matiere qui en avoit dégouté formoit de petites plaques. Ici la fuſion eſt aidée par les ſoufres & les ſels de la compoſition. On ſçait que le ſoufre commun peut rendre le fer fluide, dans un inſtant. Or tout le fer qui a été fondu dans les creuſets, eſt du fer perdu, il eſt devenu de la fonte, on ne peut guere parvenir à le raſſembler ſous le marteau, ou ce ſeroit avec trop de déchet.

S'il arrive que le fer fonde en partie dans le creuſet, ſans que la compoſition qui entouroit les barreaux, qui ont dégouté, ait été conſumée ou réduite en cendre, ce qui reſte de ces barreaux eſt de l'acier qui a toute la dureté imaginable, mais auſſi très-difficile à travailler, & qui reſte preſque toûjours gerſeux. J'ai pourtant trouvé quelquefois que deux barreaux voiſins s'étoient ramollis au point de ſe toucher, de ſe coller enſemble par un bout, & d'y avoir pris une figure entierement differente de celle qu'ils auroient eu ſimplement appliqués l'un contre l'autre, par

conséquent le fer avoit été là en fuſion, cependant ces mêmes bouts, ne ſe forgoient guére plus difficilement que de l'acier qui auroit eu un feu un peu trop long, & étoient des aciers des plus durs; auſſi les bouts de ces barreaux avoient-ils toujours été entourés de la compoſition & étoient-ils d'un excellent fer. Cet acier après avoir été forgé, n'étoit pas gersé extraordinairement, il l'étoit quelquefois moins que celui, qui étoit venu des barres à qui j'avois donné un feu plus moderé, mais une fois ou deux plus long.

Mais le fer ne ſçauroit être chauffé trop promptement, ni trop violemment pourvû qu'il ne le ſoit pas juſqu'à fondre. Pour achever d'établir cette propoſition, j'ajouterai encore que j'ai fait des aciers à feu très-doux & lent; j'ai mis les creuſets où le fer étoit renfermé dans un fourneau pareil à ceux, où l'on fait les eſſais de la teneur des mines, & du titre des metaux; la chaleur n'eſt pas vive dans ces fourneaux; elle n'y eſt entretenuë que par l'air, qui entre librement par des trous qui en laiſſent paſſer plus ou moins, ſelon que les regiſtres qui ſervent à boucher ces trous ſont plus ou moins tirés. L'opération a été longue, le fer ainſi mitonné, travaillé peu à peu n'eſt pas devenu un acier plus parfait que celui qui avoit été traité plus bruſquement. De l'acier venu de fer de même qualité & groſſeur, qui n'avoit été l'ouvrage que de quelques heures de feu, ne m'a pas paru le ceder à celui ſur lequel le feu avoit agi pendant pluſieurs

jours. J'ai ſouvent obſervé que celui qui eſt l'ouvrage d'une chaleur plus violente, & plus prompte, a ſur ſa ſurface des bulles, dont nous aurons occaſion de parler dans la ſuite, plus groſſes, & en plus grand nombre que le fer qui a été mené plus doucement. Mais ces bulles ne produiſent aucun changement dans la qualité de l'acier.

Lorſque j'ai trouvé qu'un feu long a donné de mauvaiſes qualités à l'acier, ç'a été principalement quand l'acier a été remis pluſieurs fois au feu, avec de nouvelle compoſition, pareille à celle que je lui avois donnée, lorſqu'il étoit purement fer. Ainſi exposé pluſieurs fois à l'action d'une compoſition neuve, il ſe retrouve dans le même cas que ſi on l'eût entouré d'abord d'une trop grande quantité de compoſition, ou de compoſition trop forte; la longue durée du feu fera rarement du mal, quand elle ne ſera pas pouſsée à l'extrême, ſi le fer n'eſt pas changé de creuſet & remis avec de nouvelle matiere. Ces obſervations nous fourniſſent une regle, ſçavoir de ne remettre jamais le fer au feu avec une compoſition auſſi active que celle qu'on lui a donnée la premiere fois. On l'entourera ou de compoſition qui a déja ſervi, ou d'une compoſition qui quoyque neuve ſoit foible.

Lorſque j'ai remis l'acier au feu pluſieurs fois, avec de nouvelle compoſition, ç'a été ſur tout pour ſçavoir juſquà quel point de fineſſe, & de dureté on pourroit l'amener. Si ſa dureté & ſa fineſſe ne s'augmenteroient pas chaque fois qu'il ſeroit remis

au feu, ou quel ſeroit le terme de cette augmentation : ce qui m'avoit paru une des expériences des plus eſſentielles à faire ; j'ai vû effectivement, que plus il eſt remis de fois au feu, & plus il acquiert de dureté & de fineſſe de grain ; il ne faut pourtant lui donner au plus, que ce qu'il peut prendre de l'une, & de l'autre qualité, avec une doſe de matiere, & une durée de feu double de l'ordinaire ; encore y a t'il peu de fers qui puiſſent ſoutenir cette ſeconde épreuve. Si on paſſe par delà, cet acier qu'on a rendu plus fin & plus dur, le ſera pourtant moins qu'un autre, lorſqu'il ſera employé en ouvrage ; on ne viendra à bout d'en ſouder les parties enſemble, & ſur tout de le ſouder ſur du fer, qu'après des Chaudes fondantes, pluſieurs fois réiterées. Or chaque Chaude fondante affoiblit l'acier de quelque qualité qu'il ſoit. Celles qu'on aura été obligé de donner à cet acier, difficile à travailler, lui feront plus perdre de ſes qualités avantageuſes, qu'il n'a gagné dans la continuation de l'opération du fourneau. Enfin il ſera toûjours mal aiſé de faire des ouvrages finis, bienners avec cet acier, parce qu'il aura beaucoup de gerſures, mais il pourra être employé entre deux fers, ou entre deux aciers médiocres. Ainſi il y a un terme au de là duquel on ne peut pas pouſſer la perfection de l'acier, quelque choſe que l'on tente ; parce qu'on ne peut le rendre plus fin, & plus dur qu'en le rendant plus difficile à travailler.

Quelque ſoit la figure du fourneau, quelque ſoit celle des creuſets, il n'eſt preſque pas poſſible que tous les creuſets, chauffent également ; il n'eſt pas même poſſible que toutes les barres d'un grand creuſet partagent également l'action du feu. Cette remarque apprend qu'on doit remplir les creuſets, & les differentes parties des creuſets de barres de differentes épaiſſeurs, parce que les moins épaiſſes demandent une moindre durée, ou force de chaleur pour devenir acier. Il n'eſt pas néantmoins néceſſaire d'en venir à diminuer les épaiſſeurs précisément dans toutes les proportions que diminuent les degrés de chaleur. Ce ſeroit une ſujettion trop grande & inutile, des barres de trois ou quatre épaiſſeurs differentes peuvent ſuffire pour tout fourneau. Nous donnerons dans la ſuite quelques exemples ſur cet article ; ils ne nous euſſent pas paru néceſſaires, ſi l'expérience ne nous avoit appris juſqu'où va le peu d'attention de ceux qui travaillent ſans principe. Je fus nommé il y a quelques années avec M. Geofroy & feu M. de la Hire le fils, pour examiner les eſſais que prétendoit faire un Etranger. Je fus très-ſurpris de voir que de deux creuſets, qu'il devoit mettre à côté l'un de l'autre, & qui devoient chauffer autant également qu'il eſt poſſible dans un même fourneau, l'un étoit rempli de barres du plus gros fer quarré ; & l'autre de fer qu'il avoit fait rendre preſque auſſi mince que du fer en lames. Il prétendoit cependant que tous ces fers ſe trouveroient

veroient aciers en même-temps, & cela, diſoit-il, parce qu'il avoit donné la compoſition plus forte aux uns qu'aux autres.

Il y a ici une remarque très-eſſentielle à faire, c'eſt que non-ſeulement il faut plus de temps pour convertir en acier des barres plus épaiſſes, mais que le temps neceſſaire, pour les convertir, augmente bien dans un autre proportion que celle de leur épaiſſeur ; je veux dire que ſi des barreaux de fer êpais de trois lignes deviennent acier en douze heures du feu d'un certain fourneau, que vingt-quatre heures du même feu ne rendront pas acier des barreaux épais de ſix lignes, quoique de même largeur que les premiers ; ils demanderont plus de trente-ſix heures du même feu. Des expériences réiterées ſur des barres de differentes épaiſſeurs me l'ont fait voir.

Il ſuit de cette remarque, qu'il y a du profit à prendre des barres minces par préference ; qu'on y gagne du temps & du charbon: il eſt vrai qu'elles ont demandé plus de l'un & de l'autre, pour être amenées en cet état, & que proportionnellement à leur poids elles ſont plus long temps à forger, lorſqu'elles ont été tirées du fourneau, que ne le ſeroient des barres plus groſſes ; mais on gagne avec uſure dans le fourneau, ce qu'il en coûte de plus à la forge. Il y a d'ailleurs un avantage à ſe ſervir de barreaux minces, le reſte ſuppoſé égal, ils ſe changent en aciers plus parfaits ; les obſervations qui viendront dans la ſuite, en feront voir

les raiſons. Le commun même des Ouvriers, qui employent les aciers fins, préferent les petits barreaux aux autres, le travail de les etirer & applatir leur eſt épargné.

Pluſieurs cauſes peuvent concourir à empêcher que l'effet du feu ne ſoit proportionnel à l'épaiſſeur des barres. Deux morceaux de fer égaux enſemble en épaiſſeur à un troiſiéme, mais qui n'ont chacun queles mêmes largeurs & longueurs que ce troiſieme, lui ſont égaux en ſolidité, & le ſurpaſſent beaucoup en ſurface: d'où il s'enſuit que ce troiſieme doit demander, pour être échauffé plus du double du temps que demandent chacun des morceaux minces. Les parties du feu n'ont, à la verité, que le double du chemin à parcourir pour arriver juſqu'à ſon centre, mais ſa ſurface n'étant pas double de celle du morceau mince, il n'y a pas une fois autant de parties de feu qui agiſſent contre ſa ſurface, que contre celle du morceau mince. La même raiſon fait encore que la quantité des parties ſulfureuſes & ſalines, fournies par la compoſition à l'un & à l'autre de ces morceaux, ne ſont pas en raiſon de leur ſolidité. Le morceau minee en peut recevoir à chaque inſtant davantage par rapport à ſa maſſe. Quand nous avons dit que la compoſition ne ſe bruſle pas pendant un long feu, nous avons ſeulement voulu faire entendre qu'elle ne ſe réduit pas en cendre, mais il eſt toujours certain qu'elle s'affoiblit à chaque inſtant; qu'à chaque inſtant quelque partie de ſa matiere hui-

Digitized by Google

leuſe eſt conſumée, & qu'une partie de ſes ſels lui ſont enlevés. Or cette diminution de la force de la compoſition n'eſt pas proportionnelle aux temps ; je veux dire qu'il y a, par exemple, beaucoup plus de ſoufre bruſlé dans la premiere heure, que dans la ſeconde, plus dans la ſeconde, que dans la troiſiéme. Le fer qui aura ſoutenu pendant douze heures l'action de cette matiere, aura donc ſoutenu une action, ſi l'on veut, plus du double plus vigoureuſe, ou l'action d'une matiere plus du double plus efficace, que le fer qui aura ſoutenu cette action pendant vingt-quatre heures, puiſque la matiere allumée dans les douze dernieres heures, n'a pas l'activité de celle qui étoit allumée dans les douze premieres. On ne compenſeroit pas l'effet de cette difference d'activité de la compoſition en augmentant la quantité de cette compoſition ; outre qu'il a des bornes par de-là leſquelles, elle ne doit pas être employée. Car une quantité de bois, de ſoufre, ou de quelque matiere combuſtible que ce ſoit, double d'une autre, & miſes toutes deux en même-temps dans des feux égaux, ſeront bruſlées en moins du double du temps.

Une regle naît encore des remarques précedentes, c'eſt qu'il eſt toujours plus avantageux de remplir le fourneau de fer plat, que de fer quarré ; que de deux barreaux de même longueur & de même peſanteur, ou ſolidité, le plus mince deviendra acier en moins de temps que le plus

épais. Par exemple, de deux barreaux d'un pied de long chacun, que l'un ait un pouce de large, & trois lignes d'épaiſſeur, & que l'autre ſoit forgé quarrément, ayant ſix lignes ſur chaque face, ils ſont égaux en ſolidité ou en peſanteur ; mais le barreau plat ſera bien plus promptement changé en acier que le barreau épais.

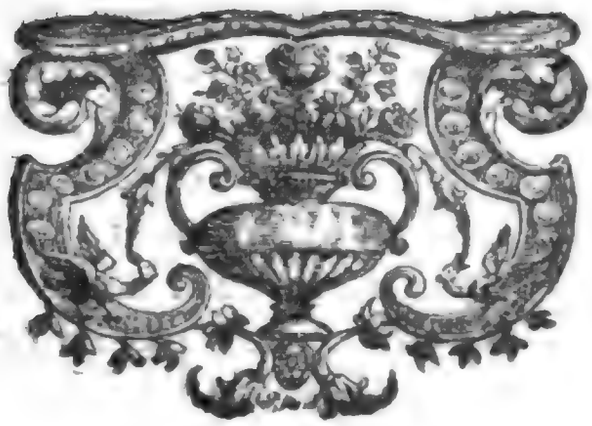

TROISIEME MEMOIRE,

Qui apprend à faire les eſſais en petit.

LE premier uſage des remarques du Mémoire précedent ſera de nous conduire dans les eſſais en petit. Outre que ces eſſais peuvent être du goût de ceux qui aiment les expériences ou de ceux qui voudront contribuer à perfectionner notre art, ils ſont abſolument neceſſaires pour ceux qui voudront entreprendre en grand la converſion du fer en acier. Ce que nous avons dit des compoſitions a appris qu'elles doivent être dosées differemment, & même employées en differente quantité, pour des fers de qualités differentes, ce qui ſera encore confirmé, & plus expliqué dans le mémoire, où nous examinerons les differentes ſortes de fer par rapport aux diſpoſitions qu'ils ont à devenir acier. Nous tâcherons, à la verité, dans ce même mémoire, de déterminer les caracteres de chaque fer, & ce qu'on en doit eſpérer; mais les regles que nous donnerons alors, ne ſont pas ſuſceptibles d'un aſsés grand degré de certitude pour diſpenſer des eſſais ; ils ſont la voye la plus ſure pour reconnoître comment il faut traitter l'eſpece de fer qu'on a à convertir en acier. Peu de

jours ſuffiſent pour expédier toutes les expériences néceſſaires pour donner des éclairciſſements ſuffiſants ; & ces expériences peuvent épargner bien des frais inutiles, & mettent en état de travailler enſuite avec certitude.

On eſt maître de faire les eſſais auſſi en petit qu'on voudra ; ſi on a pluſieurs ſortes de fers à éprouver, on ne ſçauroit commencer par le faire trop en petit ; il y a toujours plus d'épargne ; la grandeur des creuſets ſera proportionnée à la quantité de fer qu'on y voudra renfermer.

On peut ſe ſervir de creuſets de toutes figures, mais il y en a de plus commodes les uns que les autres, ſelon les circonſtances ou on en veut faire uſage. Pour faire un grand nombre d'eſſais à la fois, il n'y en a pas qui conviennent mieux, que des creuſets quarrés longs, faits en forme de boiſte peu profonde, * je ne ſçaurois dire combien j'en ai employé qui n'avoient qu'environ trois pouces de longueur, un de largeur & guére plus d'un pouce de profondeur. On y peut placer facilement deux à trois morceaux de fer, * minces, mais cependant d'une épaiſſeur & d'une longueur ſuffiſante pour être travaillés, quand ils ſeront convertis en acier.

*Pl. 1. A, B, C, D.

* R.

La commodité qu'on trouve dans les creuſets de cette figure, c'eſt à les arranger les uns auprès des autres, & les uns ſur les autres ; * on en lute pluſieurs enſemble, & ainſi on en fait une pile qu'on expoſe tout à la fois au feu, com-

* Pl. 2. G.

me on y expoſeroit un ſeul & grand creuſet. Avant d'arranger les creuſets pour en compoſer ce maſſif, on aura ſoin de les numeroter ; ce qui eſt toujours facile ; ou d'écrire l'ordre dans lequel on les a arrangé, & d'écrire en même-temps l'eſpece de fer, & la doſe de compoſition que contient le creuſet de chaque numero ; ſi on s'en fioit à ſa memoire, on ne ſeroit pas aſsés sûr d'où viendroient les differences qu'on trouveroit dans le ſuccès des épreuves.

Les creuſets quarrés, * peuvent être employés comme les quarrés longs, mais ils ſont moins propres pour les plus petits eſſais. De grands creuſets quarrés peu profonds peuvent auſſi tenir lieu de pluſieurs creuſets oblongs, & cela en les partageant en diverſes parties par des cloiſons de terre, ou même de tole. * *Pl. i. F, L, G.

Il y a des circonſtances où l'on peut auſſi ſe ſervir de creuſets ronds & profonds, mais ce n'eſt guére que quand on veut faire un ſeul eſſay à la fois, & encore quand le feu où on les doit placer permet qu'on les couche. Nous en expliquerons la raiſon. *N, OO, PP, QQ.

Les creuſets doivent avoir des couvercles de la même terre dont ils ſont faits. On pourroit les faire pareils à des deſſus de boiſte, * mais la façon en ſeroit plus longue. Il y a deux autres manieres propres à les bien ajuſter, quoyqu'on les laiſſe plats ; ſçavoir ou de creuſer une couliſſe tout au tour du bord ſupérieur du crea- *C, n.

ſet, avant que le creuſet ſoit cuit. La façon de
* I, K. cette couliſſe n'eſt ni longue ni difficile *; ou de couper une feüillure autour du bord du creu-
* D, F. ſet, * & une pareille au tour du bord du cou-
* E, G. vercle. * Ces deux manieres ſont bonnes, mais les couliſſes ſont préférables aux ſimples feüillures. Pour les creuſets ronds, on leur fera des couvercles, ou plûtôt des bouchons comme ceux des bouteilles; le mieux pourtant ſera de laiſſer à ces bouchons de quoy recouvrir les bords du
* *e, f.* creuſet. *

Après tout quelque exactement que le couvercle s'applique ſur le creuſet, il ſeroit mal-aiſé qu'il ne laiſſât aucun vuide, auſſi faut-il toujours
* V, X, X. luter les jointures. * Quand on luteroit tout le creuſet, il n'en ſeroit que plus ſurement clos. Le lut défend ſouvent la compoſition contre les accidents qui peuvent ſurvenir à l'occaſion de quelque fente qui ſe ſera faite aux parois; le lut les couvre; & même lorſqu'il vient à ſe fondre, il coule dans les fentes, & quelque fois les bouche aſsés bien.

Le lut dont on a beſoin n'eſt qu'une ſimple terre ſablonneuſe; il eſt inutile d'y meſler du verre pilé, du ſel, & de la limaille de fer, comme on le pratique dans diverſes autres occaſions. Si on étoit embaraſſé à ſe faire une idée du point où cette terre doit être ſablonneuſe, on n'a qu'à en prendre de pareille à celle dans laquelle les fondeurs, en cuivre & en fer, moulent leur ouvrage

ge, & qu'ils appellent du ſable à mouler. C'eſt un ſable gras, un ſable dont les grains tiennent enſemble, à cauſe de la terre avec laquelle ils ſont meſlés. Du ſable le plus ſec détrempé avec de la terre ſeroit propre à faire un pareil lut. Pour la maniere de s'en ſervir, tout ſe réduit à détremper cette terre ſablonneuſe avec de l'eau à conſiſtance de pâte, & à l'étendre ſur les endroits qu'on veut luter.

Nous ne dirons rien ici de la terre propre aux creuſets; mais ſi on veut être inſtruit de celle qui leur convient, on le ſera dans le memoire ſuivant.

Les Potiers les feront de la figure dont on les ſouhaitera. Si on n'avoit pas de Potier ſous ſa main, & qu'on voulût les faire ſoi-même, on y réuſſiroit aiſément. Il faut avoir un moule. Le moule néceſſaire ici n'eſt qu'une piece de bois qui ait la forme qu'on veut qu'ait le creux du creuſet, * *R, T c, g: & de plus une poignée pour le tenir à la main pendant qu'on le couvre avec la terre préparée, & qu'on tape cette terre. L'ouvrage eſt ſi ſimple qu'on pourra l'executer, ſans avoir beſoin d'attendre que nous faſſions imprimer ce que nous avons raſſemblé ſur cette matiere dans l'art du Potier de terre.

Avant d'arranger le fer dans les creuſets, il faut les avoir fait cuire. C'eſt ce à quoy le Potier ne manquera pas. Et avant de les faire cuire, il faut les faire bien ſécher; ce dernier avertiſſement n'eſt

encore que pour ceux qui les feront eux-mêmes. Faute de fourneaux propres à les cuire, on les couvrira de charbons noirs, qu'on allumera peu à peu. Une cuiſſon longue ne ſçauroit rien gâter & quand ils ne ſeroient que mediocrement cuits, ils ne laiſſeroient pas d'être bons. En cas de beſoin, au lieu de creuſets, on peut ſe ſervir de tous pots qui ſeront d'une terre qui réſiſte au feu. Nos pots de grés, par exemple, connus encore dans le Royaume ſous le nom de pots à beurre, y ſont propres, pourvû qu'on les lute bien, & qu'on les chauffe peu à peu; une fois échauffés ils ſoutiennent la plus grande chaleur. Un Tuileau arrondi, mis par deſſus le pot, & bien luté tiendra lieu de couvercle.

Dans les eſſais, très en petit, on ne s'en tiendra pas à la doſe de compoſition que nous avons donnée dans le premier memoire. Plus les eſſais ſont en petit, & plus il en faut augmenter la quantité par rapport à celle du fer; & cela parce que la compoſition qui eſt proche des parois du creuſet eſt exposée à ſe bruſler, &que les petits ayant plus de ſurface, par rapport à ce qu'ils contiennent, que les grands, il y a plus de matiere qui s'y bruſle.

Les creuſets choiſis, & les compoſitions préparées, on mettra dans le fond du creuſet un lit de compoſition; ſur le lit de compoſition un lit de fer, qui ſera de pluſieurs ou d'un ſeul morceau, ſelon que la largeur du creuſet le permet-

tra. Pour peu qu'il reſte d'intervalle entre les morceaux de fer d'un même lit, il en reſte aſsés; mais ils ne doivent pas être ſi proches des parois du creuſet. Sur cette couche de fer on mettra la ſeconde couche de compoſition; * & ſi la grandeur du creuſet le permet une ſeconde couche de fer, au deſſus de laquelle on mettra une troiſiéme couche de compoſition. * Y, Z.

Quelque ſoit le nombre des couches de fer, on commencera & finira toujours par une couche de compoſition. Ces deux, & ſur tout celle du deſſus, doivent toujours être plus épaiſſes que les autres; étant plus proches des parois; celle de deſſus peut prendre plus d'air. Quand les couches de compoſition qui ſeront entre celles de fer, étant bien preſſées, auront environ deux lignes d'épaiſſeur, c'en ſera aſsés; on laiſſera pourtant un vuide, mais très-petit, entre le couvercle & la derniere couche. Ce couvercle mis en place, on le lutera; quand le lut ſera ſec, le creuſet ſera en état d'être porté au feu.

Le Memoire précedent nous a appris l'avantage qu'il y a à employer du fer mince. Quand on n'aura en vuë que de petits eſſais, on fera étirer les morceaux de fer qu'on voudra éprouver en lames épaiſſes de deux ou trois lignes au plus, & larges de cinq à ſix lignes.

Les creuſets ronds ſont incommodes en ce qu'on n'y ſçauroit coucher le fer par lits; les morceaux de fer ſe trouveroient trop courts, ſi ces creuſets

n'avoient un diametre d'une grandeur exeraordinaire ; d'ailleurs il y auroit beaucoup de places qu'on ne pourroit remplir. Quand on veut faire uſage de ces ſortes de creuſets, il faut donc commencer par les remplir en partie de compoſition, & larder enſuite dans cette compoſition les barreaux ou lames de fer. * Ces barreaux ou lames ſont verticales, quand le creuſet eſt debout ; de ſorte que ſi le creuſet ne chauffe pas également dans toute ſa hauteur, une même lame, un même barreau ſe trouve, en differents endroits, acier de differente qualité. Il eſt plus rare que cela arrive à une barre placée horizontalement ; un creuſet chauffe à peu près également partout à une même hauteur.

* a, b.

Auſſi lorſqu'on a des eſſais à faire un peu en grand, par exemple, ſur huit livres, ou dix livres de fer, on doit toujours prendre des creuſets quarrés longs, ou quarrés & d'une hauteur proportionnée au fourneau, & à la quantité du fer qu'on veut eſſayer.

Par tout où il y a des fourneaux à brique, à poterie, à fayence, à chaux, à plâtre, &c. on pourra faire commodément ces eſſais. Les creuſets bien lutés, chacun ſéparément, & ſi on l'a jugé plus à propos lutés enſemble pour faire une maſſe, ſeront placés dans les endroits de ces fourneaux, où la chaleur eſt la plus forte. S'il n'arrive point d'accidents aux creuſets, ſi ils ne ſe fondent point, & qu'on les ait remplis de fer bien mince, ces

fers pourront être convertis en acier, dans le temps neceſſaire pour cuire les terres, ou calciner les pierres, dont les fourneaux ſont chargés ; ſi ils ne l'étoient pas entierement on les remettra une ſeconde fois au même feu.

On ne trouve pas par tout des fourneaux pareils à ceux-ci, & par tout on trouve des forges de Serruriers, Couteliers, Taillandiers, Maréchaux, & autres Ouvriers en fer ; or toute forge de cette eſpece peut être renduë convenable, pour les épreuves, & on peut même les y expedier très-promptement. On fait de la forge une eſpece de fourneau, il ne faut pour cela qu'avoir un ſerre-feu ſemblable en quelque ſorte à ceux que les Orfévres mettent à leurs forges, quand ils veulent y fondre de l'argent ; le ſerre-feu, dont nous avons * beſoin ici, eſt une piece de terre cuite, ceintrée ; ou pour le mieux encore, c'eſt une piece de terre qui a trois côtés dont deux ſe trouveroient perpendiculaires au troiſiéme, ſi les angles qui les joignent n'étoient pas arrondis. En ce cas un de ces côtés, celui qui doit être en devant de la forge, eſt plus court que les autres. * Pour la grandeur & hauteur de ce ſerre-feu, ce qui doit la regler, c'eſt la quantité des eſſais qu'on veut faire à la fois. De pluſieurs ſerre-feu mis les uns ſur les autres, on en compoſera même une eſpece de fourneau. *

* Pl. 1. R. Pl. 2. A, B.

* pl. 2. B.

* O, P.

Sur le champ on peut faire à toute forge quelque choſe d'équivalent au ſerre-feu, ſi on a des

pierres de grés, qui réſiſtent médiocrement à la chaleur; des briques, des morceaux de terre cuite diſposées les unes ſur les autres en peuvent encore tenir lieu. Au milieu de cette eſpece de petit fourneau on place ſes creuſets ſur quelque brique, ou tuileau, qui ſe trouve un peu plus élevé que la tuyere. On remplit de charbon tout le vuide, qui reſte entre le mur de la forge, & les parois du ſerre-feu, & on fait joüer le ſouflet d'abord plus lentement, & enſuite à volonté. Toutefois on ſera attentif à faire enſorte qu'il y ait toûjours une certaine quantité de charbon entre la tuyere & les creuſets. Si le vent étoit pouſſé immédiatement contre les creuſets, il les refroidiroit; au contraire, ſi le vent trouvoit en ſon chemin peu de charbon, que la flamme fût dardée directement ſur les creuſets, ſans avoir été rompuë, elle les fonderoit, ſi ils n'étoient pas d'une excellente terre. Il eſt encore à propos de menager au tour du ſerre-feu des vuides, afin que le vent circule; & pour l'y mieux déterminer, on peut laiſſer quelque ouverture au côté du ſerre-feu, qui eſt parallele au mur de la forge.

Cette façon de chauffer eſt très-commode, quand on ne veut faire que peu d'eſſais à la fois; & ſi on n'en veut faire qu'un, c'eſt, de toutes les façons de le faire, la plus prompte; pour un ſeul eſſay même, il n'eſt pas beſoin de l'appareil du ſerre-feu, quelques briques, ou pierres ſuffiſent pour contenir les charbons; on pourroit même

Digitized by Google

s'en paſſer. Dans ce cas, d'un ſeul eſſay fait à la forge, je préfere le creuſet rond, je le prends formé en vrai Cylindre creux * qui entre ſes parois a partout environ deux pouces de diametre, & ſept à huit pouces de longueur. Après avoir mis de la compoſition dans ce creuſet, on y fera entrer deux ou trois morceaux de fer plat, ou de fer en lames. On achevera de le remplir de compoſition, on le bouchera, & lutera le bouchon, après quoy on couchera le creuſet dans la forge, on le couvrira de charbons allumés. L'Ouvrier, qui d'une main tirera la chaiſne du ſouflet, * doit tenir de l'autre des tenailles avec leſquelles il retournera le creuſet de temps en temps; & c'eſt pour avoir plus de facilité à retourner ce creuſet, qu'il eſt avantageux de le faire rond. Alors on force le vent du ſouflet plus hardiment, parce que l'endroit ſur lequel la flamme a le plus agi, & qui ſeroit exposé à ſe fondre, s'il étoit continuellement exposé à ce plus d'ardeur, eſt chauffé un peu moins vivement quand le creuſet eſt retourné. C'eſt ce qui donne le moyen de finir l'épreuve en deux ou trois heures au plus, & quelquefois dans une heure.

* Pl. 2. d.

* Fig. k.

On peut même dans ce cas ſe ſervir de charbon de terre, au lieu de charbon de bois, & l'opération n'en ſera que plus prompte.

Si on le veut, au lieu de coucher le creuſet, on le placera de bout; quoyqu'il ait peu d'aſſie-

te, il eſt aiſé de le ſoutenir avec le charbon; mais lorſqu'il eſt de bout, il n'eſt pas ſi facile de le retourner que lorſqu'il eſt couché.

Pour faire des eſſais un peu plus en grand, comme de huit à dix livres de fer à la fois, & pour faire ces eſſais promptement, le plus commode des fourneaux eſt celui des Fondeurs ordinaires de cuivre, de ceux qui fondent tous les menus ouvrages de ce metal. Nous aurons beſoin plus d'une fois de parler de ce fourneau, & autant vaut le faire connoître à préſent, que d'attendre plus tard. Ses parois renferment
* Pl. 2. *a a*, *b b*, *c*, *d d*, *e*, un trou *, dont la coupe priſe à quelque hauteur que ce ſoit, eſt un quarré, dont les côtés ont chacun environ ſept pouces. La profondeur de ce trou eſt aſsés communément de vingt-cinq à vingt-ſix pouces; cette profondeur, ou ce qui eſt la même choſe, la hauteur du fourneau eſt partagée en deux parties inégales par une plaque
* *d d*, *k k*. de fer, * qui d'abord a été forgée quarrément, & de grandeur égale à la coupe horizontale du vuide du fourneau, & dont les quatre angles ont été enſuite abbattus *. La partie du fourneau
* O.
* *e*. qui eſt au deſſus de la plaque, * eſt le cendrier; la hauteur de cette partie eſt ſur-tout celle qui eſt arbitraire. La plaque eſt à proprement parler le fond du fourneau; depuis cette plaque juſqu'au bord ſupérieur, il y a environ dix-ſept pouces. C'eſt ſur cette plaque qu'on poſe le creuſet, qui contient le metal qu'on veut fondre,

dre, ou échauffer. Les charbons entourent ce creuſet à peu près également de toutes parts. Ils ſont allumés par le vent d'un ſouflet double : un tuyau conduit le vent de ce ſouflet dans la partie que que nous avons nommée le cendrier, & de-là il paſſe avec rapidité dans le fourneau par les quatre trous que laiſſent à chaque coin les quatre échancrures de la plaque de fer ; elle touche par tout ailleurs les parois du fourneau ; ces échancrures ſont circulaires.

On couvre ce fourneau d'un couvercle plat, qu'on ajuſte le mieux qu'on peut ſur les bords ſupérieurs du trou ; les vuides qui reſtent dans les endroits, où il ne s'applique pas parfaitement, donnent une iſſuë ſuffiſante à l'air.

Les parois de ces ſortes de fourneaux ſont faites de briques arrangées de plat, les unes ſur les autres ; mais pour mieux conſerver ces parois, pour n'être pas obligé de les démolir quand le feu les a minées, on les reveſt de carreaux dont la largeur eſt égale à celle des faces. Ces carreaux s'appellent la chemiſe du fourneau. Quand on a à le raccommoder, on n'a qu'à lui donner une chemiſe neuve. Pour même aggrandir, ou rétrecir ce fourneau à ſa volonté, entre la brique & la chemiſe, on met une couche de terre qui réſiſte au feu. Ce qu'on ôte à l'épaiſſeur de cette couche, quand on change de chemiſe, on le donne à la grandeur du fourneau.

La plaque de fer a pour ſupports deux petites

barres de fer, qu'on peut ôter & remettre ; ce qui donne auſſi la facilité d'ôter la plaque dans quelques circonſtances où cela eſt néceſſaire au Fondeur, mais qui ne regardent pas l'uſage où nous deſtinons à preſent ce fourneau.

On y peut faire les eſſais d'acier avec des creuſets pareils à ceux des Fondeurs ; mais comme nous l'avons dit, il faut que le fer y ſoit de bout, ou que les morceaux ſoient bien courts. Le mieux
* I. i. eſt donc de faire faire des creuſets quarrés longs *, on leur donnera hardiment autant de largeur qu'un des côtés du fourneau a de longueur ; mais leur épaiſſeur doit être telle que le creuſet n'aille pas juſqu'aux bords des trous par où le vent a ſon entrée.

Si on ne ſe ſervoit pas à cet uſage d'un fourneau de Fondeur déja fait, qu'on en voulût bâtir un, alors il faudroit conſtruire ce fourneau plus large dans un ſens que dans l'autre ; & cela afin que le creuſet qu'on y pourroit placer, ne fût pas auſſi plat que le ſont ceux que peuvent recevoir les fourneaux ordinaires.

Ce creuſet ne ſera pas entourré de charbons de tous côtés, comme le ſont les creuſets ronds, il chauffera néantmoins ſuffiſamment ; on ſera même attentif à ne le pas chauffer auſſi fort qu'on le pourroit ; à ne pas tirer le ſouflet trop vîte ; autrement on pourroit faire fondre le fer : quand les parois du creuſet ſeront devenües blanches, on tâchera de les entretenir dans cette couleur,

de les empêcher de redevenir rouges ; mais on ne donnera de feu que ce qu'il en faut pour cela.

Quoyqu'on n'y mette qu'un ſeul creuſet, on pourra éprouver à la fois pluſieurs fers, & même, ſi l'on veut, pluſieurs compoſitions. Si on veut eſſayer pluſieurs fers, après les avoir fait forger de l'épaiſſeur qu'on les ſouhaite, & les avoir fait couper en morceaux de longueur convenable, on marquera chaque fer d'une lettre, ou de quelqu'autre marque : qu'on ait trois fers l'un marqué A, l'autre B, & l'autre C. Si la largeur du creuſet permet qu'on arrange ces trois morceaux dans chaque lit, on changera leur ordre, à meſure qu'on fera de nouveaux lits. Si dans le premier on les a mis dans l'ordre ſuivant, A, B, C, dans l'autre on pourra les mettre dans l'ordre, A, C, B, dans l'autre dans l'ordre B, A, C, & ainſi de ſuite.

Si on veut eſſayer pluſieurs compoſitions ſur le même, ou les mêmes fers, le grand creuſet tiendra lieu de pluſieurs petits. On aura des plaques de tole, ou de terre cuite, qui ne ſçauroient être trop minces ; on mettra une de ces plaques horizontalement chaque fois qu'on voudra changer de compoſition. Un peu de terre détrempée à conſiſtance de pâte & étenduë au-deſſus du dernier lit de la compoſition qu'on a employée, peut auſſi ſervir pour ſéparer ſuffiſamment celle-ci de la nouvelle compoſition qu'on voudra éprouver.

Mais en cas qu'on voulût conſtruire exprès un

fourneau d'eſſais, & purement pour des eſſais, je ne conſeillerois pas d'en bâtir un pareil à ceux des Fondeurs, il le faudroit faire ſemblable en petit à ceux que nous allons décrire pour le travail en grand. Les memoires ſuivants apprendront auſſi à quelles épreuves on doit mettre les aciers venus des eſſais, pour s'aſſûrer ſi ils ont toutes les qualités convenables.

Explication de la premiere planche.

A, *B*. *Petits creuſets quarrés-longs, propres pour les plus petits eſſais.*

C, *D*. *Autres creuſets quarrés-longs, un peu plus grands.*

C 2. *Couvercle pour le creuſet C, fait en deſſus de boiſte.*

E. *Couvercle du creuſet D, qui eſt en feüillure vû par deſſus.*

F. *Creuſet quarré, ou preſque quarré.*

G. *Couvercle du creuſet F, ce couvercle eſt vû retourné.*

H. *Coupe de ce couvercle.*

I. *Creuſet quarré-long, dont le couvercle entre en couliſſe. K, ſon couvercle qui n'eſt encore entré qu'en partie.*

L, *M*. *Creuſets quarrés plus grands que les précedents.*

N. *Creuſet qui équivaut ſeul à pluſieurs au moyen des cloiſons, O O, P P, Q Q.*

R. *Lame de fer propre à être miſe dans un des petits creuſets.*

S Moule à creuſet quarré,

T. *Le même moule qu'on a commencé à recouvrir de terre.*

V, *X*, *X*. *Creuſet rempli de fer & de compoſition, & dont le couvercle eſt luté. Le lut paroît en X, X.*

Y, Z. Creuſet luté, dont on a coupé un des bouts pour montrer, comment les lits de fer ſont séparés par des lits de compoſition. C'eſt ce qu'on voit en Z.

a. Creuſet rond de forme ordinaire qui a été rempli de compoſition, dans laquelle des lames ou barreaux de fer ont été lardés. b, Un barreau de fer qui n'eſt encore entré qu'en partie.

c. Moule, ou mandrin ſur lequel on fait des creuſets pareils au creuſet, a.

d. Creuſet cilindrique.

e. Le couvercle du précedent creuſet.

f. Coupe de ce couvercle.

g. Moule, ou mandrin à creuſet cilindriques.

La fig. h, i, k, l, n'eſt pas faite ſur la même échelle que les précédentes. h, eſt un Ouvrier qui tient au feu, avec des tenailles, un creuſet cilyndrique tel que le creuſet, d, i, Ce creuſet. k, ſerre-feu, qui retient les charbons. l, Ce même ſerre-feu repréſenté ſous la forge. m, Le creuſet rond.

Digitized by Google

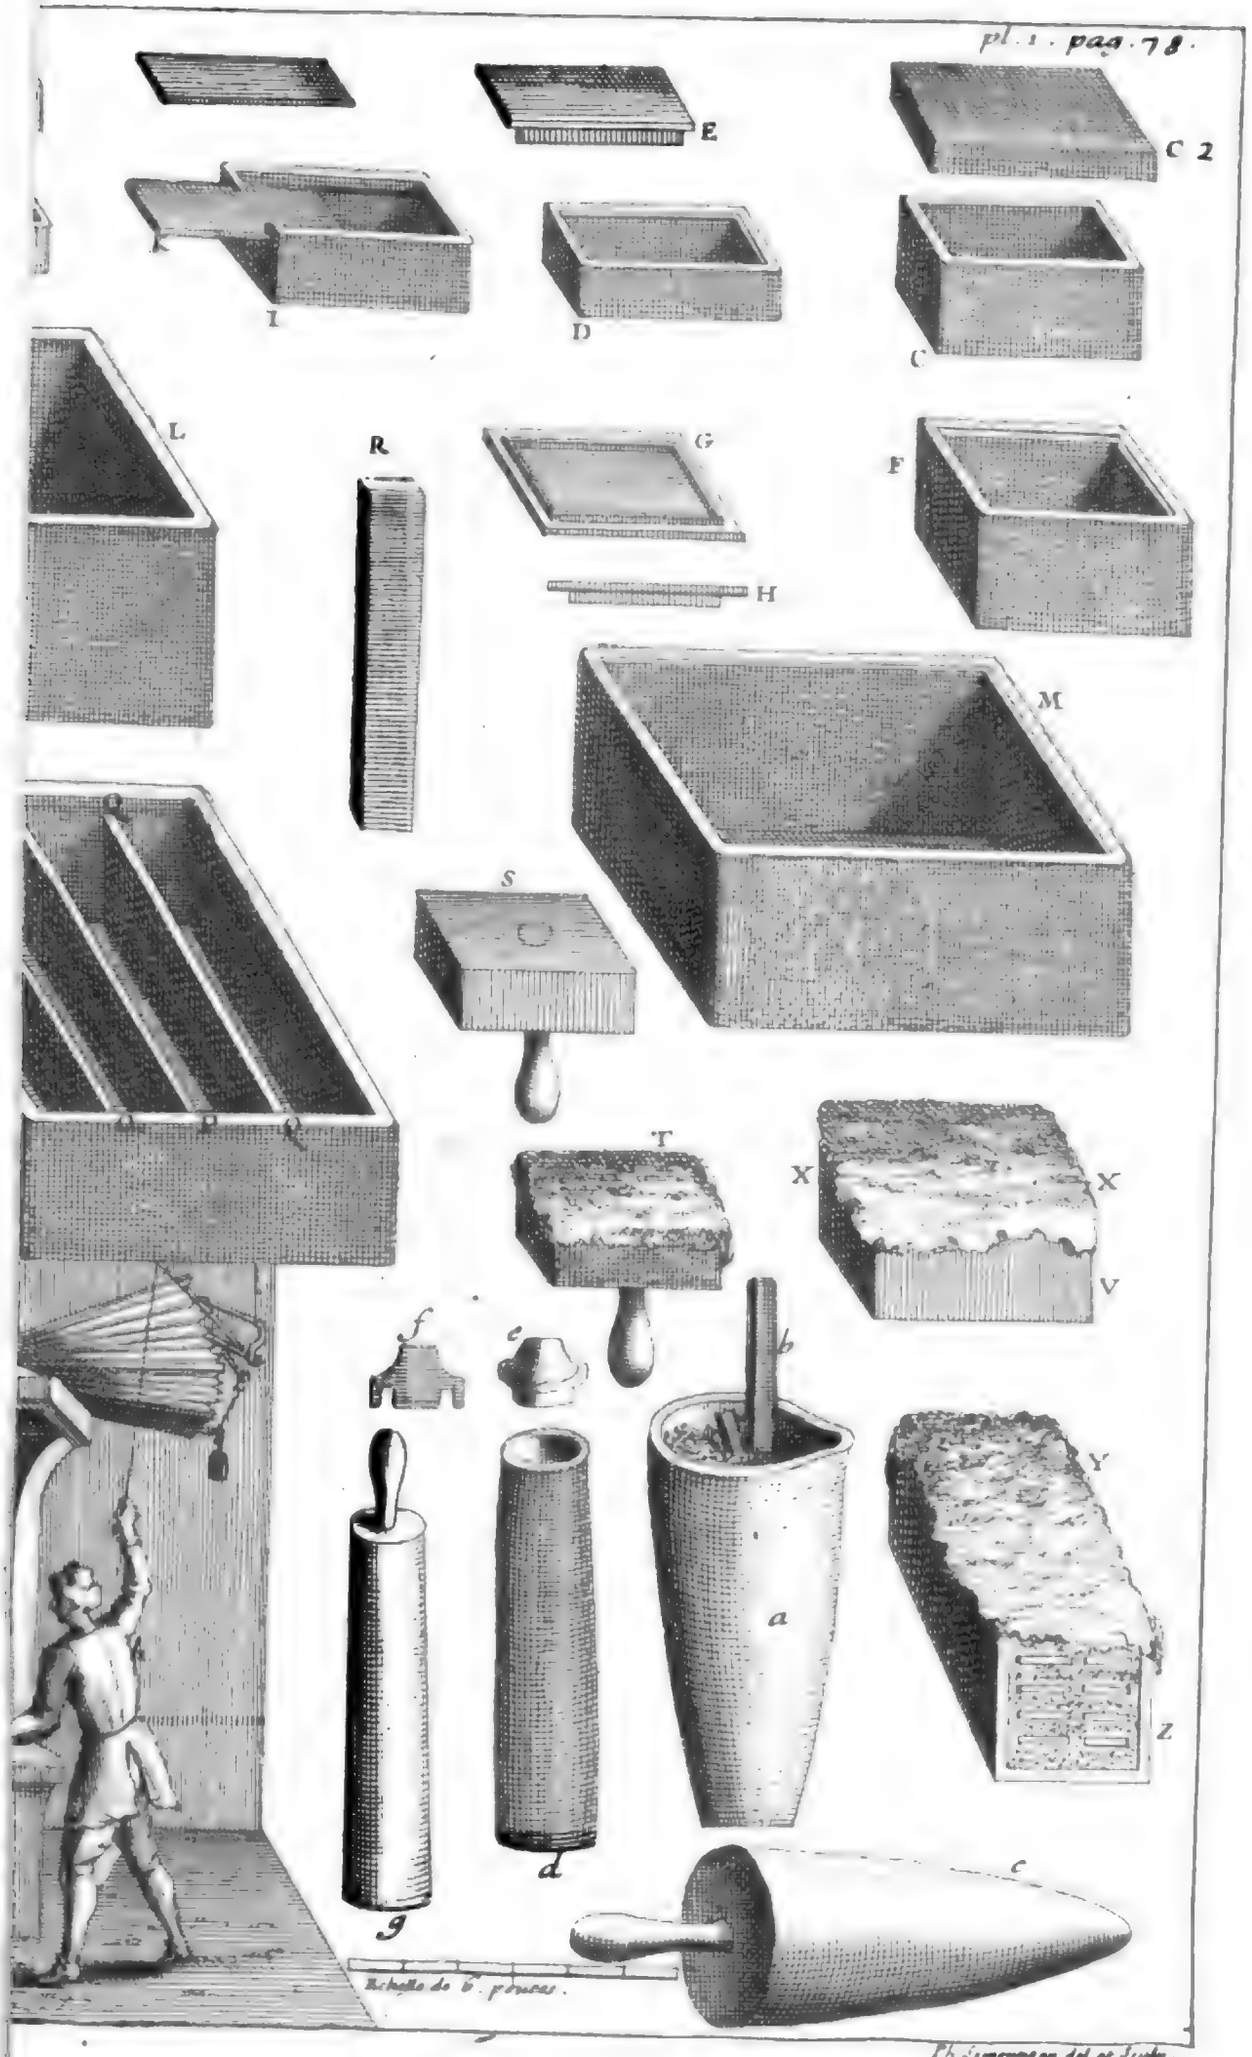
E
C 2
I
D
C
L
R
G
F
H
M
S
T
X
X
V
f
e
b
a
Y
Z
d
g
c
Echelle de 6. pouces.
Ph. Simonneau del et Sculp.

Explication de la ſeconde planche.

A, B, eſt le même ſerre-feu de la planche précedente repréſenté plus en grand.

C. Un creuſet rond couché dans le ſerre-feu.

D, E, F. Trois petits creuſets arrangés pour faire la baſe d'une pile.

G. Pile de petits creuſets.

G 2. Pile de petits creuſets lutée.

K, K. Deux pieces de terre cuite, qui enſemble forment un ſerre-feu.

I, I. Serre feu fait des deux pieces précedentes.

H. Pile de creuſets en place au milieu du ſerre-feu.

L. Serre-feu au milieu duquel eſt un creuſet ordinaire.

M. Deux ſerre-feu mis l'un ſur l'autre pour renfermer une plus haute pile de creuſets.

N N, O O, P, eſt partie d'une forge, où le ſouflet n'a pas été repréſenté. On imagine aiſément où il doit être.

O, P. Pluſieurs pieces pareilles à celle des ſerre-feux arrangées les unes ſur les autres pour former une eſpece de fourneau, où ſont les creuſets d'eſſais. Le ſouflet pouſſe le vent dans le bas de cette eſpece de fourneau.

Q. Couvercle d'un fourneau à eſſais.

R, R, S, eſt le devant d'un fourneau à eſſais, dont on ne donne ici aucun développement. Les deſſeins du grand fourneau à acier, qui viendront dans la ſuite, expliqueront aſſés la conſtruction intérieure de celui-ci, qui

ne differe preſque de l'autre que du petit au grand.

a a, b, c, d d, e. Fourneau de Fondeur en cuivre pour tous les mênus ouvrages. On a emporté le devant de ce fourneau pour en faire voir l'intérieur. On a cru inutile de faire deſſiner le ſouflet; ſon vent eſt conduit par un tuyau dans la cavité dont l'ouverture paroît en e. Cette ouverture eſt bouchée quand le ſouflet va. e, eſt l'ouverture du cendrier.

d, d. Barres qui ſoutiennent la plaque de fer qui eſt le véritable fond du fourneau. Un creuſet ordinaire eſt ici poſé ſur cette plaque. a a, a b, b c, ſont les carreaux ſupérieurs qui reveſtent l'intérieur, ou qui ſont partie de la chemiſe. Par de-là cette chemiſe il y a une couche de terre dont on peut augmenter ou diminuer l'épaiſſeur, ſelon qu'on veut augmenter, ou diminuer la capacité du fourneau : le reſte eſt de brique.

f. Creuſet ordinaire.

g. Son bouchon.

k, k, eſt le mêne fourneau dans lequel eſt placé un creuſet quarré-long. i.

l. Ce creuſet vû hors du fourneau.

m. Son couvercle.

o. La plaque ſur laquelle poſent les creuſets.

p, q. Deux bandes de fer au travers deſquelles paſſent les pieces qui ſoutiennent la plaque.

r, ſſ, t, fait voir comment les deux pieces de fer r, paſſent au travers des bandes ſ, & ſoutiennent la plaque, t.

u. Une des pieces qui portent la plaque.

Digitized by Google

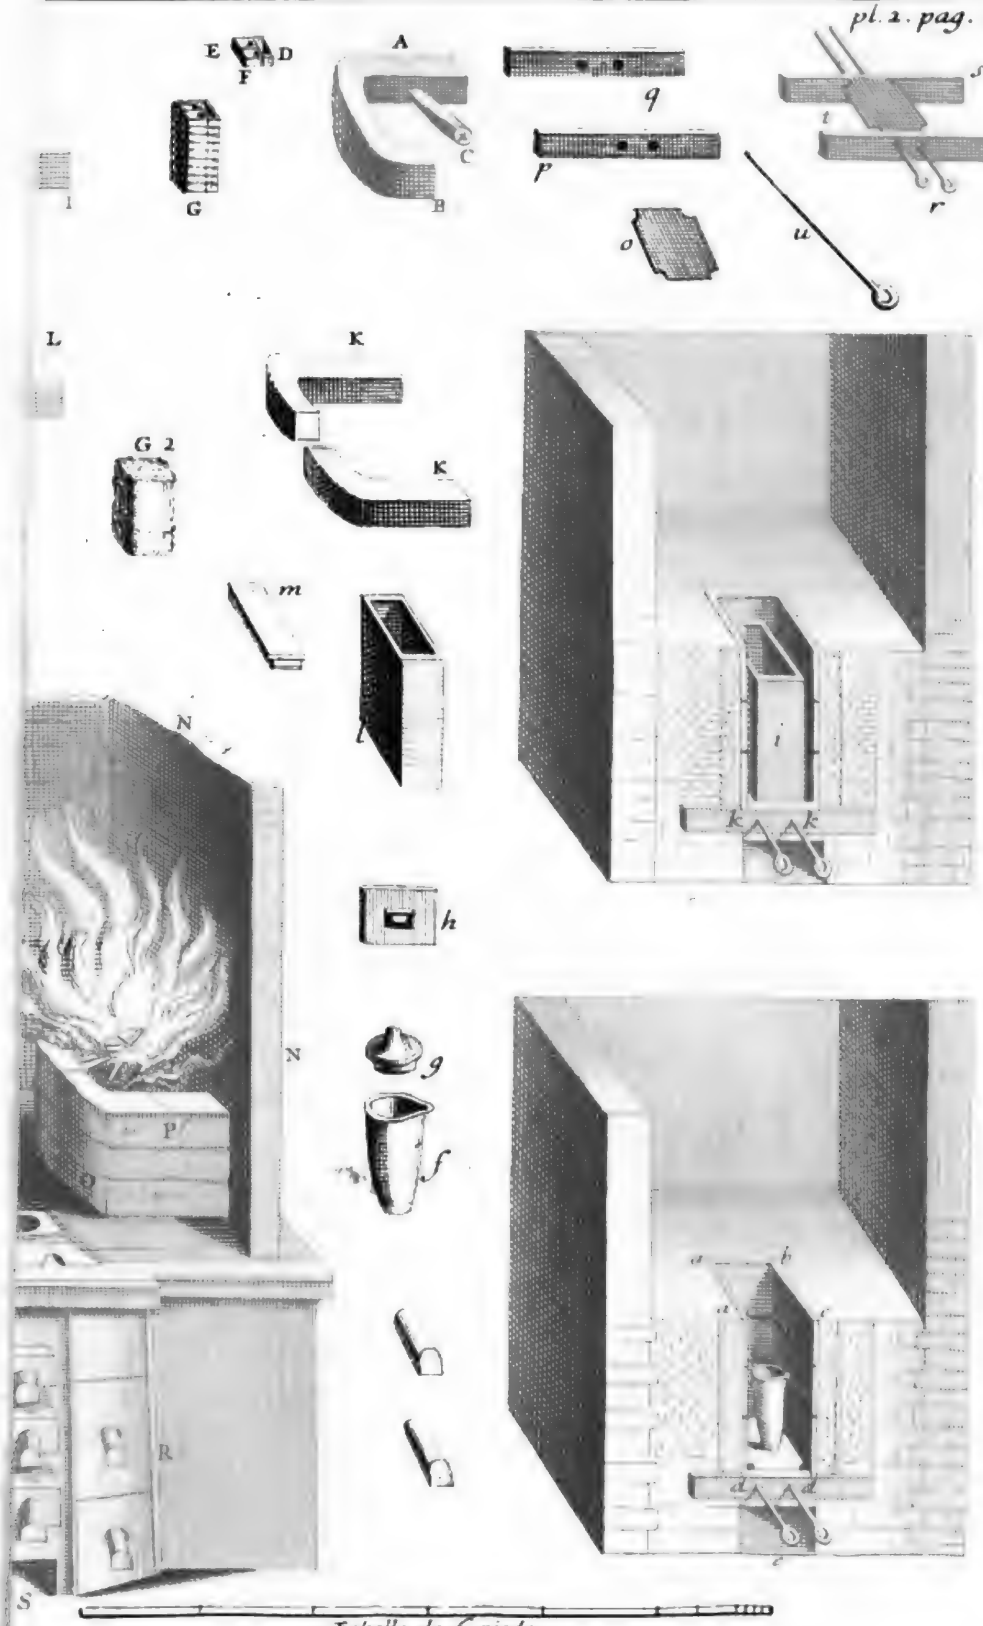

Echelle de 6. pieds.

Th. Summerau del. et sculp.

Digitized by Google

QUATRIEME MEMOIRE,

Où l'on donne la conſtruction d'un nouveau fourneau, qu'on croit le plus avantageux de ceux qui peuvent eſtre employés à la converſion du fer en acier, & où l'on fait quelques réflexions générales ſur les autres fourneaux.

POur faire de l'acier en petit, tant qu'il n'eſt queſtion que d'expériences pour s'inſtruire, tout fourneau eſt bon ; il n'en eſt pas de même lorſqu'on vient au travail en grand qui doit ſe faire avec le moins de dépenſe qu'il eſt poſſible. Je ne ſçai point, qu'on ait donné au public de deſcriptions, ni de deſſeins des fourneaux où la converſion du fer en acier s'acheve en grand ; apparemment, que dans le pais où on y travaille, on ne ſeroit pas plus d'humeur à laiſſer prendre les dimenſions des fourneaux, qu'à reveler les compoſitions qu'on employe pour opérer cette converſion. Les Ouvriers ont plus en vue leurs petits avantages que le bien général, ils font myſtere de tout. Je connois d'autres eſpeces de fourneaux, dont ils ſont jaloux, & qu'ils cachent de leur mieux. Ce que Jouſſe, & quelques autres Autheurs diſent en

paſſant des petits fourneaux où l'on met des creuſets pleins de barres de fer & des ingredients convenables, ne peut être compté pour une inſtruction.

Tous ceux qui ont fait des tentatives pour convertir les fers du Royaume en acier, ont fait conſtruire de grands fourneaux qui reſſembloient en partie ou aux fourneaux à poterie de terre, ou aux fourneaux de verrerie. Depuis quelques années il y en a eu deux de baſtis par des Anglois, qu'ils prétendoient ſemblables à ceux dont on ſe ſert en Angleterre pour le même uſage : l'un l'a été à Harfleur ; M. Lavv ſoutenoit cette entrepriſe ; l'autre l'a été à S. Germain en Laye. Ils avoient des bancs pour y placer les creuſets, où le fer étoit renfermé, pareils, en quelque ſorte, aux bancs des fours des verreries ſur leſquels les pots ſont posés. J'ai vû le dernier de ces fourneaux, M. le Duc de Noailles avoit fourni aux frais de ſa conſtruction dans la vuë de procurer un établiſſement utile au public.

Quelques ſoient les fourneaux dont on s'eſt ſervi pour notre opération, il eſt inconteſtable que les plus avantageux ſont ceux ou l'on peut produire le même effet avec une moindre conſommation de bois ou de charbon. Comme il eſt plus aiſé de chauffer un petit fourneau, & les matieres qu'il renferme, qu'un grand fourneau & les matieres qu'il renferme ; en général l'opération s'acheve plus promptement dans les petits, que dans

les grands fourneaux : dans les uns la converſion du fer ſe fera plus promptement, & dans les autres on en convertira davantage à la fois. Mais ſi ces deux avantages ſe compenſent à peu près également, alors les petits fourneaux paroiſſent mériter la préference ; je veux dire que ſi dans un petit fourneau on convertit en acier une certaine quantité de fer, en recommençant l'opération à pluſieurs fois, & que pendant le même nombre de jours & avec la même quantité de bois, on ne convertiſſe en acier dans un grand fourneau, d'une autre forme, que la même quantité de fer que dans le petit fourneau ; qu'alors le petit fourneau doit être préferé ; ſi, par exemple, un grand fourneau contient à la fois cinq milliers de fer, mais qui ne peuvent y être rendus aciers qu'en dix jours de feu continuel ; & qu'un petit fourneau ne puiſſe recevoir à la fois que 500. livres de fer, mais qui y ſont renduës acier en 24. heures avec la même quantité de bois ; le temps employé à charger & décharger le fourneau compris ; alors le petit fourneau merite d'être préferé ; il coûte moins à bâtir ; les riſques ne ſont pas ſi grands, dès qu'il y a à la fois moins de fer dans le fourneau ; enfin il eſt plus agréable & plus commode par bien des conſidérations d'achever l'opération en peu de temps.

Nous avons vû dans le ſecond memoire que l'acier qui a été fait le plus promptement, ne le cede en rien à celui qui a été fait avec lenteur.

Or dès qu'il ne tire aucun avantage de la longueur de l'opération, il n'y a pas à balancer à choiſir la voye la plus prompte; ce n'eſt pas ſeulement pour ce qu'on peut gagner du côté du temps, c'eſt qu'on gagne auſſi du côté de la conſommation des matieres combuſtibles. L'effet qui eſt produit par une plus grande ardeur de feu ſurpaſſe beaucoup ce que cette augmentation d'ardeur a conſumé de plus en bois, & en charbon. Une groſſe barre de fer, entourée d'un très-petit feu, quelque temps qu'on entretint ce feu, ne parviendroit jamais à prendre une couleur d'un rouge blanchâtre, au lieu qu'une partie du charbon, qui auroit été jetté peu à peu, étant allumé à la fois donneroit promptement à la barre ce degré de chaleur.

Mais le plus grand des moyens d'augmenter l'activité du feu, c'eſt de faire qu'il ſoit pouſſé par le vent, & c'eſt encore une augmentation de force qui ſurpaſſe beaucoup ce qu'il en coûte de plus en matiere combuſtible. La lampe des Emailleurs nous fournit une preuve de l'une & de l'autre de ces propoſitions; au moyen du ſoufle de l'Emailleur la flamme de ſa lampe ramollit le verre dans un inſtant, ſans que la dépenſe de l'huile en ſoit beaucoup plus grande; dix fois, cent fois, autant d'huile bruſlée en même-temps, ſans darder la flamme par le ſoufle, ne produiroit pas autant d'effet.

Les réflexions précedentes m'ont déterminé en partie à chercher à faire l'acier dans des fourneaux où l'ardeur du feu fût excitée par des ſouflets;

on eſt maître de la pouſſer au point où on le veut dans ces ſortes de fourneaux, il n'y a qu'à forcer plus d'air à y entrer ; on peut auſſi moderer cette ardeur en introduiſant moins d'air. J'ai d'abord fait un uſage du fourneau à Fondeur décrit dans le memoire précedent. * M'aiant bien réuſſi dans les * Pl. 2.
eſſais ſur 10, ou 15 livres de fer ; pour m'aſſûrer ſi on y pourroit travailler en grand avec le même ſuccés, j'en ay d'abord fait conſtruire un où l'on pouvoit placer environ 300 liv. de fer. Lorſque je ſuis venu à éprouver ce nouveau fourneau, j'ai rencontré bien des obſtacles auſquels je ne m'étois pas attendu : je vais les rapporter, ils feront connoître la néceſſité des changements que j'y ai faits ; & donneront du penchant à croire que c'eſt pour n'avoir pas aſsés cherché à vaincre ces obſtacles, qu'on a abandonné cette ſorte de fourneau, & qu'on en a choiſi où l'opération s'acheve beaucoup plus lentement, & à plus grands frais.

Je ne répeterai point que c'eſt avec du charbon de bois, qu'on chauffe ce fourneau ; ſi on veut profiter de toute l'ardeur qu'on peut donner ici à ce charbon, on ne ſçauroit renfermer le fer dans des caiſſes de tole, ou de fonte de fer. La tole ſeroit bientôt bruſlée & la fonte bientôt miſe en fuſion. Pour épreuve, j'arrangeai une fois mes barres dans une marmitte de fonte de fer d'épaiſſeur ordinaire ; quoyque j'euſſe quelque attention à ne pas donner au feu toute l'activité qu'on pouvoit lui donner, la marmite ne tint pas une heure ;

elle ſe fondit, & ſe trouva percée en pluſieurs endroits. La tole, même épaiſſe, ne ſeroit pas d'un uſage plus sûr.

Il faut donc s'en tenir à des creuſets de terre, ou à quelque choſe d'équivalent. Les creuſets ronds ne conviennent point; on peut ſe rappeller les raiſons qui ont été indiquées dans le memoire précedent. J'en fis faire des quarrés-longs, qui dans le ſens où ils avoient le plus de largeur occupoient toute celle du fourneau; leur capacité étoit telle qu'ils pouvoient contenir ſoixante & quinze livres de fer, avec les ingrédiens néceſſaires pour leur converſion. En les faiſant plus grands, j'euſſe craint de les rendre trop difficiles à manier, à placer dans le fourneau, & encore plus à les en ôter. Pour tirer parti de toute la hauteur de ce fourneau, je fis mettre en pile quatre creuſets pareils les uns ſur les autres. On aura un image de cet arrangement ſi on s'imagine le fourneau marqué, *k k*, pl. 2. bâti ſur une plus grande échelle; & qu'au lieu de creuſet, I, il en contient pluſieurs dont les ſéparations ſont marquées dans cette figure par les lignes ponctuées. Mais voici le grand inconvenient d'une diſpoſition pareille. Le creuſet du fond ſe trouve chargé du poids des trois autres. Cette charge qui eſt aiſément ſoutenuë par le creuſet froid, le preſſe trop lorſqu'il a été ramolli par une violente chaleur. Ses parois s'entrouvent & quelques fois s'affaiſſent; le creuſet eſt quelques fois entierement écraſé; tout ſe boul-

verſe, on eſt heureux ſi on eſt quitte, pour la perte de ſes creuſets, du charbon & des ingrédients, car ſouvent une partie du fer ſe bruſle ; c'eſt de quoy j'ai fait diverſes expériences, & même dans des circonſtances où le creuſet inferieur n'étoit pas a beaucoup près auſſi chargé que je viens de le ſuppoſer. Quand le fer ne ſeroit contenu que dans deux creuſets, l'inferieur auroit trop de charge. Il faut pourtant profiter de la profondeur de ces fourneaux, ſi on veut y travailler avec avantage.

Les creuſets qui s'entr'ouvrent, ſont au rang des accidents qui arrivent même dans les fourneaux, ou la chaleur eſt plus moderée, ou l'opération ſe finit plus lentement. Le creuſet eſt rempli de drogues qui ſe rarefient quand elles commencent à s'embraſer. Les couches inférieures de ces drogues ſont preſsées par le poids des barres ſupérieures ; elles ne ſçauroient, à la verité, ſe gonfler ſans ſoulever un peu ces barres ; mais elles font un pareil effort contre les parois & le fond du creuſet. D'ailleurs les parois ſe tourmentent néceſſairement à meſure qu'elles s'échauffent, elles tendent à s'allonger ; elles ne s'allongent pas de tous côtés en même proportion ; le côté qui tend à s'allonger le plus quitte l'autre, il ſe fait une fente

Enfin ſi on met des creuſets les uns ſur les autres, il y a néceſſairement de la place perduë, toute celle qui eſt occupée par le couvercle, & le fond des deux creuſets qui ſe touchent; & par ce qui ſe trouve de vuide entre eux.

Un creuſet, qui contiendroit ſeul le fer diſtribué dans pluſieurs, ſeroit moins ſujet à quelques-uns des inconvenients précedents, mais il en auroit de particuliers. Il ſeroit difficile, comme nous l'avons déja dit, de le mettre dans le fourneau, a moins qu'on ne l'y mit pendant qu'il ſeroit vuide, & il ſeroit toujours difficile de l'en retirer. Enfin quand les creuſets réuſſiroient, ils ſeroient une dépenſe de quelque objet, on n'oſeroit s'y fier pour les remettre une ſeconde fois au feu.

Mais un des plus grands obſtacles que j'ai trouvé contre l'uſage des fourneaux à Fondeur, c'eſt que les trous, par où le vent y entre, ſont exposés à ſe boucher ſouvent; quand il n'eſt queſtion que d'y tenir le feu allumé deux ou trois heures, comme pour fondre du cuivre ou de l'argent, ce n'eſt pas une difficulté de déboucher ces trous; on frappe deſſus le trou avec un ringard, & on force la matiere qui le couvroit à tomber dans le cendrier. Mais quand le fourneau eſt grand, que le feu y a été long-temps entretenu, les parois du fourneau, ceux des creuſets fourniſſent beaucoup de matiere vertifiée, elle degoutte de toutes parts, elle coûle vers les trous, & les bouche de maniére qu'il eſt difficile de les ouvrir; encore ne reſtent-ils ouverts que pendant un inſtant: de nouvelle matiere vient bientôt les reboucher; chaque fois qu'on les rouvre, le fourneau ſe refroidit, ce qui cauſe une perte de temps, & de charbon conſidérable.

Deux

Deux expédients, qui me ſemblent ce qu'on peut imaginer de plus ſimple, remedient parfaitement aux inconvenients qui viennent ſoit de la part des creuſets, ſoit de la matiere vitrifiée qui bouche les trous par où le vent doit entrer. Pour remedier à ce dernier inconvenient, au lieu des quatre trous qui ſont à fleur du fond du fourneau ordinaire, je place au fond du mien quatre Tuyeres pareilles à celles des forges des Serruriers, des Taillandiers, &c. Je fais poſer ces Tuyeres verticalement, & de façon que leur ouverture ſupérieure ſoit élevée d'environ deux pouces & demi ou trois pouces au-deſſus du fond du fourneau; & enfin que ces Tuyeres ſoient iſolées, qu'elles ne touchent les parois en aucun endroit.

Le vent entrant dans le fourneau par des ouvertures qui ſont trois pouces au-deſſus du fond, il n'y a plus à craindre qu'elles ſe bouchent; quelque quantité de matiere vitrifiée qui s'amaſſe dans le fourneau, il n'y en a jamais aſsés pour qu'elle monte à trois pouces de haut ſur toute la largeur du fourneau.

Si on choiſit ces Tuyeres auſſi fortes que celles des forges ordinaires, en un mot, faites de la figure, & dans les proportions de celles du deſſein, on aura lieu d'être content de leur durée, quoyqu'elles ne ſoient même que de fonte de fer. Mais ſi on prenoit des Tuyeres minces, elles ne réſiſteroient pas, j'en ai eu la preuve dans mon premier eſſay: je me contentai de faire faire des Tuyeres de bar-

res plattes épaiſſes d'environ deux lignes, elles fondirent ; leurs ouvertures furent bouchées par leur propre matiere ; mais cela n'arrivera jamais lorſque les Tuyeres auront l'épaiſſeur de celles des forges communes.

A l'égard des creuſets, voici ce que j'ai imaginé pour diminuer conſidérablement la dépenſe de leur façon, pour les empêcher d'être chargés du poids des barres qu'ils renferment, pour éviter de les poſer en pile les uns ſur les autres, pour qu'ils ſoient moins en riſque de s'entr'ouvrir, & les rendre plus durables. Je n'abandonne point la terre, quand elle eſt bien choiſie, elle eſt la meilleure matiere dont on les puiſſe compoſer ; mais je ſubſtitue des plaques de terre cuite, coupées quarrément, aux creuſets ordinaires. Deux plaques ſeules contiennent le fer qui demanderoit pluſieurs creuſets, & elles le défendent mieux contre l'action immediate du feu. Ces deux plaques ſuffiſent pour renfermer trois à quatre cent livres de fer, & davantage ſi on vouloit.

Pour entendre comment deux plaques à peu-près quarrées, peuvent tenir lieu d'un creuſet très-grand & très ſeur, ou de pluſieurs plus petits, il faut connoître les principaux changements que j'ai faits au fourneau ordinaire ; en quoy notre nouveau fourneau en differe. Il n'eſt pas fixé à une grandeur déterminée ; mais pour le décrire plus commodement, je m'arreſterai à un que j'ai fait conſtruire qui n'eſt guére capable que de contenir 550. ou 600.

Digitized by Google

livres de fer bien à l'aiſe, & où pourtant on pourroit en mettre davantage ſi le fer eſt épais. Nous verrons dans la ſuite qu'on en conſtruira d'auſſi grands qu'on les ſouhaitera ſur le même principe.

Je donne une baſe quarrée, ou preſque quarrée au creux de ce fourneau, deſtiné à faire ſeulement 550. ou 600. livres d'acier à la fois. Deux des côtés paralleles entre eux * ont chacun 23. à 24. pouces & les deux autres * en ont chacun 21. à 22. Le fourneau conſerve les mêmes dimenſions dans toute ſa hauteur qui eſt d'environ 32. pouces, en la prenant depuis ſon bord ſupérieur juſqu'à ſon veritable fond * ; j'appelle ſon véritable fond, l'endroit où il eſt ſéparé d'avec le cendrier. *

* Pl. 3. fig. 1. *e f*, *e f*.
* *e e*, *f f*.
* Fig. 2. *n. g.*

Quand je viens de dire que l'intérieur de ce fourneau étoit quarré dans toute ſa hauteur, je n'ai voulu en donner qu'une idée groſſiére ; ce qui fait le principal artifice de ſa conſtruction, ce ſont huit couliſſes ou retraites que je fais réſerver depuis le haut juſques en bas, pendant qu'on le bâtit ; elles ſont entaillées dans deux des faces, ou parois qui ſont paralleles entr'elles. Une des faces à quatre de ces couliſſes, & l'autre face les quatre autres * ; elles y ſont ſemblablement placées. J'appellerai deux des couliſſes de chaque parois, les couliſſes du milieu *; & les deux autres de la même parois, les couliſſes des bouts *. Les couliſſes du milieu ſont éloignées l'une de l'autre d'environ 8. pouces ; elles ſont toutes deux également diſtantes du milieu de la face dans laquelle elles ſont creuſées.

* A. fig. 2, 3, 4, 5.
* Pl. 3. *g*, *h*, *i*, *k*, fig. 1, 2, 3, 4. & pl. 4. D, E, E, D.
* *h*, *i*.
* *g*, *k*.

Digitized by Google

Les couliſſesdes bouts ſont chacune à à peu près 3. pouces du bout dont elles ſont le plus proche. La profondeur de chaque couliſſe eſt de près de deux pouces, ou deux pouces & demi, & ſa largeur de plus d'un pouce.

C'eſt au moyen de ces couliſſes que les plaques de terre tiennent lieu de creuſets. Quatre plaques, avec les faces du fourneau, y compoſent trois creuſets qui n'ont que quelques pouces de hauteur de moins que le fourneau même Les deux couliſſes placées l'une vis-à-vis de l'autre * recoivent & tiennent verticalement une plaque*. Les deux plaques du milieu forment avec les parties des faces & du fond du fourneau, qui ſont entr'elles, le plus grand des creuſets *; on y peut compoſer chaque lit de fer de trois barres, large chacune de plus de deux pouces, & le fer de toutes ces barres peſe juſqu'à 300. à 350. livres. Ce creuſet ſeul demande deux plaques; chaque plaque des bouts forme avec la face du fourneau, à qui elle eſt parallele, & dont elle eſt le plus proche un autre creuſet *. On ne peut faire les lits de fer de ceux-ci que d'une ſeule barre de largeur égale à celles dont il y en a trois dans chaque lit du creuſet du milieu; ou ſi on met deux barres à chaque lit de ces petits creuſets, priſes enſemble elles ne doivent avoir guére plus que la largeur d'une des barres du grand creuſet. L'eſpace qui eſt entre chaque plaque du milieu, & la plaque du bout dont elle eſt le plus proche, eſt l'eſpace où le charbon eſt allumé *. La partie

* Fig. 1. *b*, *b*. *i*, *i*.
* *m*.
* *m*, *m*. pl. 3. fig. 1, 2, 3, 4. pl. 4, A.
* Pl. 3. fig. 1. 2, 3, 4. *l*, *l*. pl. 4. B.
* Pl. 3. fig. 1. *n*, *n*. pl. 4. C, C.

du fond du fourneau qui répond à cet eſpace, eſt l'endroit où ſont les Tuyeres *. Chaque Tuyere y eſt placée à diſtance égale des plaques ; mais elle eſt plus près de quelques pouces des parois du fourneau que du milieu.

* Pl. 1. fig. 1, 2, 3, 4. n, n.

Quoyque les couliſſes recouvrent les bords des plaques, ces creuſets ne boucheroient pas toute entrée à la flamme, ſi après que les plaques ont été miſes en place, on n'avoit ſoin de luter les jointures. Ce que nous avons rapporté dans les premiers Memoires, a appris que le lut ſe peut faire avec quelque terre ſablonneuſe, détrempée à conſiſtance de pâte. Ce lut, qu'on fait entrer aiſément dans les jointures, s'y ſoutient à merveille, ſur tout celui qu'on fait entrer dans la partie de la couliſſe, qui ſe trouve dans l'intérieur du creuſet. Quand les couliſſes ont été bouchées avec cette terre, on ne doit nullement craindre que la flamme s'inſinuë dans le creuſet par les jointures, il n'eſt point d'endroit de la plaque qui ſoit auſſi ſurement clos. Au lieu même d'employer une terre qui ſe vitrifie pour boucher les couliſſes, j'employe par préference de la chaux un peu humectée. Quand on la fait bien entrer dans les couliſſes, elle bouche ſuffiſamment tout paſſage à la flamme, & produit un autre bon effet ; lorſque la fournée eſt finie, lorſqu'on veut retirer les plaques, on les détache ſans peine ; elles ne tiennent point aux couliſſes ; au lieu qu'on écorne quelques fois les couliſſes ſi on a bouché les vuides, qui reſtent

entre elles & les plaques,avec une terre qui ſe vitrifie trop aiſément.

La largeur des plaques doit être telle qu'elles entrent de part & d'autre aſsés avant dans les couliſſes, ſans pourtant aller juſqu'à leur fond ; c'eſt de cette derniere circonſtance qu'elles tirent un de leurs avantages ſur les creuſets ordinaires. Toute plaque de terre, & toute matiere s'étend à meſure qu'elle s'échauffe, l'augmentation du volume eſt même aſsés conſidérable dans un creuſet de terre échauffé au point de devenir blanc. Or dèslors qu'une partie s'étend, ſi elle tient à d'autres qui ne s'étendent pas en même proportion, celles-ci lui font violence, la forcent à ſe courber, & quelquefois à ſe séparer, & à ſe fendre. C'eſt l'effet que produit l'union des côtés des creuſets, il n'en eſt pas de même de nos plaques ; ſi le feu les étend elles peuvent avancer dans la couliſſe ; rien ne les arcboute, puiſque le lut que nous faiſons mettre, ne remplit point l'eſpace qui eſt entre le bord de la plaque, & le fond de la couliſſe, cet eſpace reſte toujours vuide ; nous le repetons, le lut n'eſt que pour remplir ce qu'il y a d'eſpace entre la plaque, & la partie de la couliſſe qui eſt en recouvrement ſur cette plaque.

Malgré cette facilité des plaques à s'étendre, il ſeroit pourtant difficile qu'elles ne ſe voilaſſent pas un peu, ſi on n'avoit encore une autre petite attention. C'eſt qu'on ne les doit pas faire parfaitement plattes, il faut leur donner un peu de courbu-

Digitized by

re, & prendre garde que le côté convexe faſſe le dedans du creuſet, & par conséquent que le concave ſoit tourné du côté des charbons. Cette concavité ne demande à être que de quatre à cinq lignes où elle doit être la plus profonde, vers le milieu ; au moyen de cette précaution, à la fin de la fournée, on trouve quelquefois les plaques auſſi droites, auſſi plattes qu'elles le pourroient être, ſi on les eût fait telles exprès. Le feu tend à donner de la convexité à la ſurface ſur laquelle il agit, ainſi à meſure qu'il échauffe la plaque, il la redreſſe, & cela parce que tout corps s'allonge à meſure qu'il devient chaud, & s'allonge d'autant plus qu'il devient plus chaud, le feu tient ſes parties plus écartées. Par conséquent la ſurface de la plaque qui eſt en dehors du creuſet doit s'étendre plus que celle qui eſt en dedans, d'où s'enſuit neceſſairement un changement de courbure, qui tend à redreſſer la plaque. Car ſi la plaque devenoit de plus en plus concave par le dehors, la ſurface intérieure s'étendroit plus que l'exterieure, le contraire arrive & doit arriver ſi cette concavité diminue ; alors la longueur de la ſurface concave devient, à meſure, plus approchante de la longueur de la ſurface convexe.

Parmi les ouvrages de terre cuite, il n'en eſt point dont la façon ſoit plus ſimple que celle de nos plaques ; elles ne ſont plus difficiles à faire que les briques, & les carreaux à quatre pans, qu'en ce qu'elles ſont plus grandes. La terre étant paîtrie &

amollie au point, où il la faut, on en prend un morceau ſuffiſant pour compoſer la plaque; on le porte ſur une table de bois ſans pieds, & posée, ſi l'on veut immédiatement à terre; elle a la grandeur & la figure qu'on veut donner à la plaque de terre *. On a eu ſoin auparavant de ſouſpoudrer cette table de terre réduite en poudre fine, ou d'un ſable fin, ou de cendre, afin que la terre moüillée ne s'attache pas à la table. On bat cette maſſe de terre, ſoit avec des maillets, ſoit avec des palettes de bois, ſoit même avec une barre de fer platte; car ici preſque tout inſtrument eſt bon. A force de battre cette terre, on la contraint à s'étendre juſqu'au bord de la table de bois; & pour lui en donner précisément la grandeur, & la figure, on coupe avec un coûteau toute la terre qui déborde *. Au reſte il faut pourtant frapper avec attention, prendre garde à ne pas trop preſſer, par les coups, les endroits où il ſe fait des fentes; rapporter de nouvelle terre dans les endroits qui ſont trop creux: ſi on a trop pris de terre, ſi la plaque eſt plus épaiſſe qu'on ne la veut, on la rendra plus mince en la battant; on forcera de nouvelle terre à déborder par de-là la table, & avec le couteau, on emportera encore cette terre. Qu'on tente ſeulement de faire trois à quatre plaques, & on en ſçaura plus qu'on n'a beſoin d'en apprendre ici.

* Pl. 5. fig. 2. p.

* Pl. 5. y, z.

Comme toute terre ſe retire en séchant, nous avertirons cependant de donner à la plaque plus de

de dimenſions en tous ſens qu'on ne lui en veut, étant cuite. Plus la terre étoit molle, plus elle diminuë en séchant ; mais pour l'ordinaire il ſuffit de faire la plaque d'un pouce, ou d'un pouce & demi plus grande en tous ſens, que le fourneau ne le demande. Après tout, ſi on a peché ici par trop, ou trop peu, il eſt aisé de ſe corriger.

On ne peut guére ſe paſſer de pluſieurs tables de bois propres aux plaques ; car il eſt mieux de laiſſer au moins la plaque prendre conſiſtance, pendant quelques heures, ſur la table où elle a été faite ; on court moins riſque de la rompre en l'en ôtant. Il faut avoir de plus quelque plancher très-uni pour y étendre les plaques à meſure qu'elles ſont faites ; là on les laiſſera sécher à leur aiſe, peu à peu ; ſi elles séchoient bruſquement, elles ſe voileroient. Si elles paroiſſent y avoir de la diſpoſition, on les chargera de quelque poids, comme de quelques barres de fer. On les retournera ſans deſſus deſſous dès que le côté ſupérieur commencera à être ferme.

Quand elles ſeront séches on les fera cuire, mais ce ne ſera que quand elles ſeront bien séches. La maniere la plus sûre de les faire cuire, c'eſt de les mettre dans un four à Potier de terre. Si on n'avoit point de four pareil à portée, on pourroit les mettre dans un four ordinaire, qu'on chaufferoit peu à peu, & le plus lentement qu'il ſeroit poſſible. Si on les cuît bruſquement, on court riſque de les faire peter, ou fendre.

Au défaut d'un four, j'en ai quelques fois fait cuire entre deux plaques de fer, au deſſus, & au deſſous deſquelles, je mettois du charbon, les plaques étoient à plat. J'en ai fait cuire auſſi d'une autre façon *, je les plaçois verticalement dans un batis de fer composé de deux chaſſis horizontaux, aſſemblés par quatre montants. Sur le chaſſis inférieur étoient des morceaux de fenton de fer, qui formoient une grille, ſur laquelle les plaques étoient posées de bout, laiſſant entr'elles au moins un pouce ou un pouce & demi d'intervalle. Sur le chaſſis ſupérieur il y avoit d'autres barreaux de fer, perpendiculaires à ceux de la grille, qui ſervoient à maintenir les plaques, à les empêcher de ſe toucher ; on rempliſſoit de menu charbon les entre-deux des plaques, & on en mettoit deſſous le chaſſis inférieur, & deſſus les plaques. C'eſt une façon de cuire aſsés bonne, qui ne vaut pourtant pas celle des fourneaux ou fours.

* Pl. 5. r, f, t, u.

Mais après tout tout ce qu'il y a de plus important ici c'eſt le choix de la matiere, dont ces plaques doivent être faites. Ceux qui ſeront auprès des verreries n'auront beſoin ſur cet article d'aucune inſtruction ; il ſuffira qu'ils ſoient avertis de les faire des mêmes terres dont les Verriers font leurs pots, & pour le mieux encore de les faire travailler par les Ouvriers mêmes qui font ces ſortes de pots. Au moyen de quoy le meſlange, qu'il faut toûjours faire d'une terre cuite avec une terre qui ne l'a pas été, ſe fera dans une plus juſte proportion.

Les terres à creuſets ordinaires, peuvent être employées ſi on n'a pas de celles de pots de Verrerie. Les terres à creuſets ſont les mêmes glaiſes avec leſquelles on fait de la tuile, & de la brique. Mais, au lieu que pour faire de la tuile & de la brique, on meſle avec ces terres du ſable, pour en faire des creuſets & nos plaques, il faut y meſler au moins un tiers de ciment, fait de pots à beure, ou pots de grés. Ce ciment n'eſt rien autre choſe que de ces vieux pots concaſsés & réduits en grains de la groſſeur d'un gros gravier, ou pareils à peu près aux grains de la brique, ou du tuileau pilé pour le ciment ordinaire. On pourroit même ſe ſervir des briques, des tuileaux, ou de fragments de tuiles pilés, ſi la tuile, du pays où l'on, eſt d'excellente tuile.

Dans les grandes villes, comme Paris, ceux qui ramaſſent les chiffons, ramaſſent auſſi les pots de grés caſsés, pour les vendre aux Faiſeurs de creuſets. Dans les campagnes il ne ſeroit pas auſſi aiſé de recouvrer de ces fragments de pots. Alors il faut faire faire des petites briques purement de glaiſe, où dans leſquelles on fera entrer peu de ſable. On fera cuire ces briques autant, & plus que les briques ordinaires, elles ſeront propres à être pilées pour être meſlées avec la terre neuve dont on veut faire les plaques.

Il y a des glaiſes qui demandent à être lavées pluſieurs fois, c'eſt-à-dire, paitries dans l'eau à pluſieurs repriſes, pour les dépoüiller de leurs ſels.

Mais le mieux ſera d'avoir des terres reconnuës pour réſiſter parfaitement au feu. Dans bien des Verreries on eſt obligé de tirer ces ſortes de terres de fort loin, le tranſport eſt ce qu'il y a de plus cher, & ce ſont des frais qu'on ne doit pas balancer à faire pour nos fourneaux à acier.

Plus la terre ſera en état de réſiſter au feu, & moins on ſera obligé de donner d'épaiſſeur aux plaques. C'eſt un grand avantage d'avoir des plaques minces ; elles & par conſéquent les barres qu'elles renferment, en ſont bien plus viſte échauffées. Pour profiter de cet avantage, il faut tâcher de n'être pas obligé de ſe ſervir de plaques, qui aient un pouce d'épaiſſeur ; ſi la terre eſt excellente, on en pourra faire qui n'auront pas plus de ſept à huit lignes. Les creuſets de terre de Beauvais, quoyque plus minces encore, réſiſtent pendant long-temps à la plus violente ardeur du feu, il eſt dommage qu'ils ſoient ſi peu en état de ſoûtenir le refroidiſſement. Enfin on s'appliquera à ce qui regarde le travail des plaques, comme à un des articles des plus importants de notre art.

Mais pour revenir au fourneau & achever ce qui regarde la maniere de poſer les plaques de façon qu'elles forment avec les parois des creuſets bien clos. Il doit y avoir au fond du fourneau, dans l'endroit ou chaque plaque doit porter, une couliſſe pareille à celle des côtés, ou pour le mieux encore, les endroits du fond du fourneau, qui doivent être

les fonds des creuſets, ſeront tenus au moins de deux pouces plus élevés que le reſte ; les plaques deſcendront au deſſous de ces endroits plus élevés. On peut remarquer cette diſpoſition. Pl. 5. dans les fig. 2. 3. & 4. Du lut, mis endedans de chaque creuſet, contre les plaques, rendra les jointures du bas bien cloſes.

Il reſte à donner des couvercles à chacun de nos creuſets ; il eſt encore eſſentiel, que ces couvercles bouchent bien ; car outre l'entrée de la flamme qui ſeroit à craindre, il ſe feroit une évaporation de ſels conſidérable, comme nous l'avons déja dit ; la compoſition ſe trouve affoiblie de tout ce qu'elle a perdu par la ſublimation. Après avoir tenté differentes ſortes de couvercles, je n'ai rien trouvé de mieux que ceux qui ſont faits en recouvrement, comme ceux de toutes les boiſtes. Le rebord du couvercle deſcend d'environ un pouce par de-là le bord de la plaque *. Les rebords de ces couvercles ſe terminent à quelque diſtance de leurs bouts, & cela parce que les couvercles en ſont mieux faits, s'ils ont un peu plus de longueur que le creuſet qu'ils ſont deſtinés à couvrir ; ce ſurplus de longueur ſe loge dans des entailles creuſées dans les faces du fourneau *. Du lut bouchera encore ici, comme ailleurs, les vuides que les jointures peuvent laiſſer.

* pl. 4. z, z. 2. & pl. 3 ſ. fig. 4.

* Pl. 4. a.

Outre l'effet pour lequel ces couvercles ſont mis en place, ils en produiſent encore un autre très-bon ; leurs rebords retiennent les bords ſupérieurs des

plaques ; ils empêchent ces plaques de ſe voiler par en haut, qui eſt l'endroit par où elles ſe voileroient le plus. Au lieu de faire les deſſus des couvercles plats, on peut leur donner du talus. Le deſſus du couvercle du creuſet du milieu aura ce talus égal de part & d'autre ; & les deſſus des couvercles des creuſets des côtés n'auront qu'un ſeul talus, ſçavoir vers les foyers; cette figure facilitera la cheute des charbons. *

* Pl. 4. *l, m,* *n.* pl. 3. fig. 3. *u, x, y.*

Nous avons beſoin encore d'un couvercle, & beaucoup plus grand que les précédents, c'eſt de celui qui bouche l'ouverture même du fourneau. Si le fourneau étoit ouvert par deſſus, il s'y conſumeroit beaucoup plus de matiere combuſtible, ſans échauffer autant les creuſets. Abſolument ce couvercle pourroit être plat, comme ceux des fourneaux à Fondeurs en cuivre ; mais il eſt beaucoup mieux qu'il ſoit ceintré en voute ſurbaiſsée. Je ne preſcrirai point de regles préciſes ſur la hauteur qu'on doit donner à ce ceintre ; je dirai ſeulement que les couvercles ne ſont pas commodes, ſi on les fait plus plats que celui que nous avons fait repréſenter * ; & que ſi on les éleve beaucoup davantage, que le fourneau en chauffe moins bien ; l'endroit qui reverbere la flamme eſt plus éloigné des creuſets. Il peut y avoir mille petites varietés dans la conſtruction de ce couvercle, nous ne nous arrêterons qu'à ce qui lui eſt preſque eſſentiel. On le fera épais de pluſieurs pouces, d'une bonne terre, ſemblable à celles des plaques. On peut

* Pl. 4. *o, p, q, r, s,* & *s.*

Digitized by Google

le mettre ſur le fourneau, avant qu'il ſoit cuit ; mais non pas avant qu'il ſoit bien ſec. Les fentes qui s'y peuvent faire ne ſont pas autant à craindre que celles qui peuvent ſe faire aux plaques. Tout ce qui importe c'eſt que les parties de ce couvercle tiennent enſemble. Il durera très-long-temps, ſi étant fait épais, & de bonne terre, on a de plus ſoin de le lier en deux ou trois endroits, comme on l'a fait repréſenter dans la figure *. Ces liens ſont des chaſſis composés de quatre bandes de fer, dont deux ſont percées à chacun de leurs bouts, pour laiſſer paſſer les bouts des autres bandes ; celles-ci ſont taillées en vis qui recoivent des écrous, qui retiennent l'aſſemblage. Des liens aſſemblés d'une autre façon ne ſerreroient pas long-tems le couvercle ; plus il cuiſt, plus il diminuë de volume ; en tournant les écrous on a la facilité de preſſer le couvercle autant qu'il eſt néceſſaire pour empêcher l'élargiſſement des fentes qui peuvent s'y ouvrir.

* Pl. 4. *e, q.*

Le haut de ce couvercle a une ouverture ronde * de quelques pouces de diamettre, on la ferme quand on veut avec un bouchon *. C'eſt par cette ouverture qu'on fait entrer le charbon dans le fourneau. Ce bouchon eſt lui-même percé, & recoit un bouchon plus petit *. On ouvre ce trou quand on veut donner quelque air au fourneau ; pour donner plus d'air, quand il en eſt beſoin, il y a encore quatre autres petits trous peu éloignés du grand, qui ont chacun leurs bouchons. L'ouverture

* Pl. 4. *r*
* 7.
* 9.

du milieu eſt entourée de quatre plus petites,* qui avec leurs bouchons ſervent de regiſtres. Enfin il faut encore au moins deux, ou quatre autres trous, & que deux de ceux-ci ſe trouvent placés à peu près vis-à-vis le milieu des capacités du fourneau qui ſont entre le creuſet du milieu, & un des creuſets des bouts, vis-à-vis des capacités où doit tomber le charbon; quand il entre dans le fourneau, il deſcend ſur le deſſus du creuſet du milieu, au moyen des deux trous dont nous venons de parler, on fait paſſer une petite verge de fer dans le fourneau, avec laquelle on amene le charbon enflammé entre-les creuſets.

* r, ſ.

Ces derniers trous ſeront toûjours bouchés quand on n'aura pas à faire entrer la verge de fer dans le fourneau. Lorſqu'il eſt beſoin de donner air au fourneau, de donner quelque ſortie à la flamme, il y a plus d'avantage à la lui donner par des ouvertures qui ſoient tres proches du milieu du couvercle, cette flamme, pour y arriver, paſſe ſur le creuſet du milieu, & le chauffe davantage.

Les charbons séjourneront moins ſur le couvercle du creuſet du milieu, ſi on donne quelque convexité à ce couvercle, & c'eſt ce qu'on eſt très maître de faire, comme nous en avons averti.

Quoyque nous ayons dit que le grand couvercle du fourneau eſt fait en dôme, & qu'il le ſoit intérieurement, par le dehors il doit avoir un rebord * élevé de quelques pouces, qui ren-

* g.

ferme

ferme un quarré dont les côtés ſoient paralleles à ceux de la baſe, & qui en aient chacun la moitié ou les trois quarts de la longueur de cette baſe. Ce rebord peut être fait de tole, il ſert, comme nous le dirons dans la ſuite, à contenir des charbons qui s'y allument avant qu'on les faſſe entrer dans le fourneau.

Enfin il eſt bon que le rebord du fourneau ait une feüillure ſur laquelle le couvercle poſe.

On n'ôte ce couvercle de place que quand on décharge le fourneau, ou qu'on veut le charger. Si on trouve trop embarraſſant de le remuer à bras, on le pourra faire ſoit par le moyen d'un levier ſuſpendu à une potence au-deſſus du fourneau, ſoit par le moyen d'une poulie ſur laquelle paſſera une chaîne. Que la chaîne tienne au levier ou paſſe ſur la poulie, on l'attachera à une anſe de fer, & cette anſe ſera accrochée à des tourillons auſſi de fer qui tiendront à un des chaſſis qui lie le fourneau, ou à quelqu'autre endroit qu'on jugera plus convenable. Chacun pourra choiſir ſur cela des expedients à ſon gré; celui qui eſt repréſenté, pl. 5. fig. 1. eſt ſuffiſant.

Quand on a fait de l'acier dans un fourneau avec des barres de fer de même qualité, & de même épaiſſeur, on ſçait à peu près combien d'heures de feu doivent ſoûtenir de pareilles barres pour être converties en bon acier; mais on ne le ſçait jamais aſsés précisément; on n'eſt pas sûr que l'air ait ſouflé avec une même for-

ce dans des fournées différentes ; que le charbon ait bruſlé avec la même ardeur ; la ſéchereſſe & l'humidité y cauſent des différences ; d'ailleurs on ne ſçait plus où l'on en eſt quand on change de fer, ou qu'on l'employe de différentes épaiſſeurs. Si on ne veut point aller à l'aveugle, il faut abſolument pouvoir retirer de différents endroits du fourneau des barres, qui étant eſſayées faſſent juger de l'état des autres ; c'eſt ce qu'on peut aiſement dans notre fourneau au moyen de certaines ouvertures dont nous n'avons point encore parlé. Ce ſont des eſpeces de fenêtres qui donnent, quand on veut, la facilité de voir ce qui ſe paſſe dans chaque creuſet *. En conſtruiſant le fourneau on réſerve ces ouvertures, je conſeille d'en réſerver au moins trois à chaque creuſet, à différentes hauteurs, les unes au-deſſus des autres ; & de leur donner de largeur ſeulement un pouce ou deux de moins qu'en a le creuſet, lorſque les plaques ſont en place ; & au moins cinq pouces de hauteur ; les réflexions que nous ferons par la ſuite, détermineront apparemment à leur en donner davantage. Quelque ſoit la grandeur qu'on ait donnée à chacune de ces ouvertures, on lui fera un tampon de pareille figure & qui aura autant de longueur que le fourneau a d'épaiſſeur. Ces tampons ſeront composés de terre pareille à celle des plaques & des couvercles. Chaque fois qu'on les mettra en place, on aura ſoin de reluter leurs jointures.

* Pl. 3. fig. 2. q, q, 2, q, 3, & pl. 4. F, F 2, F 3.

Ces ouvertures affoibliſſent un peu la Maçonnerie du fourneau ; mais on lui rendra plus qu'elles ne lui ôtent, en le liant à quatre hauteurs differentes avec des liens de fer *. On peut faire ces liens d'une bande de fer replié en angles droits autant de fois qu'il faut, & dont les deux bouts ſeroient ſoudés enſemble, faire un chaſſis d'une ſeule piece de grandeur proportionnée à la place, où il doit être ; mais le mieux encore ſera de les faire pareils à ceux dont nous avons parlé pour le couvercle. * Pl. 4. K. K, K, K.

Il eſt libre de laiſſer toutes les ouvertures du même côté du creuſet, ou de les diſtribuer des deux côtés à différentes hauteurs. Quelque exactement que les bouchons entrent, le fer chauffera peut être un peu moins vers les ouvertures, qu'il ne chaufferoit ſi la Maçonnerie étoit toute un maſſif uniforme. Ce qu'il peut y avoir de moins de chaleur ne ſçauroit pourtant être conſidérable ; ſi on veut que toutes les ouvertures ſoient d'un côté, on aura ſeulement attention de donner aux Tuyeres, qui ſont de ce même côté, des embouchures de quelque choſe plus grandes, que celles des autres Tuyeres ; le vent aiant un cours plus libre de ce côté y entretiendra une plus grande chaleur.

Loin donc de chercher à diminuer les ouvertures que nous faiſons au fourneau, peut-être ſera-t-on tenté d'eſſayer de laiſſer chaque creuſet preſqu'ouvert d'un côté du haut en bas, de n'y

laiſſer de maſſif qu'aux endroits où les liens doivent s'appliquer. Pluſieurs avantages ſemblent y inviter. Outre celui qu'on auroit de pouvoir retirer des barres de quelque hauteur du fourneau qu'on voudroit, il y en a quelques autres aſsés importants. On auroit la commodité de charger les creuſets, & de les décharger par les côtés; & cette commodité eſt quelque choſe à qui veut profiter de toute la chaleur que le fourneau a priſe. Si on charge, ou décharge le fourneau par en haut, on eſt dans la néceſſité d'attendre qu'il ſoit plus refroidi, que lorſqu'on le charge, & décharge par les côtés; la premiere maniere contraint à avoir le viſage immediatement au-deſſus de l'ouverture ſupérieure des creuſets, & d'enfoncer les bras aſsés avant dans les creuſets, & c'eſt à quoy on n'eſt point obligé quand on charge par le côté.

Mais le grand avantage, c'eſt qu'on eſt continuellement à portée de voir ce qui ſe paſſe dans toute la hauteur de chaque creuſet. On ne ſçauroit remedier aux accidents qui ſurviennent aux creuſets placés dans les fourneaux ordinaires; au lieu que les ouvertures, dont il s'agit, donnent la facilité d'apporter remede à ceux qui ſurviennent à nos plaques qui tiennent lieu de creuſets, & d'autant plus de facilité que les ouvertures des côtés ſeront plus grandes. Si une de ces plaques vient à ſe fendre conſidérablement, qu'elle ait quelque part un trou; on bouche cette fente ou ce trou avec de quelques morceaux de Tuileau, ou avec

Digitized by

quelques morceaux de terre cuite en plaques plus minces que ne ſont les tuileaux ordinaires. On frotte le tuileau de verre pilé, ou de quelque lut fondant, & on le fait entrer dans le creuſet entre les couches de fer, & les plaques. On peut de même boucher les plus grands trous. Arrive-t-il quelque accident moins conſidérable; n'y a t'il que quelques feſſures légeres qui donnent cependant entrée à une petite flamme, qui à la longue conſumeroit la compoſition, & la réduiroit en cendre? On fait entrer de nouvelle compoſition qui remplace celle qui a été bruſlée, on la pouſſe juſqu'où l'on veut avec de petites verges, ou de petites lames de fer.

Quand le feu a été quelque temps au fourneau tout s'abaiſſe, car la matiere, de cela ſeul qu'elle séche, diminue de volume; il reſte une grande place vuide au haut du creuſet. Au moyen des tampons, qui s'ôtent quand on veut, on profite de cette place, on y introduit des barreaux de fer plus minces que ceux qu'on a mis d'abord, & la compoſition qu'on juge néceſſaire; ces derniers, étant plus minces, ſe trouvent auſſitôt acier que les autres.

Peut-être que l'expérience apprendra à tirer de ces ouvertures des creuſets un avantage encore plus conſidérable; qu'elle apprendra à ne plus charger les creuſets, qu'avec du fer déja rendu chaud au point néceſſaire pour devenir acier; ce qui épargneroit conſidérablement de temps, & de charbon.

On en peut trouver la preuve dans quelques remarques rapportées dans le ſecond Mémoire ; elles ont appris qu'une très-longue partie de la durée de l'action du feu, du fourneau, eſt employée pour amener le fer au point où la compoſition puiſſe agir deſſus, à rendre ce fer aſsés chaud pour être d'un rouge blanchâtre. Il ne faudroit que très-peu de temps pour faire rougir, ou blanchir la même quantité de barres dans un feu ouvert. La ſeule difficulté qui reſte, par rapport à laquelle on a beſoin d'expériences, c'eſt de tâter les moyens les plus commodes de diſtribuer la compoſition, déja miſe dans le creuſet, à peu près également entre les lits des barres qu'on y feroit entrer blanches. Divers expedients ſe préſenteront ; un des plus ſimples ſeroit peut-être de faire donner deux coups de ciſeau à chaque bout des barres, & deux coups au milieu, & de faire relever au-deſſus du reſte, la partie que le ciſeau auroit entaillée. Ce n'eſt pas une façon qui allongeroit beaucoup le travail ; ces petites parties ſaillantes empêcheroient les barres de s'appliquer les unes contre les autres, & menageroient entr'elles des eſpaces où la compoſition ſe placeroit.

Un autre expédient ſeroit d'avoir des morceaux de fil de fer, qui euſſent de diamettre ce que les couches doivent avoir d'épaiſſeur, & de faire entrer de pareils morceaux de fil de fer qui croiſeroient les barres du dernier lit. Les barres du lit ſuivant ſe poſeroient ſur les fils de fer. Le peu que

les barres ſeroient touchées par le fil de fer, ne les feroit pas devenir acier plus tard ſenſiblement dans les points de contact qu'ailleurs. On imaginera beaucoup d'autres manieres de charger le fourneau de fer chaud, ſi on veut les chercher; il ſuffit peut-être d'avoir fait penſer qu'il pourra y avoir de l'épargne à les chercher.

Plus on ouvrira le fourneau, & plus il faudra multiplier les liens, dont nous avons parlé ci-deſſus, ou au moins augmenter leur force; c'eſt de quoy on ſera très-maître. Dès qu'on donnera aux barres une certaine épaiſſeur, on donnera au fourneau toute la force qui ſera néceſſaire. Vis-à-vis les endroits qu'on aura choiſi pour placer les liens, on réſervera de petits planchers, qui n'auront, ſi l'on veut, que l'épaiſſeur même du lien, & ce ſeront ces planchers qui ſupporteront les bouchons.

Nos bouchons, ou au moins quelques-uns de nos bouchons ſeront plus commodes, ſi ils ont eux-mêmes une ouverture parallele à leur longueur, & qui aille d'un bout à l'autre *; un petit bouchon proportionné à cette ouverture la remplira. Quand on voudra ſimplement voir où en eſt la chaleur des creuſets, on ſe contentera de tirer un de ces petits bouchons.

* Pl. 4. O, P, Q, R, S.

Outre toutes les ouvertures, dont nous avons parlé, il eſt bon d'en laiſſer au moins deux autres à chaque fourneau; celles-ci ſeront vis-à-vis le milieu des capacités qui reçoivent le charbon *; il n'importe pas qu'elles ſoient fort grandes: elles

* Pl. 4. I, II.

ſeront fermées chacune par une eſpece de petite porte. Leur uſage eſt de laiſſer paſſer une verge de fer, lorſqu'on le juge à propos, pour remuer le charbon. Quelques fois auſſi elles laiſſent paſſer un Ringard ou groſſe barre de fer, qu'on pique horizontalement dans la face opposée du fourneau; ce Ringard placé horizontalement ſoutient les charbons, il les empêche de deſcendre trop vîte, ce qu'il faut empêcher dans quelques occaſions, & ſur tout lorſque le charbon eſt trop menu; elles ſervent encore lorſqu'on veut nétoier le bas du fourneau, en retirer la matiere vitrifiée.

On conſtruira ce fourneau de briques qu'on liera enſemble avec une bonne terre franche, ou avec de la terre préparée comme pour les creuſets, ou au moins on en conſtruira tout ce qui approche de l'intérieur. Le mortier ordinaire fait avec la chaux, & le ſable, ne convient point aux ouvrages qui doivent ſoutenir une violente chaleur; on pourroit, tout au plus, l'employer pour bâtir le contour, & pour reveſtir tout l'extérieur du même fourneau. La brique, ſur tout celle qui approchera du dedans, ſera de nature à réſiſter au feu; ſi on n'a pas de pareilles briques dans le pays, on en fera exprès avec de la terre à pots de Verrerie, ou au moins de la terre à creuſets ordinaires, meſlée avec du ciment de pots de grés. Il faut abſolument quelques-unes de ces briques propres à bien réſiſter au feu; mais il n'en faut pas beaucoup, c'eſt aſsés d'en avoir pour bâtir les quatre pilaſtres qui ſont entre les trois creuſets. On

On peut faire chacun de ces pilaſtres d'une ſeule piece de terre préparée, qui ait autant de longueur que le fourneau a de hauteur, & une largeur égale à l'eſpace qui doit reſter entre deux plaques, & environ ſept à huit pouces d'épaiſſeur. Après avoir bien laiſsé sécher ces pieces, & les avoir même fait cuire à fond, on enclavera dans la maçonnerie tout ce que leur épaiſſeur a de plus qu'il ne faut aux couliſſes. Afin même que ces pieces ſoient mieux retenuës en place, qu'elles ſoient moins exposées à ſe voiler, dans le temps qu'elles ſeront molles encore, dans le temps qu'on les paitrira, on engagera dans chacune trois ou quatre pieces de fer diſtribuées à differentes hauteurs; chacune de ces pieces de fer ſera fourchuë à chaque bout. Quand les pilaſtres de terre ſeront en place, ces eſpeces de crampons de fer ſeront horizontaux, tout ce qu'ils auront en dehors des pilaſtres ſera engagé dans la maçonnerie.

Mais ce qu'il y auroit de mieux, ce ſeroit de faire au moins ces pilaſtres, de pierres pareilles à celles dont on fait les *Ouvrages* des fourneaux, où l'on fond la mine de fer. Ces ſortes de pierres ne doivent pas être difficiles à recouvrer dans la plûpart des pays, qu'on doit choiſir par préference pour établir des fabriques d'acier, c'eſt-à-dire auprès des forges. Au pis aller, on pourroit faire venir de loin ces pierres, comme on y eſt même contraint quelques fois pour les fourneaux à fondre la mine. Si tout l'intérieur de nôtre fourneau

à acier étoit conſtruit de pareilles pierres, il n'en ſeroit que plus durable.

Voilà nôtre fourneau bâti; je ſuppoſe auſſi les plaques miſes en place, que leurs jointures ont été lutées avec les précautions que nous avons preſcrites; il s'agit à préſent de le charger, d'y allumer le feu, & de l'entretenir. Pour le charger, on commencera par couper les barres du fer, qu'on veut changer en acier, en morceaux égaux, mais qui auront chacun un pouce, ou un pouce & demi de moins de longueur, que n'en ont les creuſets. Il n'eſt point de fourneau qui chauffe également par tout; les endroits, où le notre eſt le moins chaud, ſont près du bas, & près du haut; & comme l'épaiſſeur des barres, doit, au moins en quelque ſorte, être proportionnée à l'activité qu'a le feu dans les endroits où elles ſont placées, ſelon les remarques générales de notre ſecond Mémoire; vers le bas & vers le haut du fourneau, on compoſera les lits de fer, de barres: de moitié d'un tiers plus minces, que celles des lits qui ſeront vers le milieu; de ſorte qu'il faut au moins des barres de deux épaiſſeurs différentes; ſi on en avoit de trois épaiſſeurs, ce ſeroit encore mieux. On commenceroit par les couches du fer le plus mince, enſuite on prendroit le fer de l'épaiſſeur médiocre, après quoy on feroit les couches du fer le plus épais; on reprendroit le fer d'épaiſſeur médiocre, & on finiroit par les couches du fer mince.

Digitized by Google

L'attention n'a guére beſoin d'être portée plus loin. Comme ce n'eſt pourtant pas précisément au milieu que tout fourneau chauffera le plus vivement, & que l'endroit de la plus grande chaleur ſe trouve même différent dans différents fourneaux ; ſi on veut connoître à peu près cet endroit, afin d'être en état d'eſpacer plus régulierement les lits de fers de différentes épaiſſeur, on en pourra être inſtruit, après une premiere fournée ; & pour cela il n'y aura qu'à poſer verticalement dans le fourneau une barre qui ſoit part tout à peu près d'égale largeur & épaiſſeur. On caſſera cette barre en un grand nombre de parties, qu'on eſſayera séparément. On reconoîtra celles qui ne ſont pas aſsés acier, celles qui le ſont trop, ou qui le ſont le plus ; & comme il ſera aisé de juger à quelle hauteur elles étoient placées, il le ſera de même de s'aſſurer des endroits qui chauffent plus, & de ceux qui chaufent moins.

Le fer qu'on veut renfermer dans le fourneau étant coupé par morceaux, & la compoſition étant préparée, on peſera les barres deſtinées à compoſer un même lit ; afin de ſçavoir combien peſera chaque lit du fer le plus mince, chaque lit du fer médiocre, & chaque lit du fer épais. Le poids d'un lit fera juger à peu près du poids des autres, & l'à peu près ſuffit ici. On peſera de même la quantité de compoſition qui convient pour chaque lit de différent poids. On mettra cette compoſition dans quelque vaiſſeau ſoit de terre, de

bois, ou de métal. Ainſi on aura trois vaiſſeaux de trois grandeurs différentes, qui ſeront chacun tout autant de meſures de la compoſition qu'il faut étendre entre les lits de fer. Tout cela n'eſt néceſſaire que pour s'épargner le temps de peſer, & de repeſer continuellement. La couche de compoſition, qui séparera un lit de fer épais d'un lit de fer plus mince, ſera faite d'une épaiſſeur moyenne; la vûë ſera un juge autant sûr qu'il le faut, pour décider ce qu'il eſt néceſſaire d'ajoûter ou de retrancher à cette couche.

Par la conſtruction de notre fourneau, chaque creuſet du bout ne peut contenir qu'environ le tiers du fer, que contient le creuſet du milieu. Quoyque les ſurfaces que ces deux creuſets, pris enſemble, oppoſent au feu, ſoient à peu près égales aux ſurfaces du creuſet du milieu contre leſquelles le feu agit, l'action du feu n'eſt pas encore auſſi puiſſante ſur le fer de ces petits creuſets que ſur celui du grand; l'avantage qu'ils tirent de leur moindre capacité ne compenſe pas ſuffiſamment le déſavantage qu'ils ont de ſe trouver proche des parois du fourneau, qui plus épaiſſes que les plaques, ſont plus difficiles à chauffer, & dont la chaleur eſt continuellement diminuée par l'air exterieur. On aura donc attention de remplir ces petits creuſets de barres d'environ un tiers plus minces que celles du grand creuſet. Qu'on n'eſpere pas même que ces barres ſe convertiront entierement en acier la premiere fois que

l'on mettra le feu au fourneau. Mais à une ſeconde, & encore mieux à une troiſiéme fournée la converſion du fer en acier s'y fera fort bien, les parois du fourneau ont eu le temps d'être échaufées, & elles conſervent la chaleur qu'elles ont reçûës.

Si on vouloit avoir un fourneau dans les petits creuſets duquel on miſt du fer auſſi épais que celui du grand creuſet, il n'y auroit qu'à tenir ce creuſet du milieu encore plus large, & c'eſt ce qui eſt très-permis. L'opération s'y achevera plus lentement, mais auſſi plus de fer y ſera converti à la fois.

Enfin les creuſets étant chargés de fer, & de compoſition, on leur donnera leurs couvercles, on les lutera, & il ne reſtera plus qu'à allumer le feu qui doit être conduit avec quelques précautions. On jette d'abord quelques charbons allumés dans les capacités qui ſont entre les creuſets; on rempliſt enſuite les capacités de charbon noir, & on donne quelques coups de ſoufflet pour l'enflammer un peu; après quoy on met en place, & a demeure le couvercle du fourneau. On continue de ſoufler juſqu'à ce que tout le charbon ſoit allumé, quand il diminue, on en jette de nouveau. Nous ſuppoſons le feu bien allumé, & que le fourneau commence à s'échauffer. Il y a certaines attentions à avoir pour entretenir le feu le plus avantageuſement qu'il eſt poſſible; deux remarques feront entendre en quoy conſiſtent principalement ces attentions. La premiere eſt qu'il faut éviter de faire tomber une trop grande quan-

tité de charbon entre les creuſets, qu'il ne faut pas que les cavités deſtinées à le recevoir en ſoient remplies, & encore moins que les charbons y ſoient entaſsés, preſsés les uns contre les autres. Il ſembleroit, & les Fondeurs en paroiſſent convaincus, que plus il y auroit de charbons allumés entre les creuſets, & que plus viſte & plus violemment ils devroient s'échauffer; l'expérience m'en a déſabusé; & comme on ne manque jamais de raiſon pour expliquer les faits une fois connus; celle qui ſe préſente le plus naturellement pour éclaircir celui-ci, c'eſt que quand les charbons ſont entaſsés, l'action du vent tombe preſque entiere ſur eux, & peu ſur les plaques; le vent ne ſçauroit darder le feu contre elles; les couches de charbon les mettent, pour ainſi dire, à l'abri: le vent d'ailleurs enflamme plus vivement une petite quantité de charbon qu'il trouve à ſon paſſage, qu'il n'enflammeroit une quantité plus conſidérable.

Les rebords des couvercles de nos creuſets produiſent par rapport à ceci un bon effet, comme ils ſaillent ſur les capacités, où ſont les charbons, ils rétreciſſent leurs ouvertures; le charbon y entre plus difficilement. Ces parties ſaillantes produiſent encore un autre excellent effet, elles reverberent le vent ſur les charbons.

Ce rétreciſſement même, de l'ouverture des capacités, ne m'a pas toujours paru ſuffiſant, il a fallu ajoûter d'eſpace en eſpace des barreaux qui fiſſent la fonction de grilles. J'ai fait faire ces bar-

Digitized by Google

reaux de terre pareille à celle des plaques, un de leurs bouts portoit ſur le creuſet du milieu, & l'autre ſur un de ceux des bouts. Nous avons parlé ci-deſſus de deux ouvertures par leſquelles on fait entrer des ringards, qu'on pique horizontalement dans le mur, ces ringards ont auſſi un uſage ſemblable.

La ſeconde remarque eſſentielle, c'eſt de ne laiſſer jamais tomber entre les creuſets le charbon qu'il ne ſoit allumé; autrement il modereroit la chaleur, qu'il eſt deſtiné à entretenir & à augmenter. Je voudrois que le charbon n'entrât jamais dans le fourneau, qu'il ne fût preſque rouge. Il eſt inconteſtable que tout charbon qui entre dans le fourneau, ſans avoir pris le degré de chaleur de celui qui y eſt, refroidit le reſte. C'eſt ſans doute cette conſidération qui a engagé à donner tant de hauteur aux fourneaux ordinaires, où l'on fond la mine de fer; avant que le charbon, qu'on jette noir, ſoit arrivé à l'endroit où la chaleur doit être violente, à l'endroit où ſe fait la fuſion de la mine, il a eu le temps de s'enflammer entierement. Pour faire quelque choſe d'équivalent dans notre petit fourneau, on n'a qu'à n'y point faire entrer le charbon qu'il ne ſoit allumé; & on peut aiſément le faire allumer ſur le couvercle. Nous avons donné un rebord à ce couvercle, qui ſert à retenir le charbon qu'on jette deſſus; quand la flamme qui paſſe par les trous du couvercle, a rendu ce charbon preſque rouge, on le fait tomber dans le fourneau; en la place de celui-ci on met

d'autre charbon noir ; celui qui eſt entré dans le fourneau eſt pour la plus grande partie arrêté par le couvercle du creuſet du milieu. On l'y laiſſe un inſtant, juſqu'à ce qu'il ſoit devenu blanc, alors on le tire de deſſus le creuſet du milieu dans les cavités, au moyen de quoy elles ſont toujours remplies par le charbon le mieux embrasé. Si on trouve trop de geſne à faire allumer le charbon au-deſſus du couvercle, ſi on veut le jetter tout noir dans le fourneau, on donnera plus de hauteur à ce fourneau, pour laiſſer plus d'intervalle entre ſon couvercle & ceux des creuſets, afin que le charbon ait plus le temps de s'échauffer avant de deſcendre entre les creuſets.

Dans la premiere & la ſeconde heure que le feu a été mis au fourneau, on ne le preſſera pas trop, pour donner aux plaques le temps de s'échauffer peu à peu ; elles en réſiſtent mieux dans la ſuite ; elles ſe tourmentent moins ; la compoſition ne s'enfle pas ſi ſubitement ; mais cette heure paſsée, on chauffera très vivemeet.

Nous avons fait voir la commodité, & la néceſſité des Tuyeres par où le vent entre dans le fourneau. Mais nous ajouterons ici qu'il eſt abſolument néceſſaire qu'elles ſoient bien à plomb, pour peu qu'elles inclinaſſent vers quelqu'une des plaques, le vent agiroit trop puiſſamment contre l'endroit vers lequel il ſeroit dirigé, il le mineroit peu à peu & le perceroit à la fin.

Au moyen de la hauteur où ſont les ouvertures

res de ces Tuyeres, au deſſus du fond, il n'y a pas à craindre qu'elles ſoient bouchées par la matiere vitrifiée; mais il peut arriver qu'un charbon tombe dans une de ces ouvertures, de telle maniere qu'il s'y place comme un bouchon, que le vent n'ait pas la force d'enlever. Ce cas eſt rare, mais quand il arrive, il ſeroit facheux d'être obligé de retirer le couvercle pour faire entrer un rîngard dans le fourneau, qui ſe refroidît pendant cette manœuvre. On remedie à cet accident au moyen de quatre portes que l'on réſerve au cendrier vis-à-vis les Tuyeres. * Dans le beſoin on ouvre la porte qui eſt vis-à-vis de la Tuyere qui ne donne pas aſsés d'air, on fait paſſer un ringard crochu, ou un gros fil de fer à Chaudronnier, dans le cendrier, on fait enſuite entrer le bout de ce ringard dans la Tuyere, & on la débouche ſans peine. * Pl. 4. I. I.

Si au lieu des deux Tuyeres on en place trois, & même davantage, à chaque foyer, il n'y aura nul inconvenient, pourvû qu'elles aient l'épaiſſeur convenable pour réſiſter au feu. Le vent entrant par plus d'endroits dans le fourneau, la flamme ſera dardée moins violemment vis-à-vis chacune des entrées; par conſéquent les plaques y ſeront moins exposées à ſe fondre. Pour les mettre encore plus en ſureté, je propoſe une nouvelle forme de Tuyere, dont je n'ai pas encore fait l'eſſay, mais je ne vois aucun lieu de douter qu'elle réuſſiſe. Elle eſt repréſentée pl. 3. fig. 8, elle a ſeule, à peu de choſe près, la longueur d'un des foyers, ſans en avoir la

Digitized by Google

largeur ; il ſera aiſé d'en faire jetter en moule de pareilles. La même quantité d'air étant introduite dans le fourneau, la même quantité de chaleur y ſera entretenuë ; mais dès que cet air paſſera par une ouverture conſidérablement plus grande, il n'y aura plus à craindre que la flamme attaque ſi vivement les plaques, que certains endroits ſoient trop minés ; elle agira plus également ſur toute l'étenduë de la plaque.

Nous nous ſommes contentés de faire entendre que l'ardeur du feu de nôtre fourneau étoit excitée par un ſouflet, dont nous n'avons encore donné aucunes meſures : un ſouflet double, tels que ſont ceux des Fondeurs ordinaires, eſt tout ce qu'il faut. Celui dont je me ſuis ſervi avoit trois pieds & demi de longueur depuis le bout où il eſt le plus large, juſqu'à la *tetiere* ou tête, c'eſt-à-dire juſqu'à l'endroit où le panneau ſupérieur ſe meut comme au tour d'une charniere. La largeur de ſon panneau ſupérieur, & celle de l'inférieur, étoit de 23. pouces près de la queüe, & de 17. pouces un quart à l'origine de la tête, ou tetiere.

L'action de l'Ouvrier, qui eſt occupé à entretenir ce ſouflet en mouvement, eſt employée à élever le bout le plus large du panneau inférieur. Ce panneau ſe meut au tour de la tetiere, comme au tour d'une charniere, le poids dont il eſt chargé le fait redeſcendre auſſi tôt que l'Ouvrier ceſſe de le tirer. Nous dirons que le ſouflet a donné un coup entier quand ce panneau a été élevé, &

qu'il eſt enſuite retombé par ſon poids dans l'endroit où on l'avoit pris. Un Ouvrier, uniquement occupé à élever ce panneau, peut commodement, en ne faiſant qu'un travail aiſé à continuer pluſieurs heures de ſuite, tirer le ſouflet 500. à 600. fois par quart d'heure, & élever à chaque fois le bout du panneau inférieur de quatre pouces; ainſi il fera donner au ſouflet 500. ou 600. coups complets par quart d'heure. Or ſi on entretient ce mouvement réglé du ſouflet, qu'on ne le ſuſpende, que lorſqu'il faut remettre de nouveau charbon, ou faire deſcendre celui qui eſt dans le fourneau, travail dont le même Ouvrier qui tire le ſouflet ſe chargera auſſi, & qui ſervira en quelque ſorte à le délaſſer; & ſi le fer le plus épais du fourneau, n'a qu'environ trois lignes d'épaiſſeur & environ vingt de largeur, ce fer pourra être bien converti en acier en un jour, ou au plus dans un jour & demi, s'il y a déja eu quelques fournées faites les jours précedents. L'opération s'achevera plus lentement la premiere fois qu'on chauffera le fourneau, ou ce qui équivaut à la premiere fois, s'il a été pluſieurs jours ſans feu, qu'il ait été refroidi entierement.

La conſommation du charbon qui ſe fera pendant une fournée ne ſçauroit aller qu'à ſix voyes, ou au plus à ſept, ce dont il ſera néceſſaire de ſe ſouvenir pour calculer dans la ſuite à quoy ſe monteront les frais de la converſion du fer en acier.

Comme il eſt très-aiſé de multiplier les fourneaux de l'eſpéce de celui que nous venons de décrire, leur peu de capacité n'empêchera pas qu'on ne faſſe des manufactures auſſi conſidérables qu'on les ſouhaittera; dès qu'on y aura pluſieurs fourneaux en feu, on fera pluſieurs fois cinq à ſix cent livres d'acier en un ou deux jours; mais ſi on l'aime mieux, on conſtruira ſur le même principe des fourneaux, où l'on convertira en acier telle quanté de fer qu'on voudra à la fois, & en auſſi peu de temps.

Un même fourneau expédiera à la fois pluſieurs milliers d'acier, ſi on le ſouhaite. Pour cela il n'y a qu'à le bâtir plus long que notre petit, proportionnellement à ce dont on veut augmenter ſa capacité; je dis le faire plus long, car je ne crois pas à propos d'augmenter conſidérablement ſes autres dimenſions. Si on l'élargiſſoit beaucoup, les plaques auroient peine à ſe ſoutenir, à moins qu'on ne les fiſt plus épaiſſes. Nous rapporterons dans la ſuite quelques remarques qui prouveront qu'il ne ſeroit pas non plus avantageux de l'élever beaucoup. Tout ſe réduit donc à multiplier le nombre des creuſets, & le nombre des capacités qui reçoivent le charbon. Que nous voulions, par exemple, faire un fourneau propre à contenir 1250. livres de fer, nous ſuppoſons que le creuſet du milieu du petit fourneau en recevoit 350. livres; nous donnons à nôtre nouveau fourneau la longueur qui lui eſt néceſſaire, pour avoir trois creuſets égaux à celui du

milieu de l'ancien fourneau. Au lieu que l'autre n'avoit qu'un grand creuſet, & les deux creuſets des bouts, celui-ci aura les mêmes creuſets des bouts, & trois grands creuſets *. Et ces creuſets ſeront ſéparés les uns des autres par les capacités deſtinées à recevoir le charbon *, qui ici ſeront égales à celles du court fourneau. Chaque capacité à charbon aura ſes deux Tuyeres. Or dès-que la même quantité de vent, qui paſſe par chacune des Tuyeres du court fourneau, paſſera par chacune de celles du long fourneau, la conſtruction des deux fourneaux étant précisément la même, il eſt certain que les effets ſeront auſſi les mêmes. Il ne reſte donc qu'à donner à chaque fourneau la quantité du vent qu'il demande proportionnellement à ſa grandeur; nous calculerons dans l'inſtant quelle doit être cette quantité & nous verrons qu'il ne ſera pas mal-aiſé de trouver des ſouflets qui la fourniſſent.

* Pl. 5. fig. 3. F, H, G.

* L L.

On pourroit croire qu'il vaudroit autant multiplier le nombre des petits fourneaux, que d'en faire un qui en égalaſt pluſieurs en longueur; ſi cependant on y regarde de près, on reconnoîtra que le long fourneau a des avantages réels ſur pluſieurs petits qui lui ſeroient égaux. On a vû qu'il s'en faut que les creuſets des bouts ne ſoient chauffés avec autant de ſuccés que ceux du milieu; en multipliant les fourneaux, on multiplie ces creuſets des bouts. Un homme ſeul veillera mieux à un grand qu'à pluſieurs petits. La chaleur

ſera plus vive dans le grand fourneau ; car le creuſet du milieu du court fourneau doit ſe reſſentir du voiſinage des creuſets des bouts. De ſorte que je ne doute point qu'on ne puiſſe donner plus de capacité aux creuſets du milieu du long fourneau, que n'en a le creuſet du milieu du petit fourneau, ſans augmenter les eſpaces deſtinés à recevoir le charbon.

Dès qu'on le fera plus long, on ſera dans la néceſſité d'augmenter le nombre des couvercles, c'eſt à quoy il n'y a nul inconvenient. Il n'eſt pas néceſſaire d'avertir comment ces couvercles doivent être eſpacés ; où ſe doivent trouver les trous qui laiſſeront tomber le charbon ; leur uſage, & ce que nous en avons dit ci-devant, l'apprennent aſsés.

Au lieu de la force d'hommes on peut, & même on doit avoir recours à celle de l'eau pour faire agir le ſouflet, ou les ſouflets des longs fourneaux que nous propoſons, ſi on les bâtit dans des pays où on ait des courants d'eau. Rien n'oblige auſſi de ſe ſervir de ſouflets doubles ; les ſouflets ſimples & purement de bois, pareils à ceux des fourneaux où l'on fond la mine de fer, y ſeront employés utilement. Le vent, que ces ſouflets pouſſeront dans un tuyau commun * ſera enſuite diſtribuée en divers tuyaux plus petits *, qui le conduiront au-deſſous des capacités où ſont les Tuyeres qui lui donnent entrée dans le fourneau ; la diſtribution du vent s'en ſera plus également qu'elle ne ſe feroit,

* Pl. 5. fig. 3. A.

* B,C,D,E.

ſi un ſeul tuyau le conduiſoit dans un ſeul endroit du cendrier. Je voudrois même que chaque tuyau de ſubdiviſion fût quarré, & qu'il eût un modérateur, je donne ce nom à une petite piece propre à diminuer le cours du vent. Avec ce modérateur, on retrancheroit à ſon gré du vent, qui eſt conduit entre les creuſets, ſelon qu'on verroit qu'un creuſet chaufferoit plus que les autres, ou même qu'une des plaques d'un creuſet chaufferoit plus que l'autre, on empêcheroit qu'il ne paſsât autant d'air par les Tuyeres de ces plaques. Ce modérateur ne ſeroit qu'une ſimple piece de bois platte, recouverte de peau de Chamois; chaque tuyau ſeroit percé d'un trou qui recevroit exactement cette piece.

Cette piece, enfoncée autant qu'elle le pouroit être, boucheroit tout entrée au vent; & le vent auroit un cours d'autant plus libre, ou ce qui eſt la même choſe paſſeroit en plus grande quantité par un tuyau que par les autres, à proportion que le modérateur ſeroit plus tiré.

Les faits rapportés ci deſſus nous mettent en état de calculer aſsés précisément la quantité de vent qui doit être fournie par les ſouflets pour un fourneau de grandeur quelconque; & ſi on a des ſouflets en place, comme on en a dans les forges, ou fourneaux de fer, on pourra juger de la grandeur des fourneaux à acier auſquels ces ſouflets peuvent ſuffire. Le calcul en eſt ſimple, pour ceux qui ont la plus legere teinture de Geometrie;

nous allons en donner des exemples. Ceux qui ne peuvent pas ſuivre ces calculs, tous faciles qu'ils ſont, s'en tiendront à leurs réſultats pour juger de la grandeur que doivent avoir leurs ſouflets, & auſſi de la viteſſe de leur mouvement.

Je prens d'abord un ſouflet ſimple, tel que ceux des fourneaux ou forges à fer ; ils ſont composés de deux caiſſes de bois, ſans cuir, il n'en entre que dans leurs ſouſpapes. Je ne m'arrêterai pas à ce que la conſtruction de ces ſouflets, ſi ſimples en apparence à d'ingenieux, nous les décrirons ailleurs fort au long; ſans même nous embaraſſer de leurs meſures préciſes, qui nous ſeroient inutiles à préſent, je ſuppoſe que la fig. 10. pl. 3. eſt la table, le panneau, ou le deſſus de la caiſſe ſupérieure d'un de ces ſouflets, & que la fig. 11. eſt un profil, une coupe des deux caiſſes. E L, I H, eſt la caiſſe inférieure ; E F G, eſt la caiſſe ſupérieure abaiſſée, & E K F eſt la même élevée. Conſidérons la d'abord dans ce dernier état; le volume d'air qui ſera chaſsé du ſouflet quand E K deſcendra juſqu'en E F, ſera égal à une eſpece de coing compris entre deux plans paralleles entre eux & à peu près égaux à B B C C, dont l'un paſſeroit par E F, & l'autre par E K. Je ſçai, & j'en expliquerai la raiſon dans un autre ouvrage, que la baſe de ce coing eſt circulaire, cela paroît même ici par la coupe ; je ne laiſſerai pas cependant de la regarder comme plane ; une plus grande préciſion ſeroit inutile pour le calcul dont nous avons beſoin à préſent. Pour meſurer la quantité d'air chaſ-

sée

sée à chaque coup de ſouflet, il y n'y a donc qu'à meſurer la ſolidité de ce coing. Si nous nommons *l* la longueur B D du ſouflet, *e* la largeur B B, priſe à la tetiere; & *a*, DC, la moitié de la différence qui eſt entre la largeur du ſouflet à la tetiere, & de la largeur du ſouflet près de la queüe, ou ce qui eſt la même choſe que $e + 2a$ ſoit l'expreſſion de la plus grande largeur, C C, de la table ſupérieure ; *h* la ligne K F, tirée du milieu de la table ſupérieure au milieu de la table inférieure, dans le temps que la table ſupérieure eſt autant élevée qu'on l'éleve à chaque coup ; en un mot, *h* eſt la meſure du plus grand écartement de la table ſupérieure. Ces noms donnés, quelles que ſoient les dimenſions du ſouflet, on aura pour expreſſion générale du volume d'air chaſsé à chaque coup, ou de notre eſpece de coing $\frac{e\,h}{2} \times \sqrt{ll - \frac{1}{4}hh} + \frac{1}{3}ah \times \sqrt{ll - \frac{1}{4}hh}$. comme il eſt facile de le trouver.

Cette formule ſervira pour le ſouflet double, comme pour le ſouflet ſimple, a cela près que dans le ſouflet double *h* meſure l'écartement de la table inférieure du ſouflet, d'avec la table du milieu, & non d'avec la table ſupérieure. Le ſouflet double chaſſe l'air pendant qu'il s'enfle, & pendant qu'il s'abaiſſe, mais la quantité d'air chaſsée en ces deux temps eſt toujours égale à ce qui s'en eſt introduit, pendant que la table inférieure eſt deſcenduë. Nous pouvons donc par cette même formule meſurer la quantité d'air que pouſſe, à chaque coup complet, le ſouflet que nous

avons employé ci-devant, & dont nous avons donné les meſures. Ce qui ſeul feroit du changement à la formule, c'eſt qu'elle a été priſe pour des ſouflets de bois, qui ſont des caiſſes dont les parois des côtés & du bout ſont preſque plattes; au lieu que notre ſouflet double, & de cuir, a pour parois des plis qui ne ſont jamais entiérement ouverts, lorſque le ſouflet eſt ouvert. On pourroit calculer de combien ces plis diminuent ſon volume, mais l'exactitude de ce calcul n'eſt pas fort néceſſaire. Le temps, employé pour être exact inutilement, eſt un temps perdu. Nous ſuppléerons encore par une eſtime aſsés approchée à ce qu'il faut retrancher pour les plis.

Subſtituons donc dans notre formule les dimenſions de ce ſouflet que nous avons données. Nous avons dit ci-devant que ſa longueur eſt de trois pieds & demi, par conséquent l, ſeroit, $= 42$ pouces; mais les plis forment au bout du ſouflet des triangles iſocelles; la hauteur de ces triangles, où la profondeur des plis eſt de quatre pouces; & comme le plein des plis eſt à peu-près égal au vuide, il s'en ſuit qu'en diminuant notre longueur de deux pouces, nous la réduiſons à celle qu'auroit un ſouflet de pareille capacité, mais ſans plis, ainſi l, devient, $= 40$ pouces. La largeur du ſouflet à la tetiere, e, a été trouvée de 17 pouces $\frac{1}{4}$, mais à cauſe de ce qu'il en faut retrancher pour les plis qui ſont de part & d'autre, mais moins profonds que vers le bout du ſouflet,

nous la pouvons eſtimer à 15 pouces ; ainſi $e = 15$ pouces ; la largeur du ſouflet près du bout, $e + 2a$, ſeroit de 23 pouces, mais comme les plis, qui ſe trouvent encore de part & d'autre, ſont auſſi profonds que ceux du bout, il faut en retrancher 4 pouces. Par conſéquent $e + 2a = 19$ pouces, donc $a = 2$ pouces. Nous avons auſſi déterminé à quatre pouces le chemin que le panneau inférieur parcourt en deſcendant, ainſi $h = 4$ pouces. Nous avons donc $l = 40$ pouces, $e = 15$ pouces, $e + 2a = 19$ pouces, $a = 2$ pouces, $h = 4$ pouces ; $\sqrt{ll - \frac{1}{4}hh}$ ſe trouvera encore ſenſiblement $= 40$ pouces, elle ne differe pas d'l d'une unité, mettant donc ces valeurs dans la formule $\frac{e}{2}h \times \sqrt{ll - \frac{1}{4}hh} + \frac{1}{3}ah \times \sqrt{ll - \frac{1}{4}hh}$. Toutes les ſubſtitutions & réductions étant faites, on aura $1213\frac{1}{3}$ pouces cubiques, pour la quantité d'air chaſsée à chaque coup complet ; qu'on néglige la fraction, & qu'on multiplie cette quantité par 500, ou 600 qui eſt le nombre de fois qu'un Ouvrier peut tirer commodement le ſouflet par quart d'heure, & on aura en entier la quantité d'air que notre ſouflet pouſſe à chaque quart d'heure. Le nombre de 500, ou celui de 600 que nous laiſſons indécis, montrent aſsés que nous avons été exacts de reſte dans les autres calculs. Prenons pourtant un terme moyen, 550, la quantité d'air pouſsée par quart d'heure ſera alors de 667150. pouces cubes.

Si on veut à preſent conſtruire un fourneau pareil à celui de la fig. 3. pl. 5. qui ait quatre foyers,

au lieu que celui pour lequel nous avons fait le calcul précedent n'en avoit que deux, il ſuffira qu'une quantité d'air double y ſoit introduite, & cette quantité d'air double entretiendra un feu qui convertira en acier plus du double du fer dans le même temps, pour les conſidérations qu'on peut ſe rappeller. En un mot, ſi on triple, quadruple, &c. la quantité d'air introduite par chaque quart d'heure, on pourra plus que tripler, & quadrupler la quantité du fer, ou la capacité du fourneau propre à la convertir en acier. Or il eſt aiſé de voir que les ſouflets mus par l'eau, tels qu'on en a à preſent, fourniront à des fourneaux auſſi grands qu'on les voudra. Les ſouflets des petites forges, où l'on affine les fontes pour les rendre forgeables, donneroient ſeuls aſsés d'air à des fourneaux qui contiendroient plus de ſix milliers de fer à la fois. Prenons pour exemple une de ces petites forges qui eſt à Imphy dans le Nivernois. Gens, ſur l'exactitude de qui je puis me fier, m'ont aſſuré que chaque ſouflet ſimple de cette forge donne 206 coups par quart d'heure, je les avois prié d'obſerver cela exactement; les deux ſouflets enſemble, donnent donc 412 coups. La longueur de chacun de ces ſouflets où l eſt de ſept pieds & demi, où $l = 90$ pouces; l'élevation du panneau ſupérieur y eſt à chaque coup de 14 pouces, $h = 14$ pouces; $\gamma ll - \frac{1}{4}hh$ approche plus de 90 que de 89. prenons la pourtant $= 89$, & cela au déſavantage de nôtre calcul; la largeur de ces ſouflets près de la tetiere, où e eſt $= 14$ pouces, & la largeur du

ſouflet à l'autre bout, où $e + 2a$ eſt $= 42$ pouces, donc $a = 14$ pouces. Ces valeurs ſubſtituées dans le formule $\frac{e-b}{2} \times \sqrt{ll - \frac{1}{4}bb} + \frac{1}{3}ab \times \sqrt{ll - \frac{1}{4}bb}$ donneront 20151 $\frac{1}{3}$ pouces cubes pour le volume d'air pouſsé par chaque coup de ſouflet. Cette quantité multipliée par 412, nombre des coups donnés par quart d'heure, on aura pour ſomme de la quantité d'air fournie par nos deux ſouflets pendant ce temps 8302349 $\frac{1}{3}$ pouces cubes. Si on la compare à preſent avec la quantité d'air pouſsée par notre ſouflet double pendant le même temps, que nous avons trouvée ci-deſſus de 667150 pouces cubes, on verra qu'elle eſt avec elle dans un plus grand rapport que celui de 12 à 1, donc nos deux derniers ſouflets fourniſent plus de 12 fois autant d'air pendant le même temps, que ne fait le ſouflet double de notre court fourneau, ils donneroient donc plus d'air qu'il n'en faudroit à un fourneau qui contiendroit ſix à ſept milliers de fer.

Mais ces derniers ſouflets ne ſont encore que de petits ſouflets ; ceux dont on ſe ſert pour fondre la mine, ſont bien autrement grands. Quelque capacité qu'on eût envie de donner aux fourneaux à acier, de pareils ſouflets donneroient certainement le vent dont on auroit beſoin. Un ſeul de ces ſouflets pouſſe à chaque coup 98180 pouces cubes d'air. Et dans un temps où ils alloient lentement, j'ai compté qu'ils en donnoient 120 chacun par quart d'heure, où les deux enſemble 240. On aura donc 23587200 pouces cubes d'air fout-

nis par ces ſouflets, pendant le temps que notre ſouflet double n'en a fourni que 667150. ainſi nos deux ſouflets donnent dans le même temps plus de 35 fois autant d'air, & par conſéquent ſuffiroient à des fourneaux qui contiendroient plus de 18, à 20 milliers de fer à la fois; or il n'y a guére d'apparence qu'on veüille étendre juſque-là la grandeur de ces ſortes de fourneaux.

Les Maîtres de forge, qui peuvent ne ſe guére embarraſſer de faire de pareils calculs, peuvent au moins en tirer pour réſultat que les ſouflets de leurs chauferies, ou affineries donneront tout le vent néceſſaire à des fourneaux à acier, qui renfermeront cinq à ſix milliers de fer; & que les ſouflets des grands fourneaux où ils fondent la mine, les ſouflets de bois qui ont 13 à 14 pieds de longueur, donneront plus de vent qu'il n'en eſt beſoin pour des fourneaux qui contiendront 18 à 20 milliers d'acier. D'ailleurs ils ſçavent qu'ils pourront retrancher de cette quantité de vent, ce qu'ils trouveront en avoir de trop; mais laiſſons ces calculs pour paſſer à des réflexions ſur la conſtruction de notre fourneau & ſur celle de quelques autres.

Ce qu'on doit avoir premierement en vûë dans la conſtruction d'un fourneau, c'eſt que la chaleur y ſoit employée le plus avantageuſement qu'il eſt poſſible; que l'action du feu y tombe le moins qu'il eſt poſſible en pure perte; & c'eſt cependant ce qu'on ne trouve guére dans la plûpart des four-

Digitized by Google

neaux en uſage. Je n'examine point, par exemple, ſi ceux des Fondeurs de cuivre, ſi ceux des Verreries pourroient avoir des figures plus favorables, que celles qu'ils ont ; mais je vois que la plus grande partie de la chaleur de ces fourneaux n'eſt pas employée à produire l'effet qu'on ſouhaite. La regle générale pour meſurer la quantité de la chaleur qui agit utilement, c'eſt de prendre la ſomme de toutes les ſurfaces ſur leſquelles elle agit, & de voir quelle portion de cette ſurface totale eſt celle qu'on a eû en vûë de chauffer en conſtruiſant le fourneau. On peut appliquer cette regle, à un de nos exemples ; ſi dans le fourneau du Fondeur des menus ouvrages * , je prens la ſomme de toutes les ſurfaces chauffées, j'aurai à prendre les ſurfaces des parois intérieures, la ſurface du fond, celle du couvercle du fourneau, & la ſurface du creuſet ; c'eſt la ſurface ſeule de ce creuſet qu'on a en vûë de chauffer ; & pour remplir cette vûë, la conſtruction du fourneau met dans la neceſſité de chauffer des ſurfaces, dont elle n'eſt viſiblement qu'une petite partie. Il ne faut point de calcul pour le reconnoître, il ſuffit de ſe ſouvenir, que le creuſet eſt ici iſolé. De même dans les fours de Verrerie, les pots qui contiennent le verre en fuſion ont une très-petite ſurface en comparaiſon de celle de la capacité conſidérable du fourneau.

* Pl. 22.

Qu'on applique la même regle à notre fourneau à acier, on verra avec combien d'avantage le feu y agit ; ſi on excepte le couvercle, une fort peti-

te partie du fond, & les pilaſtres qui séparent les creuſets, tout ce qui eſt chauffé demande à l'être. Il n'y a preſque point ici de parois ſur leſquelles l'action du feu tombe en perte; il y a même des cas où l'on peut employer avec profit la chaleur qui agit ſur les pilaſtres; nous en parlerons ailleurs: car l'uſage de ce fourneau ne ſera pas borné à la ſeule converſion du fer en acier.

Outre la matiere combuſtible qui eſt conſumée inutilement pour chauffer les parois, il y a encore dans la plûpart des fourneaux une autre conſommation inutile de cette matiere à laquelle nous ferons prendre garde d'autant plus volontiers, qu'on apprendra en même temps, qu'on doit peu s'écarter des proportions que nous avons données pour le notre. Si on écartoit les creuſets l'un de l'autre beaucoup plus que nous ne l'avons fait, qu'on laiſsât entre eux une plus grande place pour le charbon, on pourroit croire qu'on augmenteroit l'ardeur du fourneau. L'augmentation ſeroit dans la conſommation du charbon, & point du tout dans l'effet produit. Qu'on donne à ces capacités le double de l'étenduë que nous leur avons donnée, ſi on n'augmente pas la quantité du vent, la force qui agira pour faire enflammer le charbon, ne ſera que la moitié de ce qu'elle étoit; de ſorte que ſi l'ardeur, ſi l'activité du charbon étoit abſolument proportionnelle au degré de force qui tend à l'animer, chaque parcelle de charbon, chaque endroit embraſé auroit la moitié moins

d'activité

d'activité, il y auroit le double de matiere enflammée, mais d'une matiere la moitié moins active.

Suivons ce raiſonnement plus loin, que *a a* & *b b*, pl. 4. ſoient les coupes de deux creuſets égaux; qu'entre *a a* il y ait une colomne de feu la moitié moins large que la colomne qui eſt entre *b b*; mais que le feu de la colomne *a a* ait plus d'activité. Les creuſets *a a* chaufferont plus que les creuſets *b b*, la largeur de la colomne ne fait rien, l'effet dépend de l'activité des parties qui agiſſent contre les parois *a a* & *bb*. Nous pourrions, en augmentant le vent, augmenter l'activité de la colomne *b b*, & lui faire produire autant d'effet qu'à la colomne *a a*; mais alors nous augmenterions la conſommation d'une matiere que nous euſſions pû épargner en rapprochant les parois *b b*.

La plûpart des fourneaux, tels que ſont ceux des Verriers, Potiers, Fayanciers, & les fours ou fourneaux de reverbere, qui, comme ceux-ci ſont chauffés avec le bois, ont beſoin d'une groſſe colomne de feu; mais c'eſt que cette colomne, après s'être élevée, doit ſe diviſer pour fournir à la vaſte capacité de ces fourneaux. Pour échauffer leurs parois, & leurs voûtes, il faut que tout l'air ou le vuide renfermé dans leur capacité, ait au moins le même degré de chaleur que les parois & les creuſets du fourneau doivent avoir; & c'eſt l'employ de cette chaleur, deſtinée à chauffer ces grands vuides, qui eſt encore fait en pure perte dans ces

ſortes de fourneaux, & qui n'a preſque point de lieu dans le nôtre.

Nous avons encore à rendre raiſon pourquoi, nous avons plûtôt allongé qu'élevé ce fourneau, quand nous avons ſongé à augmenter ſa capacité; pourquoi nous n'avons pas crû lui devoir donner en hauteur une grande partie de ce que nous lui avons donné en longueur. Il ſembleroit même qu'un fourneau une fois plus haut qu'un autre, ne demanderoit que la même quantité de vent; car l'air qui entre par le bas du fourneau ſort par le haut, ainſi la même quantité d'air agit dans toute la hauteur du fourneau, quelque ſoit le fourneau. Mais ce qu'il faut remarquer, c'eſt que cet air n'agit pas par tout avec la même force, & nous avons eu en vûë que notre fourneau fût échauffé à différentes hauteurs, le moins inégalement qu'il ſeroit poſſible. Le grand effet de l'air eſt dans le premier inſtant qu'il entre dans le fourneau; il agit avec percuſſion contre les premiers charbons qu'il rencontre; il a encore alors toute la viteſſe qu'il a reçuë de la preſſion du ſoufflet. Cette premiere viteſſe étant amortie par les premiers obſtacles qu'il a rencontré, il ne s'éleve plus que par ſa legerté, & parce que de nouvel air tend à prendre ſa place. Une autre remarque qui pourroit plûtôt échapper que la précedente, c'eſt que quand l'air arrive aux trous du fourneau, il eſt froid, il eſt condenſé; entré dans le fourneau il s'échauffe, il ſe dilate: il y a une hauteur à laquelle il a ac-

quis toute la chaleur, & toute la dilatation que l'ardeur du fourneau lui peut donner ; or par delà cette hauteur, où l'air s'eſt autant dilaté qu'il le peut être, il agit moins fortement qu'il n'agiſſoit auparavant, quoyqu'il ait plus de volume. Cela me paroît appuyé ſur l'obſervation la plus commune ; ſçavoir que l'air agit avec d'autant plus de ſuccés contre le feu, qu'il eſt pouſsé avec plus de force, comme nos ſouflets même nous le montrent continuellement. Quand l'air vient d'être introduit dans le fourneau, il ſe dilate & d'autant plus viſte que le fourneau eſt plus chaud. Cette dilatation ſe doit faire aſsés ſubitement, à peu près comme un reſſort ſe débande. Or dans cet inſtant il n'agit pas ſeulement de bas en haut en s'élevant, il agit en tous ſens, contre les charbons qui ſe trouvent de tous côtés, même contre les inférieurs. Cette action étant très-ſubite, je conçois qu'elle doit faire beaucoup d'impreſſion ſur les charbons, elle reſſemble en quelque ſorte à celle du même air pouſsé par le ſouflet. Dans l'inſtant ſuivant, c'eſt-à-dire, quand l'air s'eſt à peu-près autant dilaté qu'il peut l'être, il s'éleve avec viteſſe, parce qu'il eſt rare ; mais il n'a plus cette ſorte d'impétuoſité que lui donne l'inſtant où ſe fait ſa dilatation ; il n'agit préciſément que contre les charbons qui l'empêchent de s'élever. Il en ſera donc ici en quelque ſorte de la hauteur du fourneau, comme de la longueur du canon ; ſi le canon étoit beaucoup plus long que ne le

demande le temps néceſſaire pour l'inflammation de la poudre, la force de la poudre iroit en diminuant depuis l'endroit où elle auroit été entierement enflammée; & la force de notre air doit aller en diminuant depuis l'endroit où il a été entierement dilaté.

Les grands fourneaux où l'on fond la mine de fer nous confirment ces remarques. La chaleur la plus conſidérable y eſt au-deſſus de la Tuyere, & ne va pas à un pied, ou au plus à deux pieds plus haut; dans les douze à quinze pieds de hauteur qui reſtent à ce fourneau, la chaleur va toujours en diminuant, quoyque ces ſortes de fourneaux ſe rétreciſſent à meſure qu'ils s'élevent, & que l'air ſe trouve beaucoup plus reſſerré vers le haut que vers le bas.

Auſſi, quand j'ai voulu augmenter conſidérablement la hauteur de nos fourneaux à acier, n'y ai-je pas trouvé mon compte. Cependant ſi on veut remplir le haut des creuſets de fer mince, on peut tenir ces fourneaux plus hauts. Si même on aime mieux faire allumer le charbon en dedans le fourneau, que deſſus ſon couvercle, on augmentera ſa hauteur de ce qu'il faut pour contenir le charbon noir.

Les plaques qui forment nos creuſets, ſont encore un grand moyen de mettre la chaleur à profit, ſi on peut les faire de terre excellente, qui permette de les tenir minces. Mais ſi les bonnes terres manquent, alors on leur donnera plus d'é-

paiſſeur. Dans ce cas on pourroit même au lieu de plaques conſtruire des murs de petites briques, qui n'euſſent de largeur que l'épaiſſeur des briques ordinaires.

Mais enfin ſi on ne s'embarraſſe pas de finir l'opération auſſi promptement qu'on le pourroit, & qu'on veüille préferer à cet avantage celui de n'avoir point l'embarras de faire des plaques de terre, qui demandent bien des attentions, on pourra employer des plaques de fonte de fer. Nous avons rejetté cette matiere dans un autre endroit de ce memoire; mais ç'a été ſeulement en ſuppoſant qu'on voudroit donner au fourneau toute l'ardeur que les ſouflets lui peuvent donner. On fera faire ces plaques d'autant plus minces, qu'on voudra chauffer le fourneau plus vivement; mais toûjours les faudra-t-il tenir plus épaiſſes, que les plaques de terre, ſi on fait uſage des ſouflets. Elles ſe voilent au moins autant que celles de terre. Après une fournée, ſi elles ſont très-voilées, il faudra les retourner pour la fournée ſuivante, mettre en dedans du creuſet la ſurface qui étoit en dehors.

L'air qui entre librement dans le fourneau peut tenir lieu de ſouflets, mais foibles. Si on ne veut ſe ſervir que de cet air, on lui procurera une plus libre entrée en agrandiſſant conſidérablement les ouvertures que nous avons faites au cendrier pour d'autres uſages.

En faiſant quelques legers changements à notre fourneau, on le rendra propre à être chauffé

avec du bois, & ſans ſouflets ; il le faut tel pour ſervir à l'adouciſſement des ouvrages de fer fondu, dont nous parlerons dans la ſuite ; & il peut auſſi être employé à la converſion du fer en acier, qui s'y fera plus lentement, mais avec moins d'embarras. On aura même alors la commodité de pouvoir ſe ſervir de plaques de fonte de fer auſſi minces que les plaques de terre, & qui ne laiſſeront pas de durer long-temps.

Pour mettre ce fourneau en état d'être chauffé avec le bois, on lui fera au moins une ouverture au bas de chacune des capacités qui contiennent le feu ; leſquelles ouvertures ſeront tenuës aſsés grandes pour ſervir de portes par où on fera entrer le bois*. Elles n'ont pas beſoin pourtant d'être bien grandes, car je ne conſeille point d'augmenter l'eſpace qui ſépare les creuſets. On les chauffera à merveille en ne brûlant que des buches groſſes, comme les plus gros bâtons de fagots ; on refendra les groſſes buches, ſi on n'a pas de petit bois ; mais on agrandira les ouvertures L L, & même de façon que les deux réunies n'en forment plus qu'une qui aille juſqu'au bas du cendrier.

* Pl. 4. II.

Dés qu'il n'y aura plus de ſouflet au fourneau, il ne lui faudra plus de Tuyeres. Le fond de l'eſpace qui eſt entre deux creuſets ſera à jour ; il y aura tout du long une ouverture de deux pouces de large ; on peut même la faire plus large, ſi l'on veut mettre au milieu en long un barreau de fer, pour tenir lieu de grille ; ou, ſi l'on veut, mettre di-

Digitized by Google

vers petits barreaux en travers qui formeront mieux la grille, comme il paroît, pl. 5, fig. 5. en Y. Ce barreau, ou ces barreaux de fer, ou ce qui eſt la même choſe, le mur qui borde cette longue ouverture, ſeront placés quatre pouces au deſſous du fond du creuſet, afin que le bois ſoit un peu plus bas que le fer renfermé dans les creuſets.

Quoyque le veritable foyer ſoit là, il n'y aura nul inconvenient à mettre quelques fois des morceaux de bois minces de bout, ou preſque de bout entre les plaques, & cela eſt même à propos juſqu'à ce que le fourneau ſoit bien échauffe. Mais qu'on évite, comme nous l'avons recommandé pour le charbon, de mettre trop de bois à la fois.

Le fond du fourneau, c'eſt-à-dire, les fonds des creuſets & ce qui eſt par de-là, ſera bâti de bonnes briques qui réſiſtent au feu. Il n'eſt pas néceſſaire d'avertir que ces fonds doivent être plats; mais ſi on ne veut pas les ſoûtenir par des barres de fer, rien n'empêche qu'ils ne ſoient ceintrés en voute du côté du cendrier.

Dès qu'on ne ſe ſouciera pas de finir promptement la converſion du fer en acier, qu'on aimera autant faire dans une ſeule fournée & en pluſieurs jours ce qu'on auroit pû faire en différentes fournées, pendant à peu près le même nombre de jours, on pourra agrandir à volonté les capacités des creuſets *, alors au lieu d'arranger les barres de tous les lits parallelement les unes ſur

* Pl. 5. fig. 4, & 5.

les autres, on les arrangera de façon que les barres d'un lit croiſeront celles des deux lits, entre leſquelles elles ſont renfermées ; les barres d'un des lits ſeront en long, & celle du lit ſuivant en travers.

Nous nous ſommes très-étendus ſur tout ce qui a rapport à la conſtruction de nos fourneaux ; l'importance de la matiere le demandoit. Nous ſommes pourtant perſuadés que bien des choſes nous ont échappé, ſoit parce que nous ne les avions pas preſentes en écrivant, ſoit parce que nous n'y avions jamais pensé. Nous ne ſommes pas moins convaincus, que des experiences réiterées apprendront bien des additions & des changements utiles, qu'on pourra faire à ces fourneaux. Ce que nous en avons rapporté, nous paroît cependant ſuffiſant pour conduire dans la pratique, & pour mettre en état de mieux faire que nous ne l'avons enſeigné ; l'eſſentiel de la conſtruction eſt de diſpoſer les creuſets comme nous l'avons fait, tant afin que la chaleur ſoit employée avantageuſement, que pour être en état de voir ce qui ſe paſſe en chaque creuſet. Au reſte ſi on ne s'embarraſſoit pas autant de menager le bois, le charbon, & le temps que nous avons cherché à le faire, on pourroit ſe ſervir de fourneaux de toute autre figure.

Explication

Explication de la troiſiéme planche.

ELLE repréſente un plan, un profil, & pluſieurs élevations du fourneau à acier.

La fig. 1. eſt un plan de ce fourneau.

La fig. 2. eſt profil pris ſur la ligne a b. du plan.

La fig. 3. eſt une élevation, ou une vûë en perſpective de ce fourneau priſe parallelement à la ligne a b. du plan, une partie du fourneau a été emportée, afin qu'on pût faire voir l'intérieur des creuſets, & la diſpoſition des endroits où ſe jette le charbon.

La fig. 4. eſt encore une vûë en perſpective d'une coupe pareille à la précedente. Mais dans celle-ci les creuſets ſont remplis de barres de fer & de compoſition.

La fig. 5. eſt une coupe en perſpective du même fourneau priſe ſur la ligne d c. Le grand creuſet par lequel paſſe cette coupe eſt rempli de barres de fer, & de compoſition. Ces barres paroiſſent dans cette figure ſelon leur longueur, au lieu que dans la figure précedente, on les voit par les bouts.

Comme on a eu attention de marquer dans ces figures les parties ſemblables par les mêmes lettres, on les expliquera toutes en même temps.

A, c, b, d. fig. 1. eſt le maſſif du fourneau pris vers le rez de chauſsée. Quand on donnera au mur plus d'épaiſſeur qu'il n'en a ici, le fourneau ne ſera que plus ſolide.

e e, f f. Fig. 1. *eſt le plan du vuide de l'intérieur du fourneau.*

g g, h h, i i, k k. Fig. 1, 2, 3, 4, 5. *marquent les couliſſes dans leſquelles entrent les plaques.*

l, l. Fig. 1, 2, 3, 4, 5. *ſont les deux plaques des bouts.*

m m. Les plaques du milieu.

n n, fig. 1, 2, 3 *&* 4, *ſont les Tuyeres.*

o o, fig. 1. *eſt le plan d'une Tuyere d'une autre ſorte qui équivaut à pluſieurs, & qui peut-être leur pourra être ſubſtituée avec avantage. Quoiqu'il y ait dans ce plan deux ſortes de Tuyeres, on n'en mettra que d'une ſorte, dans chaque fourneau.*

p, p, p, p, fig. 1. *ſont les ouvertures par où on fait entrer un Ringard crochu pour déboucher les Tuyeres quand il en eſt beſoin.*

p p, fig. 2. *ſont d'autres ouvertures plus élevées que les précedentes. On peut agrandir celles-ci, & les faire deſcendre juſqu'à la hauteur d'où ſortent les Tuyeres, alors elles ſerviront à tirer le verre, & tout ce qui ſe ſera aſſemblé au fond du fourneau; on les bouchera avec une porte.*

q, q 2, q 3; fig. 1, 2 *&* 5, *ſont les ouvertures par où on peut tirer des eſſais du creuſet du milieu.*

r r, fig. 1, 2 *&* 3, *ſont les ouvertures par où on peut tirer des eſſais des creuſets des côtés.*

ſ, fig. 4. *Le couvercle du creuſet du milieu. t t. Couvercles des creuſets des côtés.*

u, fig. 3. *Couvercle du creuſet du milieu d'une forme propre à laiſſer tomber les charbons. x Couvercle d'un des creuſets des petits côtés, qui a la même proprieté. y, un pa-*

reil couvercle ; le mur dans lequel il doit entrer à été emporté.

A, fig. 2, 3, 4 & 5. Le cendrier. A. le conduit par où le vent du ſouflet entre deſſous le fourneau, ou dans le cendrier.

Fig. 7. Une Tuyere ordinaire repreſentée ſur une plus grande échelle que le reſte. D. rebord qui ſert à l'arrêter dans la maçonnerie.

Fig. 8. Tuyere oblongue, vue par deſſus.

Fig. 10 & fig 11. ſont une coupe, & un plan d'un ſouflet ſimple, qui n'ont nul raport à l'échelle, & qui n'ont été miſes que pour aider à entendre les calculs de la pag. 129. & des ſuivantes.

Explication de la quatriéme planche.

A, B, C, D, E, F, G, &c. Eſt le fourneau repréſenté en entier, en perſpective meſurable.

A le creuſet du milieu. A. marque auſſi l'entaille dans laquelle peut entrer le bout du couvercle de ce creuſet.

B, B. Les creuſets des côtés.

C, C. Les foyers, ou capautes qui reçoivent le charbon.

D, E, E, D. Les coulisſes dans leſquelles entrent les plaques, qui compoſent les creuſets.

F, F 2, F 3. Les fenêtres ou ouvertures, par leſquelles on peut voir ce qui ſe paſſe dans le creuſet du milieu.

G, G, H, H. Pareilles ouvertures pour les creuſets des côtés.

I, I. Petites portes par où on peut faire entrer des inſtruments dans les foyers.

K, K, K, K. Liens du fourneau. Plus ils ſeront forts, & meilleurs ils ſeront.

L, L. Ouvertures par où on fait entrer un Ringard, pour déboucher les Tuyeres.

M. Le porte-vent du ſouflet.

N. Le même vû ſéparement.

O P Q. Differents bouchons des ouvertures F, G, H.

R. Le bouchon d'un de ces bouchons.

S, T. Bouchons qui ont eux-mêmes leurs bouchons.

V X. Un de ces bouchons qui a été ouvert.

Digitized by Google

Y. Bas de la planche, Bouchon d'une des ouvertures L.

Z. Couvercle du creuſet A, vû par deſſus.

Z 2. Le même couvercle vû retourné.

d, e. Couvercle d'un petit creuſet vû par deſſus, & par deſſous.

f. Clef pour ſerrer les écroues des liens.

g. Une de ces écroues.

h. Une des pieces d'un lien aſſemblée avec un bout d'une autre piece par une écroue.

k i. Pieces des liens, qui ont des ouvertures en i & k, pour recevoir les vis qui ſont aux bouts des autres pieces.

l, m, n, ſont trois couvercles, dont le deſſus à une pente qui donne la facilité au charbon de tomber entre les plaques.

o, p, q, r, ſ, t. Le grand couvercle du fourneau.

o, q. Ses liens.

o, p, marquent auſſi deux tourillons par leſquels on le ſuſpend.

r. Trou par lequel on fait ſortir le charbon.

ſ. Trous qui ſervent de regiſtres.

t, u. Trous par leſquels on introduit des verges de fer pour faire deſcendre le charbon.

x, ZZZZ, y. Un des liens du couvercle vû ſéparement. ZZZZ, les tourillons. y, piece qui tient au tourillon, & prend le couvercle par deſſous.

5. Le couvercle retourné ſans deſſus deſſous.

6. Double anſe avec laquelle on éleve le couvercle.

7. Le bouchon du couvercle garni de tous ſes petits bouchons.

Digitized by Google

8. *Le même à qui les bouchons ont été ôtés.*
9. *Gros bouchon du bouchon.*
10. *Le gros bouchon retourné.*
11. *Les petits bouchons du bouchon.*

a a, b b, ſont deux figures qui n'ont d'uſage, que pour faire entendre les remarques de la pag. 137.

5
x
z
10
9
7
8
n
p
t
N
X
V
T
A
D E E D
M
O
P
K
G
F
H
I
L
R
S
Q
Y
Z
Echelle de six pieds.

Digitized by Google

Explication de la cinquiéme planche.

La fig. 1. *repreſente le fourneau chargé, & ſur lequel on vient de mettre le couvercle, où d'où on eſt prêt à l'ôter. Car lorſque le fourneau eſt en feu, les anſes ne ſont pas ſur le couvercle, comme elles y ſont ici.*

a. Le manteau de la cheminée.

b. Le ſoufflet. d. Chaîne avec laquelle on le tire.

e e. Double anſe qui ſert à enlever le couvercle.

f, g. Levier auquel l'anſe eſt ſuſpendue.

h. Potence qui ſoûtient le levier.

La fig. 2, *bat de la terre pour en faire des plaques. L'endroit* o, *où cet Ouvrier eſt placé, eſt plus bas que la table, p, ſur laquelle il frappe.*

q. Tas de plaques finies.

r, ſ, t, bâtis de fer où ſont arrangées des plaques, que l'on veut faire cuire.

x. Table de bois propre à faire les plaques miſe en meſure ſur l'échelle du bas.

x 2. *Coupe de la même table.*

y y, z. Terre façonnée en plaque, qui eſt encore ſur la table. Elle déborde en y y; en z y, on a coupé ce qui débordoit.

La fig. 3. *eſt le plan d'un fourneau à qui on a donné cinq creuſets.*

A, eſt l'endroit où eſt coupé le tuyau de conduite du vent des ſoufflets. Ce tuyau après s'être diviſé en deux branches, ſe partage encore en deux autres.

E D C B, ſont ces quatre branches, où les quatre porte-vent, en E, D, C, B, ſont leurs modérateurs.

F, G, H, ſont les plans des trois grands creuſets.

I, K. Les plans, des deux creuſets des bouts.

L L L L. Les quatre foyers.

M M, &c. Les ouvertures des creuſets.

O O. Les ouvertures qui pénétrent dans les foyers.

La fig. 4. eſt le plan d'un fourneau dont le creuſet du milieu eſt quarré ou à peu prés. Dans cette fig. & la précédente on ne s'eſt pas embarraſsé de donner au mur autant d'épaiſſeur qu'il lui en conviendroit, pour ménager la place.

P Le creuſet du milieu. Q Q, Les deux creuſets des bouts.

R R. Les foyers, où on peut jetter du bois, ſi l'on veut.

La fig. 5. eſt une élevation de ce fourneau priſe ſur la ligne, Q Q.

X, eſt une coupe du creuſet du milieu, où on voit alternativement des bouts de barres & des barres de long.

S, T. Deux ouvertures par où on voit ce qui ſe paſſe dans un des creuſets des bouts.

Z. Le creuſet de l'autre bout, qui ici eſt ouvert.

V. Porte par où on peut faire entrer le bois dans un des foyers.

Y. L'autre foyer, dont le devant a été emporté pour faire voir la grille qui ſoûtient le bois.

CINQUIEME

Fig. 1.



Fig. 2.

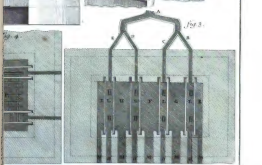

Fig. 3.

Digitized by Google

Digitized by Google

CINQUIEME MEMOIRE.

Sur la nature des differentes eſpeces des fers conſiderés par rapport aux diſpoſitions qu'ils ont à être convertis en acier.

TOUS les fers ne ſont pas également propres à devenir de bons aciers ; les uns meritent d'être employés par préference à d'autres ; & il y en a qui doivent être abſolument rejettés. Malgré le changement qui ſe fait dans leur tiſſure pendant l'opération, ils conſervent quelque choſe de leurs bonnes, & de leurs mauvaiſes qualités : quelques-uns demandent une durée de feu, qui rendroit les autres des aciers intraitables ; il en eſt de même, comme nous en avons averti pluſieurs fois, de la force & de la quantité de la compoſition, dont on les entoure ; les uns veulent moins de compoſition, ou une compoſition plus foible, que celle qui convient aux autres ; c'eſt ſur quoy il eſt important d'avoir des regles. Je donne ici celles que j'ai tirées des obſervations que j'ai faites ſur un grand nombre d'eſpeces de fer. J'ai comparé le plus éxactement qu'il m'a été poſſible les effets que produiſent le feu & les compoſitions differemment dosées ſur chacun de ces fers. Quoyque les regles

qu'elles m'ont fournies, me paroiſſoient propres pour conduire dans la pratique, & que généralement parlant, je les aie trouvées conſtantes, je ne voudrois pourtant pas aſſurer qu'il n'y en ait aucune qui ſouffre exception; les regles que nous voulons donner, pour être d'uſage, doivent être fondées ſur des qualités que les yeux puiſſent appercevoir; or les fers peuvent avoir des proprietés intimes, que la ſeule inſpection ne ſçauroit découvrir. Cependant comme l'arrangement, & la figure des parties ſenſibles eſt ordinairement l'effet de certaines diſpoſitions, & qualités des parties inſenſibles, les regles tirées de la figure, & de l'arrangement des parties ſenſibles, dont le fer eſt composé, ſont aſsés sûres, & apprennent aſsés bien ce qu'on doit attendre d'un certain fer, & de quelle maniere on le doit traiter.

Mais la premiere regle, que nous allons établir, eſt abſolument indépendante de la connoiſſance de la ſtructure intime de ce metal; elle eſt pour toutes les eſpeces de fer. C'eſt qu'on doit éviter d'employer des barres qui aient beaucoup de pailles, de gerſures, des eſpeces de caſſures; on doit choiſir, autant qu'il eſt poſſible, des barres très-nettes, bien forgées. Il conviendroit à ceux qui veulent faire des établiſſements pour convertir le fer en acier, d'avoir à leur diſpoſition une de ces groſſes forges où l'on affine la fonte, & où on la réduit en barres; ils en ſeroient plus en état de choiſir le fer qui a été forgé net, ils le deſtineroient

à devenir acier, & vendroient le reſte en fer. Les barres qui ont des pailles, gerſures, ou autres défauts ſemblables, donnent ſouvent des aciers de rebut; les endroits, où ſont ces ſortes de fentes rarement ſe ſoudent bien, on a beau les forger avec ſoin; quoyqu'au ſortir de la forge, ils paroiſſent quelques fois réunis, la détrempe en découvre le foible; ils ne manquent guére de s'y entr'ouvrir; la peine qu'on avoit priſe à en forger un outil ſe trouve perduë.

Il y a des fers, que les Forgerons appellent *rouvelins*, qui ſont à proprement parler en fer, ce que nous avons nommé en acier des aciers intraitables; ce ſont ceux qui pendant qu'on les forge chauds, ſe raſſemblent difficilement, qui quelques fois ſe caſſent ſous le marteau, ou qui y ſoufrent un déchet conſidérable, par la quantité des parcelles qui ſe détachent. J'en ai trouvé de cette nature, parmi des fers dont les caracteres ſont fort opposés. J'ai vû du fenton de Berry très rouvelin, & j'ai trouvé plus ſouvent le même défaut à du quarillon du Nivernois. C'eſt une regle certaine qu'on ne doit jamais tenter de convertir en acier de tels fers; cette converſion rend quelques fois difficiles à forger les fers qui ſe forgeoient le mieux; il n'y a donc pas lieu d'eſperer qu'elle corrige ce défaut dans ceux qui l'ont déja, auſſi l'augmente-t-elle. Il eſt aisé de s'aſſûrer ſi le fer, dont on veut ſe ſervir, a cette mauvaiſe qualité, pourvû qu'il vienne tout d'un même fourneau, & d'une

même mine ; pour épreuve, il ſuffira de forger quelques barres preſque fondantes, de leur donner ce que les Ouvriers appellent des Chaudes ſuantes.

On ſçait qu'en général il y a des fers doux, & des fers caſſants ; des fers dont les barres ſe laiſſent plier & replier à froid, & d'autres, au contraire, dont les barres ſe caſſent facilement. Les fers doux & les fers caſſants ont des ſtructures differentes, mais tous les fers doux n'ont pas une même ſtructure, & les fers caſſants en ont auſſi de differentes. Ce que j'appelle la ſtructure des fers, c'eſt la figure, la groſſeur, & l'arrangement de leurs molecules ; & c'eſt par leur caſſure, par la ſurface des endroits où ils ont été caſsés, qu'on peut juger de ce que ces molecules ont de different. Caſsés des pierres de differentes eſpeces, les caſſures montrent la difference des grains de chacune : rompés differentes eſpeces de bois, ſur les endroits où ils ont été rompus, vous reconnoîtrés des fibres de differentes groſſeurs, & quelque fois differemment diſposées. Caſsés des barres de differents fers, & vous appercevrés ſur leur caſſure des varietés ſi notables, qu'à la vûë ſimple, les caſſures des barres paroîtront quelque fois plus differer entre elles, que ne paroiſſent differer des metaux differents, comme le plomb, l'étain, & l'argent : non ſeulement on y obſervera autant & plus de varieté en couleur, mais on y trouvera encore de plus grandes varietés pour la figure &

l'arrangement des parties. En faiſant une attention médiocre aux caſſures de ces differentes ſortes de fers, on voit d'abord qu'on peut les diviſer en deux claſſes, en fers qui ſur leurs caſſures ne montrent que des grains, ou des lames, & en fers dont la caſſure paroît remplie de fibres. Celle des fers de la premiere claſſe reſſemble ou à la caſſure des pierres, ou à celle de l'étain de glace; & la caſſure des fers de la ſeconde claſſe reſſemble à celle du bois; les Ouvriers diſent que ces derniers ont des chairs. Mais cette diviſion eſt trop générale, le détail, où nous avons beſoin d'entrer, demande des diviſions plus fines.

Ces deux claſſes nous fourniront ſept eſpeces de fers, qu'on peut caracteriſer par des ſignes aſsés précis pour être reconnus par ceux qui ſont un peu en uſage de voir des caſſures de ce metal. Nous allons tâcher de donner chacun de ces caracteres, & nous marquerons enſuite comment ces differents fers nous ont réuſſi en acier, & comment il les faut traiter.

Je mets dans la premiere eſpece un fer qui généralement eſt regardé comme mauvais *; ſa caſſure montre des lames blanches, très-brillantes, qui ſont comme autant de petits miroirs, mais de figure irréguliere, & arrangées irrégulierement; elles reſſemblent aſsés à celles de la caſſure de l'étain de glace. Ces lames ſont communément grandes; mais il y en a qui ſurpaſſent beaucoup les autres. J'en ai quelques fois meſuré, dans la caſ- * Pl. 6. fig. 4.

ſure de groſſes barres, qui avoient plus de deux lignes de diamettre. Les lames laiſſent entre elles des eſpaces qui ſont occupés par des parties beaucoup plus petites, & qui ſemblent des grains. Je nomme le fer de cette premiere eſpece, fer à grandes, ou groſſes lames.

Je fais la ſeconde eſpece de fers, qui comme ceux de la premiere, ont à leur caſſure des lames brillantes, & blanches; mais plus petites que celles des fers de l'eſpece précedente, beaucoup plus égales entre elles & arrangées moins irréguliérement; elles ne laiſſent point, ou laiſſent très-peu d'eſpaces entre elles qui ſoient remplis par des grains. Au reſte il y a de ces fers, dont les lames ſont conſidérablement plus grandes que celles des autres. Un fer fort connu à Paris ſous le nom de fer de *roche*, peut donner un exemple des fers de cet eſpece *.

* fig. 3, 4, 5.

Les fers que je range dans la troiſiéme eſpece ont encore des lames blanches, & brillantes, plus petites que celles du fer de roche; mais ce qui caracteriſe davantage ce fer, c'eſt que toute la caſſure n'eſt pas occupée par des lames; il y a de petits eſpaces où on ne voit que des grains fins, de couleur griſatre, aſsés ſemblables à ceux d'un acier mediocrement fin, caſsé au deſſus de l'endroit, où diſparoiſſent les grains brillants que prend l'acier, lorſqu'il eſt trempé fort chaud *. Les grains de notre fer n'ont pourtant pas un air ſi arrondi que ceux de l'acier, dont nous parlons. Ces eſpaces

* Fig. 6, 7, 8.

Digitized by Google

grainés ſont placés differemment dans différentes caſſures des fers de cet eſpece, & n'ont ni grandeur, ni figure conſtante; il y en a quelques fois qui ont une ligne de largeur, ſur trois à quatre de longueur. Pour l'ordinaire ils n'occupent néantmoins que la moindre partie de la caſſure, les fers qu'on vend à Paris ſous le nom des bons fers communs, ſont fréquemment des fers de cette eſpece.

On peut faire la quatriéme eſpece de fers, qui ne différent guére de ceux de la précedente, que par le plus & le moins; ils ont de même des lames brillantes, & des eſpaces remplis de grains très-fins & gris; mais ce qui diſtingue ceux-ci des autres, c'eſt que les eſpaces remplis par des grains, ſurpaſſent ou égalent au moins les eſpaces remplis par des lames. D'ailleurs les lames ne ſont ni ſi blanches, ni ſi vives que celles des fers de la troiſiéme eſpece *. J'ai toûjours trouvé ce caractere aux fers de Suede qu'on nous envoye; mais il ne leur eſt pas particulier. * Fig. 9.

Nous avons un caractere encore plus marqué pour diſtinguer des fers précedents, ceux que nous rangeons dans la cinquiéme eſpece; ils n'ont point de lames brillantes, leur caſſure paroît entierement grainée. Ils different même par cette grainure des fers de la troiſiéme & de la quatriéme eſpece, la leur eſt à plus gros grains. Les fers de Champagne, de Nivernois, &c. qu'on forge en barres quarrées & qu'on nomme quarillons, ont tous cet-

Digitized by Google

te ſtructure. Je l'ai quelquefois trouvée à du fer de Berry très-doux, tel que celui qui eſt repréſenté, fig, 10. Quelquefois auſſi les quarillons de Champagne, & de Nivernois n'ont pas le grain ſi arrondi que celui de la fig. 10. leurs grains ſont plus petits, plus plats, & meſlés avec quelques lames comme il paroît dans la fig. 12. & mieux encore dans les fig. 11 & 14, qui repréſentent les deux eſpeces des grainures de ce fer groſſies à la loupe.

Il y a des fers qui tiennnent quelque choſe des cinq eſpeces précédentes, ſans reſſembler à aucune, qui paroiſſent meriter de faire une claſſe à part, ils ſeront auſſi dans la ſixiéme. Ces fers n'ont précisément ni lames brillantes, ni grains; au moins les lames ſont rarement aſsés plattes pour pouvoir porter le nom de lames, & rarement aſsés convexes, pour que celui de grains leur convienne; elles ſemblent pourtant tenir plus des lames que des grains; mais elles n'ont jamais ni la blancheur, ni le brillant des lames des fers des premieres eſpeces: enfin on remarque plus ſouvent dans les caſſures de ces fers des paquets de fibres fines, que dans les caſſures des autres. Le fer de Berry qu'on vend en barres larges & épaiſſes, ont pour l'ordinaire ce caractere. Il n'eût pas été trop aisé à repréſenter; mais la fig. 11. qui n'eſt pourtant que la grainure de la fig. 10. groſſie au microſcope, peut aider à en prendre juſte idée: ces grains ſont au moins auſſi gros

à

à la vuë ſimple, que les autres le ſont à la vuë aidée du microſcope, mais ils ſont plus applatis.

Enfin les fers dont nous compoſerons la ſeptiéme eſpece, ne montrent preſque que des fibres dans leur caſſure; elle reſſemble toujours à celle d'un morceau de bois rompu. Ce ſont ces fers qu'on appelle communement des fers doux *. Tel eſt le fer de Berry bien forgé & étiré en bandes ou barres minces; tels ſont les fers de la Forge de Painpont en Bretagne; les fers doux, ou foibles du païs de Foix, & ceux de quantité d'autres forges du Royaume. * pl. 6. pl. 4. fig. L

Il y a une infinité d'eſpeces de fers moiennes entre celles que nous venons de determiner, mais il eût été inutile de pouſſer la diviſion plus loin; les caracteres n'euſſent pas été aſsés reconnoiſſables. D'ailleurs ce que nous dirons des fers des eſpeces qui ſe ſuivent, fera aſsés connoître ce qu'on doit attendre de ceux qui ſe trouvent placés entre deux, ſelon qu'ils approchent plus de l'une ou de l'autre. Au reſte quand nous avons déterminé ſept eſpeces de fers differens, nous n'avons pas voulu faire entendre que les mines, ou fontes, d'où ils viennent, fourniſſent eſſentiellement ces differences; nous avons voulu ſeulement faire remarquer qu'ils les ont. Nous ſçavons que le fer de la ſixiéme claſſe deviendroit le fer de la ſeptiéme, ſi on l'étiroit davantage; cela n'empêche pas qu'il ne ſoit un fer different, quand il n'a pas été forgé juſques à ce point. Nous avons fait voir même ailleurs, qu'on

pourroit ramener le fer de la premiere eſpece à celui de la quatriéme, en le travaillant à un grand nombre de repriſes. Mais cela ne ſe pourroit ſans perdre beaucoup de fer, & ſans emploier beaucoup de temps ; en un mot nous avons eu en vuë de determiner les differences qui ſont entre les fers, dans l'état où ils ſont lorſqu'on les vend. A meſure qu'on les travaille, on les affine davantage, on change leur nature.

Il y a plus, ces caracteres ne ſont pas invariables dans les fers venus d'une même mine, affinée & forgée de la même maniere ; la plûpart de ces caracteres peuvent ſe trouver raſſemblés dans la même barre ; caſſée dans un endroit, on peut n'y trouver que des fibres ; caſſée dans un autre, on n'y trouvera que des lames, ou des grains ; & dans d'autres, des lames, ou des fibres mêlées en differentes proportions. J'ai trouvé même des fers où toutes ces varietés étoient réunies dans la même caſſure.

Malgré cette eſpece de confuſion, l'application de nos remarques ne donnera aucune peine à ceux qui auront à emploier du fer de certaines forges. Si les caſſures des barres d'un fer ont ordinairement des fibres, ce fer ſera regardé comme fer fibreux, quoique quelquefois on y rencontre des lames. De même les fers qui ordinairement ont des lames, ne ſeront pas regardés comme fers fibreux, quand quelques-unes de leurs caſſures auront des fibres. Les regles ſont fondées ſur ce qui

arrive le plus ordinairement, & non ſur ce qui arrive toujours.

Venons à preſent aux remarques qui nous ont obligé à caracteriſer les fers, parcourons-en les differentes eſpeces. Celui de la premiere, le fer à grandes & groſſes lames, mal arrangées, & qui eſt generalement regardé comme mauvais en qualité de fer, eſt auſſi très mauvais pour l'acier; il eſt abſolument à rejetter. L'acier qu'on en fait ne ſçauroit ſoutenir le marteau; quelque peu qu'on le chauffe, dès qu'on le frappe, il tombe en petits morceaux; enfin ce qu'on en peut conſerver, eſt tout plein de crevaſſes, & de gersûres. Nous avons dit ailleurs que les aciers qui ont ſouffert un feu trop long ſont, generalement parlant, difficiles à forger; les aciers venus de ce fer ſont dans le même cas, quelque peu de feu qu'on leur ait donné; lors même qu'il n'y a encore qu'une partie de l'épaiſſeur de la barre qui ſoit devenuë acier, ſi on retire cette barre du fourneau & qu'on la forge, tout ce qui eſt acier ne ſoutient point le marteau, & pour le moins reſte très gerſeux.

Le fer de la ſeconde eſpece, celui dont les lames ſont plus petites, plus égales, mieux arrangées, mais qui n'a que des lames; ce fer, dis-je, qui eſt fort emploié à Paris ſous le nom de fer de roche & eſtimé par les Ouvriers qui font des ouvrages qui demandent à être nets & polis, eſt encore un mauvais fer pour l'acier; autant qu'il ſe travaille bien en fer, autant ſe travaille-t'il mal en

acier. Les aciers qui en viennent ne ſont pas tout à fait auſſi intraitables que ceux que donne le fer de la premiere eſpece ; mais ils le ſont aſsés pour qu'on ne doive pas chercher à en faire des pareils.

Je ſuis pourtant parvenu quelquefois à faire d'aſsés bons aciers de ces fers, mais avant de les mettre dans le fourneau, j'avois fait étirer les barres ; je les avois fait changer en d'autres qui avoient la moitié moins d'épaiſſeur & de largeur ; & ſelon les remarques que nous avons fait ci-devant, ce travail avoit pû changer la qualité du fer & le ramener à être ſemblable à ceux que nous avons rangés ſous d'autres eſpeces, ou à l'en rapprocher.

Si on vouloit, après une préparation pareille, convertir ces ſortes de fers en acier, il faudroit ſurtout avoir attention à leur donner une compoſition des plus foibles. Ils ne demandent pas non plus une longue durée de feu. Leur converſion s'acheve plus aiſément, & plus promptement que celles des autres fers dont nous parlerons dans la ſuite, mais à peu près dans le même temps que celle des fers de la premiere eſpece.

La ſtructure de fers de ces deux premieres eſpeces ſemble nous fournir les cauſes de tous ces faits. Ils ſont composés de groſſes molecules, quelquefois mal arrangées, & qui toujours laiſſent entre elles de grands eſpaces. Les ſoufres & les ſels qui agiſſent pendant l'operation écartent encore des parties qui tiennent déja mal enſemble.

Digitized by Google

Ce raiſonnement eſt encore fortifié par l'obſervation que nous avons rapportée, que le fer de roche, ou de la ſeconde eſpece, qui a été forgé & étiré avant d'être mis dans le fourneau, a été changé en acier traitable. En le forgeant une ſeconde fois on a rapproché ſes parties, on a diminué les vuides qu'elles laiſſent entre elles ; il en eſt reſté moins ſpongieux, moins en état de boire les ſoufres & d'en loger des amas auſſi conſiderables.

Les fers de la troiſiéme eſpece, qui ont de petites lames, mais deplus quelques eſpaces occupés par des grains, ſe changent pour l'ordinaire en bons aciers, ſurtout ſi on les fait étirer une ſeconde fois avant de les mettre dans le fourneau. La plûpart de ces fers n'ont pas beſoin néantmoins de ce ſurcroît de façon ; ils ne veulent pas une compoſition extrêmement forte, ils demandent un feu moins long que celui qui convient à quelques autres eſpeces de fers ; ils ſe changent en un acier qui prend un grand degré de dureté, & qui eſt beaucoup plus blanc que celui qui vient des fers dont nous parlerons dans la ſuite. Car en general les aciers tiennent de la couleur qu'avoient les fers. Les aciers faits de fer brillant ſont plus blancs, & ceux qui ſont faits de fers ternes, ſont plus gris.

La quatriéme eſpece de fer, celle qui a pour caractere d'avoir des eſpaces remplis de grains extrêmement fins, & où ces eſpaces ſurpaſſent, ou égalent au moins, ceux qui ſont occupés par des lames très petites & moins brillantes que celles des

fers des deux premieres eſpeces, ces fers, dis-je, ſont de ceux qu'on peut le plus sûrement emploier à faire de l'acier. Les aciers dans leſquels ils ſont convertis, ſont gris, ils ſe forgent à merveille, ils conviennent aux ouvrages qui demandent à être finis avec le plus de propreté; il n'eſt pas auſſi certain que ce ſoient les aciers les plus durs. Ceux de fers de la troiſiéme eſpece, & quelques-uns de ceux des eſpeces ſuivantes, m'ont parû quelquefois avoir ſur eux l'avantage de ce côté-là. Ils ne craignent point les compoſitions fortes. Ils ſont de tous les fers ceux qui m'ont ſemblé avoir beſoin d'une moindre durée de feu pour devenir acier, & de ceux qui peuvent plus le ſoûtenir par-de-là le point qui leur eſt neceſſaire.

On en trouve auſſi les raiſons dans leur ſtructure, étant composés de molecules très fines, & parlà les vuides étant multipliés & divisés, les matieres qui ſont introduites pendant l'operation, rencontrent une infinité de paſſages, pour arriver juſques au centre de la barre; & cela ſans trouver de locules vuides où elles puiſſent s'amonceler en trop grande quantité, pour agir enſuite trop puiſſamment contre les parties du fer, pour les empêcher de tenir aſsés enſemble; de-là vient ſans doute que cet acier ſoutient bien les coups de marteau, lors même qu'il a ſouffert l'action du feu, & celle des drogues plus qu'il n'en avoit beſoin.

Il y a encore une autre raiſon de ce que ce fer eſt converti en acier plus promptement que quel-

ques autres. Tout ce qu'il a de grainé peut être regardé, comme une ſorte d'acier naturel, à la verité encore imparfait, mais à qui il faut moins qu'au fer pour être entierement acier. Pour m'aſsûrer de cette conjecture, j'ai chauffé & trempé très chaud de ces fers. Je les ai enſuite eſſayés à la lime, il y avoit des endroits, qui étoient ceux, qui avoient des grains avant la trempe, ſur leſquels la lime ne mordoit point, ou à peine; ils avoient, comme l'acier trempé chaud, de gros grains blancs & brillants; les endroits qui entouroient ceux ci avoient un grain fin grisâtre qui ne réſiſtoit point à la lime.

Les fers de la cinquiéme eſpece, ceux qui ſont grainés à gros grains, comme les quarillons de Champagne & de Nivernois, ſont plus long-tems à être changés en acier que les fers de la quatriéme & même de la troiſiéme eſpece. Leurs molecules ſont plus groſſes que celles de la quatriéme eſpece, & apparemment plus ſerrées, plus difficiles à ouvrir que celles de la troiſiéme eſpece. Il y a de ces fers qui ſe changent en des aciers gris, qui ſe travaillent bien. Je n'en ai point trouvé qui réſiſtent mieux en ciſeau à couper le fer à froid. Mais il ne faut pas leur faire ſouffrir un feu trop long, autrement ils deviendroient gerſeux. Le mieux auſſi ſera de leur donner une compoſition moins forte, qu'à ceux de la quatriéme eſpece. Entre ces fers, ſurtout entre les quarillons de Champagne & du Nivernois, il s'en trouve qui étant fers, ſont naturellement très difficiles à forger; nous avons fait

une regle generale pour exclure tous les fers de cette nature. J'ai trouvé des fers de Berry de cette eſpece qui ſe changeoient dans les aciers les plus durs, les plus fins, & les plus aisés à travailler.

J'ai eſſayé ce qu'on appelle dans le pays de Foix des fers forts, qui ſont des aciers naturels aſsés groſſiers, ou ſi l'on veut, des fers qui tiennent de la quatriéme & cinquiéme eſpece, il n'étoit pas poſſible d'en faire des aciers fins, parceque ceux que j'ai eu, étoient naturellement difficiles à forger.

Les fers de la ſixiéme eſpece, qui n'ont, à proprement parler, ni grains, ni lames, ne ſont pas toujours des fers bien sûrs; il leur arrive aſsés ſouvent de devenir des aciers un peu difficiles à travailler. Mais, s'ils ne ſont tels que parce qu'ils ſont en barres larges, & épaiſſes, comme nous en avons ſouvent de fer de Berry, on doit les regarder comme un fer qui n'a pas été aſsés façonné; il faut les forger pour les réduire en barres plus étroites & plus minces; & cela d'autant plus volontiers que nous avons remarqué ailleurs qu'il y a de l'avantage à mettre au feu des barres minces; outre que les barres de cette épaiſſeur exceſſive conviennent à peu d'ouvrages d'acier: après cette façon, ils ſont des fers de la ſeptiéme eſpece, ou en tiennent beaucoup.

Quand les fers de la ſeptiéme eſpece, les fers dont la caſſure eſt toute fibreuſe, ou fibreuſe pour la plus grande partie, quand ces fers, dis-je, ne ſont point rouvelins, ils donnent des aciers excellens,

Digitized by Google

lens, qui ont ſurtout beaucoup de corps. De tous les fers ce ſont ceux qui m'ont ſemblé demander une plus longue durée de feu, pour être entierement convertis ; le feu paroît auſſi avoir plus d'ouvrage à faire. Avant d'arranger les lames, il faut qu'il coupe les fibres, qu'il en raſſemble les parties. Ces fers ſoutiennent des compoſitions aſsés fortes.

Les fers fibreux fourniſſent ſeuls aſsés de combinaiſons pour faire quantité d'autres eſpeces de fers ; car tantôt les fibres occupent une plus grande, & tantôt une plus petite partie de la caſſure ; le reſte de la caſſure eſt tantôt rempli par de groſſes lames, tantôt par de petites, tantôt par des grains. Mais il eſt aiſé de juger de la nature de ces fers par ce que nous avons dit, car les fibres ne ſont jamais ce qui les gâte. Si le fer de la quatriéme eſpece joint à ſes petites lames, & à ſa grainure fine des eſpaces occupés par des fibres, il n'en vaudra pas moins ; ſi les fibres ſe rencontrent avec des lames auſſi grandes, que celles du fer de la premiere eſpece ; ce fer, qui n'aiant que des lames, auroit été mauvais, pourra être paſſable. Les fibres ſe rencontrent pourtant quelquefois avec des lames de grandeur mediocre dans certains fers, qui deviennent des aciers aſsés peu traitables.

Outre les varietés que les differentes figures, ou les differents arrangements des parties, introduiſent dans les couleurs des fers, il y en a où la caſſure étant à peu près ſemblable pour le reſte,

ont pourtant des couleurs differentes, qui ſont plus ou moins blancs, plus ou moins brillants; le brillant exceſſif n'eſt pas toujours d'un bon préſage, mais une couleur trop terne, trop noirâtre, eſt auſſi ſouvent un mauvais ſigne. J'ai éprouvé du fer d'une forge de Normandie, des environs de Caen, dont la caſſure avoit un grain égal, mêlé avec beaucoup de fibres; ce fer qui par-là ſembloit promettre, s'eſt converti en mauvais acier; la couleur de ce fer eſt preſque noirâtre.

Une regle generale, & qui peut être regardée comme un réſultat des obſervations que nous venons de rapporter. C'eſt que, plus les parties ſenſibles, dont un fer eſt composé, ſont petites, plus elles ſont arrangées regulierement, & plus propre eſt ce fer à être converti en acier. Les fers composés de petites lames ſont bons, & d'autant meilleurs que les lames ſont plus petites. Les fers grainés ſont d'autant meilleurs qu'ils ſont grainés plus fin. Le fer fibreux, dont les fibres ſont les plus fines, eſt dans cette eſpece celui qui merite d'être préferé.

Au reſte comme la conſommation du fer, emploié en fer, eſt incomparablement plus grande que celle de l'acier, on n'a pas beſoin que toutes les forges d'un Etat fourniſſent du fer propre à devenir acier, & on en trouvera de reſte de ce dernier genre dans la plûpart des Provinces du Roiaume. Nous avons déja dit, que quand il faudroit avoir recours aux fers de Suede, que l'inconvenient

ne ſeroit pas grand, puiſqu'on peut l'avoir, dans nos ports, à peu près au même prix que le nôtre. Mais nous ſommes bien éloignés d'être dans cette neceſſité. J'ai eſſaié des fers de Berry de pluſieurs forges, qui ont bien réuſſi. J'en eſſaie de bon du Nivernois. On m'en a apporté des forges d'auprès de Maubeuge, qui a été converti en bon acier; on n'en ſçauroit ſouhaiter de meilleur que celui que j'ai fait avec des fers qui m'ont été envoiés de Vienne en Dauphiné, qui venoient de fonte de Bourgogne; le Dauphiné a auſſi les fers d'Allevard qui réuſſiſſent parfaitement. Il y a à Painpont en Bretagne une forge dont le fer, qui m'a été envoié, s'eſt converti en bon acier. Des forges de l'Angoûmois, je n'ai eſſaié que celui de la forge de Rancogne à quatre lieuës d'Angoûleme, qu'on peut hardiment convertir en acier, s'il eſt communément de la qualité de celui que j'en ai reçu. J'ai éprouvé du fer de la forge du Roc, en Perigord, qui s'eſt trouvé bon. Je ne connois point de fer plus propre à faire de l'acier que celui que donne la mine de Biriatou, païs de Labour, prés de Baionne; cette mine eſt negligée depuis long-temps; on en fit en 1716. un eſſay par ordre de ſon Alteſſe Royale, un échantillon du fer venu de cet eſſay, me fut remis, je l'ai éprouvé en acier qui eſt du meilleur qu'on puiſſe ſouhaiter.

Je pourrois pouſſer plus loing cette énumeration, mais il ſuffit qu'on entrevoie que dans la plûpart des Provinces du Royaume on peut faire de

bons aciers. Je pourrois auſſi citer des fers de la plûpart de ces Provinces, qu'on doit toujours laiſſer en fer, & même quoique très-bons en fers: mais les regles que nous venons de donner, aideront à reconnoître ces ſortes de fers. Nous le répetons pourtant encore, il ne faut pas s'en fier aſſés aux connoiſſances qu'elles donnent pour entreprendre de convertir à la fois une grande quantité de fer, avant d'avoir fait les eſſais en petit, comme le troiſiéme Memoire l'a enſeigné.

Digitized by Google

SIXIE'ME MEMOIRE,

Qui contient des obſervations ſur les changemens ſenſibles qui ſe font dans le fer, pendant qu'il eſt converti en acier; ſur les précautions avec leſquelles il faut forger le nouvel acier, & le reſultat des frais de la converſion du fer en acier.

IL eſt au moins curieux de ſuivre le fer pendant qu'il ſe transforme en acier; de voir à l'occaſion de quels changements, faits dans ſa tiſſure, il prend de nouvelles qualités, & change pour ainſi dire de nature; ce ſont des obſervations qui doivent, ce ſemble, aider à mieux connoître les caracteres du fer & de l'acier, en quoi ils different l'un de l'autre. Mais, outre ce que ces obſervations peuvent avoir d'intéreſſant pour un Phyſicien, elles fourniſſent quelques regles qui ne ſont pas inutiles pour la conduite des manufactures où l'on convertira le fer en acier.

Avant néantmoins de conſiderer les differents états par où le fer paſſe pour devenir acier, conſiderons celui où ſe trouve une barre, où la converſion vient d'être operée. Prenons cette barre telle qu'elle eſt quand on l'a tirée du fourneau,

ſuppoſons même qu'on l'a laiſſé refroidir dans ce fourneau. Que cette barre fut auparavant de fer à lames, qu'elle fût de fer à grains, de fer fibreux, en un mot, de fer doux, ou de fer aigre, elle eſt devenuë auſſi caſſante que ſi elle étoit d'acier trempé; quoique large & épaiſſe, quelques coups de marteau ſuffiſent pour la rompre en deux. Ce que cette remarque a de ſingulier, c'eſt que l'acier lui-même n'eſt jamais caſſant qu'après qu'il a été trempé, ou ce qui eſt la même choſe, refroidi ſubitement. On ſçait que ſi on laiſſe refroidir une barre d'acier au milieu de la forge, quelque degré de chaleur qu'on lui eût donné, on lui trouve une ſoupleſſe qui approche de celle du fer; cependant notre barre qui s'eſt refroidie dans le fourneau ne laiſſe pas d'être caſſante. Nous nous contentons de rapporter ce fait, que nous expliquerons ailleurs, & qui nous aidera lui-même à en expliquer d'autres: mais nous en tirerons une regle, pour connoître ſi les barres ſont entierement converties en acier. Quand elles auront été tirées du fourneau, un Ouvrier les prendra les unes après les autres par un bout; il donnera de celle qu'il tient un grand coup contre la carne d'une enclume; ſi la barre ſe caſſe en deux, elle eſt acier; ſi elle réſiſte au coup, elle a beſoin d'être remiſe dans le fourneau. Il les éprouvera de même toutes, & cette épreuve ne le tiendra pas long-temps. S'il l'aime mieux, il peut encore poſer ſa barre ſur une enclume un peu creuſe, ou ce qui revient au même,

Digitized

mettre ſous un des côtés de la barre quelque morceau de fer, entre elle & l'enclume, afin que cette barre porte à faux ; il donnera enſuite un coup ou deux de marteau deſſus : la barre qui les ſoutient ſans ſe caſſer, n'eſt pas acier juſqu'au centre. Il n'eſt pas neceſſaire d'avertir que le coup doit être pourtant plus fort, ſelon que les barres ſont plus épaiſſes.

Si on examine la caſſure d'une des barres qui a mal ſoutenu le coup, on la trouvera fort differente de celle qui auroit parû ſi on l'eût caſſée pendant qu'elle étoit fer ; au lieu des fibres, & des grains qu'elle eût pû avoir alors, elle a pris des lames qui donnent plus de reſſemblances à cette caſſure, avec celle du fer commun, ou de la premiere eſpece, qu'avec celle de toute autre ſorte de fer ; des yeux peu accoutumés à voir l'acier en cet état, la prendroient moins pour une caſſure d'acier, que pour celle d'un fer de mauvaiſe qualité. Cette caſſure a pourtant deux circonſtances par où elle differe ſenſiblement de celle des mauvais fers ; la premiere, c'eſt que ſes lames quoique de grandeur, & de figure irreguliere, ſont poſées aſsés regulierement. Leur plan eſt preſque toujours parallele aux bouts de la barre, on ne trouve point qu'ils aient toutes ſortes d'inclinaiſons comme ceux des lames des mauvais fers ; on ne voit point entre elles de vuides auſſi conſiderables.

Mais la ſeconde difference, bien plus marquée que la précedente, c'eſt que la couleur de la caſſure

eſt plus terne, & plus griſe que la couleur de celle du fer commun. Ces lames, qui paroîtroient peut-être vives à qui n'auroit point fait attention à celles du fer commun, ou à qui il n'en reſteroit point d'idée, paroîtront ſans éclat, ſi on les compare avec les lames de ce fer; elles n'ont plus la blancheur des lames du fer, elles ſont grisâtres, & ternes en comparaiſon des autres; elles ſemblent mal polies, il faut bien auſſi qu'elles le ſoient moins, que leurs ſurfaces ſoient en quelque ſorte plus raboteuſes, puiſqu'elles réfléchiſſent la lumiere plus foiblement vers le même endroit. Il ſeroit naturel d'attribuer cet effet aux matieres qui ont penétré le fer pendant l'opération; il ſemble qu'elles lardent de toutes parts les lames, dont nous parlons, qu'elles les rendent en quelque ſorte heriſſées.

Ces lames, que montre la caſſure, ne ſont pas toujours de même grandeur, de même couleur, ni ternes au même point; mais pour ſuivre les états par où elles paſſent, nous n'avons qu'à ſuivre les progrès qui ſe font dans le fer pour ſa converſion en acier. Arrêtons-nous d'abord à une barre de fer fibreux, qui eſt le plus éloigné, ou qui ſemble le plus éloigné de l'acier. Le premier changement ſenſible qui ſe fait dans ce fer, car nous ne parlons que de ceux-là, c'eſt que ſes fibres ſont coupées; les plus proches de la ſurface, le ſont les premieres, elles ſont les plus à portée de l'action des matieres qui entourent ce métal, & ainſi par ordre les fibres ſont coupées, ſont détruites ſucceſſivement;

Digitized by Google

ment ; celles du centre le ſont les dernieres. Si on caſſe ce fer avant que la compoſition ait eu le temps d'agir puiſſamment, la caſſure eſt donc ſenſiblement de deux tiſſures differentes. Le milieu & les environs ſont fibreux, & ce qui les entoure ne fait voir que des lames. D'abord ces lames ne forment qu'une eſpece de cordon étroit ; ce cordon s'élargit ; compoſe une bande, qui continuant à s'étendre parvient enfin juſqu'au centre.

Mais les lames, venuës de la premiere diviſion des fibres, ſont blanches, brillantes, telles, en un mot, que celles des fers que nous avons rangés dans la premiere, & la ſeconde eſpece ; elles ſont ſeulement diſposées avec plus de régularité. Auſſi les eſpaces occupés par ces lames ne ſont point du tout acier ; mais ils ont une diſpoſition prochaine à le devenir.

Si on continuë à faire agir le feu & la compoſition, ces lames perdent inſenſiblement de leur blancheur & de leur brillant ; enfin devenuës ternes & griſatres à un point, que nous n'avons pas d'expreſſions pour déterminer, & qui n'eſt pas préciſément le même dans tous les fers, elles ſont acier. Pendant que les lames les plus proches de la ſurface deviennent de plus ternes en plus ternes, & de plus griſes en plus griſes, les fibres plus interieures ſont coupées pour compoſer des lames brillantes. Alors on trouve dans la même barre, lames ternes, lames brillantes, & fibres *. Le centre de la barre perd lui même enſuite ſes fibres, il

* pl. 7. fig. 4.

ſe trouve occupé par des lames vives & blanches, qui ne ſeront à leur tour acier que quand elles auront acquis la nuance des autres. Pendant que celles-ci prennent couleur, les autres, qui ſoutiennent toûjours l'action des matieres qui environnent la barre, ne reſtent pas dans le même état; elles diminuent inſenſiblement de grandeur, elles deviennent de plus petites en plus petites*; & ſi elles ſouffrent le feu juſqu'à un certain point, elles diſparoiſſent; elles ne ſont plus des lames à nos yeux; ils ne voyent que des grains très-déliés, un peu applatis & d'une couleur plus grisâtre que celle qu'avoient d'abord ces lames, ou que celle qu'ont pris les lames du milieu de la barre.

* Pl. 7. fig. 5.

Tout ſe paſſe à peu près de la même maniere dans la converſion des fers dont nous avons fait la troiſiéme, & la quatriéme eſpece; ils n'ont point de fibres, ils n'ont que des grains fins, & de petites lames. Le premier effet de l'opération eſt de réduire les grains en lames brillantes, & plus grandes même que celles que ces fers ont naturellement. Quelques-unes de ces dernieres ſemblent ſe réunir pour en former de nouvelles, arrangées plus réguliérement que celles dont elles ſont faites; enfin ces lames perdent par degré leur brillant & leur blancheur. Il ſemble que le feu a moins d'ouvrage à réunir enſemble des grains, ou des lames déliées, pour en compoſer de nouvelles lames qu'à couper des fibres, & à les réduire en de pareilles lames; ce qui aide à rendre raiſon d'une

obſervation que nous avons rapportée dans le Memoire précédent; ſçavoir que les fers fibreux, ou de la ſeptiéme eſpece demandent une plus longue chaleur pour être convertis en acier, que ceux de la quatriéme.

On connoît aiſément â la ſimple inſpection de la caſſure d'une barre, ſi elle eſt entierement convertie en acier, & cette façon d'en juger eſt moins équivoque que celle que d'en juger par la facilité qu'on trouve à la caſſer, dont nous avons parlé ci-deſſus; s'il y reſtoit très peu de parties de fer, elles pourroient n'avoir pas la force de ſoutenir le coup. Mais ces parties de fer, quelque peu qu'il en reſte, ſont aiſées à reconnoître à l'œil ſur la caſſure. Tout ce qui eſt fibreux eſt fer ſans nul doute, & tout ce qui a des lames trop blanches ou trop brillantes, l'eſt de même. Quand il y a de pareilles lames, elles ſont ordinairement vers le centre de la barre. Si pourtant il eſt arrivé par quelque accident que la compoſition ne ſe ſoit pas trouvée en quantité ſuffiſante vers quelqu'un des côtés de la barre, ſoit parce qu'on n'y en aura pas mis, ſoit parce que le feu aura trouvé entrée dans le creuſet, & l'aura conſumée, cette partie qui a manqué de ce qui lui falloit pour devenir acier, n'a que des lames brillantes, pendant que les autres endroits n'en ont que de ternes. *

* Pl. 7. fig. 6.

Les connoiſſances que donnent les caſſures vont plus loin, elles apprennent aſsés sûrement ſi un acier eſt de bonne qualité, & ſi le fer dont il a été

fait eſt un fer propre à être converti en acier, ſi cet acier ne ſera point gerſeux ; nous avons dit ailleurs qu'une trop longue durée du feu peut lui donner cette mauvaiſe qualité. La caſſure fait connoître ſi la durée du feu a été trop longue. Si toutes les lames ſont diſparuës, ſi on n'y voit plus que des grains ternes *, l'acier eſt intraitable. Si au contraire les grains forment ſeulement un petit cordon au tour de la caſſure c'eſt une marque qu'on a donné à l'acier le degré de cuiſſon convenable pour le rendre dur, pendant qu'il reſte aiſé à forger. Mais quand ce cordon s'eſt élargi juſqu'à former une bande qui a plus de largeur que l'eſpace ou reſtent les lames, il eſt très-rare que l'acier ne ſoit point gerſeux ; s'il ne l'eſt point alors, le fer eſt d'une excellente qualité. En général il faut que l'eſpace occupé par les lames ſoit plus grand que celui qui eſt occupé par les grains.

* Fig. 8.

Tout ce qui eſt grainé ſur la caſſure eſt, pour ainſi dire, devenu trop acier ; mais il faut que certaines parties aient paſsé le point qui leur convient, pour que d'autres ſoient preſque arrivées à celui où elles doivent aller. Depuis la ſurface juſqu'au centre, la barre ſe trouve donc graduée en acier de differentes qualités. Le degré de celui du centre eſt aſsés different du degré de celui de la ſurface. Heureuſement que l'à peu près ſuffit dans la pratique des arts ; car il ſuit de cette remarque, qu'un outil n'eſt fait nulle part d'acier de même qualité.

Reprenons la ſuite entiere des changements qui

ſe font dans le fer pendant qu'il ſe convertiſt en acier, où tous les états par où ſes molecules, ou au moins celles que la caſſure nous montre, ſemblent paſſer. D'abord ont paru des lames blanches, plus égales, mieux arrangées que celles de même couleur qu'on voit dans les mauvais fers. Ces lames deviennent de plus ternes en plus ternes, & en même temps de plus petites en plus petites; enfin elles deviennent ſi petites, qu'elles ne ſont que des grains à nos yeux. Quand elles ſont blanches, elles ſont encore pur fer. Devenuës un peu ternes elles ſont en acier, mais acier encore mou, ſemblable à celui dont nous avons parlé dans le ſecond memoire, qui prenoit un beau grain à la trempe, mais qui faiſoit de mauvais ciſeaux à couper le fer à froid. Devenuës plus ternes, elles ſont de bon acier; deviennent-elles encore plus petites & plus ternes, elles compoſent un acier plus dur, plus fin, mais plus difficile à travailler. Enfin des lames devenuës preſque auſſi fines que des grains, ſont des marques aſsés ordinaires d'un acier intraitable.

Tous ces differents ordres de couleur & de grandeur de grains peuvent ſe trouver dans un morceau d'acier, & s'y trouvent preſque néceſſairement, s'il eſt très épais. Quand le centre change de nature, il y a long-temps que les bords en ont changé; d'où il ſuit que plus le fer qu'on aura choiſi ſera mince, & plus il ſera facile de le convertir dans un acier égal.

Ce que la trop longue durée du feu fait ſur les

fers propres à devenir bons aciers, la mauvaiſe diſpoſition naturelle des parties le fait dans ceux qui n'y ſont pas propres ; je veux dire qu'il y a des fers, où les lames les plus proches de la ſurface diſparoiſſent, où elles ſe changent en grains, avant que les lames intérieures aient perdu leur brillant, & pris la couleur terne qui leur con-
* fig. 9. vient *. Tels ſont les fers de la premiere, & de la ſeconde eſpece, leurs molecules boivent trop avidement les ſoufres & les ſels; elles s'en laiſſent trop aiſément pénétrer ; ceux qui entrent dans la barre ſe logent avec tant de facilité dans les premieres parties qu'elles rencontrent, que ce n'eſt que quand ces parties en ſont ſaoulées que les nouvelles matieres, qui arrivent, pénétrent plus avant. Le fer un peu éloigné de la ſurface de la barre ne commence à devenir à acier, que quand ce qui en eſt plus proche l'eſt trop. Auſſi y a t'il de ces barres, ſur tout de celles des fers de la premiere eſpece, qu'on ne peut venir à bout de forger, quoyque une trés-petite partie de leur épaiſſeur ſoit convertie en acier.

Les fers à gros grains, comme ſont les quarillons de Champagne, & de Nivernois, dont nous avons fait la quatriéme eſpece, en ſe convertiſſant en acier, prennent des lames beaucoup plus petites que les autres fers, & ſur tout que les fers qui ont un mêlange de grainure fine, & de lames. J'imagine que dans les fers à gros grain, chaque grain ſe change en une lame, au lieu que dans les autres

Digitized by Google

pluſieurs grains fins ſe réuniſſent pour former cette lame.

Il y a des aciers qui, quoyqu'ils conſervent encore beaucoup de lames ſont difficiles à forger. Mais un peu d'habitude à voir des caſſures pourroit faire prévoir ce cas; alors les lames ſont ſenſiblement plus ternes, & plus griſes que celles des autres caſſures; & il en eſt de la couleur grisâtre & terne, comme de la diminution de la grandeur des lames, elles ne doivent l'un & l'autre aller que juſqu'à un certain point.

Il réſulte pourtant de ce que nous venons de dire que des fers de differentes eſpeces, qui ſe changent en acier, prennent des lames de differente grandeur, qu'ils prennent auſſi differentes nuances de couleur. La differente nature des fers doit néceſſairement introduire des varietés en tout ceci; & elles vont juſques-là, qu'une barre d'un certain fer qui a acquis des lames, qui ont encore une certaine vivacité, un certain degré de brillant, eſt acier, pendant qu'une barre d'une autre eſpece de fer, ſera toujours reſtée fer dans les endroits où ſes lames auront autant de brillant que celles de la premiere.

Mais ce qui eſt à remarquer pour la connoiſſance des fers, c'eſt que moins les lames demandent à perdre de leur brillant, moins elles demandent à prendre de couleur griſe & terne, pour être converties en acier, & plus l'acier qui vient de ces fers eſt traitable, mieux il ſe forge. La caſſure d'acier

fait de fer de Suede, ou de fer de la quatriéme eſpece, qui a eu une juſte cuiſſon, eſt bien plus brillante que celle des fers de la premiere, ſeconde, & cinquiéme eſpece.

Communément parlant le fer le plus sûr eſt auſſi celui qui, au même degré de cuiſſon, conſerve de plus grandes lames; le fer de Suede a encore cet avantage. Il eſt ſingulier que la grandeur des lames ſoit un des caracteres des plus marqués du mauvais fer, & au contraire un caractere des bons aciers. Mais comme nous l'avons aſsés remarqué, ces dernieres lames ſont bien autrement arrangées que les premieres, & ne laiſſent pas d'auſſi grands vuides, elles ſont plus preſsées les unes contre les autres.

Les obſervations que nous venons de rapporter, ſont les plus délicates; celles qui ſuivent ſe font remarquer ſans qu'on cherche à y donner attention. Souvent les ſurfaces des barres, qu'on retire du fourneau, ont des inégalités, des eſpeces de gales * que nous croyons devoir nommer bulles, ou boüillons, puiſqu'elles ſont produites par une ſorte de boüillonnement qui ſe fait dans le fer. Ces bulles ou boüillons ſont des portions de ſphere creuſe, ou de ſpheroide éliptique; elles ſont diſtribuées trés irrégulierement ſur les barres, & ſont de grandeur fort differente. Quelques-unes n'ont pas une demi ligne, ou un quart de ligne de diametre, d'autres en ont pluſieurs lignes. Une barre a quelques fois trois ou quatre groſſes bulles, & une

* Pl. 7. fig. 4, 6, 7. G, G, g, g.

une infinité de petites ; quelquefois on n'y trouve aucunes groſſes bulles, elles ſont toutes petites ; quelquefois même , on ne trouve aucunes de celles-ci , mais le cas eſt rare.

Ces bulles prouvent que le fer a ſoutenu un grand degré de chaleur , pour être converti en acier, qu'il s'eſt fait dans la barre des rarefactions conſidérables , puiſque des couches de fer aſsés épaiſſes ont été ſoulevées. Ce n'eſt pas ſeulement près de la ſurface que ſe font ces boüillonnemens, ils ſe font juſqu'au centre même de la barre ; on y rencontre quelques fois des cavités de pluſieurs lignes de longueur, qui tiennent les parties du fer écartées les unes des autres d'une demi ligne, & même d'une ligne ou deux *. * fig. 7. O

J'avois ſoupçonné que les endroits de la ſurface des barres, où ſe trouvent les bulles, étoient ceux ſur leſquels, il s'étoit rencontré plus de parties ſalines amoncelées ; mais l'expérience n'a pas verifié cette conjecture. J'ai mis exprès des grumeaux de ſel ſur des endroits , que j'avois marqué, comptant y faire élever des bulles ; il eſt arrivé précisément, qu'il n'en a point paru ſur ces endroits. Les endroits où elles s'élevent, ſont probablement ceux où le fer eſt plus ouvert, ou il a donné plus d'entrée aux matieres ſulfureuſes, qui venant à ſe rarefier ſoulevent le fer.

Ces bulles ſont ordinairement une marque que l'acier a eu une aſsés longue chaleur. Quand il a trop long-temps ſouffert le feu, ou que la compoſition

a été trop active, elles ſont en très-grand nombre; elles marquent pourtant autant la violence du feu que ſa durée. J'ai vû des barres toutes couvertes de bulles, avant d'avoir été à moitié converties en acier; ces barres avoient eu d'abord un feu très-vif. De ſorte qu'il y a apparence qu'elles ne ſe forment que quand la barre a été bien ramollie, & par cette raiſon il doit y en avoir d'autant plus que les barres ont plus ſouffert le feu. Il s'enſuit encore qu'on convertira le fer en acier ſans y faire élever de ces bulles, ſi on lui donne un feu très-moderé, & par conséquent plus long.

Outre cette rarefaction ſenſible, qui ſe fait dans certains endroits de la barre, il s'en fait une inſenſible dans toutes ſes parties, la preuve en eſt que la barre augmente de volume. Ce qu'elle acquiert en épaiſſeur & en largeur, n'eſt pas aſsés conſidérable pour être meſuré; mais l'augmentation en longueur eſt meſurable. J'ai pris exactement la longueur d'une barre de fer avant de la mettre dans le fourneau; aprés qu'elle y a été changée en acier, & qu'elle a été refroidie, je l'ai meſurée, & j'ai trouvé une augmentation de plus d'une ligne & demie ſur une longueur de quinze pouces.

Ce n'eſt pas ſeulement le volume de la barre qui croît, pendant qu'elle ſe convertît en acier; ſa peſanteur augmente en même-temps. Cette remarque peut donner des éclairciſſements ſur les cauſes de cette converſion. J'ai peſé avec toute la préciſion poſſible un morceau de fer de Nivernois, avant de

Digitized by Google

le mettre dans le fourneau. Il peſoit trois livres moins environ un grain & demi. Quand il a été converti en acier, je l'ai pesé avec les mêmes poids, & dans les mêmes balances, alors il peſoit trois livres 128 grains. Comme je ne le peſai que quatre à cinq jours après qu'il eût été tiré du fourneau, j'eus grand ſoin de le bien eſſuyer pour le rendre au moins auſſi ſec, & auſſi net qu'il l'étoit la premiere fois. Si cependant, pour plus grande ſureté du calcul, on veut bien abandonner près de 22 grains, l'augmentation du poids ſera encore de 108 grains, c'eſt-à-dire de 36 grains, ou d'un demi gros par livre. De ſorte que pendant l'opération le poids du fer a augmenté au moins d'une $\frac{1}{144}$ partie de celui qu'il avoit auparavant, & cette augmentation ne laiſſe pas d'être quelque choſe. Aiant repeté l'experience ſur du fer de Suede, j'ai trouvé à peu près une pareille augmentation, ſoit de volume, ſoit de poids.

Nous avons dit que les barres converties en acier ſont caſſantes, quoyqu'on les ait laiſsé refroidir dans le fourneau; mais nous devons ajouter ici, que quoyqu'elles aient cette proprieté de l'acier trempé, qu'elles n'ont pas celle qui l'accompagne ordinairement, la dureté. On les trouve un peu plus dures, à la lime, que les fers ordinaires, bien moins pourtant que l'acier trempé. Mais ſi on fait chauffer ces barres, & qu'on les trempe, elles prennent toute la dureté que peut avoir l'acier.

Si même lorſqu'elles viennent d'être tirées du fourneau, pendant qu'elles ſont encore toutes rouges on les trempe dans l'eau froide, elles en deviennent encore plus caſſantes ; elles perdent leurs lames, prennent une grainure proportionnée au degré de chaleur qu'elles avoient quand elles ont été trempées, mais toujours moins égale, moins belle que celles qu'elles pourront prendre après avoir été forgées.

Quand le feu aura été au fourneau, pendant un temps qui approche de celui qu'on juge néceſſaire, on retirera quelques barres ; on les eſſaiera ſoit en les caſſant après les avoir laiſsé refroidir lentement, ſoit aprés les avoir trempé ; ſi on veut même on les forgera par un boût, on chaufera ce bout, on les trempera & caſſera enſuite. Lorſque ces épreuves, faites ſur des barres tirées à differentes hauteur de notre fourneau, auront fait voir que la converſion eſt au point où on la ſouhaite, on ceſſera de mettre du bois, ou du charbon. Si on ne veut pas faire une ſeconde fournée, on laiſſera tout refroidir avant de tirer l'acier ; il profitera de la chaleur acquiſe du fourneau ; & alors on ne retirera rien juſqu'à ce que la compoſition paroiſſe bien éteinte. Mais ſi l'acier a eu aſsés du feu, & qu'on veüille tirer parti de la chaleur du fourneau, on le déchargera ſur le champ, en cas qu'il ſoit conſtruit de façon à pouvoir être déchargé par les côtés. A meſure qu'on retirera les barres, on retirera la compoſition em-

brasée qui étoit entr'elles. On la fera tomber dans un grand creuſet, ou dans quelqu'autre vaſe où on l'étouffera le plûtôt qu'il ſera poſſible; ſi on la laiſſoit librement à l'air, elle ſeroit bien-tôt réduite en cendre, & ne ſeroit plus guére propre à être employée. Mais ſi on eſt attentif à l'étoufer promptement, elle ſera encore en état de reſervir.

Enfin pour mettre les barres tirées du fourneau, & reconnuës pour être acier, dans l'état des aciers ordinaires, il reſte à les forger; il faut rapprocher leurs parties qui ont été trop écartées les unes des autres pendant l'opération. Avant de les forger on les chauffe, comme on chauffe preſque toujours le fer & l'acier avant de les travailler au marteau. Mais quand cet acier n'eſt pas fait d'un fer d'une excellente qualité, quand il a eu trop de cuiſſon, on prendra garde de le chauffer trop, il ſoutiendroit mal les coups; quantité de parcelles s'en détacheroient, il reſteroit gerſeux: c'eſt trop de séparer beaucoup des parties déja mal unies. Plus le feu agit ſur quelques corps que ce ſoit, plus il lui communique de chaleur, plus il sépare ſes parties. Le plus sûr eſt même de donner la premiere chaude foible, de ne faire prendre aux barres que le rouge qui commence à paſſir; mais il ne faut pas les pouſſer au blanc, à la chaude ſuante.

J'ai vû des aciers, faits de certains fers, auſquels on pourroit hardiment donner une chaude ſuan-

te, dés la premiere fois, le plus sûr pourtant eſt de ne le pas faire.

Pour chauffer même ces barres plus également, & plus précisément au point où on les veut, j'aimerois mieux qu'on les mît dans des fourneaux de reverbere, pareils à ceux où l'on chauffe les barres qu'on veut faire paſſer entre les rouleaux des applatiſſeries, & les couteaux de fendries; & qu'on les y chauffât comme ces dernieres barres au feu de bois. J'aimerois, dis-je, mieux cette façon de les chauffer, que celle de les chauffer à la forge avec le charbon. Cette précaution pourtant ne doit pas être miſe, à beaucoup près, au rang de celles qui ſont indiſpenſables.

Lorſque l'acier vient d'un bon fer, & qu'il a été fait à propos, on ne trouve guére plus de déchet à le forger, qu'à forger le fer commun; je n'ai trouvé dans l'acier fait de fer de Suede qu'un douziéme de diminution de poids à ramener en billes quarrées des barres de deux pouces de largeur ſur quatre lignes d'épaiſſeur.

Quoyque nous aions conſeillé dans le ſecond mémoire & même dans celui-ci d'employer des barres minces par préference, il faut pourtant conſerver une certaine proportion entre l'épaiſſeur & la largeur; ſi les barres ſont trop minces par rapport à leur largeur, il ne ſera pas aisé de changer leur forme ſous le marteau, il ſera difficile de les forger ſur leur épaiſſeur; & ſi on les forge, & qu'on veüille ramener ces barres minces en billes

Digitized by

qui approchent de la forme quarrée, on fera faire des eſpeces de plis à la ſurface de la barre * ; quoy- * Pl. 7. fig. 10.
qu'on force enſuite ces plis à diſparoître, l'acier aura un défaut que je ne lui euſſe pas ſoupçonné, mais que j'ai appris par expérience; quand on vient à tremper les outils faits de cet acier, ils ſont ſujets à s'entrouvrir. On a plus écarté les fibres de l'acier les uns des autres en les forgeant ſur la tranche, qu'on ne les a rapproché en les forgeant ſur le plat, il en reſte qui tiennent mal enſemble. Ainſi quand, en parlant des fourneaux, j'ai dit que des barres épaiſſes de trois lignes & large de vingt, devenoient acier dans un certain temps, je n'ai pas eu intention de faire entendre que la proportion de 3 ſur 20 fût celle qu'on doive choiſir, celle de 3 ſur 10 vaut mieux.

Au reſte les marteaux des forges appellés martinets ſont les plus propres à forger ces barres; ils expedient plus d'ouvrage que les marteaux à bras, & réuniſſent mieux les parties de l'acier.

Enfin, après que les barres ont été forgées, qu'on leur a eu donné la figure qu'on leur veut, l'uſage eſt de les tremper. Ce n'eſt pas que cette trempe ſerve à quelque choſe par la ſuite; car toutes les fois qu'on chauffe l'acier on le détrempe, & pour en faire des outils, il faut le chauffer; mais ceux qui l'achettent ſont un peu plus en état de juger de ſa qualité, lorſqu'il a été trempé, que s'il ne l'avoit pas été. La façon de le tremper n'eſt pas de celles qui doivent entrer en ligne de com-

pte pour l'encherir, puiſque tout ſe réduit à le chauffer à peu près couleur de ceriſe, & lorſqu'il a pris cette couleur à le plonger dans l'eau froide ; c'en eſt aſsés pour lui donner de la dureté. Si on le caſſe après qu'il a été trempé, ſa caſſure a des grains fins, qui le ſont pourtant plus ou moins ſelon la qualité de l'acier & ſelon le degré de chaleur auquel il a été trempé ; mais il n'eſt pas temps encore d'examiner les differents effets de la trempe.

Voyons à préſent à quoy peuvent aller à peu près les frais de la converſion du fer en acier, afin que ceux qui auroient envie d'en entreprendre des établiſſements puiſſent ſçavoir en gros, ce qu'ils doivent s'en promettre. Faiſons d'abord notre calcul pour Paris, qui eſt de tous les endroits le moins favorable pour de pareils établiſſements, & faiſons le pour un fourneau où l'on ne puiſſe convertir que 600 livres de fer à la fois, ce qui n'eſt pas encore un des cas avantageux. Quand ce fourneau aura été chauffé une fois, ſix voyes de charbon ſuffiront pour transformer le fer en acier, ſi les plaques ſont minces, & que le feu ſoit bien menagé. La voye de charbon coûte à Paris à préſent quatre livres dix ſols, ainſi pour les ſix voyes, c'eſt vingt-ſept livres ; c'eſt la forte dépenſe. La ſuye, la cendre, & le charbon pilé ſont des matieres à ſi bon compte, que je ne crois pas, que ce qu'il en faudra revienne à 2 livres. On emploiera 12 à 13 livres peſant de ſel Marin, qui à Paris pourront

ront coûter environ 6. livres. Un Ouvrier ſera occupé au fourneau deux jours & une nuit, que nous eſtimons trois jours; donnons encore deux jours de plus, pour le temps néceſſaire à charger le fourneau, à le luter, à piler & ſaſſer les drogues; & payons 20 ſols chaque journée de l'Ouvrier occupé à un travail qui ne demande aucune adreſſe. Ces frais raſſemblés ſe montent à 40 livres, ainſi c'eſt environ 6 livres 13 ſols 4 deniers qu'aura coûté chaque cent de fer pour être converti en acier. Si le charbon ne valoit à preſent à Paris que 55 ſols la voye, comme il y a deux ans, alors il y auroit à déduire 35 ſols des frais de chaque cent, qui ne ſe monteroient plus qu'à quatre livres 18 ſols 4 deniers. Aux environs de Paris, où la depenſe du tranſport du charbon ſeroit épargnée, ils ne reviendroient pas à preſent encore à davantage. Dans le pays où les forges ſont établies, ces frais ne ſçauroient monter à 4 livres. Et ſi l'on ne vouloit point aſſujettir ceux qui feroient ces établiſſements utiles à prendre du ſel de gabelle, ou qu'on le leur fît donner à peu près au prix coûtant, au lieu de 20 ſols qu'il en coute en ſel pour cent de fer, il n'en coûteroit pas 5 ſols. Mais quand on prendroit le ſel aux greniers à ſel, il ne faut pas compter en entier celui qu'on employe; ſi on emploie la vieille compoſition, il ſert plus d'une fois; & ſi on veut leſſiver cette compoſition, on en retirera encore plus de la moitié du ſel qu'on y a mis. Si on craignoit qu'il ne fût

mêlé avec trop de ſels alcalis, il n'y auroit qu'à ſe ſervir de cendres leſſivées pour les compoſitions, où l'on feroit entrer ce ſel. Déduiſant donc pour 10 ſols de ſel par cent, les frais du cent d'acier, ne ſe montent plus qu'à trois livres dix ſols.

Nous n'avons pas fait entrer dans ce calcul les frais de la conſtruction du fourneau, ni ceux des plaques. Ceux de la conſtruction du fourneau, diſtribués ſur pluſieurs fournées, iront à très peu de choſe. Si les plaques ſont faites de bonne terre, elles ne ſçauroient auſſi augmenter la dépenſe de 30 ſols par fournée; les mêmes ſerviront alors plus d'une fois: & ſi elles ſont de fer fondu, elles reviendront encore à moins, quoyqu'elles coûtent davantage de premier achapt, & cela à cauſe de leur longue durée.

Si au lieu de ſe ſervir de charbon, on chauffe le fourneau, que nous avons décrit, au feu de bois, l'opération en ſera plus longue; mais ce qu'il en coûtera en bois, n'ira pas auſſi loin, que ce qu'il en coûte en charbon. Une voye de bois bien menagée entretient le feu dans ce fourneau pendant trois à quatre jours; il en coutera à la verité plus en journées de l'homme occupé à le ſoigner; mais cette augmentation n'ira qu'à peu prés à la diminution qui vient de l'autre part.

De ſorte que ſi l'Entrepreneur vendoit l'acier dans l'état où il eſt lorſqu'il ſort du fourneau, cet acier ne lui reviendroit pas à un ſol par livre.

Digitized by Google

plus que le fer, dont il a été fait. Il ſeroit de l'interêt des Ouvriers qui mettent l'acier en œuvre de l'achetter en cet état ; ils achettent aujourd'hui en quelque ſorte à tâtons ; la grainure plus ou moins belle, qui paroît ſur les caſſures des billes qu'on leur vend, eſt un ſigne très-équivoque, comme nous le dirons dans la ſuite; ils avoüent qu'ils ne ſçauroient porter de jugement ſur la qualité d'un acier, juſqu'à ce qu'ils l'aient employé ; au lieu que s'ils prennoient les aciers tels qu'ils ſortent du fourneau, sûrement ils ne ſeroient pas fardés. Les caſſures de ces aciers ont des caracteres, auſquels, comme nous venons de l'expliquer, on peut reconnoître ce qu'on doit attendre de ces aciers ; bientôt les Ouvriers ſeroient en état de juger du premier coup d'œil par ces caſſures des differentes qualités des aciers. Il ne faut pourtant pas eſperer qu'ils achetaſſent à preſent l'acier ſortant du fourneau, on ſera dans la néceſſité de le faire forger en barres, ou en billes. On fera même donner à ces barres, ou à ces billes des figures ſemblables à celles des aciers qui viennent des Pays étrangers ; une autre figure arrêteroit le débit ; on aura peine même à le vendre au commencement, en le donnant pour être du Royaume. Le préjugé où ſont les ouvriers de Paris ſur cet article leur eſt très-pardonnable ; ils ſçavent qu'on a fait beaucoup de tentatives inutiles pour convertir nos fers en aciers, & qui pis eſt, ils ont été trompés pluſieurs fois en achettant de ces ſortes d'acier. Pour

les raſſurer, on leur promettra, & on le leur tiendra, de reprendre tout l'acier, dont ils ſe ſeront chargés, qui leur aura parû mauvais, & de leur en rendre d'autre poids pour poids. Le préjugé où ils ſont montre qu'il n'eſt pas indifferent de laiſſer faire des eſſais ſur des matieres qui ont rapport au bien public à toutes ſortes de gens ; que de pareilles entrepriſes ne devroient être permiſes qu'à ceux dont les talens ſont reconnus, & qui ont, ou à qui on veut bien fournir, les ſecours néceſſaires pour la réuſſite. Ces entrepriſes manquées deviennent des obſtacles conſidérables, pour ceux qui dans la ſuite ſeroient en état d'en faire réuſſir de ſemblables.

Après que nos barres ſont tirées du fourneau, on ſera donc à preſent dans la néceſſité de les faire forger, & cette façon ne laiſſera pas d'augmenter les frais. Ce n'eſt pas qu'elle ſoit chere par elle-même ; mais c'eſt qu'il y a toujours un déchet en tout fer qu'on forge ; celui ci pourra aller à un douziéme ; par conſéquent nos 600 livres d'acier forgées ſeront réduites à 550 livres. Ces 550 livres doivent porter les frais qui avoient été diſtribués ſur les 600 livres, & de plus ceux du déchet du fer. Le premier article d'augmentation n'eſt pas conſidérable, mais le ſecond l'eſt. Les frais de la converſion ſont augmentés par chaque cent d'acier du prix d'environ 9 livres de fer. Car les cinquante livres de fer qui tombent en pure perte doivent être diſtribuées ſur nos 550 livres

d'acier. Le fer étant à ſa valeur commune, celui qu'on emploie pour l'acier ne coutera pas dans les forges mêmes 3 ſols la livre, il n'y coute pas davantage à preſent. Ce ſera donc de 27 ou 30 ſols que les frais de chaque cent d'acier ſeront augmentés; quand pour cette conſidération & divers autres, dont nous n'avons pas parlé, l'augmentation iroit à 50 ſols, la façon de la livre d'acier ne reviendroit qu'à dix-huit deniers.

Il y a bien des faux frais que nous n'avons pas fait entrer en ligne de compte, comme le loyer des attelliers où ſe fera le travail, les gages des Commis préposés à la diſtribution de l'acier. Ces frais repartis ſur l'acier ſeront d'autant plus petits, que les établiſſements ſeront plus conſidérables; mais il y a ſi loin du prix des aciers fins qu'on vend dans le Royaume à celui du fer, qu'il eſt aisé de voir ſans autre calcul qu'on pourra donner le nouvel acier à très grand marché en y trouvant ſon compte. Pendant que le fer vaut ſix blancs, ou trois ſols la livre, on vend les aciers fins 18 à 20 ſols, & parmi ces aciers chers, nos Ouvriers en trouvent beaucoup de rebut. Si on leur vendoit des aciers auſſi fins, parmi leſquels il ne ſe trouvât pas de mauvais mêlange, dix ſols la livre, ils ſeroient contents de cette difference. Et ſi on vendoit l'acier dix ſols, le profit qu'il y auroit à faire pour les Entrepreneurs ſurpaſſeroit beaucoup celui qu'on fait dans les eſpeces de commerce ordinaires.

Pour avoir négligé quelques précautions, & quelquefois malgré les précautions, il peut arriver des accidents à quelques fournées. Il peut ſe trouver des aciers qui ne ſeront pas aſsés paſsés, qui ne ſeront pas convertis à fond, des aciers où il ſera reſté du fer. Le remede ſeroit, comme nous l'avons enſeigné, de les remettre au fourneau; mais il ſeroit mieux encore d'avoir, près de ſa manufacture, d'autres fabriques où l'on feroit des outils, auſquels ces ſortes d'acier conviennent. Ils ſont très-propres pour faire des limes, des faucilles, des lames d'épées, & divers autres outils qui valent même mieux, lorſque leur centre eſt de fer, que lorſqu'ils ſont purement d'acier.

A l'égard des aciers qui auront le défaut oppoſé, ceux qui ſeront trop paſsés, qui ſeront devenus trop aciers, nous enſeignerons dans la ſuite un moyen de les ramener au point où ils doivent être.

Digitized by Google

Explication de la ſixiéme planche.

ELLE repréſente des morceaux de barres de fer de differentes qualités, qui ont été caſsés Ce qu'on a eu pour objet, ç'a été de mettre ſous les yeux les differences de figure, de groſſeur, & d'arrangement des parties qui paroiſſent ſur les caſsures de differents fers.

La fig. 1. eſt la caſſure du fer que nous avons nommé à grandes, ou groſſes lames.

La fig. 2. eſt un morceau de la caſſure du même fer, mais deſſiné groſſi à la loupe, afin qu'on vît mieux l'irrégularité de l'arrangement des lames, & ſur tout qu'il y en a de placées dans differentes inclinaiſons.

La fig. 3. eſt la caſsure d'une barre de cette ſorte de fer, dont nous avons fait la ſeconde eſpece; tout eſt ici occupé par des lames, moins grandes, & moins irréguliérement arrangées que celles de la fig. précedente.

La fig. 4. eſt une portion de la fig. 3. groſſie à la loupe.

La fig. 5. eſt encore la caſſure d'une barre d'un fer de la ſeconde eſpece, mais dont les lames ſont plus petites que celles du fer de la fig. 3.

La fig. 6. eſt la caſſure d'un fer que nous avons placé dans la 3. eſpece. Des lames y ſont mêlées avec des grains.

La fig. 7. repréſente ſéparement les lames de la figure 6.

La fig. 8. repréſente ſéparemment les grains de la figure 6.

La fig. 9. eſt une caſſure du fer de la quatriéme eſpece, les lames y ſont en moindre quantité que les grains.

La fig. 10. eſt la caſſure d'un fer grainé, ou d'un fer de la cinquiéme eſpece. Ce qui paroît uni, au tour de cette caſſure, n'eſt point de la caſſure, c'eſt ce qui a été coupé avec le ciſeau, afin que le fer ſe caſſât plus aiſément.

La fig. 11. eſt la grainure de ce fer vue groſſie à la loupe. Cette grainure ainſi groſſie repréſente preſque celle du fer que nous avons rangé dans la 6. claſſe.

La fig. 12. eſt la caſſure d'un morceau de quarillon, on a laiſſé ce fer dans la cinquiéme claſſe ; ſa grainure eſt cependant plus fine que celle de la fig. 10. & a des lames fines.

Fig. 13. Grainure de la fig. 12.

Fig. 14. Lames de la fig. 12.

La Fig. 15. eſt la Caßure d'une barre de fer de la 7. claſſe, composée de fibres, qui forment des eſpeces de feüilles.

Explication de la ſeptiéme planche.

LES fig. 1, 2, 5, ſont encore des caſſures de fer.

La fig. 1. eſt la caſſure d'un fer fibreux, qui differe de celui de la fig. 15. pl. 6. en ce que ſes fibres ſont plus groſſes, & que pluſieurs fibres réunies, n'y forment pas des feüilles ſi diſtinctes.

La fig. 2. eſt la caſſure d'un fer où l'on voit des fibres, & des grains.

La

fig. 2.

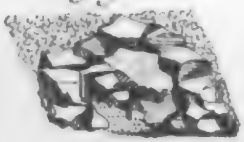

fig. 3.

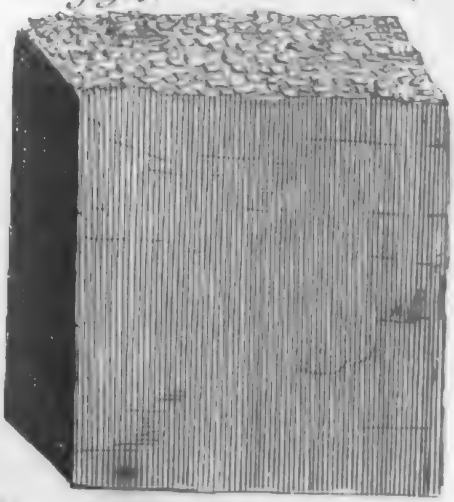

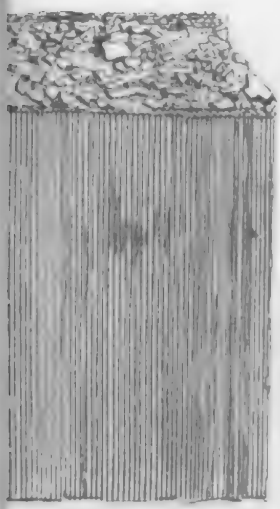

fig. 4.



fig. 7.

fig. 8.

fig. 6.

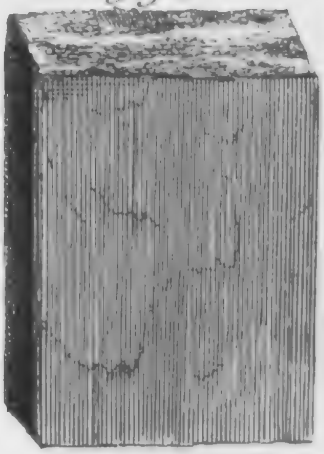

fig. 9.

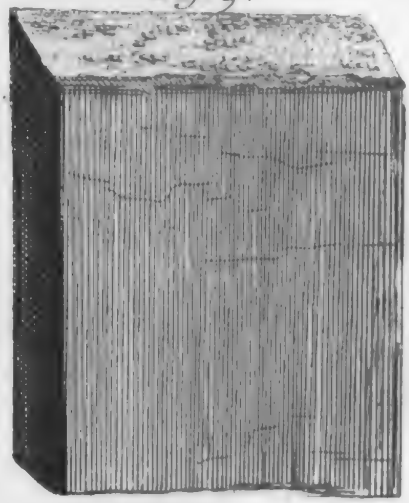

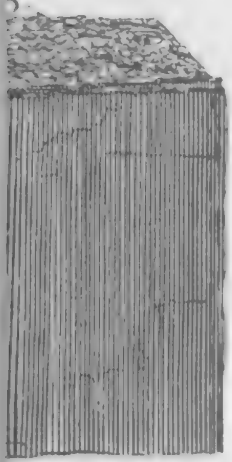

fig. 14.

Fig. 11.



10.

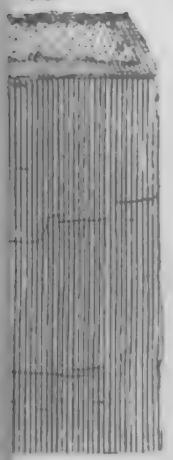

fig 12.

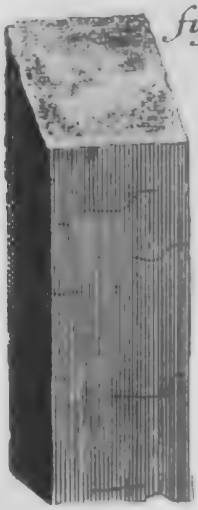

fig. 15.

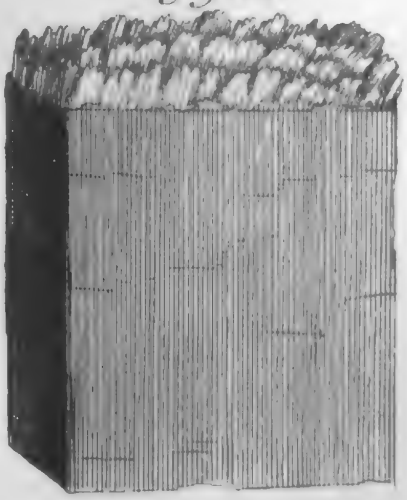

Ph. Sumanneau del. et Sculp.

La fig. 3. *eſt la caſſure d'un fer où il y a un mêlange de groſſes & de petites lames, de grains & de fibres.*

La fig. 4. *eſt la caſſure d'une barre de fer fibreux convertie en acier, ſeulement en partie. Le premier contour, qui a des lames ternes, & marqué en deux endroits par les lignes ponctuées A A, eſt ce qui eſt acier. Les lignes ponctuées B B marquent une ſurface de lames blanches & brillantes; les fibres du fer ont été coupées en cet endroit, qui eſt prêt de devenir acier, mais qui ne l'eſt pas encore. Le milieu de la barre a conſervé toutes ſes fibres.*

La fig. 5. *eſt la caſſure d'une barre de fer de bonne qualité qui a été convertie en acier. On y voit par tout des lames, mais plus petites, & plus ternes près des bords, que vers le centre.*

La fig. 6. *eſt la caſſure d'une barre, dont la partie a a, b b, eſt bien convertie en acier, quoyque la partie a a, c c, ſoit reſtée fer; & cela parce que la compoſition qui couvroit cette derniere partie aiant eu jour, s'eſt brûlée dans le fourneau. G, groſſe bulle, g, petite bulle.*

La fig. 7. *eſt la caſſure d'une barre de fer convertie en acier, mais qui a eu un feu trop long. Ses lames ſont trop ternes, & un peu trop petites en quelques endroits, elle n'a que des grains fins comme des points. G, groſſe bulle, ou bourſuflure de la ſurface. g petites bourſouflures. La ligne ponctuée O marque une bourſouflure, un boüillon qui s'eſt fait dans l'intérieur de la barre.*

La fig. 8. *montre la caſſure d'une ſorte de fer qui prend toujours de très-petites lames en ſe convertiſſant en acier.*

La fig. 9. *eſt la caſſure d'une barre de fer de la ſecon-*

de eſpece, dont tout le milieu a encore ſes lames brillantes, & n'eſt nullement changé en acier. Ce qui entourre cette partie eſt converti en acier, mais au lieu des lames, qu'ont les bons aciers, celui-ci n'a que des grains auſſi fins que des points.

La fig. 10. *eſt celle d'une barre large qui aiant été forgée ſur ſon épaiſſeur a pris différents plis p. quoyqu'on efface enſuite ces plis en frapant deſſus, l'acier eſt ſujet à s'ouvrir à la trempe, dans les endroits où ils ont été.*

fig. 1.

fig. 2.

fig. 3.

fig. 4.

fig. 5.

fig. 6.

fig. 7.

fig. 8.

fig. 9.

fig. 10.

Digitized by Google

SEPTIE'ME MEMOIRE,

Où l'on établit le caractere de l'acier, en quoy il differe eſſentiellement du fer, & cela en ſuivant les operations qui changent le fer forgé en acier.

IL ne me paroît pas qu'on nous ait donné juſqu'à preſent d'idée nette de ce qui caracteriſe véritablement l'acier, de ce en quoy il differe eſſentiellement du fer. Dans le langage commun des Auteurs qui traitent des matieres metalliques, il eſt un fer plus pur, un fer plus parfait, un fer plus affiné; Rohault, par exemple, avec cent autres, nous en donne cette derniere idée, qui non ſeulement n'eſt pas exacte, mais qui exactement parlant eſt fauſſe, ſi nous jugeons de la fineſſe, de la pureté du fer, comme de celle de tous les autres metaux. Le metal le plus fin eſt celui qui eſt le moins mêlé avec des matieres étrangeres. Affiner l'or, c'eſt lui ôter de l'argent, ou du cuivre avec leſquels il étoit mêlé; affiner l'argent, c'eſt de même lui enlever le cuivre, ou les autres matieres étrangeres qui ſembloient faire corps avec lui. Selon cette notion commune, & ſelon ce que nous avons vû dans les memoires qui ex-

pliquent la maniere de convertir le fer en acier, il eſt évident que l'acier ne doit point être appellé un fer plus affiné, puiſqu'il ne paroît pas qu'on enleve aucune matiere terreuſe, metallique, ou de quelqu'autre nature au fer qu'on convertît en acier; on lui ajoute plûtôt qu'on ne lui ôte, & ce qu'on lui ajoute n'eſt pas fer.

C'eſt s'exprimer d'une façon encore plus équivoque que de nommer l'acier un fer plus parfait. Un metal n'eſt plus parfait en ſoi, qu'autant qu'il contient plus de ſa matiere propre; dans ce ſens être plus parfait, ou plus affiné, ſont la même choſe. Mais ſi on meſure les degrés de perfection d'un metal par rapport à nos uſages, que l'état dans lequel il nous eſt plus utile, ſoit appellé l'état le plus parfait, on ne trouvera pas encore que l'acier l'emporte ſur le fer. Le fer doux nous eſt auſſi néceſſaire pour certains ouvrages, que l'acier l'eſt pour d'autres; ſi on ne tiroit jamais des mines, que de l'acier, on auroit eu beſoin de chercher le ſecret de changer l'acier en fer, comme on a cherché celui de changer le fer en acier; autant que ce dernier nous eſt néceſſaire pour les couteaux, ciſeaux, raſoirs, haches, pour tous les outils à taillants; autant l'autre nous l'eſt-il pour les eſſieux des voitures, pour les bandes des roües, pour les leviers, pour les bâtiments, pour les canons de fuſils, en un mot, pour tous les ouvrages qui ne doivent pas être caſſants. Par rapport même à certains ouvrages, le fer aigre pourroit être

regardé comme plus parfait que le fer doux, par rapport à tous ceux à qui il importe peu d'avoir de la ſoupleſſe, & qu'on veut très-polis.

Nous avons deux manieres de mieux caracteriſer l'acier, ſçavoir ou par ſes effets, ou par la nature même de ſa compoſition. Nous le diſtinguerons d'abord du fer par ſes proprietés ſenſibles, par celles que les expériences les plus communes découvrent. Nous verrons enſuite en quoy conſiſte ſa nature intime, d'où il tire les proprietés qui lui ſont particulieres ; des réflexions ſur les opérations qui l'ont rendu acier, doivent naturellement nous conduire à ces connoiſſances.

Ce qui diſtingue le plus ſenſiblement l'acier du fer, c'eſt de ce qu'après avoir été chauffé juſqu'à un certain point & étant enſuite trempé dans l'eau, ou dans quelqu'autre liqueur froide, ou qu'en general étant refroidi ſubitement, il prend une dureté conſidérable, & qu'il devient en même-temps caſſant; que ſi on le caſſe dans un des endroits, où il a été trempé, les ſurfaces de la caſſure paroiſſent remplies d'une infinité de grains, qui à la vûe ſimple ſemblent approcher de la figure ronde. Tout cela n'arrive point au fer qui a été chauffé & trempé dans les mêmes circonſtances que l'acier.

Si on laiſſe refroidir l'acier dans le même foyer ou il a été rougi, ſi on ne le trempe point, on ne peut plus le diſtinguer du fer par les ſignes précedents ; il eſt preſque auſſi mou qu'un fer doux.

il ne réſiſte guére davantage à la lime ; il y réſiſte pourtant toujours un peu plus, & c'eſt la raiſon Pour laquelle les Ouvriers qui font d'acier certains ouvrages qui pourroient être faits de fer, des boucles, par exemple, les vendent plus cher, que la difference du prix des matieres ne le demanderoit, parce que le travail en eſt un peu plus long. L'acier alors n'eſt guére plus caſſant que le fer, ſa caſſure n'a plus des grains pareils à ceux qu'elle eût eu, s'il eût été trempé, elle differe pourtant toujours de la caſſure des fers communs. Jamais on n'y voit de lames brillantes, & jamais elle n'eſt couverte de groſſes fibres, comme celle du fer doux ; quand elle a des fibres elles ſont fines, mais pour l'ordinaire elle a quelque reſſemblance avec celles des fers à grains ; ſi elle en differe, c'eſt principalement en ce que ſes grains ſont plus ternes.

Une difference moins ſenſible que les précedentes, mais connuë des Ouvriers qui travaillent le fer & l'acier, c'eſt que l'acier s'échauffe plus aiſément ; à feu égal, il prend plus vîte la couleur qui dénote un certain degré de chaleur que ne feroit du fer de pareille groſſeur.

Ces differences du fer à l'acier ſont aiſées à appercevoir, il nous faut chercher celles ſur leſquelles la vûë n'a point de priſe, c'eſt-à-dire, ce que la compoſition intime de l'acier a de particulier. Nous n'avons point de voye plus sûre pour arriver à le découvrir, que d'obſerver les chan-

gements qui ſe ſont faits dans le fer qui a été rendu acier, comment les matieres emploiées à cette converſion ont operé ; ſuivons donc les procedés que nous avons rapporté en faiſant quelques réflexions ſur leurs circonſtances.

On renferme des barres de fer dans un creuſet ; chaque barre y eſt entourée par une compoſition qui contient beaucoup de matieres ſulfureuſes, ou inflammables, & de matieres ſalines. On chauffe ce fer juſqu'à devenir rouge, ou rouge blanc. Le feu dilate le fer, à meſure qu'il le pénétre ; il écarte ſes parties les unes des autres ; mais à meſure que les parties du feu entrent, elles font entrer avec elles des parties ſulfureuſes. Le feu n'eſt lui-même que des parties ſulfureuſes, mais toutes les parties de cette nature que le feu porte avec lui, ne ſont pas enflammées au point néceſſaire pour les conſumer ; le feu de nos cheminées ordinaires en donne la preuve. La ſuye qui y eſt déposée, a été mêlée avec la flamme, elle en a fait partie, & eſt cependant reſtée une matiere trés combuſtible.

Les parties ſulfureuſes n'entrent pas ſeules dans le fer, elles ſont accompagnées de parties ſalines. Le degré de chaleur qui eſt aſsés violent pour forcer ces ſels à ſe ſublimer juſqu'au dehors du fourneau, comme nous l'avons rapporté ailleurs, a ſans doute aſsés de force pour les faire pénetrer dans le fer, qu'ils entourent. De plus les matieres ſulfureuſes ſont des vehicules qui aident ex-

trement lesſels, on ſçait combien elles peuvent augmenter leur volatilité. Mais ici le ſecours eſt apparemment réciproque, les ſels facilitent l'introduction des ſoufres, comme les ſoufres facilitent la leur; ils ſont connus pour de puiſſants diſſolvans du fer. Le fluide enflammé dans lequel ils nagent ſe trouve par leur moyen en état d'agir plus efficacement contre le fer, de s'y ouvrir plus aisément des routes; auſſi rendons-nous des compoſitions plus actives en ajoutant des ſels à des matieres qui en contiennent déja. Mais les ſels ſeuls agiroient foiblement, s'ils n'étoient portés ou pouſsés par les parties ſulfureuſes, ou plutôt ils n'agiroient point du tout. Nous l'avons vû par les expériences que nous avons faites avec des ſels ſeuls, & que nous avons rapportées dans le premier Memoire; le mêlange des huiles & des ſels y a été prouvé abſolument néceſſaire.

Il eſt donc viſible que des ſoufres, & des ſels s'introduiſent dans le fer qui eſt en place pour être converti en acier; que la converſion du fer n'eſt avancée qu'à proportion du chemin qu'ont fait les parties ſulfureuſes & ſalines, & que quand il eſt devenu entierement acier qu'elles l'ont penetré juſqu'au centre. Plus on continuë à chauffer cet acier, plus on lui donne les qualités d'acier. La conſéquence à laquelle on eſt conduit néceſſairement, & que nous avons déja tirée par avance, ou au moins inſinuée dans quelques-uns des Memoires précedents, eſt donc que l'acier conſideré

ſideré dans le temps où on le retire du fourneau, eſt un fer plus pénétré de ſoufres & de ſels que le fer ordinaire; car on n'imaginera pas qu'il y a une circulation continuelle, qu'il ſort continuellement autant de parties ſulfureuſes & ſalines du fer, qui eſt en opération, qu'il y en entre; & pour peu que cette idée, qui n'eſt appuyée ſur aucunes preuves, donnât de ſcrupule, il ſeroit levé, ſi on ſe rappelle une des obſervations du Memoire précedent; ſçavoir que le fer qui a été converti en acier a augmenté de poids. Cette augmentation, quoyque peu conſidérable, ne ſçauroit être attribuée qu'aux nouvelles matieres qui s'y ſont introduites, & qui ne peuvent être que des portions de celles, dont il étoit environné.

L'acier nouvellement fait, l'acier qui vient d'être tiré du fourneau, qui n'a pas encore ſouffert le marteau depuis qu'il eſt acier, differe donc du fer parce qu'il eſt pénétré de plus de parties ſulfureuſes & ſalines; pour remettre cet acier dans l'état de celui qu'on façonne pour nos uſages, il ne reſte qu'à lui donner une chaude & à le forger. Le marteau rapproche ſes parties, qui pendant la transformation avoient été trop écartées, & le rend tel que ſi on le caſſe enſuite, ſoit après l'avoir laiſsé refroidir doucement, ſoit après l'avoir trempé, ſa caſſure eſt differente de celle qu'avoit le même acier, avant d'avoir été forgé.

Le ſeul doute qui pourroit reſter ſur la nature de l'acier ſeroit donc de ſçavoir ſi celui qui

vient d'être forgé differe du fer par la quantité des matieres ſulfureuſes & ſalines, dont il eſt pénétré, comme il en differoit lorſqu'il a été tiré du fourneau. Si pendant qu'on l'a chauffé immediatement ſur les charbons, on n'en a pas chaſsé les matieres qui s'y étoient introduites; enfin ſi les coups de marteau n'achevent pas d'exprimer ces mêmes matieres, lorſqu'ils reſſerrent les parties de notre metal. Au moins paroîtra-t-il probable, que plus on chauffera l'acier long-temps, ſur les charbons, plus on le chauffera de fois, plus on le chauffera violemment, & plus on le dépouillera de ſes ſoufres, & de ſes ſels, & plus en même temps on lui ôtera de ſa qualité d'acier, plus on le rapprochera de l'état du fer. Ces dernieres conſéquences ne ſont pas ſeulement probables, elles ſont certaines par l'expérience, & ſont elles mêmes des preuves que l'acier ne differe du fer, que parce qu'il eſt chargé de matieres que le feu lui peut enlever. Les meilleurs aciers s'affoibliſſent, ſi on les remet au feu pluſieurs fois. Enfin il n'eſt point d'acier qu'on ne détruiſe, qu'on ne ramene à être fer, ſi on lui fait ſoutenir un trop violent degré de chaleur, ou une chaleur moins forte, mais trop longue. Tous les Ouvriers le ſçavent, ils appellent un acier ſurchauffé, celui qui, pour avoir trop ſouffert le feu de la forge, a preſque perdu les proprietés de l'acier, ou dans lequel elles ſont très-affoiblies; & ils appellent un acier *pâmé*, celui qui, pour avoir

été chauffé encore davantage, n'eſt plus en état de prendre de dureté à la trempe. Cet acier, exactement parlant, eſt redevenu fer. Les Ouvriers négligents, ou diſtraits ramenent aſsés ſouvent, & ſans le vouloir l'acier à l'un & à l'autre de ces états; il m'eſt arrivé plus d'une fois en cauſant avec eux de leurs faire oublier de tirer à temps du feu l'acier deſtiné à quelque outil, cet acier ſur lequel le feu avoit trop agi, devenoit inutile pour l'uſage auquel on l'avoit deſtiné.

Mais ce ſeroit trop étendre ces conséquences, que de croire qu'une chaude ou deux peuvent enlever à l'acier les ſoufres & les ſels qu'il a de plus que le fer. Si ces ſoufres l'ont bien pénétré, ils peuvent ſoutenir une longue action du feu ſans ſe conſumer, la nature de celui qu'on a emploié eſt telle. Quand on retire les barres des creuſets où elles ont été renfermées pour être converties en acier, après deux, trois & quelquefois après plus de 8 à 10 jours de feu, on trouve les matieres, qui séparent les barres de fer, encore très-enflammées, capables de flamber encore; quoyqu'elles aient brûlé pendant ſi long-tems. Il eſt vrai qu'elles ont été renfermées dans les creuſets aſsés exactement bouchés, que peu de parties pouvoient s'en diſſiper. Mais quand la même matiere inflammable a pénétré juſqu'au centre des petites parties du fer, n'y eſt-elle pas auſſi cloſe que dans les creuſets, lui eſt-il plus aisé de s'évaporer? le fer, qui boit les ſoufres avec avidité, ne les retien-

tiendra-t-il pas bien autrement que le charbon où la ſuye les retiennent ?

Il paroît donc bien établi que l'acier a plus de ſoufres que le fer ; il faut une opération de plus pour le dépoüiller de ſes ſoufres, que pour dépoüiller le fer des ſiens. Je veux dire que ſi on chauffe trop le fer, qu'on le brûle, qu'on le réduit en écailles, ou en machefer. Si on chauffe trop l'acier, on le réduit à être fer, & ce fer qui a été acier, comme le fer qui n'a jamais été que fer, pour être réduit en écailles, ou en machefer doit être trop chauffé ou brûlé.

On dira des ſels tout ce que nous venons de dire des ſoufres, que non ſeulement l'acier en eſt plus pénétré que le fer, quand ſa converſion vient d'être operée ; mais qu'il demeure pénétré de ces mêmes ſels, tant qu'il ſubſiſte acier. De-là vient que les ſels les plus fixes ſont néceſſaires pour changer le fer en acier plus dur, & plus durable. Nous avons rapporté dans le premier Memoire, qu'avec certains ſels nous avions changé le fer en un acier, qui après avoir été forgé une ſeule fois avoit de la dureté, & un très-beau grain, mais qui étant chauffé & forgé une ſeconde fois étoit méconnoiſſable, & qu'après la troiſieme chaude, on ne le trouvoit plus, ou preſque plus, acier. Le défaut ne dépendoit point des matieres ſulfureuſes, j'y avois emploié les mêmes, & en mêmes doſes, que dans d'autres experiences, où le fer avoit été transformé dans l'acier de la qualité la plus du-

Digitized by Google

rable ; c'étoient donc des ſels que naiſſoient ces differences. Ces aciers ſi peu fixes, car on peut bien leur donner le nom, étoient l'ouvrage de ſels trop volatils, ou devenus tels par quelque circonſtance.

On rencontre des aciers qui pendant qu'on les forge & chauffe, répandent une odeur de ſoufre ſemblable à celle du ſoufre commun. Les acides vitrioliques, & la partie huileuſe du fer s'y ſont réunies en proportions néceſſaires pour compoſer ce ſoufre. J'ai fait de ces ſortes d'aciers, en entourant le fer de beaucoup de vitriol, & de charbon en poudre mêles enſemble ; ils ſont & difficiles à travailler, & peu durables. La compoſition a été abreuvée d'eau forte, dans une de nos expériences du premier Memoire, elle a changé le fer en un acier qui n'a pu ſoutenir deux chaudes.

Auſſi le ſel marin, qui eſt un des ſels des plus fixes, celui qui s'unit le mieux au fer, celui qui y tient davantage, eſt de tous les ſels celui que les expériences nous ont montré être le plus propre à contribuer à changer le fer en excellent acier. Mais ſi on me demandoit ſi le ſel dont le fer a été empreint a conſervé ſa nature de ſel marin ; ſi même, avant de s'introduire dans le fer, il n'a point changé de nature ; ſi l'acide du ſel marin, détaché par la violence du feu, joint aux parties huileuſes fournies par les matieres dont il eſt environné, n'a pas formé un ſel ammoniac,

qui s'eſt introduit dans le fer, ou ſi le ſel marin s'introduit tel qu'il eſt ? c'eſt ſur quoy on ne ſçauroit prononcer avec autant de certitude. Les obſervations ne peuvent pas aller juſques là ; elles nous ont pourtant appris que la chaleur de nos fourneaux eſt ſuffiſante pour ſublimer le ſel marin juſqu'au dehors de ces fourneaux ; peut-être ne lui eſt-il pas plus difficile de le contraindre à s'engager dans le fer, dont les parties ſont plus écartées, que dans le temps où il eſt froid. Si cependant on vouloit ſoutenir que les ſels qui pénétrent le fer, ne ſont que des eſpeces de ſels ammoniacs, on n'avanceroit rien que de très probable ; notre fer eſt environné des matieres avec leſquels on compoſe cette ſorte de ſel. Mais peut-être eſt-il plus probable encore qu'avec ces ſels ammoniacs, il s'introduit dans le fer, non ſeulement de l'acide du ſel marin, mais du ſel marin même en ſubſtance, comme nous voyons qu'il s'en ſublime, & que l'acier a une qualité d'autant plus durable qu'il y eſt plus entré de cette ſorte de ſel.

Si on vouloit ſoutenir, au contraire, que les ſels qui s'introduiſent dans le fer pendant notre opération ſont des ſels alcalis qui abſorbent enſuite les acides de notre metal, peut-être ſeroit-ce une propoſition qu'on pourroit défendre, quoyqu'elle paroiſſe moins s'accommoder avec la plûpart des faits que nous avons rapporté. Mais pour nous en tenir à ce qui eſt inconteſtable, contentons-nous

de voir que l'acier differe du fer en ce qu'il eſt pénétré de plus de ſoufres, & de ſels, & qu'entre les aciers, les plus durables ſont ceux qui ſont l'ouvrage des ſels les plus fixes.

Nous avons vû que la figure & l'arrangement des parties du fer ont été changés à meſure que nos matieres ſulfureuſes & ſalines l'ont pénétré; qu'il eût des fibres, qu'il eût des grains, tout a été diſposé de façon que la caſſure montre des lames, plus ternes que celle des mauvais fers, & arrangées avec plus de regularité. Le poids du fer a augmenté, & ſon volume a auſſi augmenté en même-temps; d'où il ſuit que ſes parties ont été plus écartées les unes des autres; les matieres qui s'y ſont introduites les ont séparées, les ont divisées; & plus l'opération continuë, plus le fer eſt tenu environné des matieres propres à le convertir en acier, & plus les parties du metal ſont divisées. La preuve s'en tire d'une des obſervations du Memoire précedent; ſçavoir que du fer qui a été converti en acier, & dont la caſſure a des lames d'une certaine grandeur, fera voir ſur ſa caſſure des lames plus petites, ſi on continue de lui donner le feu plus long-temps, & enfin les lames deviendront ſi petites, elles auront été divisées en tant de parties, qu'elles ne paroîtront plus que des grains. Les lames qui ſont proches de la ſurface ſont toujours plus petites que celles qui ſont vers le centre, les premieres ont été attaquées pendant plus long-temps, & par une plus grande quantité de par-

ties ſulfureuſes, & ſalines, elles ont été plus divisées. Nous en pouvons donc conclure qu'il reſte moins de grumeaux dans l'acier que dans le fer, il a été, pour ainſi dire, mieux *charpi* ; il conſerve cette ſorte d'arrangement de parties tant qu'il demeure acier : on a beau le frapper, les parties metalliques reſtent toujours séparées par les matieres étrangeres. De la laine bien cardée aura beau être comprimée, elle ne formera pas les grumeaux qu'elle formoit avant qu'on la cardât.

L'acier même qui pour avoir été trop chauffé eſt redevenu fer, conſerve des veſtiges de cette diſpoſition qui a été dans ſes parties. Si il a été de nature à devenir un fer fibreux, les fibres qu'on lui trouve ſont incomparablement plus fines, que celles du fer ordinaire de pareille qualité ; des parties qui ont été plus divisées ſe réuniſſent pour former des fibres plus déliées.

La raiſon pour laquelle l'acier prend un plus grand degré de chaleur que le fer, pendant la durée du même feu, ſe préſente, pour ainſi dire, d'elle-même. Un metal qui peut donner un plus grand nombre de paſſages à la matiere du feu, qu'un autre metal, & qui eſt en même-temps chargé de plus de matiere inflammable, doit être plûtôt échauffé dans toutes ſes parties.

Quand nous avons examiné les differentes ſortes de fers par rapport aux diſpoſitions qu'ils ont à devenir aciers, nous avons trouvé que les uns ne pouvoient jamais être changés qu'en de mauvais aciers,

Digitized by Google

aciers, que d'autres en pouvoient donner d'excellents, qu'il y en a dont la transformation eſt faite en moins de temps que celle des autres. Alors nous avons fait entrevoir les raiſons de ces differents effets des matieres ſur differents fers, mais nous pouvons à preſent nous faire des idées plus nettes des cauſes de ces differences. Le réſultat du Memoire dont nous parlons a été, que ce ſoit que les fers fuſſent du genre des fers à lames, ſoit de celui des fers fibreux, ou de celui des fers à grains, que les fers de chacun de ces genres ſont d'autant plus propres à devenir d'excellents aciers, que les molecules dont ils ſont composés ſont plus petites. Les fers qui ont les plus petites lames ſont préferables à tous les autres fers à lames. Leurs molecules déja très divisées, peuvent être divisées au point que demande l'acier ſans l'introduction d'une ſi grande quantité de matiere étrangere; il en eſt de même du fer de chaque autre claſſe.

Les fers qui ont une grainure inégale doivent faire des aciers inégaux, des aciers difficiles à travailler. Les matieres ſulfureuſes & ſalines auront pénétré de reſte les petites molecules, quand les groſſes, qui ſont à même diſtance de la ſurface que celles-ci, n'auront pas été ſuffiſamment penetrées. Si les molecules ſont extremement groſſes, comme celles du fer à grandes lames, que ces molecules ſoient, comme elles le ſont toujours, séparées par de grands vuides, elles ne tiendront plus aſsés enſemble, quand la maſſe du metal au-

ra pris le degré de rarefaction qu'elle prend pour devenir acier. Il eſt aisé de même de voir pourquoy certains fers ſont changés en acier, en moins de temps que d'autres : ce que nous avons reconnu de la nature de l'acier en general, s'appliquera aisément à chaque cas particulier.

Souvenons-nous donc que l'acier loin d'être un fer plus affiné, un fer plus pur, comme on l'a voulu juſqu'à preſent, n'eſt qu'un fer plus penetré de parties ſulfureuſes & ſalines, & dont les molecules ſont plus petites, mieux charpiés que celles du fer ordinaire. Tout cela a été établi par la compoſition même de l'acier, par ce qui ſe paſſe dans le fer pendant ſa transformation. Une ſorte de compoſition de l'acier l'a encore prouvé, lorſque nous avons fait remarquer que la grande violence du feu ramene l'acier à être fer, mais le Memoire ſuivant donnera à cette derniere preuve, toute l'évidence que des preuves phyſiques peuvent avoir ; nous y verrons au moins auſſi clairement la maniere de décompoſer l'acier, que nous avons vû celle de le compoſer.

HUITIEME MEMOIRE,

Où par la décompoſition de l'acier, on acheve d'etablir que ſa difference eſſentielle d'avec le fer conſiſte en ce qu'il eſt plus penetré de parties ſalines & ſulfureuſes. Et où l'on donne en même-temps le moyen de raccommoder la plupart des aciers defectueux.

L'Objet de tous nos Memoires precedents a été d'apprendre à changer le fer en acier, de faire voir ce qui ſe paſſe dans le fer, pour opérer cette transformation ; dans celui-ci nous allons travailler à deffaire notre ouvrage, à ramener l'acier à être fer. Si on croioit ne pas connoître encore aſsés ſa nature, qu'elle n'eût pas paru ſuffiſamment éclaircie par ſa compoſition, ſa décompoſition va, je crois, la mettre dans toute l'évidence qu'on peut raiſonnablement demander. Il eſt heureux en Phyſique quand ces deux voyes opposées concourrent à manifeſter les principes des corps ; mais ce qui n'eſt pas moins heureux icy, c'eſt que la façon de décompoſer l'acier, dont nous voulons parler, fait en même-temps la matiere d'une des parties des plus utiles de notre

art ; & c'eſt d'abord par rapport à l'utilité dont elle doit être dans la pratique que nous l'allons conſiderer.

Nous avons parlé tant de fois d'aciers difficiles à travailler, d'aciers qui après avoir été forgés reſtent gerſeux, qu'on a compris de reſte, que c'étoit-là de tous les défauts le plus à craindre, & celui qu'on eſt le plus ſouvent exposé à rencontrer ; il y a des fers qui, quelque choſe qu'on faſſe, ne donnent jamais que de ces mauvais aciers, auſſi les avons-nous exclus. Mais nous avons vû que les aciers venus des meilleurs fers autont cette mauvaiſe qualité, ſi les matieres qui ont agi ſur ce fer n'ont pas été emploiées en quantité, & en doſe convenables, qu'une trop longue durée de feu peut produire le même mal. Nous avons à la verité tâché de donner des regles ; mais comment s'aſſûrer que les Ouvriers ſeront toujours aſsés attentifs à les ſuivre ? ſi cependant ils y manquent, on eſt exposé à des pertes qui peuvent renverſer des établiſſements qui euſſent été avantageux. Dans les nouveaux établiſſements tout eſt à craindre, ſur tout parmi nous, dont le caractere n'eſt pas d'avoir la patience de ſurmonter les difficultés.

L'acier, en general, eſt preſque toujours moins aïsé à travailler que le fer, or dès que l'acier differe du fer, parce qu'il eſt plus penetré de parties ſulfureuſes & ſalines, il eſt naturel de penſer que plus l'acier ſe trouvera chargé de ces parties, & plus il ſera difficile à mettre en œuvre. Cet acier diffi-

Digitized by Google

cile à travailler, comme nous l'avons repeté tant de fois, eſt celui qui a ſoutenu l'action de trop de matieres ſulfureuſes & ſalines, ou une action trop longue de ces matieres, c'eſt à-dire, que c'eſt celui dans lequel ces matieres ſe ſont introduites en trop grande quantité. Il devient, pour ainſi dire, trop acier, il n'a plus aſsés de molecules de ſubſtance metallique, de ſubſtance ferrugineuſe par rapport aux molecules des matieres étrangeres; les parties metalliques ſe trouvent trop ſéparées les unes des autres. Si on chauffe un tel acier, ce qu'il faut toujours faire pour lui donner la forme d'outil, le feu écarte encore les unes des autres des parties déja trop écartées, elles ne tiennent plus aſsés enſemble pour ſoutenir le marteau, & reſter liées; l'acier ſe creve, ſe fend ſous les coups, ou au moins reſte plein de fentes & de gerſures dans les endroits où ſes parties étoient le moins adherantes.

La cauſe du mal connuë met au moins en chemin d'y chercher le vrai remede; il étoit bien naturel de tâcher d'en trouver un qui empêchât d'être inutiles des aciers qui ne ſont devenus tels que par le défaut de prudence, ou d'attention des Ouvriers: pour rendre ces aciers plus traitables, moins rebelles, ſelon le raiſonnement précedent, tout ſe réduiſoit à les dépoüiller de ce qu'ils s'étoient chargés de trop de ſoufres & de ſels.

L'expedient qui me vint le premier en idée, & qui ſembloit y devoir venir le premier, fut de mettre des aciers difficiles à travailler au milieu de

charbons bien allumés, & de leur faire ſouffrir ce feu auſſi long-temps que l'experience le montreroit neceſſaire, que de la ſorte on parviendroit à brûler les ſoufres & à faire évaporer les ſels ſuperflus. C'eſt beaucoup que le raiſonnement mette dans la bonne voye, on n'en doit pas attendre, en matiere de Phyſique, qu'il faſſe tout prévoir. Inutilement, expoſai-je mes aciers à un feu long, ſoit doux, ſoit violent; ils s'y bruſlerent en partie, il y eut un déchet conſiderable par les écailles qui s'en detacherent, & leurs défauts ne furent point ou peu corrigés. Je ne doutai nullement que ſi, après avoir ſoutenu ce feu, ils étoient reſté intraitables, que ce ne fut parce que l'huile & les acides du charbon avoient rendu à leurs parties interieures autant de ces matieres que la chaleur leur en avoit enlevé. C'eſt cette derniere réflexion qui m'a preſque conduit en vrai denoüement, qui eſt tout ce qu'on peut déſirer de plus ſimple. Il ne ſuppoſe aucun appareil de procedés, aucune complication d'opérations, il n'a rien de ce qui peut donner un air de merveilleux, mais il n'en ſera que plus utile pour la pratique. Il falloit enlever à l'acier ſes ſoufres & ſes ſels ſuperflus, le feu étoit le ſeul agent, à qui on pût avoir recours; mais il falloit empêcher que les matieres enflammées ne rendiſſent autant de ſoufres & de ſels à l'acier que le feu lui en enleveroit, c'eſt ce qu'on devoit eſperer d'empêcher dès qu'on feroit extremement chauffer l'acier, ſans l'expoſer à l'action imme-

Digitized by Google

diate de la flamme. Suivant cette idée, je renfermai des aciers les plus intraitables dans des creuſets, ou dans des caiſſes de terre; je lutai les creuſets & les caiſſes de toutes parts, de façon que la flamme n'y pouvoit avoir aucune entrée: quand ces aciers y eurent ſoutenu une certaine durée de feu, que nous déterminerons aſsés précisément dans la ſuite, ils ſe laiſſerent travailler auſſi aisément que l'on le pouvoit ſouhaiter; après avoir été forgés, on ne voioit plus ſur leurs ſurfaces ni fentes, ni gerſures.

J'ai repeté pluſieurs fois cette experience avec le même ſuccés; il eſt cependant arrivé dans quelques circonſtances que l'acier s'eſt écaillé, & cela lorſque la flamme a pu s'inſinuer dans les creuſets, ou lorſque le feu a été trop violent. J'ai donc crû devoir chercher à rendre l'opération non ſeulement plus sûre, mais encore plus prompte. Les experiences qui ne réuſſiſſent pas, par rapport à ce qu'on cherche, ont ſouvent d'autres uſages, quand on veut bien être attentif à leur ſuccés. Lorſque j'ai tâté les differentes matieres, par rapport à la converſion du fer en acier, j'en ai éprouvé quelques-unes, que j'ai reconnu entierement incapables d'y contribuer, mais j'ai obſervé, & j'ai eu ſoin d'en avertir dans le premier Memoire, que quelques-unes de ces mémes matieres étoient propres à adoucir le fer, & qu'elles auroient dans la ſuite leur utilité; auſſi allons-nous commencer à apprendre à en faire uſage. Aiant donc obſervé que diverſes

matieres terreuſes & très-alcalines augmentoient la ſouppleſſe du fer, il étoit naturel de penſer qu'elles rendroient les aciers plus traitables. Les raiſonnements rapportés ci-deſſus devoient fortifier cette idée, des matieres qui boivent avidement les ſoufres & les ſels devoient être propres à dépoüiller l'acier de ce qu'il en a de trop.

J'ai donc eſſayé l'effet que produiroient ſur l'acier diverſes ſortes de matieres terreuſes; j'ai arrangé dans des creuſets quarrés des lits de barres d'acier intraitable, je les ai ſeparés les uns des autres par des lits de ces matieres. Dans quelques creuſets c'étoit de la marne en poudre, dans d'autres de la glaiſe, dans d'autres de cette craye, que nous nommons communément Blanc d'Eſpagne, dans d'autres de la chaux vive, dans d'autres de la chaux éteinte, dans d'autres du plâtre, dans d'autres du verre pilé, & dans d'autres de la chaux d'os, c'eſt-à-dire, des os bruſlés au point de ſe laiſſer reduire en poudre. Après avoir bien luté les creuſets, je leur ai fait ſoutenir la chaleur que j'ai crû convenable. La plupart de ces matieres ont contribué à rendre l'operation plus prompte, & ont parfaitement adouci les aciers, mais la chaux d'os, & la craye ont pourtant merité la préference.

Les terres qui contiennent plus de ſels, comme la marne & la glaiſe ont eu un effet plus lent, & ont même quelquefois fait écailler l'acier. Le plâtre a encore plus mal réuſſi; il l'a fait fondre, lorſque j'ai donné une chaleur un peu vive, &

à

à une chaleur moderée, il l'a fait écailler conſidérablement. Le verre en poudre ne m'a point paru contribuer à adoucir l'acier.

Soit qu'on choiſiſſe la chaux d'os, ſoit qu'on prenne la craye, ou quelque autre matiere terreuſe, ce ne ſont pas des matieres qui encheriront fort l'operation. La craye coute peu ; pour la chaux d'os, nous indiquerons dans la ſuite de cet oûvrage la façon ſimple de la préparer, & où on ſe peut fournir abondamment de quoy la faire ; comment il faut la réduire en poudre. On verra alors qu'il n'y a pas à apprehender que la conſommation en ſoit conſidérable ; ce détail ſe trouvera placé dans un endroit où il eſt encore plus important qu'ici. Nous ajouterons ſeulemenr qu'avec cette poudre on mêlera environ le tiers du poids de poudre de charbon. La raiſon qui engage à ajouter du charbon ſe trouvera encore expliquée dans l'endroit auquel nous renvoyons.

Nous avons déja dit que nous avons diſposé ces poudres dans des creuſets, lits par lits avec les barres d'acier ; mais pour le travail en grand, on les mettra dans les fourneaux même où l'on renferme les barres qu'on veut convertir en acier, & cela précisément comme nous l'avons enſeigné ailleurs pour faire l'acier ; & on lutera les creuſets de ces fourneaux avec les mêmes précautions.

A l'égard de la force, & de la durée du feu qu'on doit donner aux barres d'acier pour corriger leur défaut, c'eſt ſur quoy on ne peut pas

établir de regles generales, elles varieront ſelon la figure & la grandeur des fourneaux dont on ſera uſage, ſelon la quantité & l'épaiſſeur des barres qu'on y mettra. Mais ce qui doit tenir lieu de regles plus préciſes, c'eſt que pour adoucir l'acier, pour le rendre traitable, il ne faut au plus que le quart de la durée du feu qu'il a fallu pour l'amener de fer à être acier, ſuppoſé qu'on ſe ſerve du même fourneau. Nous donnerons pourtant encore une autre regle plus sûre & plus commode, mais ce ne ſera qu'après que nous aurons fait quelques réflexions ſur le ſuccés de cette opération.

Ce même acier, qui, lorſqu'il a été renfermé dans les creuſets, ne pouvoit ſoutenir le marteau, lorſqu'on l'en retire ſe laiſſe preſque forger comme le fer. Nous avons fait entendre de reſte, que ce qui le rend ſi traitable, c'eſt que le feu que nous lui donnons lui enleve ſes ſoufres, & ſes ſels ſuperflus ſans lui en rendre d'autres. Reſte à examiner pourquoy le ſuccés de l'opération eſt beaucoup plus prompt, quand des matieres alcalines, comme la craye, & la chaux d'os enveloppent notre acier, que quand il eſt ſeul dans les creuſets. Quand il y eſt ſeul, quand il n'eſt entouré que d'air, quoyque le feu lui enlevât auſſi aiſément ſes ſoufres & ſes ſels, l'acier n'en ſeroit pas dépoüillé en auſſi peu de temps. Auſſi tôt qu'ils ſont ſortis de l'acier, ils ne s'échappent pas tous des creuſets bien lutés où ce metal eſt renfermé;

une partie circule apparemment dans ces creuſets, l'acier la reboit, il s'en charge de nouveau; c'eſt en quelque ſorte faire sécher un linge moüillé dans un vaſe aſsés bien bouché; le ſoleil pourroit faire élever en vapeurs l'eau de ce linge, mais une partie de la même vapeur retomberoit bien-tôt deſſus; au lieu que les matieres alcalines s'emparent des ſoufres & des ſels que le feu chaſſe hors de l'acier, comme elles en ſont dénuées, elles les conſervent.

Le contact immediat de l'acier, & de ces mêmes matieres eſt encore utile par une autre conſidération; dès que les ſoufres & les ſels ont été conduits à la premiere ſurface du fer, ils ſont ſaiſis par nos matieres terreuſes. Qui a vu enlever une tache de graiſſe ou d'huile de deſſus quelque habit avec de la craye de Briançon, ou quelqu'autre terre graſſe, a vû apparemment quelque choſe ſemblable à l'effet de nos crayes & de nos chaux ſur la ſurface de l'acier. La ſurface extérieure de l'acier, ſa premiere couche eſt donc bientôt dépoüillée des ſoufres & des ſels que le feu y a amenés, nos matieres alcalines les boivent; cette premiere couche de l'acier boit à ſon tour les ſoufres & les ſels de la ſeconde couche, juſqu'au centre les parties de l'acier s'ôtent chacune quelque choſe pour fournir à l'évaporation qui ſe fait ſur la premiere ſurface.

Veut-on une preuve que tout ſe paſſe de la ſorte, une preuve qui acheve de démontrer ce que

que nous avons voulu établir juſqu'ici, que l'acier n'eſt qu'un fer plus penetré de matieres ſulfureuſes & ſalines, une ſeule obſervation la fournira cette preuve, & fera voir que toute notre opération ne tend qu'à décompoſer l'acier. Si on chauffe, trempe & ſi on caſſe enſuite un morceau d'acier, qui a ſoutenu le feu dans nos creuſets pendant quelque temps, on voit que toute ſa premiere couche eſt pur fer; c'eſt une bille d'acier qui eſt enveloppée d'une feüille de fer auſſi mince qu'une feüille de papier. Si on pouſſe l'opération plus loin ſur un autre morceau d'acier, ſi on lui fait ſouffrir le feu plus long-temps, on lui trouve une couche de fer plus épaiſſe. Une durée de feu encore plus longue ne laiſſe de l'acier que vers le centre. Enfin ſi l'on pouſſe l'opération à bout, l'acier diſparoît entierement, le barreau eſt retourné à ſa premiere condition de fer; & ce qui eſt à remarquer, c'eſt que cela arrive ſans un feu violent, à un degré de chaleur que l'acier ſoutiendroit ſur les charbons le même temps ſans changer de nature.

Après avoir donné, par bien des expériences, la maniere de convertir le fer en acier, celles de ce Mémoire nous apprennent la maniere de ramener l'acier à être fer. Nous avons donc ſa compoſition, & ſa décompoſition: pour rendre le fer acier, nous l'avons entouré de matieres qui pouvoient lui fournir des ſoufres & des ſels; pour le rendre fer nous l'entourons de matieres qui peuvent boire ces mêmes ſoufres, & ces mêmes ſels.

Les remarques Phyſiques ne ſont pas auſſi ſouvent inutiles pour la pratique qu'on le croit communement. Nous verrons dans la ſuite de grands uſages de celles-ci ; à preſent nous en tirerons la regle la plus utile pour déterminer la durée du feu qu'on doit faire ſoûtenir aux aciers dont on veut corriger les défauts. Je ſuppoſe que pour adoucir l'acier, pour le rendre traitable, qu'on l'a renfermé dans le même fourneau que nous avons décrit pour faire cet acier, ou qu'on s'eſt ſervi de quelqu'autre fourneau de dedans lequel on peut, quand on veut, retirer une barre ſans déranger les autres. Pour ſe conduire sûrement, après quelques heures de feu, on tirera une barre d'acier du fourneau, on la trempera, & on la caſſera enſuite : ſi tout au tour de ſa caſſure on apperçoit un cordon de fer, il eſt temps de tout retirer du fourneau ; ſi ce cordon n'y eſt point encore, il faut continuer le feu, & repeter l'épreuve ſur une nouvelle barre.

Les aciers adoucis, rendus traitables au moyen de notre opération ſont donc tous enveloppés d'une eſpece de feüille de fer très-mince. Peut-être regarde-t-on cette conſéquence comme un grand inconvenient ; peut être penſe-t-on qu'il ne faut pas tant faire valoir un ſecret qui corrige des défauts pour en donner d'autres ? Mais loin que l'on doive reprocher à notre opération la couche de fer mince dont elle recouvre l'acier, on doit l'eſtimer comme un de ſes meilleurs effets, & comme

celui qui dédommage de reſte de la petite dépenſe où elle engage.

Il eſt vrai que les barreaux ou billes d'acier dans leſquelles il reſte du fer, ſont regardés comme défectueuſes par les Ouvriers ; & ils ont raiſon ; mais c'eſt que le fer n'y eſt pas placé, comme dans celles qui ont ſouffert nos recuits. Dans les aciers ordinaires le fer y eſt par veines irrégulieres, & qui ſouvent occupent le centre, ou qui en ſont proche ; là il ne peut être que nuiſible ; quand on vient a applatir la bille pour en faire un outil tranchant, il arrive que le fer ſe trouve en partie dans le tranchant même, ce qui le gâte. Mais la feüille de fer mince, & égale, qui enveloppe ſimplement nos aciers recuits ne peut jamais nuire ; elle ne ſe trouve jamais dans l'outil quand il eſt fini ; elle eſt ſi mince qu'elle peut à peine fournir aux écailles qui ſe détachent de l'acier pendant qu'on le forge pour en faire un outil ; & quand il en reſteroit quelque choſe, ce qui reſteroit, ſe trouvant à la ſurface, ſeroit emporté par la lime.

Au lieu donc de regarder cette couche de fer comme nuiſible, nous conſeillons de la rendre plus épaiſſe que l'adouciſſement de l'acier ne le demande ; il y a même des cas où il ſera avantageux de l'avoir très-épaiſſe. Si les Ouvriers ſe conduiſoient ordinairement par raiſon, dès qu'il auroient eſſayé des aciers enveloppés de fer, ils les demanderoient préferablement aux autres ; mais il faut plus d'un jour, avant de les accoutumer à trouver bon ce

dont ils ne ſont pas dans l'habitude de ſe ſervir ; il eſt même difficile de les déterminer à éprouver ; mais pour peu qu'ils éprouvent, ils trouveront aux aciers recuits bien des avantages ſur les autres, en voici quelques-uns. 1°. Les aciers fins veulent être chauffés avec une grande attention, ils ſoutiennent difficilement le degré de chaleur, qu'on a ſouvent beſoin de leur donner, ils ſe bruſlent aiſément ; quand ils ſeront couverts de fer, ils ſe bruſleront bien plus rarement, il y a beaucoup de cas où on eſt obligé de les en couvrir.

2°. Quelque outil qu'on faſſe comme raſoirs, ciſeaux, couteaux, canifs, on a beaucoup à travailler à la lime ; mais la lime mord plus aiſément ſur le fer que ſur l'acier, ce ſera donc une commodité d'avoir à limer du fer, plûtôt que de l'acier, quoyqu'on faſſe un outil d'acier.

3°. Mais un des avantages des plus conſidérables de nos nouveaux aciers, c'eſt qu'il épargneront bien les façons de corroyer & de faire des *étoffes*. Ce n'eſt guére qu'avec des étoffes que les Couteliers font des taillants qui doivent être les plus vifs, comme ſont les raſoirs, &c. Pour compoſer ce qu'ils appellent étoffes, ils forgent ſéparément cinq lames d'acier de qualités différentes, une de l'acier le plus fin, deux d'aciers mediocres, & deux des plus gros aciers ; ils renferment la lame d'acier fin entre les deux lames d'acier médiocre, & celles-ci entre les deux lames d'acier groſſier, ils les ſoudent, c'eſt-à-dire, qu'ils les chauffent, &

forgent juſqu'à ce qu'elles faſſent corps ; & c'eſt ce qu'ils appellent étoffe. Nous examinerons dans l'Art de la Coutelerie la raiſon de ce procedé, mais à preſent nous voulons ſeulement faire remarquer qu'il tend à compoſer une barre d'acier de trois degrés de fineſſe differente. L'étoffe eſt graduée par trois degrés ſenſibles, les Ouvriers ne peuvent pas pouſſer cette graduation plus loin. Les recuits que nous donnons à nos aciers pour corriger leurs défauts, ſans autre manipulation, en font des étoffes graduées par degrés inſenſibles, & infiniment variés. La ſurface eſt fer, ce qui eſt proche de cette ſurface eſt ſans doute moins acier, acier moins fin, que ce qui en eſt un peu plus éloigné. La fineſſe de l'acier va en augmentant inſenſiblement juſqu'au centre. C'eſt donc-là la plus parfaite de toutes les étoffes.

4°. Il y a une infinité d'outils & d'inſtruments ſur tout dans la Taillandrie, qu'on eſt obligé de faire d'aciers ſoudés entre deux fers; pendant qu'on ſoude ainſi l'acier, on l'affoiblit, quelquefois on le bruſle, & ſouvent on le ſoude mal ; qu'on prolonge la durée de nos recuits, & on aura des aciers enveloppés de couches de fer auſſi épaiſſes qu'on ſouhaitera. L'acier ſera certainement plus parfaitement ſoudé à ce fer, que ne l'eſt jamais l'acier qu'on a mis entre deux fers, & on épargnera cette façon.

5°. En liſant les Memoires précédents & ſurtout le ſixiéme, on aura ſans doute remarqué que les barres

barres qui ont été autrefois fer, ne deviennent jamais également acier dans toute leur épaiſſeur, ce qui approche le plus du centre l'eſt toujours moins que ce qui en eſt plus éloigné : c'eſt cependant dans le centre des barres où il ſeroit à ſouhaiter que l'acier fût le plus fin, mais on n'oſe faire prendre au centre le dernier degré de fineſſe, de crainte de rendre la ſurface trop peu traitable. Au moyen de nos recuits on n'a plus à apprehender que le centre ſoit un acier trop fin ; ils donneront à l'acier une gradation toute contraire à celle qu'il avoit en ſortant du fourneau où il a ceſſé d'être fer, & la plus favorable gradation ; ce qui ſera près des bords deviendra par degrés acier moins fin, que ce qui approche plus du centre.

Ce n'eſt pas au reſte ſur les ſeuls aciers venus de barres de fer qu'opérent nos recuits, ils produiſent un effet pareil ſur ceux qui viennent immédiatement des fontes ; ils peuvent ſervir à raccommoder quantité d'aciers que nos Ouvriers ont été obligés de jetter au rebut. En un mot il n'eſt guére d'aciers que ces recuits ne puiſſent adoucir, mais il n'en eſt point qu'ils ne ramenaſſent à être entierement fer, ſi on les fait agir aſsés longtemps.

Il y a des aciers que les recuits ne peuvent qu'un peu raccommoder, & qu'ils ne ſçauroient jamais rendre aisés à forger ; ce ſont ceux qui ſont venus des mauvaiſes eſpeces de fer, dont nous avons donné le caractere ailleurs. Les parties de ces fers

tiennent naturellement mal enſemble, on ne ſçauroit les ſéparer les unes des autres par l'introduction d'une nouvelle matiere, quelque peu qu'on les ſépare, qu'on les ſépare trop. A peine les premieres couches de quelques-uns de ces fers commencent-elles à devenir acier, qu'elles ne peuvent plus ſouffrir le marteau ſans ſe gerſer de toutes parts. Nous avons fait obſerver que ces ſortes de fers ſont d'un tiſſu moins ſerré, plus ſpongieux que celui des autres, il y en a qui paroiſſent même tels à la vûë ſimple; leurs molecules ou lames, ſont ſéparées par des vuides ſenſiblement plus grands.

Lorſque j'ai parlé des premieres tentatives que j'ai faites pour rendre les aciers traitables, j'ai dit que je n'y avois pas réuſſi en les expoſant immediatement à l'action du feu; cette propoſition generale a beſoin de quelque explication, car lorſque le feu que j'ai fait agir immédiatement ſur les aciers a été long, ſans être exceſſivement vif, il les a rendus plus faciles à travailler, mais ç'a été avec un déchet conſidérable; les premieres couches des barreaux s'en ſont allées en écailles. J'ai mis de ces aciers dans un de ces fourneaux où on fait les eſſais de la teneur des mines, le feu n'y eſt point entretenu par le mouvement du ſoufflet, il y eſt aſsés doux, les barreaux ſont reſtés une journée entiere exposés à ſon action; quand on eſt venu à les forger, il y a eu plus du tiers de diminution, & cependant la couche de fer dont ils

ſont reſtés enveloppés étoit à peine aſsés épaiſſe pour être ſenſible ; c'en eſt aſsés pour faire voir que l'action immediate du feu eſt entierement à rejetter.

Cette experience & toutes celles qui la précedent nous apprennent pourquoy on affoiblit les aciers fins en leurs donnant pluſieurs chaudes, & pourquoy une ſeule chaude pouſsée a un trop grand degré de feu, en fait ce que les Ouvriers appellent des aciers pâmés, ce qui eſt à proprement parler les détruire, les ramener à être fer : une violente chaleur peut produire ſubitement l'effet que nos recuits doux ne produiſent qu'à la longue.

J'ai crû devoir éprouver ſi au moyen de recuits pareils à ceux que nous donnons aux aciers intraitables, on ne rendroit pas les mauvais fers propres à devenir de bons aciers. J'ai donc fait recuire de ces fers, & après qu'ils ont été ſortis du recuit, je les ai remis au fourneau entourés de matieres qui les ont converti en acier ; mais ils ſont toujours devenus de mauvais aciers. Le recuit emporte bien une partie des ſels ou des ſoufres qu'ils avoient de trop, mais il ne leur ôte pas la diſpoſition qu'ils ont de s'en abreuver exceſſivement ; quand on les entoure de matieres qui peuvent leur en fournir, comme on le fait lorſqu'on travaille à les convertir en acier, ils en prennent au delà de ce qu'ils en devroient prendre.

Au reſte il ſeroit aſsés inutile d'entrer dans le

détail des frais ou engageront les recuits qu'on employera pour corriger les défauts des aciers, il eſt aisé de juger, par ce qu'il en coute pour convertir le fer en acier, qu'ils n'iront pas loin. Le recuit ne ſçauroit couter le quart de la dépenſe qu'a couté la converſion, & rendra bons des aciers qui euſſent reſté en pure perte.

NEUVIE'ME MEMOIRE,

Sur l'analogie qu'il y a entre les procedés au moyen deſquels on tire des aciers immediatement des fontes, & ceux qui changent le fer forgé en acier. Sur une maniere de faire de l'acier de fer forgé, dont nous n'avons point encore parlé; & pourquoy il eſt plus aisé de porter les aciers de fer forgé au point de perfection où on les veut, que ceux qui viennent des fontes.

LE fer qui ſe charge d'une certaine quantité de matieres ſulfureuſes & ſalines devient acier, l'acier qu'on a dépouillé de ces mêmes matieres redevient fer; quoyque ces propoſitions puiſſent à preſent être priſes pour des principes, il eſt pourtant bon de voir, comment elles s'accordent avec les differentes pratiques, au moyen deſquelles on fait l'acier. Nous avons dit, dans le premier Memoire, qu'on le tire quand on veut immediatement des fontes, c'eſt même la façon generale; avec les mêmes fontes, ſans addition d'aucune matiere, on peut faire ou du fer doux ou de l'acier, en ſuivant des procedés differents, mais

qui peut-être ne le paroîtroient pas aſsés, pour qu'on dût attendre des differences auſſi conſiderables qu'on les trouve entre le fer & l'acier, ſi on connoiſſoit moins, que nous connoiſſons à preſent, le principe de ces differences.

La fonte de fer, cette matiere qu'on a tirée de la mine par la premiere fuſion, eſt ſouvent plus dure que l'acier le mieux trempé, elle eſt incapable de ſoutenir le marteau ſoit à chaud, ſoit à froid; nous ne nous ſommes pas proposés, dans ces Memoires, d'expliquer en détail toutes les opérations qui la ramenent à être un fer forgeable & doux, ni celles qui la changent en acier, tout cela eſt réſervé pour un plus grand ouvrage que celui-ci; mais pour avoir des idées plus claires, plus completes ſur la nature du fer & de l'acier, nous ne pouvons guére nous empêcher de faire voir ici l'analogie qu'il y a entre les aciers tirés immédiatement des fontes, & ceux qui ſont venus de fer forgé: de quelque façon qu'ils ſoient faits, le point eſſentiel eſt de voir qu'ils ſont toujours pénetrés d'une plus grande quantité de ſoufres & de ſels que le fer. Nous venons à la verité de dire qu'on fait quelquefois des aciers avec la fonte ſans lui ajouter plus de ces ſortes de matieres, que quand on en fait du fer; & on n'en ſera pas ſurpris dès qu'on ſçaura que la fonte en a de reſte. Comme nous avons décomposé l'acier pour le ramener à être fer; on décompoſe auſſi la fonte pour la rendre fer doux,

ou pour la rendre acier ; mais on la décompoſe davantage, on lui ôte plus, quand on la rend un fer doux.

Pour développer davantage cette idée, & pour la prouver en même-temps, remontons encore une fois juſqu'à la mine & diſons encore une fois que toute mine de fer eſt un mêlange de parties terreuſes, de parties ferrugineuſes & de parties ſulfureuſes & ſalines. Les ſoufres & les ſels abondent dans toutes les mines des métaux, il faut ſouvent leur enlever une partie conſidérable de leurs ſoufres avant d'avoir les parties metalliques ſéparément. Il y a même des mines de fer, comme de celles des autres metaux, qu'on fondroit avec trop de déchet, ſi on ne commençoit pas par les rotir, c'eſt-à-dire, par bruſler à feu doux une partie de leurs ſoufres. Parmi ces mines, il y en a qui, pendant qu'on les rotit, répandent une odeur qui eſt préciſément la même que celle que répand le ſoufre commun pendant qu'il bruſle. Que les mines de fer aient été roties, ou qu'elles ne l'aient pas été, elles ont encore conſidérablement de ſoufres quand on les jette dans le fourneau ; là ſe fait leur fuſion ; & ce qu'elle opére principalement, c'eſt qu'elle met les parties metalliques en état de ſe ſéparer des parties terreuſes. Ces dernieres plus legeres ſurnagent, après avoir été réduites en une eſpece de verre ; on donne un écoulement continuel à ce verre pour le retirer de deſſus le fluide metallique ;

mais pendant cette premiere fuſion les parties metalliques ne laiſſent guére échapper de matieres ſulfureuſes & ſalines, ou n'en laiſſent pas échapper à beaucoup près aſsés ; le feu n'en peut guére enlever au fer qui eſt en bain, il n'a au plus de priſe que ſur la ſurface ſupérieure du liquide. On fait couler hors du fourneau cette fonte, on la laiſſe figer ; elle eſt un fer encore mêlé avec quelques matieres terreuſes, car la séparation de toute cette eſpece de matiere n'a pas pû être exactement faite, mais elle eſt ſurtout un fer très-penetré de ſoufres & de ſels. Ce qu'il y a à faire pour affiner cette fonte, pour la mettre en état de ſouffrir le marteau à chaud & à froid, c'eſt de la dépoüiller d'une partie de ce qui lui eſt reſté de matiere terreuſe, de bruſler ſes ſoufres, & lui enlever ſes ſels ſuperflus, après quoy les parties metalliques étant moins séparées les uns des autres tiendront mieux enſemble : mais on bruſlera plus ou moins de ſoufres, on lui enlevera plus ou moins de ſels, ſelon qu'on la voudra rendre ou du fer, ou de l'acier.

Si on purge bien la fonte de ſa partie terreuſe, nous dirons dans un moment qu'on y parvient en la fondant une ſeconde fois, cette fonte épurée de parties terreuſes, mais très-chargée de ſoufres & de ſels pourra être regardée comme acier; mais comme l'étant trop en quelque ſorte, & étant par là intraitable. Les fers autrefois malleables, qui après être devenus aciers, ſont penetrés abondamment

damment de nouvelles matieres ſulfureuſes & ſalines, ne peuvent plus ſoutenir le marteau ; ils ſont devenus trop acier ; ils ſe ſont rapprochés de l'état de la fonte. Il y a plus, ſi on veut venir à bout de fondre du fer, ou de l'acier, les rendre fluides une ſeconde fois, il leur faut joindre de nouvelles matieres ſulfureuſes, & après la fuſion ils ſont retournés à être une fonte qui approche de celle qu'ils ont été autrefois. Cette nouvelle fonte ne ſçauroit ſoutenir le marteau, on ne viendroit à bout de la rendre malleable, ſoit à chaud, ſoit à froid, qu'aprés lui avoir enlevé ſes ſoufres ſuperflus ; la fonte ordinaire, la fonte naturelle eſt dans le même état que cette eſpece de fonte artificielle, c'eſt pour abonder trop en ſoufres, & en ſels, que ſes parties tiennent ſi peu enſemble, que quoyque très-dure, elle eſt très-caſſante. L'acier eſt plus aisé à ramollir par le feu que le fer, la fonte eſt plus aisée à ramollir que l'acier ordinaire.

Il ne manqueroit rien à la fonte pour avoir les caracteres de l'acier, ſi elle s'endurciſſoit à la trempe. Les fontes blanches ont un degré de dureté qui égale, & ſurpaſſe même ſouvent celui des aciers trempés, de ſorte qu'il n'eſt pas aisé d'eſſayer avec la lime ſi ſa dureté augmente par la trempe ; mais il y a des fontes griſes qui ſont limables. J'ai chauffé de ces ſortes de fontes griſes, je les ai trempées rouges ; aprés la trempe la lime ne mordoit plus, où mordoit très difficilement ſur les mêmes endroits qu'elle uſoit facilement avant qu'ils euſſent

été trempés. On peut donc regarder les fontes, & ſur tout les fontes bien purgées de toutes matieres terreuſes, ou celles qui ſont les plus blanches, comme de veritables aciers, mais les plus intraitables. Quand les fontes griſes ne prendroient pas autant de dureté à la trempe que les excellents aciers, ce ne ſeroit pas qu'elles manquaſſent des ſoufres & des ſels qui caracteriſent l'acier, ce ſeroit la faute des parties terreuſes, dont elles ſont trop chargées; ces parties ne ſont point acier, & quoyque vitrifiées elles cedent à la lime, comme le verre lui-même y cede. C'eſt donc beaucoup que ces ſortes de fontes augmentent ſenſiblement en dureté lorſqu'on les trempe, c'eſt une preuve que leurs grains metalliques ſont très acier.

De ſorte que ſi on conçoit une progreſſion composée de termes qui expriment les differents états du fer & de l'acier; je veux dire de termes qui expriment des maſſes de matieres ferrugineuſes, dont les parties ſont de plus en plus liées enſemble pour réſiſter au marteau pendant qu'on les forge, & qui en même-temps ont toujours moins de parties ſulfureuſes & ſalines que les maſſes qui les précedent, ſi, dis-je, on conçoit une pareille progreſſion, la fonte bien épurée, bien blanche, en ſera le premier terme; elle eſt le plus haut degré de l'acier. Si on bruſle les ſoufres de cette fonte, mais ſeulement juſqu'à un certain point, on aura le ſecond terme de la progreſſion, qui ſera un acier intraitable, qui reſtera

plein de gerſures ; mais qui pourtant étant chaud pourra un peu réſiſter au marteau , au lieu que la fonte n'y réſiſtoit point du tout ; & qui trempé ſera extremement dur. Si on ſurchauffe cet acier intraitable, ſi on lui enleve de ſes matieres ſalines & inflammables, on le ramenera au troiſiéme terme de la progreſſion à être de l'acier aiſé à travailler, & qui pourra prendre de la dureté à la trempe. Si cet acier, aiſé à travailler, eſt enſuite chauffé trop violemment , mais ſeulement juſqu'à un certain point , il donnera, pour le quatriéme terme de la progreſſion, un acier ſurchauffé, c'eſt-à-dire, un acier aiſé à travailler, mais incapable de s'endurcir ſuffiſamment par la trempe. Enfin on aura pour cinquiéme terme de cette progreſſion, ce que les Ouvriers appellent de l'acier *pâmé*, ou du fer, ſi on chauffe encore trop fortement l'acier qui avoit été ſurchauffé.

Quoyqu'on ne puiſſe ramener la fonte à être fer ou acier, ſans la faire paſſer par les états moyens de notre progreſſion , on ne la voit pas paroître ſous ces differentes formes dans les forges où on la travaille ; on la fait paſſer tout de ſuite à être acier ; & de même, on la réduit ſans la ſortir de l'affinerie à être fer doux ; mais les paſſages que nous avons indiqué n'en ſont pas moins réels pour n'être pas apperçus ,ni être à portée de l'être. Pour nous en convaincre, voyons en gros , en quoy different les procedés, qu'on ſuit pour rendre cette fonte fer, de ceux qu'on ſuit pour la rendre acier.

Veut-on faire du fer, & ſur tout du fer bien doux, on prend par préference des fontes blanches. Cette fonte a été moulée en forme de gueuſe; un des bouts de la gueuſe eſt placé au deſſus de l'affinerie qui eſt une eſpece de grand creuſet quarré, formé par des plaques de fer, qui n'a que ſept à huit pouces de profondeur. L'affinerie eſt remplie de charbon, il y en a même aſſés pour couvrir le bout de la gueuſe; deux grands ſouflets entretiennent un feu violent qui ramollit le bout de la gueuſe, qui la fait fondre; elle laiſſe tomber des goutes, comme on laiſſeroit tomber le bout d'un bâton de Cire d'Eſpagne posé au deſſus d'une bougie. Un Ouvrier tient dans cette affinerie un grand Ringard, avec lequel il raſſemble la matiere qui y tombe, il la paîtrit, il la retourne, & en forme une maſſe du poids de 80 à 90 livres qui eſt appellée dans les forges une Loupe. Cette matiere, ſoit avant qu'elle ait pris la forme de Loupe, ſoit quand elle l'a priſe, eſt environée de charbon allumé; le vent des ſouflets fait circuler la flamme de toutes parts au tour de la loupe; il n'y a même aucune partie de la maſſe contre laquelle elle ne ſoit dardée violemment. Mais ce à quoy il y a ſur tout à faire attention ici, & ce que nous ne retrouverons point quand on voudra faire de l'acier avec de pareille fonte, c'eſt la façon de paîtrir la fonte & la loupe avec le Ringard: au moyen de cette manœuvre toutes les parties de la fonte ſont ſucceſſivement exposées à

l'action immédiate de la flamme. Lexpérience a appris que mieux la loupe a été paitrie, mieux elle a été chauffée, & plus long-temps, & plus doux eſt le fer qu'on en tire ; mais auſſi moins on en a. On bruſle plus les ſoufres, on emporte mieux les ſels, mais en même-temps on bruſle plus de fer ; auſſi plus on fait le fer doux, ſur tout avec des fontes médiocres, & plus on trouve de déchet. On imagine bien que pendant que la loupe a été tenuë dans l'affinerie, qu'une grande partie de ce qui lui reſtoit de matiere terreuſe, de matiere vitriffiée s'en eſt séparé. Cette matiere eſt plus aisée à ramollir que le fer ; elle en eſt encore exprimée quand on porte la loupe ſous le gros marteau qui peſe un millier, & quelquefois juſqu'à 1500 livres ; on y forge cette loupe à diverſes repriſes, après lui avoir donné à chaque fois une nouvelle chaude, comme on la donne à toute barre de fer qu'on doit forger.

Veut on faire de l'acier, on peut le faire avec des fontes blanches ; mais on en prend par préference de mediocrement griſes, c'eſt à dire, de celles qui ne ſont pas les plus pures : ce n'eſt pas qu'on ait envie de laiſſer plus de matiere terreuſe & vitrifiée à l'acier qu'au fer, mais c'eſt qu'on ne peut pas emploier un feu ſi violent pour ſéparer cette matiere de la fonte, qui eſt deſtinée à être acier, que de celle qui eſt deſtinée à être fer ; & quand elle en a eu un peu davantage, il eſt plus aisé de l'en purifier par un feu doux.

Les methodes qu'on ſuit pour affiner la fonte, qu'on veut rendre acier, ne ſont pas auſſi uniformes que celles qu'on pratique pour la rendre fer ; en general elles conviennent en ce qu'on place le bout de la gueuſe, ou de la maſſe de fonte au deſſus d'une affinerie beaucoup plus profonde. Il y a des pays où ce creuſet, cette affinerie a plus de deux pieds, ou deux pieds & demi de profondeur. On laiſſe tranquille la fonte qui eſt tombée dans ce grand creuſet, elle eſt ſimplement couverte de charbons allumés ; la flamme des ſouflets n'eſt dardée que contre la matiere qui eſt à fondre : quand l'affinerie contient la quantité qu'on veut de matiere fonduë, c'eſt-à-dire, ordinairement, quand elle en eſt pleine, on arrête les ſouflets. Dans quelque pays on débouche le bas du creuſet ou de l'affinerie pour la faire couler, & la mouler groſſierement en plaques minces ; en d'autres pays on la laiſſe figer dans l'affinerie même ; à meſure qu'une couche, de l'épaiſſeur d'environ un pouce, s'eſt figée, on l'enleve. Mais avant de commencer à enlever ces couches de fer, on enleve d'autres couches de matiere vitrifiée qui l'ont ſurnagé, & qui ſe ſont refroidies deſſus. Si on a donné écoulement à la fonte, on trouve ſur ſa ſurface une couche d'une pareille matiere. Cette manipulation, de quelque façon qu'on la varie, tend donc à épurer la fonte de ſa matiere terreuſe, mais ſans lui ôter beaucoup de ſes parties ſulfureuſes & ſalines. Il y a même une pratique en

uſage dans les endroits, où l'on fait le meilleur acier de fonte qui ſemble n'avoir pour but que de rendre à la fonte ce qu'elle pourroit perdre de ces ſortes de matieres pendant la fuſion. Les parois de l'affinerie, qui ſont tantôt de plaques de fer, tantôt de briques, ſont revêtuës d'une couche de charbon pilé ; de ſorte que la fonte eſt en fuſion dans une eſpece de creuſet de poudre de charbon. Nos expériences du premier Memoire ont fait voir qu'un pareil creuſet pourroit ſeul fournir au fer de quoy le rendre acier.

Il y a même des Ouvriers qui jettent dans leurs affineries des cornes, de la ſuye, & d'autres matieres pareilles, l'effet qu'elles produiſent n'a pas même beſoin d'être indiqué ; on voit ſuffiſamment ce qu'elles peuvent fournir à la fonte.

Quoyqu'il en ſoit de ces pratiques plus raffinées, qui ne font rien à l'objet principal que nous ſuivons ; la fonte qui a été affinée par une ſeconde fuſion, eſt portée enſuite à une affinerie, à une chaufferie, là il la faut chauffer au point néceſſaire pour faire évaporer aſſés de parties ſalines & ſulfureuſes pour que les parties metalliques ne ſoient plus trop écartées, pour qu'elles puiſſent tenir enſemble. Comme c'eſt l'unique ouvrage qui reſte à faire, que dans cette opération, on n'eſt pas obligé de mettre la matiere vitrifiée en état de ſe dégager, comme lorſqu'on a voulu faire du fer, on n'eſt pas obligé de donner un feu ſi violent ; on

laiſſe chauffer cete matiere juſqu'à ce qu'on juge que le feu l'a miſe en état de ſoutenir le marteau ; mais pendant qu'elle chauffe on ne la paitrit point, comme on a paitri la loupe dont on a voulu faire du fer.

Le grand point eſt de tirer du feu à propos la maſſe de matiere ; ſi elle l'a trop ſouffert, elle ſera fer ; & quelque précaution qu'on prenne, il arrive preſque toujours qu'une portion de cette maſſe, qui en fera tantôt le quart, tantôt le tiers, ne donnera que du fer. Il eſt impoſſible que tout ait chauffé également, & tout ce qui aura trop chauffé ſera fer ; un bout de la barre, qui ſera forgée de cette matiere, la ſera, & un autre bout ſe trouvera acier. Si le fer & l'acier pouvoient toujours ſe placer ainſi ſéparément, ce ne ſeroit pas un grand mal ; mais le vrai mal, le grand inconvenient de cette façon de faire l'acier eſt qu'on ne peut guére s'aſſurer qu'une barre ne ſoit pas fourrée de veines de fer, qui tantôt ſeront plus proches du centre, & tantôt plus proches de la ſurface, ſelon l'endroit où les parties ferrugineuſes qui auront eu trop de feu ſe ſeront trouvées, & ſelon l'endroit où les coups de marteau les auront forcé à ſe placer.

De-là on peut conclure qu'il eſt bien plus difficile de faire avec la fonte des aciers où il ne reſte point de veines de fer, qu'il n'eſt difficile d'en faire d'exempts de ce défaut en convertiſſant des barres de fer forgé en acier ; on eſt toujours

jours le maître de transformer les barres de fer juſqu'au centre.

Dans la plûpart des forges à acier, quand la fonte affinée, la fonte qui a été fonduë une ſeconde fois, eſt remiſe au feu, les Ouvriers jettent deſſus du ſable, ou quelque matiere vitrifiée, réduite en poudre, les craſſes des fontes fourniſſent cette derniere matiere : le ſable, ou cette poudre ſe fondent, ils enduiſent la maſſe metallique, & empêchent que l'action du feu ne la chauffe trop, ou qu'il ne la réduiſe trop en fer.

Les aciers faits de fer forgé, & même les aciers de fonte, dont nous venons de parler, ſont des ouvrages de l'Art, on peut les appeller des aciers artificiels ; mais il ſemble qu'on peut donner le nom d'aciers naturels à ceux qu'on tire de ces fontes qui n'ont jamais coulé hors du fourneau ; tels que ſont les aciers du pays de Foix, ceux des environs de Foderberg en Allemagne, &c. Nous avons remarqué au commencement du premier memoire, qu'on laiſſe refroidir ces fontes dans le fourneau même, où a été fonduë la mine qui les a fournies ; que ces maſſes de fonte y prennent une forme ronde qui tient de la boule applatie, ou du gâteau ; qu'on la coupe en divers morceaux ſelon des lignes paralleles à un de ſes diametres. Ces differents morceaux ſont portés immédiatement à la chaufferie ; on les en retire pour les forger en barres : Les barres venues des morceaux pris vers le milieu ſont preſque pur fer, & les barres ve-

nuës des morceaux pris près des bords ſont acier, quoyque chauffées & forgées préciſément de la même maniere. Le ſingulier eſt que ce qui ſe trouve près de la circonference de la maſſe donne de l'acier, pendant que le reſte donne du fer. La cauſe de ce fait ſe tire pourtant très-naturellement de ce que la fonte propre à faire l'acier eſt plus fluide; ſes ſoufres la rendent telle; ce qui a été plus fluide, ce qui a été plus propre à faire l'acier a dû couler plus loin, & par conſéquent ſe trouver plus près des bords. Les morceaux détachés de la maſſe, ceux qui ont coulé encore plus loin, donnent, au rapport des Ouvriers, de meilleurs aciers que le reſte.

Il y a une maniere de convertir le fer en acier, dont nous n'avons point parlé, qui eſt enſeignée par Vanoccio dans ſa *Pirotechnie* livre 1. chapitre 7. qui merite bien que nous en diſions quelque choſe; elle auroit pû paroître difficile à expliquer, ſi on n'avoit pas les notions que nous avons données de la nature du fer, de celle de l'acier, & de celle de la fonte. On tient en fuſion une certaine quantité de fonte, dans cette fonte en bain on plonge du fer forgé, on l'y laiſſe tremper quelque temps, quand on l'en retire, on le trouve acier. J'ai fait cette expérience avant de l'avoir luë dans Vanoccio, & il n'étoit preſque pas poſſible que je ne la fiſſe pas, aiant tenu tant de fois de la fonte de fer en fuſion; pendant que cette fonte étoit en fuſion, en bain, mille circonſtances de-

mandoient qu'on y plongeât des verges, ou de gros fils de fer pour la remuer : or le fer qui avoit trempé à pluſieurs repriſes dans la fonte ſe trouvoit acier en entier ou en partie. J'ai enſuite fait à deſſein la même expérience, en tenant au milieu de la fonte en bain des morceaux de fer tantôt plus, & tantôt moins de temps. Mon deſſein n'eſt pas de m'arrêter ici à toutes les circonſtances de cette façon de convertir le fer en acier, qui eſt encore pratiquée en quelques pays. Je n'ai pas même fait ſur cette matiere toutes les expériences que je penſe néceſſaires ; je l'ai éprouvée ſur quelques eſpeces de fer, mais je ne l'ai pas éprouvée ſur aſſés d'eſpeces ; je n'ai pas même tenu les fers en fuſion dans les differentes eſpeces de fontes, que je crois devoir être eſſayées. Je n'ai point fait à ces fontes les additions des differentes matieres qu'on y peut faire ; en un mot, je crois qu'elle merite encore un travail reglé & ſuivi, dont je ne me tiens pas quitte ; mais j'avertirai ceux qui en voudront faire les expériences, & qui commenceront, comme il eſt toujours plus ſage, par les faire en petit, qu'ils ne s'étonnent pas ſi ils trouvent un dechet conſidérable. Un morceau de fer qui ne ſera pas plus gros que le petit doigt, étant tenu dans la fonte fluide pendant un quart d'heure, ou une demi heure, y perdra une partie conſidérable de ſon volume, s'y fondra lui-même en partie ; mais ce qui ſera reſté ſans ſe fondre, ſera acier entierrement, s'il a demeuré aſſés long-temps plongé dans la

fonte. Quand on fera la même expérience plus en grand, que le fer, qu'on tiendra au milieu de la fonte, aura un pouce & demi en quarré ou davantage, il ne ſe convertira en acier que dans un temps beaucoup plus long proportionnellement ; mais ne ſera pas avec une diminution proportionnelle. Le fer le plus gros ne ſe fondra pas comme le plus mince, & plus il ſera gros, & moins il s'en fondra.

J'ajouterai cependant encore qu'il m'a paru qu'il y aura ici un choix à faire des fers, comme pour nôtre autre converſion du fer en acier, que j'en ai trouvé, qui avoient été transformés au milieu de la fonte, qui ſont devenus gerſeux, comme ceux qui ont été transformés au milieu de nos compoſitions, & qu'au contraire d'autres fers y ſont devenus des aciers trés aisés à forger.

Mais pour revenir à la cauſe de cette transformation, elle ſe déduit ſi naturellement de ce que nous avons établi, qu'elle ſerviroit même à le prouver, s'il étoit beſoin de nouvelle preuve. Le fer avide des ſoufres boit une partie de ceux de la fonte qui en a plus que lui ; après les avoir bûs, après s'en être chargé, il ſe trouve dans cet état moyen que nous appellons acier ; il a plus de ſoufres & de ſels qu'il n'en avoit étant fer, & en a moins que la fonte. Il peut ſe rencontrer des fers, où les parties ſulfureuſes s'engagent moins aisément, & des fontes qui les retiennent mieux ; l'une ou l'autre de ces circonſtances, ou toutes les deux enſemble peuvent

faire naître bien des varietés dans le ſuccés des expériences.

Quoyqu'il en ſoit cette derniere maniere de faire l'acier meriteroit fort qu'on cherchât à la perfectionner ; mais il n'y auroit pas moins à travailler pour faire mieux réuſſir les aciers que nous tirons des fontes, on y parviendroit peut-être, ſi on ſe donnoit la peine de faire les experiences que cette matiere merite. J'ai voulu le tenter, mais j'ai été forcé d'abandonner mon projet ; Je ne me ſuis pas trouvé à portée de faire des eſſais en grand, & de quelque façon que je m'y ſois pris, je n'ai pu ſurmonter les difficultés qui ſe ſont préſentées dans le travail en petit. Je me ſuis ſervi d'une forge ordinaire avec un ſeul ſoufflet double ; j'y faiſois fondre & affiner trois à quatre livres de fonte à la fois, ſur un ſi petit volume la diminution eſt très conſidérable ; quelquefois je n'ai pu parvenir à retirer le quart de mon poids en fer, ou en acier forgé ; pour l'ordinaire je n'en ai eu que la moitié, & rarement en ai-je eu les trois quarts. En petit, il y a proportionnellement plus de ſurface exposée à ſe bruſler qu'en grand ; plus de fonte proportionnellement ſe mêle avec les parties du charbon qui ſont vitrifiées, par conſéquent il y en a plus de réduites en machefer.

L'inconvenient du dechet ne m'eût pourtant pas arrêté, il m'eût ſuffi de parvenir à faire de meilleurs aciers ; lorſqu'on les eût fait en grand, en ſuivant la même methode, ce n'eût pas été avec la mê-

me perte, mais en travaillant une ſi petite maſſe, il eſt bien difficile d'empêcher qu'elle ne chauffe trop quelque part; & ſelon nos remarques précedentes ces endroits trop chauffés ſe trouvent fer, ſouvent même la maſſe entiere ſe trouve trop chauffée. De-là il m'eſt arrivé bien des fois, qu'après avoir affiné une certaine quantité de fonte & l'avoir partagée en deux parties égales, que je ne remettois à la forge que l'une après l'autre; il m'eſt arrivé, dis-je, qu'une de ces parties ſe trouvoit toute acier, & l'autre entierement fer; quoyque j'euſſe tâché de les placer ſemblablement & de leur donner un feu à peu près égal, j'avois été bien éloigné d'y réuſſir. Mais plus ordinairement il m'eſt arrivé que les barreaux ou petites billes que je tirois de ces fontes étoient partie acier, & partie fer.

En general pourtant j'ai trouvé moins de fer, & plus d'acier, lorſque j'ai eu attention que la maſſe de fonte fût bien enveloppée de matiere vitrifiée, de ſable fondu.

Il y a ſur tout deux choſes auſquelles on doit s'attacher pour faire de bons aciers avec les fontes. La premiere, c'eſt de bien affiner les fontes, de les bien purger de leurs parties purement terreuſes. Les aciers ſeront d'autant moins durs, qu'il y ſera plus reſté de cette partie terreuſe, puiſqu'elle eſt moins dure que l'acier, & qu'elle ne prend point la trempe. Nous avons déja eu lieu de ſoupçonner que la matiere des aciers faits de fonte n'eſt pas auſſi bien purifiée des matieres terreuſes ou vi-

trifiées, que l'eſt la matiere des barres de fer; ce ſoupçon ſera peut-être fortifié ſi on fait attention que le commun des aciers de fonte, n'ont pas autant de dureté que les aciers venus de fer forgé; il paroîtra probable que c'eſt qu'il eſt plus reſté de matiere terreuſe dans les premiers, que dans les ſeconds, parce que la fonte du fer a été mieux affinie que celle de l'acier. Tout paroît concourir à prouver, contre le préjugé où on étoit, que l'acier eſt moins pur que le fer, puiſque les aciers communs ont non ſeulement plus de ſoufres & de ſels que le fer, mais qu'ils ont peut-être plus de matiere terreuſe.

Si on affinoit les fontes deux fois, au lieu qu'on ſe contente de les affiner une ſeule fois, ou ſi la fonte qu'on employe eſt de nature à ne pouvoir être refonduë, qu'on ne pût la rendre aſſés fluide; ſi on mêloit cette fonte avec partie égale, ou plus grande, de fonte encore impure; il eſt sûr qu'on parviendroit à l'affiner mieux. Mais ces procedés cauſent du dechet, coutent du charbon, & on ne peut faire entendre aux Ouvriers que les dépenſes ſont faites à uſure, quand elles conduiſent à donner de meilleur ouvrage. Il y a cent autres attentions pareilles qu'on pourroit avoir, pour mieux purifier les fontes.

Dans quelques cantons de l'Allemagne, on remet dans l'affinerie les maſſes de fontes affinées & forgées, au milieu d'une fonte moins pure. Des mêlanges de differentes fontes brutes pourroient bien

faire ; comme à Rives on ſe trouve bien de mêler des fontes de Dauphiné avec celle de Franche-Comté.

Après avoir bien affiné les fontes, il faut ſur tout être attentif à les empêcher de brûler. Le ſable & les differentes poudres ſablonneuſes dont on les arroſe y contribuent ; le laitier, ou les craſſes des fontes, pulverisé y contribuë auſſi, & peut même être employé avec profit. J'ai remarqué ailleurs que j'avois éprouvé qu'il contenoit beaucoup de fer. Peut-être que dans la fuſion il rendroit à la maſſe de fonte une partie de celui qu'il contient, ou au moins qu'il ne ſe chargeroit pas tant du fer de cette maſſe, que le fait un ſimple ſable.

Enfin on peut tenter de faire liquefier dans la fonte de vieilles ferrailles, des pointes de clouds, &c. Du fer ainſi ajouté lui fera prendre corps plus vîte, il abregera le temps où on eſt dans la néceſſité de la tenir fonduë ; il s'en diſſipera moins de ſoufres des parties les plus proches de la ſurface ; le fer ſe chargera de ceux que le feu auroit fait évaporer ; ils le rendront lui-même acier. J'ai fait de cette maniere des aciers dans une forge ordinaire qui ont bien réuſſi : j'ai mêlé tantôt un quart, & tantôt un tiers de fer avec la fonte.

Mais ce qu'il faut ſur tout tenter, c'eſt de mêler avec les fontes des matieres pareilles à celles dont on ſe ſert pour convertir le fer en acier, des

des ſuyes, des ſels, des charbons pilés. J'ai quelquefois revêtu avec ces ſortes de matieres, differemment mêlangées & combinées, les parois de la capacité, qui devoit tenir la fonte en fuſion; en petit le ſuccès n'en a pas été heureux, je n'en crois pas moins à propos de l'éprouver en grand. Il a fallu alors tenir mes fontes en fuſion, au moins un temps triple ou quadruple du temps ordinaire avant de pouvoir raſſembler aſſés leurs parties, avant de leur faire prendre ſuffiſament de conſiſtance pour pouvoir être forgées. Cet effet ne doit pas être ſi à craindre, ſur une grande maſſe; en petit on étoit obligé de mettre trop de ces matieres, où on n'en auroit point mis aſſés, elles euſſent été brûlées trop vîte, s'il y en avoit eu peu. Il paroît pourtant, au moins par ces expériences que de pareilles compoſitions augmentent la fluidité de la fonte; qu'elles peuvent la mettre en état de ſe mieux affiner, qu'elles peuvent empêcher la ſurface de ſe bruſler, la conſerver au point où elle doit être pour reſter acier; qu'elles empêcheront cette ſurface de devenir fer, dans le temps qu'on eſt obligé de la chauffer, pour que les parties du milieu puiſſent prendre conſiſtance.

A la verité on peut s'en tenir aux aciers faits de fer forgé. il ſera aiſé d'en faire aſſés pour fournir aux beſoins de tout l'univers; & probablement ſe ſeront toujours les meilleurs; mais les autres peuvent être de quelque choſe moins

chers, & ſi avec cela on pouvoit les rendre bons, comme il y en a de bons en quelques pays, ce ſeroit un avantage. D'ailleurs il y a des endroits dont les fers ne conviennent pas pour faire l'acier, où on en pourroit faire avec les fontes.

DIXIEME MEMOIRE,

Des manieres de connoiſtre les défauts & les bonnes qualités de l'acier, & pluſieurs vuës pour parvenir à comparer des aciers de differents degrés de perfection.

L'Acier peut être mauvais au point de le paroître au premier coup d'œil, avoir des défauts qui ſe manifeſtent aſsés. Nous avons répeté de reſte, que quand les gerſures y ſont fréquentes *; que quand les angles des billes ſont comme entaillés d'eſpace en eſpace *, qu'on peut compter qu'il eſt très-difficile à mettre en œuvre; & parmi nous ces ſortes d'airs peuvent être regardés comme mauvais, quoyqu'ils ſoient les plus fins. Eſt-ce entierement leur faute, ſi ils ſont trouvé ſi mauvais, n'eſt-ce point un peu celle de nos Ouvriers? C'eſt au moins une queſtion, & qui peut-être ne ſeroit pas décidée à l'avantage de nos Ouvriers, ſi on leur demande autant d'habileté à traiter l'acier, qu'en ont les Ouvriers du Levant. Son Alteſſe Royale Monſeigneur le Duc d'Orleans, a elle-même donné des ordres pour qu'on m'envoyât du Caire des aciers dont on fait les fameux ſabres de damas. M. le Maire alors Conſul du Caire s'eſt acquité de ſon mieux de cette commiſſion,

* Pl. 8. fig. 1. * fig. 2.

parmi les aciers que nous avons reçû de lui, & qu'il assure être les meilleurs, il y en a un Pain, qu'on dit être de l'acier des Indes, & le plus estimé en Egypte; il n'y a point d'Ouvrier à Paris qui vint à bout d'en forger un outil. Il ne soutient guére mieux le feu que la fonte de fer. Les autres aciers du Levant sont pour l'ordinaire difficiles à forger, mais moins que celui-ci.

Si les billes ont beaucoup de pailles sur leur sur-
* fig. 8, M. face *, on ne doit pas se promettre d'en forger des ouvrages nets. Quand on vend l'acier, il a été trempé & cassé, si on apperçoit sur sa cassure des veines de fer, des endroits inégalement grainés, des lames brillantes en nombre mêlées avec des grains gris, ou ternes, cet acier a beaucoup de fer, & par conséquent ne vaut rien.

Mais les défauts de l'acier ne sont pas toujours si aisés à reconnoître; une barre, une bille peut être très-nette, & cependant de nature à être difficilement travaillée; la vraye épreuve pour connoître si l'acier est exempt de ce défaut, est de le forger après lui avoir donné une chaude suante, ou telle qu'il la faut pour qu'une partie de la bille aiant été repliée sur l'autre, puisse être forcée par les coups à s'y unir assés parfaitement pour ne paroître plus faire qu'un même corps; c'est ce qu'en termes de Forgerons on appelle souder. De l'acier de mauvaise qualité peut être resté très-net, si on l'a forgé après l'avoir chauffé rouge; & sera plein de gersures, si on le chauffe

d'un rouge blanc, ouſi on le chauffe preſque ſuant, & on ne ſçauroit le ſouder ſans lui donner à peu près ce dernier degré de chaleur. Dans le mauvais acier les deux parties qu'on veut ſouder enſemble ne ſe ſoudront pas parfaitement. Si au contraire on caſſe de bon acier dans l'endroit où il a été ſoudé, on aura peine à reconnoître où a été autrefois la ſéparation des deux parties.

Dans le temps même qu'on chauffe de l'acier au point néceſſaire pour le ſouder, on peut prévoir s'il eſt en état de ſoutenir le degré de chaleur qu'on a beſoin de lui donner; on n'a qu'à prêter l'oreille; on entend un bourdonnement, que ſans beaucoup d'habitude, on diſtingue du bruit que fait la flamme, ou de celui du vent du ſouflet. Ce bourdonnement eſt l'effet d'une eſpece de boüillonnement qui eſt produit dans l'acier; l'acier qui bout de la ſorte ſe laiſſera mal forger. Encore un autre mauvais indice de la qualité de l'acier qu'on peut avoir pendant qu'il eſt dans la forge, c'eſt ſi, après l'avoir bien chauffé, l'avoir même un peu poudré de ſable, ſa ſurface ne laiſſe pas d'avoir un air ſec, s'il ne paroît pas deſſus une eſpece de vernis.

Quand l'acier bien chauffé aura été porté ſur l'enclume, s'il ſe caſſe ſous le marteau; ſi même en aiant recourbé un bout pour le ſouder ſur le reſte, l'endroit du coude ſe creve, ſe caſſe du moins en partie, cet acier ſe laiſſera mal travailler. * * Pl. 8. fig. 3. D.

Que le Forgeron pourtant ne mette pas ſur le compte de l'acier les défauts que ſa négligence ou

ſon ignorance peuvent lui donner ; de bon acier peut être rendu mauvais ſi on le chauffe exceſſivement, ſi on le rend fondant, ou preſque fondant.

Une des marques de la bonté de l'acier que les Marchands de Paris vantent le plus, & dont les Ouvriers médiocrement habiles font cas, c'eſt d'avoir la roſe. Ce qu'ils appellent la roſe, eſt une eſpece de tache qui ſe trouve ſur la caſſure de quelques billes d'acier. Si cette tache reſſemble à une roſe, ce ne peut être que pour ſa rondeur encore ſouvent eſt-elle ovale, & ſouvent a t-elle d'autres contours très-irréguliers *. Le centre de la caſſure eſt ſouvent celui de cette tache ; il y en a qui occupent la plus grande partie de la caſſure, d'autres qui n'en occupent qu'une partie aſsés petite ; ſa couleur n'eſt pas plus conſtante que ſa figure. Il y en a d'un bleu aſsés clair, d'autres ſont d'un bleu foncé preſque noir, il y en a de jaunatres de differents jaunes, quelques-unes ſont ſeulement un peu plus ternes que le reſte ; enfin il y en a ou ces differentes couleurs forment des bandes concentriques. En un mot les couleurs des roſes d'acier peuvent être pareilles à toutes celles qu'on fait prendre à la ſurface de l'acier, ou à celle du fer poli, qu'on chauffe doucement ſur des charbons, ſoit pour les colorer, ſoit pour les recuire. Nous parlerons ailleurs de ces ſortes de couleurs, & lorſque nous en expliquerons la cauſe, nous indiquerons celle qui produit dans l'intérieur de quelques aciers les ta-

* fig. 4, 5, 6, 7.

ches appellées Roſes. Elles n'ont rien de plus conſtant dans la même bille que dans des billes differentes. Une bille caſsée dans un endroit, montrera une roſe de couleur, de grandeur & de figure differente de celle qu'elle montrera caſsée dans un autre endroit; il y a même des endroits où ſi la bille eſt caſſée, on ne lui verra point du tout de roſe.

Il n'eſt guére de ſigne plus équivoque de la bonté de l'acier, que cette roſe, on la trouve à la verité à quelques aciers qui viennent d'Allemagne, & qui ſont très-bons; mais on la trouve auſſi à des aciers médiocres. Nous en avons de Champagne & de Limouſin qui l'ont quelquefois, & la plus grande partie des bons aciers d'Allemagne ne l'a pas. Je l'ai trouvée à des aciers du pais de Foix *, ſi groſſiers qu'on ne croit pas même dans le pays leur devoir donner le nom d'aciers; on les appelle fers forts. Ce que la roſe marque de plus certain, c'eſt que l'acier où elle ſe trouve, eſt un acier qui vient de fonte; je ne l'ai point vûë, au moins bien marquée dans les aciers venus de fer forgé. * fig. 4

Au reſte cette tache n'eſt nullement permanente, elle eſt une ſuite du degré de chaleur qu'on a donné à l'acier pour le tremper. Si on fait beaucoup chauffer la bille où eſt la roſe, on la fera diſparoître dès la premiere chaude, ou au moins on l'affoiblira fort, on ne la retrouve plus dans les ouvrages de cet acier.

Dans quelques-unes de nos Provinces où l'on

fait de l'acier de fonte, on le forge en petites bill.
* fig. 8. dont un des bouts eſt étiré en pointe *, on don-
* F. ne la trempe à ce bout *; & il ſert à faire une ſorte d'épreuve de la qualité de l'acier de la bille: pour cette épreuve, on la tient d'une main, environ par le milieu, & on donne un coup aſsés leger ſur le
* L. gros bout *; quand l'acier eſt bon, au moins à un certain point, le bout de la bille oppoſé à celui qu'on a frappé, le bout amené en pointe ſe caſſe. cette épreuve apprend qu'il n'y avoit pas de veine de fer conſidérable dans l'endroit qui a été caſsé; mais voilà auſſi tout ce qu'elle apprend; c'eſt pourtant quelque choſe que de ne point trouver de veines de fer dans des aciers de cette eſpece.

Si on excepte les premieres épreuves groſſieres dont nous venons de parler, le commun de nos Ouvriers n'ont preſque rien qui les conduiſe ſur la qualité des aciers qu'ils veulent mettre en œuvre; ils ne ſçavent s'il eſt propre aux outils auſquels ils les deſtinent, que quand les outils ſont finis; & ſouvent encore que quand ceux pour qui ils ont été faits en ont eu fait uſage. Des Couteliers de bonne foy, & qui n'étoient pas des moins habiles dans leur profeſſion, m'ont ſouvent avoüé qu'ils ignoroient ſi un nouvel acier qu'ils avoient employé en raſoirs y convenoit juſqu'à ce que le Barbier leur eût rendu bon témoignage des raſoirs qu'ils lui avoient vendu.

La plus grande connoiſſance qu'ils ont des aciers qu'ils mettent en œuvre eſt de ſçavoir le pays d'où ils

ils viennent. Nos Couteliers de Paris ne connoiſſent pour bons que ceux d'Allemagne ; offrés leurs des aciers d'Angleterre & d'Italie, pour être d'Angleterre & d'Italie, fuſſent-ils meilleurs que ceux d'Allemagne, ils n'en voudroient point acheter ; ils ne travaillent que par routine, ils ſont accoutumés à une certaine forme d'acier ; donnés au même acier une autre forme, ils le rejetteront, & cela, parce qu'ils n'ont point de regles pour juger de ſa qualité.

Il importeroit pourtant fort d'en avoir pour décider du merite de differents aciers & de ce à quoy les uns ſont plus propres que les autres ; je vais propoſer les vûës que j'ai euës ſur cela, je n'eſpere pourtant guére que le gros des Ouvriers ſe donne la peine d'en faire uſage, mais au moins pourront-elles être utiles à ceux qui cherchent à ſe diſtinguer dans leur profeſſion ; les particuliers, & les ſçavants qui veulent faire faire certains ouvrages qui doivent être d'aciers choiſis, pourront en faire faire le choix ſelon ces regles ; elles ſeront ſurtout utiles dans les manufactures d'acier, elles donneront moyen de s'aſſurer des qualités de celui qui y ſera fabriqué.

Ce qu'il y a de difficile ici, ce n'eſt donc pas de découvrir quelques défauts aſsés ordinaires au commun des aciers : les aciers en general ont certaines qualités qui les rendent propres à des ouvrages qui ne ſçauroient être faits de fer, le difficile eſt de déterminer le degré de perfection qu'ont

chacune de ces qualités dans chaque acier. Ces qualités peuvent être réduites à trois principales. 1°. A celle de prendre une certaine ſorte de grainure étant trempé à un certain degré de chaleur. 2°. A celle d'acquerir plus ou moins de dureté ſelon les degrés de chaleur auſquels il a été trempé. 3°. Enfin à la diſpoſition de conſerver après la trempe plus ou moins de corps.

Le nom de corps eſt pour l'ordinaire employé pour exprimer la proprieté qu'a un acier trempé de réſiſter à la force qui tend à le caſſer ; de deux aciers également durs, qui réſiſtent également à la lime, celui qui eſt le plus aisé à caſſer, eſt celui qui a le moins de corps. De deux lames également épaiſſes & trempées également la moins roide, celle qui ſe laiſſera le plus plier, a le plus de corps. De deux ciſeaux à couper le fer froid, également trempés, également durs & à taillants ſemblables & égaux, celui-là a le plus de corps, qui pendant qu'on frappe deſſus pour lui faire couper le fer, ou quelque corps s'égraine moins, ſe caſſe moins. C'eſt dans ce ſens que nous prenons ici, & que nous prendrons dans la ſuite le mot de corps ; il exprimera toujours une ſorte de ſoupleſſe qui reſte à l'acier, malgré la dureté qu'il a acquiſe par la trempe. Les Ouvriers, peu accoutumés à attacher à leurs termes des idées nettes & des ſignifications bien déterminées, prennent quelquefois le mot de corps, pour celui de dureté, ſi un ciſeau refoule pendant qu'on lui fait couper le fer à froid, ils diſent qu'il

n'a pas de corps : mais nous éviterons de nous en ſervir dans ce ſens, qui eſt impropre, nous dirons plûtôt qu'un pareil acier manque de dureté ; c'eſt par défaut de dureté que ſes grains ſe laiſſent comprimer, & trop rapprocher les uns des autres. Ils diſent auſſi qu'un acier manque de corps, lorſqu'il ne ſoutient pas aiſément de fortes chaudes, qu'il s'y affoiblit trop ; de ces ſignifications & des autres qu'on donne quelquefois au corps de l'acier, nous ne retiendrons que la premiere.

Un acier étant ſuppoſé ſans pailles, ſans gerſures, ſans ſurchauffures, ſans veines ou lames de fer, & aiſé à travailler, pour juger de ſa valeur, & des uſages auſquels il eſt le plus propre, nous avons dont trois choſes à examiner, ſçavoir ſa grainure, ſa dureté, & ſon corps ; nous avons à chercher des moyens de déterminer, ſi un acier excelle ſur un autre par quelqu'une de ces qualités ; celui de deux aciers, par exemple, qui peut prendre le grain le plus fin, & qui ſera auſſi appellé l'acier le plus fin. Nous avons de plus à déterminer de quelle façon ces trois qualités ſe combinent dans un même acier, car on doit ſçavoir que plus l'acier prend de dureté, plus il perd de corps & de fineſſe de grain ; il s'agit donc encore de décider en quels aciers ces combinaiſons ſont les plus avantageuſes ; mais avant de paſſer aux combinaiſons, ſuivons chacune des qualités principales en particulier.

La fineſſe de l'acier, ou ce qui eſt la même cho-

ſe, la fineſſe du grain qu'il peut prendre, ſemble être de ces trois qualités la plus aisée à reconnoître; & celle dont la comparaiſon eſt la plus facile à faire; les yeux en peuvent être les juges. Les bons Ouvriers avoüent pourtant qu'ils ne ſçauroient connoître ſur la caſſure d'un acier trempé, s'il eſt plus fin qu'un autre; ils en donnent des raiſons fort plauſibles. Chauffés un morceau d'acier très-fin preſque blanc, trempés-le en cet état, & le caſſés, ſa caſſure ne vous fera voir qu'un gros grain. Ne chauffés un acier médiocre, ou même un acier à terre, que couleur de ceriſe, & trempés-le, ſi on le caſſe après la trempe, on lui trouvera un grain fin. La fineſſe du grain ſemble donc dépendre du degré de chaleur qu'avoit un acier quand il a été trempé; elle en dépend auſſi: mais ce qu'il s'agit de ſçavoir, c'eſt ſi de deux aciers trempés à un même degré de chaleur, l'un n'a pas un grain plus fin que l'autre; & c'eſt l'avantage que les aciers excellents doivent avoir, & qu'ils ont réellement ſur les médiocres. Il n'eſt pourtant pas aisé de décider par les manieres ordinaires lequel des deux aciers a cet avantage; premierement, par la difficulté de chauffer deux morceaux d'acier également chauds; ſecondement, par la difficulté de caſſer ces deux morceaux d'acier dans l'endroit précisément, où ils étoient également chauds quand ils ont été trempés.

Pour ſentir mieux en quoy conſiſtent ces difficultés, & le défaut de l'eſſay ordinaire, on remar-

quera qu'un morceau d'acier qu'on fait chauffer n'a pas un égal degré de chaleur dans toute ſa longueur ; que même, ſi on le chauffe par un bout, ce bout peut devenir fondant *, pendant que l'autre bout * reſtera encore froid ou au moins noir; qu'on trempe cet acier, qu'on le caſſe près de ce bout qui a été chauffé preſque fondant *, on lui trouvera un gros grain ; qu'on le caſſe un peu plus loin, on lui trouvera un grain moins gros *, caſſé plus loin, on lui trouvera peut être un grain fin *; & enfin caſſé une quatriéme fois dans un endroit encore plus éloigné du bout chaud, on arrivera à une caſſure d'un grain beaucoup plus fin *. Si on traite de la même façon un autre morceau d'acier, qu'on veut comparer avec le précedent, on pourra peut-être décider laquelle des caſſures de ces deux aciers a montré le le plus beau ; mais on ne ſera pas en état de décider lequel des deux l'a réellement le plus beau grain. On aura lieu de douter ſi celui qui paroît avoir du deſſous n'eût point eu l'avantage, ſi on l'eût caſſé plus loin, ou ſi on l'eût caſſé au milieu d'un des fragments qui a été fait par deux caſſures, & ce doute eſt d'autant plus fondé que le plus fin de la grainure n'occupe quelques fois qu'une très-petite longueur du morceau d'acier.

* Pl. 8. fig. 8. F.
* L.
* G.
* fig. 9. fg.
* fig. 9. gh.
* fig. 9. hi.
* ik.

Si on chauffe un morceau d'acier preſque fondant par un bout, pendant que ſon autre bout eſt reſté noir, on eſt sûr que cet acier a pris tous les differents degrés de chaleur qu'il peut prendre ; car depuis le bout fondant, qui eſt le plus grand

des termes de chaleur pour l'acier, juſqu'à l'autre bout les degrés de chaleur diminuent inſenſiblement, & on peut regarder la chaleur du bout qui eſt reſté noir, comme nulle, parce qu'elle n'eſt pas capable d'y produire aucun effet. Si on trempe alors cet acier, on eſt donc sûr qu'on lui donnera tous les degrés de grainure qu'il peut prendre, puiſque ces degrés varient comme ceux de chaleur. Pour avoir la ſuite complette de cette grainure, pour en voir toutes les dégradations, & pour être en état de la comparer avec celle d'un autre acier, il faudroit donc pouvoir caſſer cet acier ſelon ſa longueur. On ne le peut quand on laiſſe l'acier dans l'état ordinaire, les coups le caſſent en travers, & dans l'endroit où il a été le plus trempé, qui eſt celui où il eſt le plus foible.

Pour faire la comparaiſon que nous avons en vûë le plus exactement qu'il eſt poſſible, tout ſe réduit donc à lever les difficultés qui empêchent qu'on ne caſſe un morceau d'acier tout du long de la partie trempée; Il y en a divers moyens, tous ſi ſimples que pour les trouver, il ne s'agiſſoit que de s'aviſer de les chercher. On choiſira des deux que je vais propoſer, voici le premier. Je fais forger une lame de l'acier que je veux éprouver * plus ou moins épaiſſe & plus ou moins large à volonté; deux pouces de longueur lui ſuffiſent, ſi elle en a cinq à ſix, elle n'en ſera que plus commode. Je fais ſouder enſuite cette lame d'acier ſur une lame de fer * qui l'égale au moins

* Pl. 8. fig. 10.

* fig. 11.

en longueur & en largeur, & qui la ſurpaſſe ſi l'on veut en épaiſſeur. Quand ces deux lames ſont bien ſoudées l'une ſur l'autre, je fais couper la lame de fer dans toute ſa longueur avec un ciſeau à couper à froid, juſqu'à l'acier; j'y fais creuſer une entaille, une eſpece de rainure, de goutiere, qu'on élargit même un peu avec la lime *. Voilà à quoy ſe réduit toute la préparation, dont apparemment on prévoit déja l'effet. Quand on a chauffé preſque fondant un des bouts de cette bille, partie acier & partie fer, & qu'on l'a eu trempée, on peut la caſſer en deux ſelon ſa longueur; on n'a plus à craindre qu'elle ſe caſſe en travers. Dans l'endroit où elle a été trempée le plus chaud, & où l'acier eſt le plus caſſant, cet acier ne ſçauroit ſe caſſer en travers, parce qu'il eſt uni au fer, il fait corps avec lui; le fer, qui n'eſt point caſſant, ſoutient l'acier. Il n'en eſt pas de même de la partie de la bille, où l'entaille a été creuſée; tout du long de cette entaille, l'acier n'eſt plus ſoutenu par le fer, l'acier eſt donc caſſable ſelon ſa longueur, & ne l'eſt plus en travers. Si cependant on a donné pluſieurs lignes d'épaiſſeur à la lame d'acier, & qu'on l'ait priſe ſi longue qu'il y en ait eu une grande partie qui n'ait pas eu chaud, & qui par conſéquent n'ait pas pris la trempe, l'acier ſera lui-même difficile à caſſer vers cet endroit, parce que l'acier non trempé eſt peu caſſant; on en viendra pourtant à bout en mettant dans les endroits de l'entaille qui réſiſtent le plus, un gros

* fig. 13. *ghhiik.*

* Pl. 8. fig. 14. n. ciſeau un peu mouſſe, une eſpece de coin *, ſur lequel on frappera pour forcer l'acier à s'entrouvrir. Chacun des morceaux qui ont été ainſi séparés l'un de l'autre, montreront la ſucceſſion de tous les ordres de grainure *. La préparation même de l'expérience précedente eſt un eſſay de l'acier ; on y apprend s'il ſe ſoude bien avec le fer.

* fig. 15. o, 12. 34. r.

On peut encore s'y prendre d'une autre maniere plus aisée à executer que la précedente. On laiſſera à un des côtés du morceau d'acier qu'on veut eſſayer toute ſon épaiſſeur, plus ce côté ſera épais & mieux ce ſera. On applattira le côté opposé tout du long, ou pour donner une image de la figure que nous voulons faire prendre aux morceaux d'acier, on les forgera ſemblables à des lames de raſoirs *, à cela près que dans leur longueur, ils auront par tout une largeur égale : l'expérience réuſſira d'autant mieux que le côté applati aura été rendu plus mince, ou que le côté opposé aura été tenu plus épais. On chauffera l'acier fondant par un bout, & on le trempera ; il ne reſtera plus qu'à le caſſer, ce qu'on fera en donnant de petits coups ſur le bord mince, dont on détachera ſucceſſivement divers fragments juſqu'à ce qu'on l'ait caſſé tout du long. Pour faciliter la caſſure on peut même, avant que l'acier ſoit trempé, y couper une entaille tout du long de l'endroit où on le veut caſſer *, ou au moins tout du long de la partie qui n'aura pas eu aſſés chaud pour devenir caſſante par la trempe.

* pl. 9. fig. 1.

* fig. 1. B. C.

Au

Au moyen des caſſures faites d'une des manieres que nous venons d'expliquer, on voit d'un coup d'œil la progreſſion de toutes les differentes grainures qu'un acier peut prendre par tous les differents degrés de chaleur qu'on peut lui donner ; on eſt en état de comparer le grain le plus fin d'un acier avec le grain le plus fin d'un autre. Les Ouvriers qui aiment à ſe conduire avec connoiſſance devroient avoir une proviſion de ces ſortes de caſſures, de chaque eſpece d'acier connuë dans le Royaume ; elles leurs ſerviroient d'étalons pour meſurer le degré de fineſſe des aciers qu'on leur voudroit vendre. Ces billes ſeroient pour eux, ce que les Touches faites d'or & d'argent, mêlés en differentes proportions, ſont pour les Orfevres quand ils ont à décider ſur le champ du titre d'un or qu'on leur préſente. Ces caſſures une fois faites ſerviroient à un Ouvrier pendant toute ſa vie, pourvû qu'il eût l'attention de mettre les billes dans des lieux ſecs, & de les renfermer dans une boiſte. J'en conſerve depuis pluſieurs années, dont les caſſures ſont preſqu'auſſi blanches, auſſi brillantes qu'elles l'étoient dans l'inſtant qu'elles ont été faites ; mais j'ai eu la précaution de les mettre dans une boiſte qui eſt elle-même dans une autre beaucoup plus grande & remplie de ſon.

Sans une ſorte de juſteſſe dans les yeux & même ſans quelque habitude à voir l'acier, on auroit peine à décider lequel de deux aciers, dont les qualités ne ſont pas extrememement éloignées, a le grain

le plus fin ; nos caſſures néantmoins mettent des yeux groſſiers en état de prononcer ; elles donnent le moyen de meſurer au compas la fineſſe de ce metal. Pour entendre cette methode, & pour faire voir ſur quoy elle eſt fondée, on obſervera que les differentes grainures qui paroiſſent ſur les caſſures, faites d'une des façons que nous venons d'expliquer, peuvent être réduites à quatre ordres de grains fort aisés à reconnoître. Le premier ordre n'a que de gros grains, blancs, brillants *, on n'y en apperçoit point d'autres, auſſi le nommerons-nous l'ordre de grainure à grains blancs & brillants. Le ſecond ordre de grainure eſt composé d'un mêlangé de grains blancs & brillants, & de grains ternes * ; les grains brillants y ſont cependant moins gros que les premiers du premier ordre, nous le nommerons l'ordre des grains mêlés. Le troiſiéme ordre n'a qu'une eſpece de grains qui ſont tous fins, ternes, & ſouvent gris * ; ce troiſiéme ordre eſt celui du grain fin. Enfin le quatriéme ordre commence où la grainure précedente finit, on y retrouve des grains beaucoup plus gros ; mais qui, quoyque ternes le ſont moins que ceux de l'ordre précedent *. Ces grains ſont mal terminés, ils ne ſemblent pas ſi détachés les uns des autres, ils ſont, pour ainſi dire par trainées, c'eſt-là l'endroit où l'acier n'a pas eu aſſés chaud pour prendre la trempe. Nous n'avons donc affaire qu'aux trois premiers ordres de grainure ; les grains dont chacun d'eux ſont composés ne ſont pas dans tou-

* Pl. 8. fig. 15. o i. Pl. 9. L i.

Pl. 8. fig. 15. 1, 2. Pl. 9. fig. 2. 3. 4. 5. 6.

* Pl. 8. fig. 15. 2, 3. Pl. 9. fig. 2. 3. 4. 5.

* Pl. 8. fig. 15. 3 4.

Digitized by Google

te l'étenduë de chaque ordre de même groſſeur, ils diminuent à meſure qu'ils approchent d'un autre ordre ; près de l'endroit où la grainure mêlée ceſſe, où celle du ſecond ordre va commencer, les grains blancs & brillants ſont moins gros, & même moins brillants que les premiers grains de ce premier ordre ; de même dans l'ordre des grains mêlés, il y a plus de grains blancs, & moins de gris vers l'endroit où il commence ; & vers celui où il finit, il y a au contraire plus de grains gris, que de blancs : auſſi euſſions-nous pû diviſer cet ordre en deux autres, ſi nous n'avions craint de multiplier trop des diviſions dont nous pouvons nous paſſer ; pour le troiſiéme ordre il eſt composé de grains beaucoup plus uniformes.

Il ſuit de ce que nous venons de dire que les limites de chaque ordre ne ſont pas coupées bien net, il faut les juger à peu près ; les Aſtronomes en uſent ainſi quand ils ont à déterminer les limites de l'ombre & de la penombre d'une éclipſe, & celles de la penombre & de la lumiere ; mais nos limites peuvent toujours être déterminées autant exactement qu'on a beſoin pour l'uſage que nous en voulons faire. On les déterminera pourtant avec une ſorte de préciſion, ſi on aide ſes yeux d'une loupe forte. Quelques fois les premiers grains du quatriéme ordre ſont ſi fins qu'ils ſembleroient être de ceux du troiſiéme *, ou de ceux qui ſont produits par la trempe, les regarde-t-on avec la loupe, ſont-ils vûs plus gros, on reconnoît à ne

* Pl. 9. fig. 15. 34.

s'y pouvoir méprendre les differences qui ſont entre eux & les grains de l'ordre qui précede.

De ces obſervations, qu'on pourroit nous paſſer quand elles n'auroient rapport qu'à la Phyſique de l'acier, & de celles que j'ai faites ſur l'étenduë qu'ont les differents ordres de grainure dans differents aciers, on peut tirer la regle que nous avons promiſe pour juger de la fineſſe de chaque acier. J'ai obſervé qu'à meſure qu'ils ſont plus fins, l'étenduë de l'ordre de la troiſiéme grainure eſt plus grand, il a plus de longueur, par rapport à celui de la ſeconde: cette difference eſt aſſés conſidérable dans les aciers de qualités très-differentes pour qu'on ne doive pas craindre de s'y tromper en la meſurant; & pour qu'on n'ait pas lieu d'être inquiet ſur ce qu'on aura mal limité les ordres. J'ai vû de mauvais acier de Nivernois, ou la grainure du troiſiéme ordre n'avoit pas la moitié de la longueur de celle du ſecond ordre; j'ai vû au contraire des aciers fins, où l'étenduë de la grainure du premier ordre étoit plus que double de l'étenduë de la grainure du ſecond ordre*; par conſéquent ces aciers fins avoient quatre à cinq fois, au moins, plus de grainure fine que les gros aciers.

* Pl. 9. fig. 6. 7.

Quand le grain fin des uns & des autres auroit même degré de fineſſe, & de dureté, ceux qui ont une plus grande étenduë de grainure fine devroient être employés par préference pour les outils qui demandent cette ſorte de grain; il eſt plus aiſé de le donner aux taillants des outils faits de pareils

aciers ; car dès que de deux aciers, l'un montre ſur ſa caſſure une plus longue étenduë de la même grainure que l'autre, il ſuit de la façon dont nous avons chauffé ces aciers, qu'il y a un plus grand nombre de degrés de chaleur qui peuvent donner cette grainure au premier, qu'il n'y a de dégrés de chaleur qui peuvent la donner au ſecond. Or lorſqu'on fait chauffer un acier, forgé en outil, pour le tremper, & lui faire prendre par la trempe une certaine grainure déterminée, on eſt plus sûr de réuſſir à lui donner ce grain, ſi l'acier le prend avec differents degrés de chaleur que lorſqu'il ne la prendra qu'à un ſeul degré de chaleur. Ce degré de chaleur eſt difficile à ſaiſir, & plus qu'on ne s'imagine. D'ailleurs on ne peut guére ſe promettre de l'avoir fait prendre à toutes les parties du taillant, celles qui auront été plus chaudes, auront une grainure differente de celle qu'on ſouhaitoit leur donner.

Enfin de deux caſſures d'aciers dont l'un eſt plus fin que l'autre, & qui auront été chauffés également, & dans une égale étenduë, la ſuite complette de toute la grainure ſera plus longue dans l'acier le plus fin. Tout cela ſe déduiroit même naturellement de nos remarques ſur la nature de l'acier ; les plus fins, qui prennent une plus grande quantité de grainure, & de grainure plus fine ſont composés de parties plus deliées & plus chargées de ſoufres, & par conſéquent de parties plus aiſées à mettre en mouvement par ces deux conſidéra-

tions. Il n'y auroit rien de mieux que cette maniere de meſurer, pour ainſi dire, au compas la fineſſe des aciers, ſi l'execution en étoit auſſi ſimple qu'il ſeroit à deſirer; mais elle demande bien de l'attention dans celui qui veut la mettre en pratique. Il faut que les aciers qu'on veut comparer ſoient chauffés au même degré dans une égale étenduë, & il eſt bien mal aiſé d'y réuſſir avec le feu ordinaire de bois, & de charbon. Mais nous donnerons dans la ſuite de ce Memoire le moyen de lever cette difficulté, qui nous arrêtera encore lorſque nous aurons à éprouver le corps de l'acier.

Si l'acier qui a été caſſé étoit épais, & a été plus chauffé d'un côté que de l'autre, dans le même endroit de la caſſure on pourra trouver une grainure differente; mais on ne laiſſera pas de pouvoir ſuivre les mêmes ordres le long de chaque côté; l'arrangement de chaque ordre ne laiſſera pas de ſubſiſter.

Le gros grain, le premier ordre de grainure d'un acier, met au moins autant en état de juger de ſa fineſſe que le grain fin. Les aciers qui prennent un grain plus fin que les autres dans le troiſieme ordre, en prennent ſouvent un beaucoup plus gros dans le premier ordre. Mais ce qui eſt plus conſtant, c'eſt que les grains de ce premier ordre ſont plus blancs, plus vifs, plus brillants dans le premier ordre de grainure des aciers fins, que dans le même ordre de grainure des aciers groſſiers, ils

Digitized by Google

y ſont plus égaux ; dans ces derniers le premier ordre paroît mêlé de grains ternes. Les premiers grains du premier ordre d'un acier fin, ſont quelquefois eux-mêmes ternes quand le bout de l'acier a été preſque fondu, mais les grains ſuivants ont le plus vif éclat : toute la ſuite de la premiere grainure des gros aciers, eſt ſemblable au commencement de celle des aciers fins, chauffés preſque fondants, & même plus terne. Il y a plus encore, c'eſt que dans les gros aciers, les grains de l'ordre que nous conſiderons, ſemblent quelquefois diſposés par couches ; jamais il n'y a d'arrangements pareils dans les mêmes grains des aciers fins.

Paſſons à preſent aux moyens de reconnoître & de comparer les degrés de perfection de la ſeconde qualité de l'acier de ſa dureté. Toutes les difficultés qui ſe préſentent lorſqu'on veut juger des degrés de fineſſe, on les rencontre encore lorſqu'on veut juger des degrés de dureté : le même acier eſt plus ou moins dur, ſelon qu'il a été trempé plus ou moins chaud. Communément la dureté diminuë à meſure que le grain devient plus fin ; l'endroit ou le grain eſt le plus gros, l'endroit où il a été trempé le plus chaud, eſt pour l'ordinaire le plus dur. Il y a pourtant quelques fois des varietés ſur cela, & ces varietés ſuffiroient pour embaraſſer ceux qui ont beſoin de décider de l'endroit où une ſorte d'acier prend le plus de dureté par la trempe ; mais ce qu'on n'a pas cher-

ché à déterminer, & ce qui eſt pourtant de conſéquence, c'eſt lequel des deux aciers trempés au même degré de chaleur eſt le plus dur. On n'a abſolument aucune regle là-deſſus. Nos caſſures fourniſſent encore le moyen d'avoir ſur cet article des regles auſſi préciſes qu'on les puiſſe ſouhaiter &, ce qui eſt de commode, indépendantes de la difficulté qu'il y a à chauffer également les aciers qu'on veut comparer. Quand on veut ſçavoir à quel degré de chaleur un acier étant trempé, il prend le plus de dureté, il ne s'agit que de ſçavoir à quel degré, à quel ordre de grain il eſt le plus dur, car les differents ordres de grainure ſont proportionnés aux differents degrés de trempe. De même pour comparer la dureté de deux differents aciers, il ne s'agit que de comparer les duretés qu'ils ont chacun dans leurs differents ordres de grains, & cette comparaiſon ſe fait aiſément ſur nos caſſures.

Les Ouvriers n'ont que deux termes de dureté qu'ils puiſſent aſſigner; celui où la lime mord, & celui où elle ne mord point. Ces deux termes ne donnent pas, à beaucoup près, la connoiſſance des degrés de dureté dont differents aciers ſont ſuſceptibles; il n'en eſt preſque point, ou plûtôt il n'en eſt point qui étant trempés à une certaine chaleur ne réſiſtent à la lime. Il faut donc avoir des limes qui aient plus de degrés de dureté differents que n'en ont les limes ordinaires; pluſieurs ſortes de pierres ou de matieres dures ſont

pour

pour moy ces limes ; j'en employe de ſept ſortes. La premiere eſt le verre dont la dureté eſt au deſſous de celle des limes ordinaires. La ſeconde eſt le criſtal de Roche le plus tendre. La troiſieme ſont des morceaux de cailloux tranſparents & durs, tels que ſont les cailloux de Medoc. La quatriéme ſont des morceaux d'Agathe, ou des eſpeces de pierres à facettes qu'on trouve auprès de Perpignan. La cinquiéme, ſont des morceaux de Jaſpe Oriental. La ſixiéme eſt la Topaſe d'Orient, ou quelqu'autre des pierres Orientales tranſparentes comme le Saphir. Enfin le diamant eſt la ſeptiéme. Je ne donne ces pierres que comme un exemple, chacun en peut choiſir d'autres à ſon gré, en augmenter ou en diminuer le nombre ſelon qu'on voudra pouſſer plus ou moins loin ces épreuves ; pourvû que les pierres different de dureté entre elles il n'importe ; aprés le verre on peut mettre la lime ordinaire, on peut auſſi donner place à l'Eſmeri entre les pierres d'eſſais.

Au moyen de ces limes de differentes eſpeces, au moyen de nos differentes pierres, & de nos caſſures qui ont tous les ordres de grains, nous ſommes en état d'éprouver & de comparer la dureté des aciers avec préciſion. Il ne s'agit que de tâter avec quelles pierres on peut faire impreſſion ſur chaque ordre de grains, le rayer. Ce n'eſt pas ſur la caſſure même qu'on fera l'eſſay, mais ſur une des ſurfaces plates de la lame, tout auprès du bord de la caſſure : quelques exemples mettront au fait

de cette methode. Si je tâche, & que je vienne à bout, de faire une raye avec le verre, ou la lime ſur le troiſiéme ordre de grainure d'un acier, ſur la grainure la plus fine, j'en conclus que cet acier n'a pas aſsés de dureté dans l'endroit où il y a le grain fin; qu'on n'en ſçauroit faire aucun outil dur avec le degré de trempe qui lui donne ce grain; ſur tout lorſque j'ai vû que d'autres aciers ne ſçauroient être rayés dans le même ordre de grainure même par l'Eſmeri. Si j'ai beſoin de faire des outils d'une très-grande dureté, & à qui la fineſſe du grain importe moins, & que j'aie trouvé que le ſecond ordre de grainure d'un acier ne peut être rayé par l'Agathe ou le Jaſpe, pendant que le même ordre de grainure dans divers autres aciers, ſera rayé par le Criſtal, ou le Caillou de Medoc, je prendrai par préference l'acier qui a réſiſté à l'Agathe. Enfin ſi j'ai beſoin d'outils extraordinairement durs, lorſque j'aurai trouvé par mes eſſais un acier, comme il y en a, dont le premier ordre de grainure réſiſte à la Topaze orientale, quoyque d'autres aciers, dans le même endroit, puiſſent être rayés par la Jaſpe, ou même par le Caillou, je choiſirai l'acier que j'ai reconnu avoir réſiſté à la Topaſe. En voilà aſsés pour voir comment on peut comparer les differents degrés de dureté de differents aciers, & les avantages qu'on peut tirer de cette comparaiſon.

La même methode donne encore le moyen de

découvrir de quelle façon les deux proprietés eſſentielles, que nous examinons, ſe combinent dans un acier. Si mes eſſais, par exemple, m'apprennent que le grain fin a autant, ou preſque autant de dureté que le grain mêlé, ou le grain du ſecond ordre. Comme le grain fin eſt de lui-même un avantage, & qu'il eſt outre cela joint à celui du corps, on ne donnera aux outils de cet acier, que la trempe où il prend le grain fin. Si au contraire l'acier qu'on veut employer a une dureté beaucoup plus conſidérable dans ſon grain mêlé, que dans ſon grain fin, & que ſon grain mêlé ne ſoit pas extremement gros, on donnera à l'outil fait de cet acier la trempe qui lui fait prendre le grain mêlé. Si on reconnoît que le grain blanc d'un acier n'eſt pas conſidérablement plus dur que le grain mêlé, quoyqu'on ait beſoin de faire de cet acier un outil extremement dur, on ne le trempera qu'au degré de chaleur qui donne le grain mêlé.

Des trois qualités eſſentielles de l'acier, le corps eſt celle dont la meſure, pour être ſoumiſe à des regles, demande plus de préparatifs. Nous avons défini le degré de ſoupleſſe, ou le degré de moindre roideur, qui reſte à un acier trempé. Pour décider lequel de deux aciers a le plus de corps, tout ſe réduit, à la verité, à pouvoir juger lequel de deux aciers de mêmes dimenſions en tous ſens, & trempés, aiant le même degré de chaleur, lequel, dis-je pourra ſe laiſſer plier da-

vantage : mais cela ſuppoſe auſſi deux difficultés, la premiere eſt de donner précisément les mêmes dimenſions à deux morceaux d'acier, & la ſeconde de les chauffer l'un & l'autre à un degré de chaleur égal. Ces deux difficultés levées, il ne reſtera plus qu'à avoir une maniere réguliere de les plier, & qui permette de meſurer les plis, ce qui n'eſt pas mal-aiſé.

Pour avoir deux morceaux d'acier bien égaux en tous ſens, je ne ſçai qu'un moyen ſur, c'eſt de les faire tirer à la filiere. On ſera ſuffiſamment certain de leur calibre, dès qu'on les aura fait paſſer pluſieurs fois par les mêmes trous. On pourroit en forger dans des étampes, ou encore les travailler à la lime, & meſurer leur épaiſſeur, mais tout cela n'approcheroit pas de la préciſion de la filiere, & ſeroit beaucoup plus long.

Suppoſons donc que nous avons fait reduire en fils de même diametre les aciers dont nous avons envie de comparer le corps ; la grande difficulté qui paroîtra reſter ſera de les chauffer l'un & l'autre dans toute leur longueur à un même degré pour les tremper. Elle ſeroit même une difficulté inſurmontable, s'il falloit les mettre immediatement ſur les charbons, comme on le pratique ordinairement. L'ardeur du feu n'agira jamais également ſur les deux morceaux d'acier, ni même ſur toute la longueur de chacun de ces morceaux ; les charbons ſont inégalement diſtribués, & le vent ſoufle inégalement ſur ces charbons. Pour

les chauffer avec une égalité parfaite, il faut qu'ils ſoient entourés l'un & l'autre, & dans toute leur longueur d'une égale quantité de matiere également chaude. C'eſt ce qui m'a fait penſer à les faire chauffer au milieu du plomb fondu. J'ai d'abord pris un creuſet rond * précisément cylindrique, ſemblable à ceux dont nous avons parlé pour les eſſais en petit, mais d'un diametre bien moindre; afin de n'être pas obligé de faire fondre une plus grande quantité de plomb, que l'expérience ne le demandoit; la longueur du creuſet étoit de huit, à neuf pouces, c'eſt-à-dire, de quelques pouces de plus que le fil d'acier, dont je voulois éprouver le corps. On ne commence pas par penſer à tout. Il y a ici un inconvenient, c'eſt que ſi l'on tient le plomb long-temps en fuſion, pour peu que le creuſet ſoit d'une terre poreuſe, on perd une partie de ce metal; il traverſe les parois du creuſet, il les imbibe, & dégoute enſuite. Une eſpece de creuſet plus commode pour les Ouvriers en fer ſera un canon de piſtolet, ou un morceau de canon de fuſil. * Il faut pourtant que ce canon ſoit bien ſoudé par tout, qu'il n'ait aucunes fiſtules, quelque peu qu'il y ait de jour à s'ouvrir des paſſages, le plomb le trouvera, on le verra tomber par goutes plus ou moins groſſes, ſelon la grandeur des iſſues qu'il ſe ſera faites. Après tout on ne riſquera pas de grands frais, on a le temps de faire bien des expériences, telles que nous les propoſons ici, avant qu'un quarte-

* Pl. 9. fig. 12.

* Pl. 9.

ron de plomb ſoit paſſé au travers de notre petit creuſet de fer.

Si on veut ſe ſervir de creuſets de terre au lieu d'y faire fondre du plomb, on pourra y faire fondre de l'étain, il ne paſſera pas au travers des parois avec la même facilité à beaucoup près.

Soit qu'on ait fondu du plomb, ou de l'étain, ſoit qu'on ait choiſi un creuſet de terre, ou un morceau de canon de fuſil, on ne ſe contentera pas de rendre le metal fluide, on lui fera prendre le plus grand degré de chaleur que la forge pourra lui donner. On plongera, & on tiendra plongés, dans ce plomb en bain, les fils d'acier qu'on a preparés; étant tous entourés de même matiere & également chaude, les fils égaux y prendront un égal degré de chaleur; qu'on les y laiſſe quel temps on voudra, pourvû qu'on les retire enſemble, & qu'on les trempe en même-temps dans l'eau froide, ils auront été tous trempés au même point.

Ces fils, ou tous autres morceaux d'acier, étant tenus dans le plomb où l'étain fondu, pendant un certain temps, il y a lieu de croire qu'on donnera à l'acier toute la chaleur qu'il peut prendre dans ce fluide metallique, & que ce degré ſera un degré de chaleur conſtant, un degré de chaleur déterminé; qui dans quelques circonſtances, dont nous parlerons dans la ſuite, pourra être pris par un degré de chaleur fixe. Une des plus curieuſes

expériences de la nouvelle Phyſique eſt celle de M. Amontons, qui a obſervé que l'eau venuë au point de boüillir a acquis le plus grand degré de chaleur où elle peut parvenir ; on a beau pouſſer le feu, il ne peut rien lui donner de plus. Le plomb ou l'étain qui viennent de commencer à ſe fondre, peuvent être regardés comme l'eau qui vient de ſe degeler : la chaleur où peuvent arriver ces fluides metalliques eſt conſidérablement plus grande que celle de l'eau boüillante, mais probablement c'eſt un degré de chaleur determiné, qui a ſes bornes comme le degré de chaleur de l'eau boüillante a les ſiennes ; & on l'a fait prendre, ce degré de chaleur, au plomb, ou à l'étain, quand on a pouſſé le feu auſſi violemment qu'on le peut, & peut-être bien auparavant. Ce que nous venons de dire du plomb & de l'étain eſt probable auſſi de tous les fluides metalliques ; il y a apparemment un terme, où quand ils ſont parvenus le feu ordinaire n'ajoute plus à leur chaleur, & ce terme eſt vraiſemblablement different en differents metaux. Il ſeroit curieux de le connoître & de ſçavoir quel rapport ont entre eux les plus grands degrés de chaleur dont les metaux, tous les fluides, & même les autres corps ſont ſuſceptibles, & quels rapports ont ces plus grands degrés de chaleur avec la peſanteur ſpecifique de ces corps, & avec la difficulté qu'on trouve à les mettre en fuſion ; j'ai fait autrefois bien des experiences ſur cette matiere, mais je

n'en ai pas fait à beaucoup près aſsés pour m'éclaircir.

Ce qui paroît bien sûr, c'eſt que differents metaux ſont ſuſceptibles d'un plus grand degré de chaleur, qu'ils ont chacun un *maximum* de chaleur different. Pour preuve, faites fondre dans un creuſet du plomb; faites fondre dans un autre pareil creuſet même quantité de fonte de fer, pouſſez le plus loin qu'il ſera poſſible le degré de chaleur de ces deux fluides metalliques, & plongez dans chacun un morceau de fer égal. Le bout de celui qui aura été plongé dans la fonte de fer prendra la couleur la plus blanche que le fer puiſſe prendre au feu, ſi même on n'y a plongé qu'un fil de fer, ce fil de fer s'y fondra: au lieu que le fil de fer qui aura été mis dans le plomb, ou dans l'étain ne s'y fondra point.

Comme nous nous ſervons du plomb pour chauffer également les aciers dont nous voulons éprouver le corps, de même pour chauffer également les aciers dont on veut voir avec préciſion la ſuite des differents ordres de grainures, on ſe ſervira de fonte de fer. Pour ce qui eſt de cette matiere on la mettra dans des creuſets ordinaires; elle n'a pas beſoin d'un creuſet de fer comme le plomb. Et c'eſt là la maniere que nous avons promiſe comme ſure pour chauffer également les aciers dont on veut comparer les differents ordres de grainure.

Mais pour revenir à nôtre eſſay du corps de l'acier,

cier, les fils qui ſont de même groſſeur & longueur, plongés dans le plomb fondu, ou l'étain fondu, ou, ſi l'on veut, même dans la fonte de fer, qui ont été retirés en même-temps, & enſuite trempés, ont été trempés auſſi également qu'il eſt poſſible; ſi l'un des deux eſt plus flexible que l'autre, il a plus de corps. On peut imaginer bien des moyens de meſurer leur flexibilité; celui dont je me ſuis le plus ſervi demande la conſtruction d'une petite machine *; elle eſt composée d'une platine de cuivre * ou de fer, placée horizontalement & arrêtée par des vis ſur une piece de fer pliée deux fois en équerre. Nous ne donnons point les meſures des differentes pieces de cette machine, elles ſont aſsés arbitraires, & avec l'échelle de la pl. 10. on trouvera toutes les dimenſions de celle que j'ai fait faire. A un des bouts de la platine, il y a un petit étau * fixé contre la même piece qui porte cette platine; l'uſage de cet étau eſt de tenir ſerré un des bouts du fil d'acier dont on veut éprouver le corps. Les deux branches de la piece recoudée, qui porte la platine; ſont prolongées par de-là cette platine; ſoit qu'elles ayent été recoudées près de leur bout, ſoit qu'on y ait rapporté une autre petite piece, ce bout eſt plus élevé que le reſte, & percé par un trou quarré *; il a une eſpece de lunette pareille à celle de quelques Tours: ces deux lunettes, ou ouvertures reçoivent une piece de fer forgée quarrément * & plus longue que la platine; elle peut aller & ve-

* Pl. 10.

* fig. 1. BB.

* fig. 1. C.

* fig. D. D.

* fig. 1. E.

nir dans les lunettes. Cette piece eſt rénflée vers le milieu & cela parce qu'elle y eſt percée d'un trou taillé en écrou, dans lequel eſt engagée une
* F. G. longue & groſſe vis *: une des branches, qui reçoit la piece qui porte la groſſe vis, eſt encore perceé en
* L deſſus par un écrou dans lequel eſt une petite vis *, qui étant ſerrée, arrête fixement cette piece; or comme cette piece peut ſe mouvoir quand on le veut, dans les lunettes, il eſt clair qu'on peut tenir la groſſe vis plus ou moins éloignée de l'étau.

L'uſage de cette machine eſt ſimple. On geſne
* N. O. dans l'étau un des bouts du fil de fer * qui a été trempé, aiant attention de poſer le fil horizontalement, & qu'il ſoit à la hauteur de la vis. La vis étant tournée juſqu'à ce qu'elle touche ce fil, ſi on continuë à la tourner davantage, elle pouſſera le fil devant ſoi. Elle contraindra le fil à ſe plier, & enfin ſi on continuë à faire avancer la vis juſqu'à un certain point, le fil, dont la flexibilité a été pouſſée à bout, ſe caſſera.

On remarquera ſur la platine l'endroit juſqu'auquel la vis étoit avancée quand le fil s'eſt rompu. Pour le remarquer plus commodement, cette platine peut être divisée en autant de parties qu'on voudra par des lignes perpendiculaires à la direction de la vis. Qu'on ôte de l'étau le fil d'acier qui s'y eſt rompu; qu'on en mette un autre en ſa place; que la vis le force à ſe plier peu à peu; qu'on obſerve encore où étoit la vis lorſqu'il s'eſt caſſé: le plus flexible de ces deux fils, celui qui avoit

le plus de corps eſt celui qui avant de ſe caſſer a permis à la vis d'avancer davantage. La difference des eſpaces donnera une meſure de la flexibilité, ou du corps de l'acier.

Nous avertirons que le bout de la groſſe vis * doit être percé comme celui d'une clef, & qu'il faut avoir une petite piece dont la tige ſoit ronde, & puiſſe entrer dans ce trou *, & y tourner librement; & qu'en dehors dela vis, cette tige ſe doit terminer par une petite fourche dans laquelle on met le fil de fer; autrement il ſeroit difficile à la vis de pouſſer le fil devant elle, il s'échapperoit par deſſus ou par deſſous.

* G.

* H.

Au lieu de graduer la platine, il ſera encore plus commode d'avoir une petite regle graduée, & mobile ſur la platine. Une piece de fer recourbée, de façon que ſes deux parties ſoient paralleles l'une à l'autre, ſervira à faire cette regle *, il ne reſtera de diſtance entre les deux parties, qu'un peu plus que la platine a d'épaiſſeur. La platine entrera librement dans l'intervale qui eſt entre ces deux parties; celle de deſſous aura une vis * qui étant ſerrée fixera la regle où on aura jugé à propos de la placer. La partie ſupérieure, qui eſt à proprement parler la regle, ſera divisée de ligne en ligne, ou de plus près en plus près, ſi on le ſouhaite.

* fig. 1. K, L.

* Fig. 2. M.

Voici l'uſage de cette petite regle. Le fil de fer à eſſayer étant en place, c'eſt à dire, geſné par un bout entre les machoires de l'étau, & aiant ſon

autre bout dans la petite fourche de la groſſe vis ; on approchera & on aſſujettira le bout de la regle tout près du bout de la branche inferieure de la fourchette ; on tournera la groſſe vis doucement, & à meſure qu'on la tournera, on verra à quel endroit de la regle correſpond le bout de la branche inférieure de la fourchette : dans l'inſtant que le fil ſe caſſera, on ceſſera de tourner la vis ; & on remarquera la diviſion de la regle où étoit parvenu un bout de la fourchette, lorſque le fil s'eſt caſsé. Qu'il fût arrivé, par exemple, à la huitiéme ligne, à la huitiéme diviſion ; & que quand un autre fil ſe caſſera, que le bout de la même branche n'ait avancé que juſqu'à la ſixiéme diviſion ; on voit alors que le premier eſt d'un acier qui avoit plus de corps.

Les fils qu'on mettra dans la machine ne ſeront pas toujours auſſi droits qu'on le ſouhaiteroit, ſouvent ils ſe voilent à la trempe. Plus ils ſeront courts, moins ils ſeront exposés à ſe voiler ; mais auſſi moins ils ſe plieront avant de ſe caſſer. Cependant il eſt rare qu'ils ſe voilent aſſés pour empêcher de juger ſuffiſamment du ſuccés de l'experience.

Après avoir comparé le corps de deux aciers, on ne manquera pas de comparer encore leur grain : car ſi celui qui a le plus de corps ſe trouve avoir en même temps un plus gros grain, c'eſt une marque qu'il auroit beaucoup plus de corps, ſi on le trempoit moins chaud, pour lui donner la grainure

de l'autre. On feroit un raiſonnement contraire, ſi l'acier qui a caſsé plus près du bout de la regle, a le grain le plus gros ; en le trempant moins chaud, on pourra lui donner plus de corps, & la grainure du premier.

On pourroit encore avoir par des poids la meſure du corps, de la flexibilité. L'ouverture que nous venons de propoſer ſuffit ſans que nous donnions de deſſeins, ni même d'explication, de la façon dont on attacheroit à l'acier la corde qui paſſeroit enſuite ſur une petite poulie, & ſeroit chargée a ſon autre bout de poids qu'on augmenteroit au point néceſſaire.

Les faiſeurs de reſſorts de montres & de pendules ont plus beſoin qu'aucuns autres Ouvriers d'avoir des aciers qui aient du corps. Ils leurs donnent des recuits dont il n'eſt pas encore temps de parler. Ils doivent rouler ces aciers ; ceux qui n'ont pas de corps ne ſe laiſſent pas rouler. On pourroit éprouver le corps des aciers d'une façon qui revient à leur maniere de travailler ; avoir de petites roües creuſes de differents diametres, des eſpeces d'anneaux *. L'acier qui ſe laiſſeroit tourner ſur l'anneau du moindre diametre, feroit celui qui auroit le plus de corps ; mais alors il faudroit que l'acier fût forgé en lames minces, ou tiré en fil fin, autrement il n'auroit pas aſſés de flexibilité pour ſoutenir l'épreuve. On arrêteroit un bout de la lame, ou du fil ſur l'anneau avec une vis *, & on tâcheroit d'appliquer le reſte de

* pl. 9. fig. 14 & 15.

* fig. 15 a.

l'acier ſur la circonference de l'anneau, ſoit à la main, ſoit avec un petit crochet *.

* *b*, *d*.

Ces façons d'éprouver le corps de l'acier ſont à la verité les plus exactes qu'on puiſſe ſouhaiter, mais elles demandent un peu trop d'appareil pour être pratiquées ordinairement. Je doute qu'on aille juſqu'où elles montrent qu'on peut aller. Du moins ne peut-on guére ſe promettre que le commun des Ouvriers y auront recours; ceux qui mettent l'acier en œuvre ne ſont point pourvûs des machines néceſſaires pour le tirer en fil, & quoyque ce travail ſoit fort ſimple, ils pourroient y être embaraſsés. Il leur faudroit une filiere, & quelque choſe d'équivalent au *banc* des Orfévres, ils y pourroient auſſi employer de petits crics pareils à ceux de M. Daleſme décrits dans les Memoires de l'Academie de 1717.

Au défaut de ces methodes préciſes, on peut recourir à une plus groſſiere, qui ne laiſſe pourtant pas d'être bonne, & qui donne le moyen d'éprouver la dureté de l'acier, en même-temps qu'on éprouve ſon corps. Les Ouvriers ne connoiſſent guére d'autre ſorte d'épreuve que celle dont nous voulons parler, nous y ferons quelques additions qui ne lui ſeront pas inutiles. Pour eſſayer un acier, on en forge un ciſeau à couper à froid. On forge ce ciſeau ou de pur acier, ou, ce qui ſuffit, on acere ſeulement le bout de ce ciſeau. On trempe ce ciſeau, & on remarque à quel degré de chaleur, à quelle couleur on l'a trempé. On eſ-

ſaye enſuite ſi ce ciſeau peut couper le fer à froid ; s'il refoule, on le chauffe, & on le trempe plus chaud ; la premiere trempe ne lui avoit pas donné la dureté néceſſaire. Si après la ſeconde trempe, il s'égraine, elle ne lui laiſſe pas aſsés de corps : on cherche à le tremper dans un degré moyen entre les deux précedents ; ſi on n'en trouve aucun où cet acier ne pêche par l'une des deux extremités ; ſçavoir ou de refouler, ou de s'égrainer, c'eſt une preuve sûre que cet acier ne ſçauroit avoir aſsés de corps quand il a beaucoup de dureté. Au lieu de tremper à des degrés de chaleur plus foibles, on lui donne auſſi des recuits ; mais ce n'eſt pas ici le temps de parler de ces recuits.

Si le ciſeau réſiſte à couper le fer à froid, on peut le lui faire couper de deux manieres differentes, ſçavoir ou obliquement, ou perpendiculairement *. Quand on le lui fait couper obliquement *, on l'appuye ordinairement ſur l'arrête de la barre qu'on veut couper ; on en enleve des coupeaux, comme on en enleveroit d'un morceau de bois ; on les prend minces d'abord & enſuite plus épais, c'eſt-à-dire, qu'on tient le ciſeau tantôt plus & tantôt moins incliné, & qu'on frappe deſſus, plus ou moins fort ſelon la groſſeur du coupeau qu'on veut emporter. La coupure du fer, l'endroit d'où le coupeau a été détaché *, donne elle-même à connoître la dureté de l'acier. Plus les aciers ſont durs, plus les coupures ſont nettes, vives & brillantes. On juge favorablement de l'acier, s'il en-

* pl. 9. fig. 17.

* m.

* m.

leve de gros coupeaux ſans s'égrainer, ſans ſe caſſer. Si pourtant l'acier s'égraine, le jugement qu'on porteroit contre lui ne ſera pas auſſi sûr ; ſi la main qui tient le ciſeau chancelle pendant qu'on frappe, le tranchant, qui avoit aſsés de corps, ne laiſſera pas de ſe caſſer.

Cette ſorte d'épreuve ne donne aucun terme de comparaiſon, elle ne ſçauroit apprendre ſi un acier l'emporte ſur un autre. Voici de quoy la rendre plus préciſe ; je fais forger une lame d'acier du plus mauvais, du moins dur * ; je la trempe foiblement par un des bouts * ; je la diviſe en pluſieurs parties, comme une regle, elle eſt la meſure de la dureté & du corps des aciers. Après avoir fait forger un ciſeau d'acier, je lui fais donner ſucceſſivement divers degrés de trempes, de recuits, & donner auſſi diverſes épaiſſeurs à ſon taillant. J'éprouve enſuite, après chaque opération, juſqu'à quel endroit, juſqu'à quelle diviſion, & quelle partie de cette diviſion, mon ciſeau peut couper l'acier trempé ſans s'égrainer ; quand j'ai trouvé le terme par de-là lequel je ne puis lui donner de priſe ſur l'acier, je le marque. Suppoſons que notre ciſeau n'a pû faire d'impreſſion par delà la troiſiéme ligne. Je fais forger un pareil ciſeau d'un autre acier, & après avoir eſſayé les trempes & recuits qui lui donnent le plus de dureté & de corps, ſi je parviens à faire couper ce ſecond ciſeau juſqu'auprès de la deuxieme diviſion, je connois que cet acier a plus de corps que l'autre

* Pl. 9. fig. 16. * *b.*

l'autre & probablement plus de dureté.

Il y a peu de ciſeaux d'acier qui puiſſent couper un autre acier trempé, même à l'ordre de ſa grainure fine; pour que toutes ſortes d'aciers puiſſent être éprouvés, il leur faut oppoſer quelque choſe de moins dur, pour cela j'ai une lame d'un fer naturellement dur, dont un des bouts a été chauffé & trempé preſque fondant. Tout acier ne peut pas mordre ſur ce bout, ni même à quelque diſtance de ce bout. De ſorte que je puis graduer & que je graduë cette barre de fer, pour comparer les qualités de differents aciers.

Au lieu de ſe ſervir d'un marteau, on pourroit frapper ſur le ciſeau, posé verticalement, par le moyen d'un poids qui tomberoit d'une certaine hauteur fixe, & dans une direction conſtante; cela s'executeroit aisément en ſe ſervant d'une machine pareille à celle avec laquelle les Epingliers frappent les têtes des épingles, & ce ſeroit, à mon avis, un bon moyen de reconnoître les aciers les plus propres à faire des taillants très-vifs. Je ſuppoſe qu'on eût donné à des ciſeaux, faits de differents aciers qu'on veut éprouver, la même largeur & à peu près le même angle, qu'on leur fit couper du fer, ou même du bois ou quelqu'autre matiere; il eſt clair que le ciſeau le plus trenchant ſeroit celui, qui frappé par un nombre de coups moindre, auroit coupé une partie d'une égale ou plus grande épaiſſeur. Que l'un n'eût coupé qu'après trente coups, ce que l'autre auroit

coupé après vingt, on jugeroit du rapport qui eſt entre les aciers dont ces ciſeaux ſont faits. Mais dans l'état où ſont les arts, tant qu'on ne cherchera pas à entretenir une noble émulation entre les Ouvriers, tant qu'on négligera de récompenſer ceux qui ſe diſtinguent dans leur profeſſion, il ne faut pas ſe promettre qu'ils s'attacheront à de pareilles recherches, & qu'ils feront quelque choſe avec préciſion.

Outre les veines de fer qui peuvent ſe trouver dans l'acier, il peut ſe trouver d'autres inegalités dans ſa tiſſure qui ne ſeroient pas ſi aisées à reconnoître. Nous avons vû qu'il y en a de plus ou moins fins, de plus ou moins durs les uns que les autres. Ces differences, que nous n'avons conſiderées qu'en differents aciers, peuvent ſe trouver dans la tiſſure d'un même acier, & le rendre défectueux. La meilleure methode que je ſçache pour reconnoître ſi un acier eſt partout de même qualité, c'eſt d'en faire travailler un morceau au tour, en faire un cylindre plus ou moins long, & plus ou moins gros à volonté. Les Horlogers ſont ſouvent obligés d'en tourner pour faire des arbres de rouës & de pignons, &c. Ils éprouvent qu'il y a des aciers dont la tiſſure n'eſt pas égale, le burin mord davantage dans les endroits moins durs, les creuſe plus que le reſte. Au lieu que nos autres épreuves ſont ſur les aciers trempés, celle-ci ſe fait ſur des aciers qui ne le ſont pas.

Digitized by Google

En general on peut auſſi porter quelques jugements ſur la qualité des aciers non trempés, en examinant leurs caſſures ; Je voudrois qu'un Ouvrier attentif fût muni de toutes les caſſures des eſpeces d'acier non trempé, comme d'acier trempé. Ce que les caſſures de l'acier non trempé font connoître le plus diſtinctement, c'eſt ſi l'acier a des grains, ou lames de fer, pour peu qu'il en ait ils paroiſſent avec un brillant qui les fait reconnoître parmi les autres grains. Ces lames de fer lorſqu'elles ſont diſperſées par-ci par-là ne ſont pas ſi ſenſibles dans l'acier trempé ; on ne ſçauroit les diſtinguer dans l'ordre des grains blancs ; dans celui des grains mêlés, on ne ſçait pas sûrement s'ils ne viennent pas du mêlange ; & ſi on les voit dans l'ordre des grains fins, on peut quelquefois douter ſi ce n'eſt pas un reſte de grain mêlé.

Ce que j'ai obſervé encore ſur les caſſures des aciers non trempés & bien recuits, c'eſt que plus les grains de ces caſſures ſont fins, & plus ils ſont gris, & plus les aciers ſont difficiles à travailler ; ceux dont les grains ſont plus gros ſe laiſſent employer plus facilement. Il en eſt de même de ceux, dont la couleur eſt moins terne.

J'ai crû pouvoir comparer la dureté de deux aciers differents après les avoir fait forger dans des étampes, où je leur avois fait donner la figure de priſmes qui avoient pour baſe des triangles rectangles égaux. Il me ſembloit qu'en poſant l'angle droit de

Pl. 10. fig. 3. l'un ſur l'angle droit de l'autre *, & frapant enſuite ſur le ſupérieur, que le plus dur des deux aciers devoit entailler l'autre : mais ordinairement je les ai trouvés entaillées tous deux. Le coup n'eſt pas auſſi inſtantanée qu'il le paroît, le priſme ſupérieur parcourt un chemin ; ſi d'abord il a forcé les parties du priſme inférieur à ceder, ou à ſe caſſer, après que le tranchant de l'angle inférieur a cedé, ou a été caſſé, il eſt plus épais, & en état de faire ceder à ſon tour, ou de caſſer le tranchant de l'angle ſupérieur. Il en ſeroit arrivé de même ſi l'angle ſupérieur eût cedé le premier. Je ne parle de cette expérience qu'afin que ceux dans l'idée de qui elle viendroit, comme elle m'eſt venuë, puiſſent s'en épargner la peine.

L'explication des planches, qu'on a fait, à deſſein, très-détaillée aidera encore à éclaircir ce qui peut reſter d'obſcur dans les vûës que nous avons propoſées pour reconnoître les qualités des aciers, & comparer celles d'aciers differents.

Explication de la huitiéme planche.

LA fig. 1. eſt une bille d'acier intraitable, ſa ſurface eſt toute remplie de gerſures.

La fig. 2. eſt une autre bille d'acier gerſeux, mais qui l'eſt moins que le précedent. Ici les gerſures ſont principalement ſur les angles, comme en A. Quelquefois les gerſures ſont ſi fines, qu'il faut y regarder de près pour les appercevoir.

La fig. 3. eſt un morceau d'acier dont on a recourbé la partie D B pour la ramener ſur D C. Cet acier étant de mauvaiſe qualité, peu propre à ſe laiſſer travailler, s'eſt caſſé en partie dans le coude D; quoiqu'il fût chaud quand on la replié.

Les fig. 4, 5, 6, 7. ſont des caſſures de differentes billes d'acier ſur chacune deſquelles il y a une de ces taches appellées roſes. La roſe de chaque bille a une couleur & une figure differente.

La fig. 8 eſt une petite bille d'acier, dont le bout F a été étiré en pointe; & enſuite chauffé & trempé. Si on frappe ſur le gros bout L, on caſſe la pointe F G. Dans la même figure, M marqué de ces fentes appellées pailles, qui ſont des parties mal ſoudées avec le reſte, & qui quelques fois peuvent être enlevées, quand elles ſont minces.

La fig. 9. eſt composée des morceaux ſéparés f g, g h, h i, i k. Ce ſont differents morceaux d'acier qu'on ſuppoſe avoir été faits en frappant ſur la fig. 8. qui a été

caſſée ſucceſſivement en G, H, I, K. il faut ſuppoſer que la pointe avoit été chauffée preſque fondante pendant que le bout L étoit reſté preſque froid, ou n'avoit pas pris de couleur; au moyen de quoy les caſſures les plus proches de F ont des grains plus gros que celles qui ont été faites plus loin. ce qu'on peut remarquer en g h, h i, i k.

La fig. 10. *eſt une lame d'acier qui a été forgée pour être ſoudée ſur une lame de fer, & cela pour pouvoir enſuite caſſer la lame d'acier, de façon que la caſſure montre la ſuite de tous les ordres de grains.*

La fig. 11. *eſt la lame de fer.*

La fig. 12. *repréſente ces lames ſoudées en partie l'une ſur l'autre. Elles ſont entierement ſoudées en a a, & juſqu'en b. d b a, eſt la lame de fer. c b a la lame d'acier. d e, eſt la ligne ſuivant laquelle la lame de fer doit être entaillée après qu'elle aura été ſoudée.*

La fig. 13 *fait voir la piece toute préparée. g h h, i i k, eſt l'entaille qui a été creuſée dans le fer; ce qui reſte par de-là l'entaille eſt acier. Il ne s'agit plus que de chauffer un bout de cette piece fondant, & le tremper; après quoy on ſera en état de la caſſer en long.*

La fig. 14. *eſt la piece précedente, qu'on a déja caſſé en partie ſçavoir en l l, & qu'au moyen du ciſeau n, on force de s'entrouvrir en m m, & aux environs.*

La fig. 15. *eſt une des moitiés, venuë de la diviſion de la piece précédente. La ſurface p q ſſ eſt celle du fer qui a été coupé par le ciſeau, ou la lime qui a fait l'entaille. o p q r eſt la caſſure de l'acier ſur laquelle on trouve la ſuite des differents ordres de grainure. o, 1, eſt le premier ordre; l'ordre de la grainure à gros grains.* 1, 2 *le ſecond or-*

Digitized by Google

fig. 2.

fig. 3.

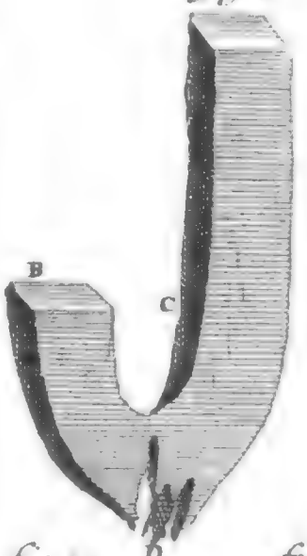

fig. 4.

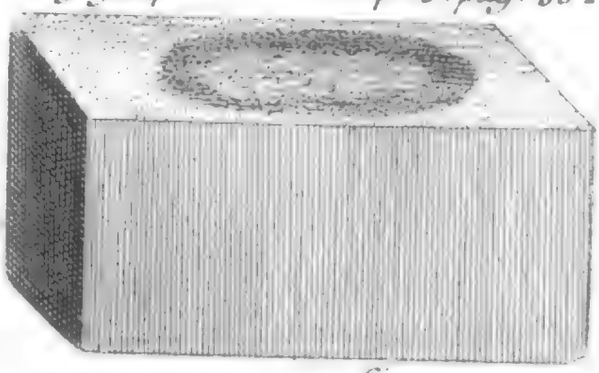

fig. 5.

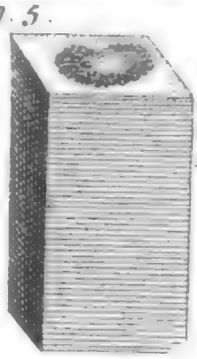

fig. 6.

fig. 11.

fig. 12.

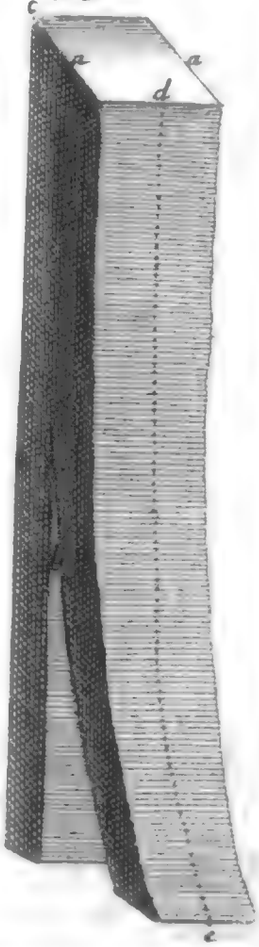

fig. 13.

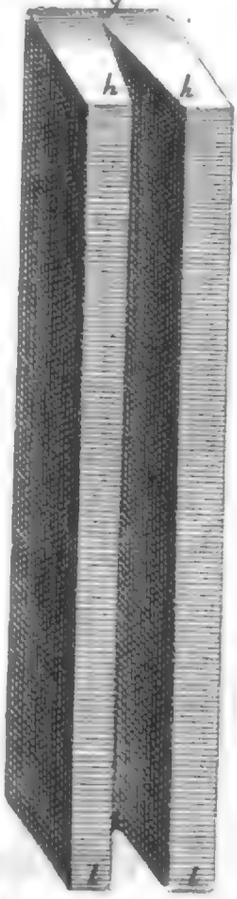

fig. 7.

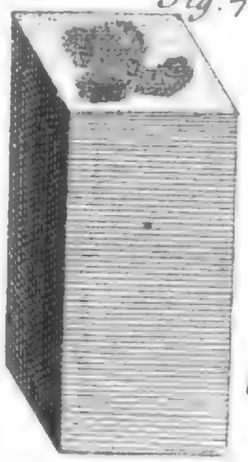

fig. 8.

fig. 9.

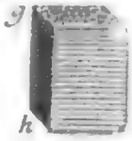

fig. 15.

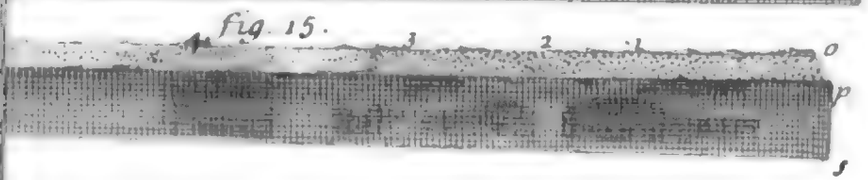

Ph. Simonneau del. et Sculp.

Digitized by Google

dre de grainure, l'ordre des grains mêlés ; 2, 3 le troiſiéme ordre, l'ordre des grains fins : 3, 4 & tout ce qui ſuit eſt le grain qu'a l'eſpece d'acier repréſenté ici, lorſqu'il n'a pas pris la trempe, le quatriéme ordre de grainure. La partie o, u eſt composée de grains moins blancs, & moins brillants que ceux qui ſuivent dans le même ordre, & cela parce que le bout a été chauffé preſque fondant.

Explication de la neuviéme planche.

La fig. 1 eſt une lame d'acier forgée en raſoir, afin qu'on la puiſſe caſſer aiſément en long. A A le dos beaucoup plus épais que le reſte. B C entaille faite avec le ciſeau ſuivant la ligne où l'on veut caſſer cette lame. Si le bout C eſt celui qui ne doit pas prendre la trempe, on y creuſe plus l'entaille que vers B.

La fig. 2. eſt la lame précedente qui a été caſsée tout du long de l'entaille B C. Sur la caſſure D E paroiſſent les differents ordres de grainure. Cet acier eſt un acier groſſier, de très-mauvaiſe qualité. Sa grainure du premier ordre, 1, 2, n'eſt pas auſſi blanche, auſſi vive que celle de quelques autres aciers ; mais ce qui y eſt plus à remarquer, c'eſt que les grains y ſemblent arrangés par couches paralleles, ce qui y dénote du fer. Ces couches ſont encore plus ſenſibles dans le ſecond ordre de grainure 1, 2. On y voit des eſpeces de fibres qui ſont pur fer. Ces fibres paroiſſent encore davantage dans le troiſiéme ordre 2, 3. C'eſt auſſi une regle que le fer qui eſt mêlé avec l'acier paroît toujours

plus dans le 3. ordre de grainure que dans les précedents. Dans le premier il eſt en grains blancs, qui ne peuvent guéres être diſtingué de ceux de l'acier, que lorſqu'on les tâte à la lime. La caſſure du 4e. ordre 3,4, reſſemble à celle des fers fibreux.

La fig. 3. eſt composée des quatre morceaux F, F, F, F, qui ont été séparés de la fig. 1.

La fig. 4. eſt une autre lame d'acier; on voit par ſa caſſure qu'il eſt encore groſſier, mais moins que le précedent; dans le ſecond ordre de grainure 1, 2, il paroît une petite veine de fer i. Il y en a deux plus groſſes dans le 3e. ordre 2,3. Les grains du 3e. ordre de cet acier, & du précedent, ne ſont pas auſſi fins que ceux de la fig. ſuivante. Le 4e. ordre 3, 4, eſt composé en partie de grains, & en partie de fibres.

La fig. 5. repreſente comme les précedentes la caſſure L M d'un acier, mais plus fin que les précedents, & tout des plus fins. Le grain du 1er. ordre n'eſt nullement mêlé. La grainure du 2e. ordre 1,2 eſt bien mêlée. Le 3e. ordre 2,3 eſt composé de grains très-fins, bien détachés les uns des autres. Le 4e. ordre n'a que des grains, qui ſont eux-mêmes d'une grande fineſſe; & telle qu'elle égale celle du 3e. ordre de quelques aciers trempés; ils ſont plus gris que ceux du 3e. ordre de cet acier. Une ſi grande fineſſe de grain dans l'endroit où l'acier n'eſt pas trempé, indique ordinairement un acier mal-aiſe à mettre en œuvre, & qui a peu de corps.

Les fig. 6 & 7, repréſentent chacune la caſſure d'un acier different. On s'eſt contenté de deſſiner la ſurface de ces caſſures. On ſuppoſe que les deux lames d'acier, ſur leſquelles on les a deſſinées, pour être chauffées également, ont été

plongées

plongées chacune dans la fonte de fer fluide juſqu'en R R. o 1, eſt le premier ordre de grainure de l'une; Q I M, le premier ordre de grainure de l'autre; en 3 finiſſent les troiſiémes ordres de grainures de l'une & de l'autre. Ce qu'on remarquera, & ce qu'on a eu en vûë de faire remarquer ſur ces figures, c'eſt que la fig. 7. qui eſt l'acier le plus fin des deux, à une ſuite de grainure Q 3 plus longue que la ſuite de grainure o 3 de la fig 6. On remarquera de même que dans la fig. 7. le 3e. ordre de grainure 2, 3, eſt plus grand par raport à ſon ſecond ordre de grainure 21, que ne l'eſt le 3e ordre de la fig. 6. par raport à ſon ſecond ordre. Le 4e ordre ſ de la fig. 7 eſt composé de parties plus fines que le 4e ordre de la fig. 6.

La fig. 8. eſt la ſuite complete de la grainure d'un acier, repréſentée groſſie à la loupe. La figure ne laiſſe pas de reſter courte, parce qu'on ſuppoſe qu'elle eſt priſe ſur un morceau d'acier, dont il n'y a eu qu'un petit bout trempé. u i eſt le premier ordre qui paroît composé de lames ſemblables à celles que certains fers font paroître à la vûë ſimple. Ce qui fait voir que l'acier differe moins du fer par la figure que par la petiteſſe de ſes parties. 1, 2, le ſecond ordre qui a des lames brillantes mêlées avec des grains ternes. Dans le 3e ordre 2, 3, il ne paroît que des eſpeces de grains. Qu'on n'en conclue pas néantmoins que les parties n'y ont pas, comme ailleurs, la figure de lames; mais qu'on en conclue ſeulement que le microſcope qui fait paroître dans le 1er & le 2e ordre des lames de la groſſeur dont on les a repréſentées, n'en fait point paroître dans celui-ci. On y verroit des lames avec un microſcope beaucoup plus fort. 3, 4 T ce qui n'a pas pris la trempe.

La fig. 9. *eſt une bille d'acier dont le bout a été caſſé; cet acier a été recuit, comme on l'a enſeigné dans le* 8. *Memoire. La circonference de la caſſure eſt une couche de fer, & tout le reſte eſt acier.*

La fig. 10. *eſt un Fil d'acier dont on veut éprouver le corps.*

La fig. 11. *eſt un canon de piſtolet, ou un morceau de canon de fuſil dans lequel on fait fondre du plomb ou de l'étain pour chauffer également les fils d'acier, dont on veut comparer le corps.*

Les fig. 12, *&* 13. *ſont des Creuſets qui peuvent ſervir au même uſage, ou à tenir en fuſion de la fonte de fer dans laquelle on veut chauffer également des lames d'acier façonnées en raſoirs, comme celles des figures précedentes.*

La fig. 14. *eſt un anneau, ou cylindre creux ſur lequel on peut rouler des lames ou des fils d'acier pour en éprouver le corps. a, Vis qui arreſte un bout de la lame, ou du fil de fer. b Crochet qui tient cet acier appliqué ſur l'anneau.*

d b. Crochet vû ſéparement.

La fig. 15. *eſt un autre anneau de plus petit diametre: l'expérience apprendra les diametres qu'on a beſoin de donner à differents anneaux pour faire les eſſais.*

La fig. 16. *eſt une lame de mauvais acier, ou d'un fer dur, dont le bout f a été trempé; elle eſt divisée par des lignes paralleles.* 1, 2, 3, *elle ſert à éprouver des ciſeaux faits de differents aciers. Les meilleurs ſeront ceux qui couperont plus près de f, ſans s'égrainer, & ſans refouler.*

La fig. 17. *repréſente un morceau de fer ſur lequel ſont*

Digitized by Google

fig. 2.

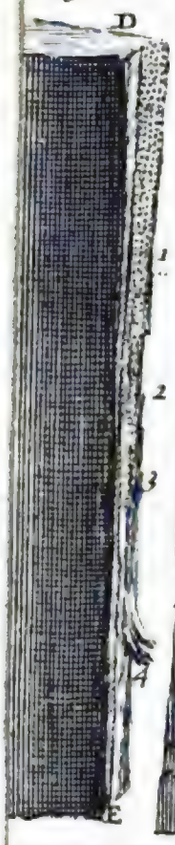

fig. 3.

fig. 4.

fig. 5.

fig. 8.

7.

fig. 9.

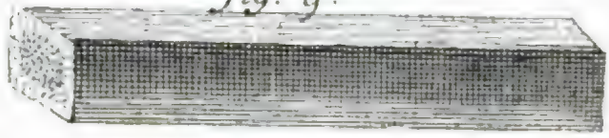

fig. 13.

fig. 10.

fig. 12.

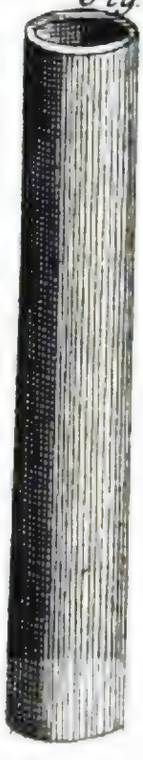

fig. 11.

fig. 16.

fig. 14.

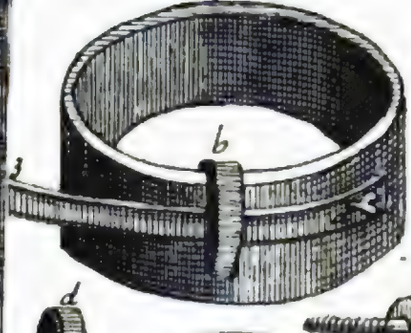

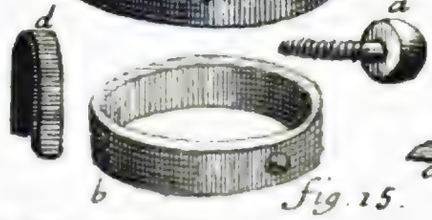

fig. 15.

fig. 17.

deux ciſeaux. l Un ciſeau posé à plomb. m, Un ciſeau posé obliquement. n, Coupure faite ci-devant par le ciſeau tenu obliquement. Plus cette coupure eſt vive, nette, & meilleur eſt l'acier qui l'a faite. o Coupeau qui a été emporté par le ciſeau.

Explication de la dixiéme planche.

LA fig. 1. eſt la petite machine à éprouver le corps des aciers vûë par deſſus. On peut la tenir à la main, mais il eſt plus commode de l'arrêter dans un étau.

La fig. 2. eſt la même machine vûë par deſſous.

Quelques-unes des parties de cette machine ſont auſſi repréſentées séparement ; mais les mêmes lettres marquent par tout les mêmes parties.

A A les deux branches de la piece de fer recoudée, qui eſt la baſe de la machine.

B B platine de fer, ou de cuivre qu'on arrête fixement ſur les deux branches.

C petit étau entre les machoires duquel on ſerre un bout du fil dont on veut éprouver le corps.

D D les deux lunettes ou trous qui reçoivent l'arbre mobile.

E cet arbre, percé en E par un trou en écroue.

F G la groſſe vis.

H petite fourchette qui entre dans le bout de la groſſe vis, & qui y tourne librement.

I petite vis qui ſert à arrêter l'arbre qui porte la groſſe vis. La groſſe vis eſt miſe plus proche, ou plus éloignée de l'étau, ſelon que la longueur des fils, qu'on veut eſſayer, le demande.

K L fig. 1. *petite regle recoudée en L.*

L M fig. 2. *eſt la même regle. M eſt la vis qui l'arrête contre la platine.*

N O fig. 1. *fil de fer qui eſt en place pour être caſſé, & qui le ſera lorſque le vis F G lui aura fait violence juſqu'à un certain point.*

Fig. 3. *deux priſmes d'acier égaux en tous ſens, mis l'un ſur l'autre. Ils ont été entaillés tous deux par le même coup qui a tombé ſur le ſupérieur.*

La fig. 4. *& les ſuivantes ſont pour l'éclairciſſement du Memoire* 11e. *g h i eſt un fil d'acier dont le bout ſupérieur eſt acroché en g. En h eſt une petite platine ſur laquelle on met un ou deux charbons rouges pour le chauffer en cet endroit au point néceſſaire pour lui faire prendre la trempe. k l, levier autour duquel eſt arrêté le bout inférieur du fil d'acier. La branche i k eſt beaucoup plus longue que l'autre, on la fait auſſi longue qu'on le trouve néceſſaire. La branche i l eſt arrêtée par quelque corps en l. On charge la branche k i pour caſſer le fil d'acier.*

La fig. 5. *repréſente un grain d'acier qu'on imagine prodigieuſement groſſi, ſa groſſeur naturelle étoit celle qui paroît en G. M, M, M ſont les molecules, dont ce grain eſt composé. V, V les vuides qu'elles laiſſent entr'elles.*

La fig. 6. *eſt une partie de ce grain, une molecu-*

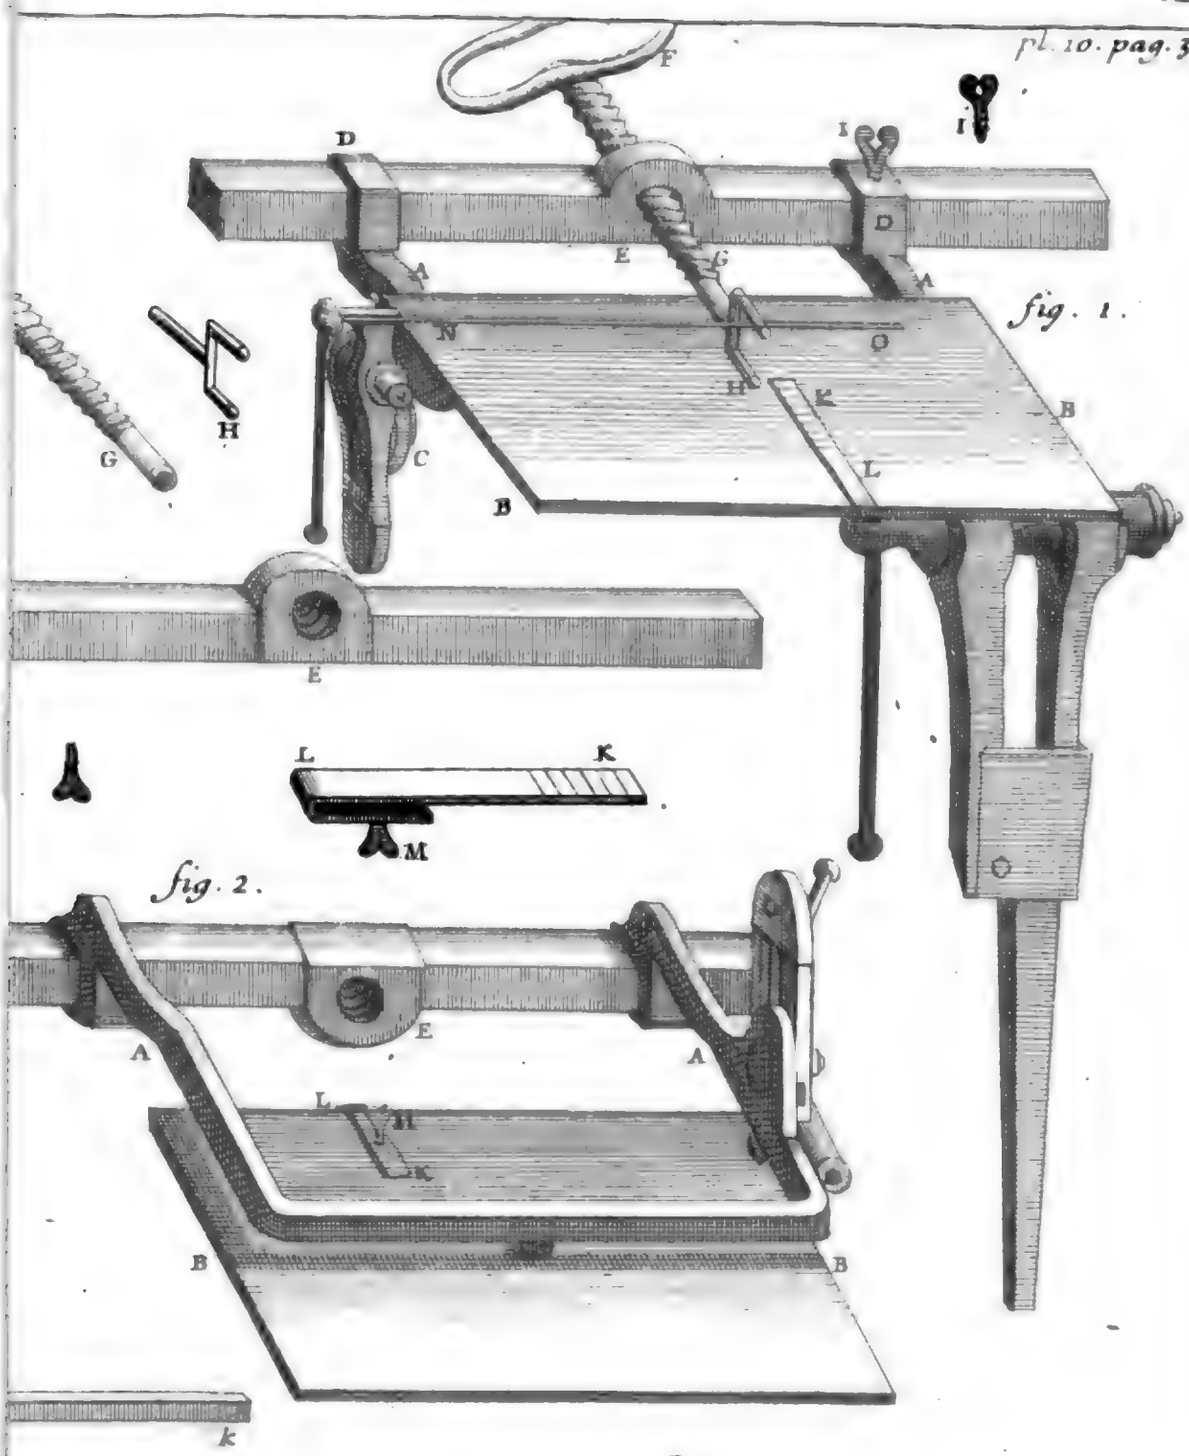

fig. 1.

fig. 2.

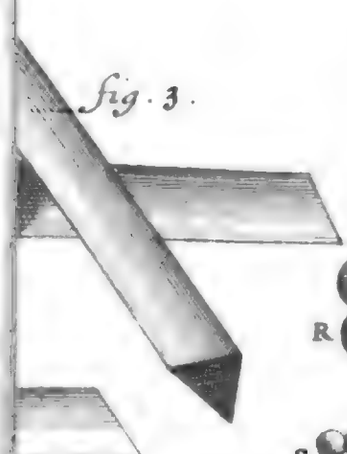

fig. 3.

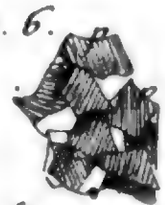

fig. 6.

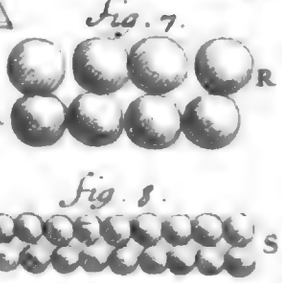

fig. 7.



fig. 8.

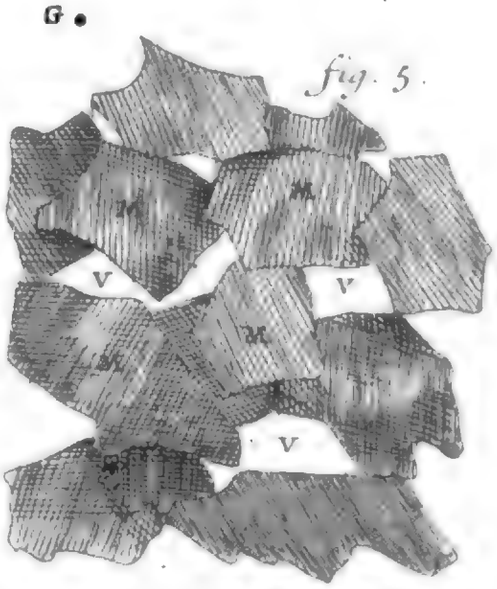

fig. 5.



Echelle de 10. pouces.

Ph. Sumereau delet Sculp.

le repreſentée auſſi séparément. p, p, ſont les parties dont cette molecule eſt composée.

La fig. 7. eſt compoſée de deux rangs R R de boules égales, qui ne ſe touchent pas toutes.

La fig. 8. eſt composée de deux rangs S S de boules plus petites que les précedentes, qui ſe touchent toutes.

ONZIEME MEMOIRE.

Explication des principaux effets que la trempe produit ſur l'acier.

NOUS avons aſsés vû que le principal caractere de l'acier, conſideré par rapport à nos uſages, conſiſte dans la proprieté qu'il a de s'endurcir par la trempe ; c'eſt cette proprieté dont tant d'arts profitent, & ſans laquelle ils ne ſubſiſteroient pas : Sans la trempe une infinité de machines & d'outils n'auroient pas la dureté qui leur eſt abſolument néceſſaire. Si on fait quelque attention à la ſimplicité du procedé qui donne tant de dureté à l'acier, après avoir regardé cet effet comme un des plus utiles de la nature, on n'héſitera pas à le mettre, comme Rohault l'a mis, au nombre des plus admirables ; j'ajouterai qu'il eſt un de ceux dont la cauſe merite le plus d'être connuë pour l'avantage des arts, & que je ne crois pas qu'elle l'ait été juſqu'ici, malgré les tentatives qu'on a faites pour l'expliquer ; on n'avoit pas des idées aſsés nettes de la nature de l'acier. Pluſieurs Phyſiciens ont voulu rendre raiſon de cet endurciſſement ſubit, après avoir établi leur ſyſtême ſur la cauſe ge-

nerale de la dureté des corps; quelque ſoit cependant celle de la dureté, cette cauſe même ſupposée bien connuë, la cauſe de l'endurciſſement de l'acier par la trempe a encore des difficultés qui lui ſont particulieres: lorſque l'acier s'endurcit, il ſemble s'écarter de la loi generale Le tremper n'eſt rien autre choſe que de le refroidir ſubitement. Si nous prenons garde aux circonſtances qui accompagnent & qui précedent cette opération, il paroîtra d'abord que l'acier devroit être plûtôt ramolli qu'endurci par la trempe.

On chauffe un morceau d'acier; quand il eſt devenu rouge, on le plonge dans l'eau froide: voilà le fond de tout le myſtere de la trempe ordinaire, & en voilà aſsés pour avoir donné une dureté conſidérable à cet acier qui ſeroit reſté tendre à la lime, ſi on l'eût laiſsé refroidir lentement au milieu des mêmes charbons, où il a rougi, ou même ſi on l'eût laiſsé refroidir, exposé à l'air ordinaire. Si on avoit à deviner dans laquelle de ces deux circonſtances l'acier a acquis le plus de dureté, ſi c'étoit de ces verités ſur leſquelles l'expérience n'a point de priſe, le raiſonnement conduiroit à penſer qu'il arrive précisément tout le contraire de ce que nous voyons arriver. On a commencé par donner un grand degré de chaleur à l'acier ou, ce qui eſt la même choſe, on a introduit dans l'acier des torrents de particules de feu qui séparent, qui écartent, qui détachent les parties de l'acier les unes des autres; en un mot le volume de l'acier a été augmenté. En

cet état on le plonge dans l'eau froide; l'eau arrête bien-tôt le mouvement, l'action de la matiere du feu dont la couche extérieure étoit pénetrée. Voilà cette couche fixée à avoir une partie de l'augmentation du volume que le feu lui avoit donnée; car elle ne ſçauroit perdre ce qu'elle a acquis, ſans reprendre ſon ancienne place; or les couches intérieures qui ne ſont pas encore refroidies, ou qui ne le ſont pas au même point, l'en empêchent. Mais la premiere couche étant une fois refroidie, quelle force pourroit la faire rapprocher du centre; j'en dis autant de toutes les autres couches. De là il ſemble ſuivre qu'un des effets de la trempe eſt de donner à l'acier plus de volume qu'il n'en auroit, ſi on le laiſſoit refroidir lentement. Or la loi generale eſt que les corps de même nature ſont d'autant moins durs, qu'ils ont plus de volume par rapport à la même maſſe, d'autant moins durs qu'ils ſont plus rares, parce que leurs parties plus écartées les unes des autres, tiennent moins enſemble. Suivant la loi generale l'acier trempé devroit donc être moins dur, que l'acier qui a été refroidi lentement.

Nous ne connoiſſons que l'eau qui, lorſqu'elle ſe gele, augmente de volume en acquierant de la dureté. Et pour parler à la rigueur, l'eau même n'augmente pas de volume en ſe gelant. Ce dont le volume paroît avoir crû, eſt dû à la dilation de l'air qu'elle renferme, comme nous l'a appris la belle expérience de feu M. Homberg. Après avoir

avoir épuisé pendant long temps, & avec grand ſoin, l'air que contenoit de l'eau, il a trouvé que cette eau, dont la plus grande partie de l'air avoit été pompée, diminuoit de volume en ſe gelant.

Si l'augmentation de volume que la trempe fait conſerver à l'acier ne paroiſſoit pas aſsés prouvée par le raiſonnement précedent, ce raiſonnement pourroit encore être fortifié par la ſeule inſpection de la caſſure de l'acier dans les deux differents états; l'acier trempé ſemble plus poreux que l'autre. Mais ici nous avons plus, nous avons une expérience qui démontre abſolument la verité de ce raiſonnement; c'eſt de meſurer les dimenſions de l'acier, avant de le chauffer, & de les meſurer, après qu'il a été trempé. M. Perrault a déja obſervé avant nous, qu'un fil d'acier trempé ne pouvoit paſſer par le même trou par où il paſſoit avant d'avoir été trempé; j'ai repeté & retourné cette expérience de bien des manieres, & j'ai toujours trouvé une augmentation de volume dans l'acier trempé: mais j'ai voulu ſçavoir de plus juſqu'où elle alloit, & ſi elle étoit aſsès conſidérable pour être meſurée. J'ai fait faire des calibres de fer dans leſquels un morceau d'acier, long de ſix pouces, s'emboiſtoit exactement; mes morceaux d'acier avoient pour l'ordinaire deux pouces de largeur ſur ſix lignes d'épaiſſeur. Lorſque je les ai trempés, après avoir pris au feu une couleur d'un rouge blanchâtre, j'ai toujours trouvé qu'après la trempe, ils étoient au moins plus longs d'une ligne, qu'avant

d'avoir été chauffés : il y a eu de l'augmentation dans les autres ſens, comme dans la longueur, mais qui n'étoit pas de même aisée à meſurer ; cela n'empêche pas qu'on doive croire qu'elle étoit proportionnelle à l'augmentation de la longueur. Cela ſuppoſé, les diametres des volumes des aciers trempés à un certain degré de chaleur, ſont aux diametres des volumes des aciers non trempés, au moins en raiſon de 145 à 144; par conſéquent le volume de l'acier trempé eſt au volume de l'acier non trempé dans un plus grand rapport que celui de 49 à 48 : car le cube de 145 eſt 3048625, le cube de 144 eſt 2985984, & la différence de l'un à l'autre eſt 62641. c'eſt-à-dire, que par la trempe l'acier acquiert au moins un 48e de ſon ancien volume.

Il eſt donc bien prouvé que l'acier endurci par la trempe eſt d'une tiſſure plus rare que l'acier plus mou, que l'acier non trempé : les cauſes qu'on peut ſoupçonner propres à augmenter la dureté de ce metal en augmentant ſon volume ſe réduiſent à trois. 1°. Ou le feu ou l'eau ont ajouté à la maſſe une matiere qui fournit à l'augmentation du volume, & qui lie mieux les parties de l'acier enſemble. 2°. Ou au contraire le feu a chaſsé de dedans l'acier quelque matiere qui empêchoit ſes parties d'être auſſi parfaitement unies qu'elles le peuvent être. 3°. Ou enfin des changements ſe ſont faits dans l'intérieur de l'acier, dans la figure, ou dans l'arrangement de ſes parties, au moyen deſquels

ces mêmes parties tiennent mieux enſemble.

J'ai fait les expériences qui m'ont ſemblé les plus propres à apprendre à laquelle de ces cauſes on devoit avoir recours ; elles m'ont convaincu qu'il falloit entierement rejetter la premiere, & la ſeconde. Le raiſonnement n'eſt pas favorable à la premiere ; la ſeule matiere qui pourroit s'inſinuer dans l'acier, pendant l'inſtant de la trempe eſt l'eau ; car la matiere ſubtile n'eſt ici comptée que pour le vuide, or on ne voit pas que l'eau pût trouver des paſſages pour pénetrer juſqu'au centre d'une bille d'acier ; quand elle en trouveroit d'ouverts dans les premieres couches, en refroidiſſant ces couches, elle boucheroit bientôt ceux qui lui ſeroient néceſſaires, pour la laiſſer parvenir juſqu'au centre. D'ailleurs l'eau introduite dans l'acier ne paroîtroit pas fort propre à l'endurcir; pour endurcir un corps, il faut l'addition d'une matiere dont les parties ſoient mieux liées enſemble. Mais pour venir à l'expérience qui auroit pû épargner le raiſonnement précedent, & qui décide que l'acier ne tient l'augmentation de ſon volume, ni de l'eau ni de l'introduction d'aucune autre matiere peſante ; j'ai peſé dans les balances les plus fines un morceau d'acier; je l'ai réduit au poids précis d'une once ; je l'ai chauffé enſuite juſqu'à lui faire prendre plus que le rouge couleur de ceriſe, & alors je l'ai plongé dans l'eau froide. Après l'en avoir retiré, je l'ai eſſuyé, fait sécher, & enfin je l'ai peſé, non ſeulement je n'ai trouvé aucune augmentation

dans ſon poids, j'ai même trouvé qu'il en avoit perdu un demi grain. Or ſi l'augmentation du volume venoit de l'introduction d'une matiere auſſi peſante que l'acier, le poids de ce morceau auroit dû être augmenté de près de 12. grains, c'eſt à-dire, avoir acquis $\frac{1}{48}$ de ſon ancien poids, comme il en avoit acquis un de ſon ancien volume: & ſi la nouvelle capacité du volume avoit été remplie par des parties d'eau, l'augmentation du poids auroit dû être encore ſenſible, & proportionnée au rapport qui eſt entre le poids de l'eau & celui de l'acier.

Il eſt donc bien ſûr que ce n'eſt pas par l'introduction d'une matiere peſante que l'acier acquiert dans la trempe & du volume & de la dureté: à l'égard de la diminution de poids d'un demi grain que j'ai obſervée, elle ne me ſemble pas meriter d'attention. J'avois pris toutes les précautions qu'on peut prendre pour empêcher que le feu ne brûlât mon acier, qu'il ne lui enlevât quelque choſe; auſſi lui avoir ôté un demi grain, c'eſt ne lui avoir ôté preſque rien.

Enfin ſi l'introduction de l'eau avoit part à l'endurciſſement de l'acier, trempé dans l'eau boüillante, il s'endurciroit davantage, que trempé dans l'eau froide, car l'eau bouillante le pénetreroit plus aiſement. Cependant des expériences que nous rapporterons, quand nous entrerons dans le détail de celles que nous avons faites ſur les trempes, montreront que l'eau boüillante ne ſçauroit donner un

grand degré de dureté à l'acier, qu'elle l'endurcit moins que l'eau froide.

Ce que je viens de dire contre l'introduction de l'eau a la même force, contre l'introduction des parties du feu, ou de parties pouſſées par le feu, qu'on pourroit imaginer être reſtées empriſonnées dans l'acier, lorſque l'eau en le refroidiſſant a ſerré les pores de ſa ſurface extérieure; par des parties telles, en un mot, que celles qui reſtent engagées dans la chaux de plomb, d'étain, & de divers autres matieres qui ont ſoutenu long-temps le feu. Ces parties augmentent le poids des corps où elles s'inſinuent. Il n'y a donc aucune introduction de matiere dans l'acier trempé, ſi ce n'eſt d'une matiere ſans peſanteur, ou de la matiere ſubtile.

Pour la ſeconde explication, je veux dire celle qui feroit dépendre l'endurciſſement de l'acier d'une matiere que le feu auroit chaſsée d'entre ſes parties, & à qui l'eau auroit bouché le retour, j'avoüerai qu'elle avoit d'abord été aſsés de mon goût; il me paroiſſoit naturel de ſoupçonner de l'air renfermé, & preſsé entre les parties de l'acier non trempé. Où n'y en a t'il point? que cet air tendant à écarter les parties de l'acier, les empêchoit de bien tenir enſemble; mais que le feu en rarefiant l'acier, en ouvrant ſes pores chaſſoit d'entre ſes parties cet air, à qui toute entrée étoit bouchée, lorſqu'on refroidiſſoit l'air ſubitement, au lieu que le même air rentroit peu à peu dans l'acier qui perdoit ſa chaleur par degrés inſenſibles.

Dans les explications de Phyſique on commence par deviner, ce ſont les expériences qui décident ſi on a deviné juſte. De crainte que quelqu'autre n'adoptât cette idée, comme je fus tenté de le faire : voici l'expérience qui m'en a déſabusé & qui me paroît ne devoir laiſſer aucun doute. J'imaginai de laiſſer refroidir un morceau d'acier très-chaud dans un eſpace vuide, ou preſque vuide d'air groſſier. Là l'acier devoit s'endurcir, comme trempé dans l'eau froide, ſi ſon endurciſſement venoit de ce qu'un air groſſier chaſsé par le feu, ne peut plus rentrer dans l'acier refroidi ſubitement. L'eſpace où ſe refroidiſſoit mon acier, ne fourniſſoit pas plus d'air de cette nature qu'auroit pû faire l'eau. Je n'entrerai point dans un grand détail de la maniere dont j'ai executé cette expérience, en mettant un morceau d'acier plus que rouge par un bout, dans un long tuyau de verre plein de Mercure juſqu'auprès du bout rouge de l'acier : je me contentrai de dire que je bouchois toute entrée à l'air groſſier, en entourant le vuide, que l'acier laiſſoit autour de l'ouverture ſupérieure du tuyau, avec une compoſition de cire ou de reſine. On voit qu'il m'étoit facile de faire trouver l'acier du tuyau dans le vuide, en laiſſant deſcendre le Mercure, comme on le pratique pour les barometres, & de juger de la rarefaction de l'air par la hauteur à laquelle le Mercure ſe ſoutenoit. Après avoir repeté cette expérience pluſieurs fois, & avoir dans quelques-unes laiſsé refroidir l'acier

dans une eſpace où il reſtoit très-peu d'air groſſier, l'acier eſt toujours demeuré auſſi mou que s'il ſe fût refroidi dans un air ordinaire.

Puiſque l'endurciſſement de l'acier n'eſt produit ni par l'introduction d'une nouvelle matiere, ni par l'expulſion de l'air, reſte donc à en chercher la cauſe dans les changements faits en ſa tiſſure. C'eſt auſſi où Meſſieurs Rohault & Perrault ont crû la devoir trouver. Le premier veut que ſa tiſſure ſoit renduë plus uniforme par la trempe, parce que l'eau arrête ſes parties dans un état approchant de celui de la fuſion; que ſes parties n'ont pas le loiſir de s'aſſembler pour compoſer de gros grumeaux, qui puiſſent laiſſer entre eux des intervalles ſenſibles, où les pointes des burins, & les dents des ſcies, ou des limes puiſſent s'introduire. Mais apparemment qu'il n'avoit pas eu aſsés d'occaſions de voir tremper l'acier, & caſſer l'acier trempé. Il eût ſans doute obſervé que plus le même acier a été trempé chaud, & plus il a de gros grumeaux, ou grains, plus auſſi les vuides qui ſont entre les grumeaux, ou grains, ſont grands, & cependant plus l'acier eſt dur; ſa dureté augmente à meſure que la grandeur de chacun des intervalles ſenſibles qui ſont entre les grains augmente. Si l'acier eſt plus dur après la trempe, ce n'eſt donc pas que les intervalles, où les dents des limes, & les pointes des burins peuvent s'introduire, ſoient plus petits qu'avant la trempe, c'eſt que réellement chaque grain eſt plus dur,

les parties de chaque grain tiennent mieux enſemble.

M. Perrault a reconnu avant nous que les grains de l'acier deviennent plus durs par la trempe, quoyque les intervalles qui les séparent ſoient crûs. Il attribuë cette dureté des grains à la preſſion de l'air ſubtil, de la matiere ſubtile qu'il admet pour cauſe generale de la dureté des corps; il veut que le refroidiſſement ſubit renferme cette matiere: mais cette matiere ainſi empriſonnée auroit la liberté de s'échapper, & s'échapperoit ſurement quand on caſſeroit une barre d'acier en deux; la ſurface de la caſſure devroit donc devenir molle dans l'inſtant. Elle conſerve pourtant toute ſa dureté. D'ailleurs la façon dont on fait agir ici la matiere ſubtile tenant à la cauſe generale de la dureté, on ne ſçauroit être content de cette explication particuliere, qu'on ne le ſoit de l'explication de la cauſe generale, & il n'eſt pas aiſé de contenter les Phyſiciens ſur cette importante queſtion.

Indépendamment de la cauſe generale de la dureté, je crois que nous pouvons trouver la cauſe de l'endurciſſement de l'acier, au moyen des connoiſſances que nos Memoires précedents nous donnent ſur ſa nature; il nous faut voir en même-temps, & pourquoy la trempe endurcit extremement l'acier, & pourquoy elle endurcit très peu le fer, c'eſt encore ce dont on ne ſçauroit rendre raiſon par l'explication de M. Perrault. Nous ſçavons à preſent que l'acier ne differe du fer, que

parce

parce qu'il eſt plus pénetré de ſoufres & de ſels. Or c'eſt ce en quoy ils different l'un de l'autre qui doit être la premiere cauſe des differences qu'on trouve entre eux, après les avoir traité d'une maniere ſemblable; c'eſt donc des ſoufres & des ſels que l'acier a plus que le fer, que doit dépendre la proprieté qu'il a de s'endurcir. Tachons de découvrir comment ils peuvent rendre l'acier dur, lorſqu'il eſt refroidi ſubitement, & qu'au contraire, ils le laiſſent limable lorſqu'il a été refroidi lentement.

Nous ſçavons & nous avons beſoin de nous en ſouvenir, que le fer & l'acier boivent les ſoufres; mais nous ſçavons auſſi que le feu violent peut les leur enlever. A preſent, pour écarter le plus de circonſtances inutiles qu'il ſera poſſible, conſiderons un ſeul grain d'acier non trempé, un de ceux que la vûë ſeule découvre, & comparons le enſuite avec un grain, à peu près d'égale groſſeur, d'acier trempé. Ce grain * que les yeux apperçoivent aiſément eſt lui-même un amas d'une infinité d'autres grains que nous nommerons les molecules de ce grain *; le microſcope met ces molecules de grain à portée de nos yeux. Mais ces molecules ſont elles mêmes composées d'autres parties *. Suppoſons, ſi on le veut, que ces dernieres ſont les parties élementaires, quoyque pour y arriver il faudroit peut être pouſſer la diviſion prodigieuſement plus loin; mais nous pouvons nous en tenir là. Nous avons donc à conſiderer

* Pl. 10. fig. 5. G.

* fig. 5. MM.

* fig. 6. p, p.

un grain, les molecules dont il eſt composé & les parties élementaires des molecules. Comme les ſels & les ſoufres pénétrent le fer intimement, nous pouvons au moins ſuppoſer que ceux que l'acier a de plus que le fer, pénetrent les molecules du grain. Si j'expoſe au feu l'acier tendre où eſt le grain, ſur lequel nous avons arrêté notre attention, le feu fondra plûtôt les ſoufres, & les ſels des molecules de ce grain, qu'il ne fondra les molecules mêmes; il chaſſera une partie des ſoufres & des ſels, que l'acier a de plus que le fer, de dedans les molecules où elles étoient nichées; au lieu qu'ils pénetroient ces molecules, ils ſe placeront d'abord dans les intervalles qui ſont entre elles; ce ſera là le ſeul effet d'un feu moderé; & ce n'eſt pas pour en venir à notre explication que nous ſuppoſons cet effet; la décompoſition de l'acier, faite ſoit par un feu lent, mais long, ou par un feu violent, ont démontré que le feu enleve à l'acier ſes ſoufres & ſes ſels; ceux qu'il a forcé de ſortir des molecules, occupent d'abord les eſpaces qui ſont entre ces molecules. Ne faiſons donc nulle difficulté d'admettre que quand notre grain eſt parvenu à un certain degré de chaleur, que les vuides qui étoient entre les molecules dont il eſt composé, ſont remplis en partie par une matiere ſulfureuſe qui n'y étoit pas auparavant, & dont les molecules ont été dépoüillées; qu'une partie de cette matiere ſulfureuſe, que le feu a mis en chemin de ſortir du fer, a paſsé des

molecules même dans les intervalles qu'elles laiſſent entre elles. Dans cet état plongeons dans l'eau froide le barreau d'acier, où eſt le grain que nous conſiderons. Dans l'inſtant nous allons fixer les ſoufres & les ſels qui nagent avec eux ; nous leur ôterons leur fluidité, ils ne ſeront plus en état de rentrer dans les molecules. Mais alors les petits intervalles qui étoient entre ces molecules du grain ſeront mieux remplis ; & remplis par une matiere, que nous ſuppoſerons preſqu'auſſi dure qu'il nous plaira. Les molecules du grain tiendront donc mieux les unes avec les autres. Notre grain d'acier en ſera donc plus difficile à diviſer, à rompre, ou ce qui eſt la même choſe, voilà notre grain d'acier devenu plus dur. La même choſe eſt arrivée à tous les autres grains de l'acier qui avoient pris le même degré de chaleur ; par conſéquent voilà notre acier, ou plus exactement parlant, & pour s'en tenir à ce que nous voulons expliquer actuellement, voilà tous les grains de notre bille d'acier endurcis.

Il n'y a nulle difficulté à admettre que les ſoufres de l'acier puiſſent être fondus, réduits à être fluides, ſans que les parties de l'acier le ſoient ; nous venons de citer ce qui arrive dans la décompoſition de l'acier, pendant laquelle les ſoufres ſont enlevés, quoyque les parties metalliques reſtent. Un exemple plus groſſier nous montre qu'une partie de la matiere d'un compoſé fort ſolide peut prendre de la fluidité pendant que le reſte con-

ſerve toute ſa fixité. Je veux parler d'un des moyens qu'on a imaginé pour séparer l'argent d'avec le cuivre, & d'un des plus commodes pour le travail en grand ; c'eſt de faire paſſer cet argent dans le plomb d'où on le retire plus aisément que de dedans le cuivre. Pour le faire paſſer dans le plomb, on fond enſemble une certaine quantité de plomb & de cuivre chargé d'argent, on mêle bien ces deux metaux, on les laiſſe refroidir ; refroidis, ils ne compoſent qu'une ſeule maſſe. On expoſe enſuite cette maſſe à un degré de feu ſuffiſant pour fondre le plomb & trop foible pour fondre le cuivre. Le plomb s'y fond, il coule ſaiſi de l'argent, & laiſſe la maſſe de cuivre ſpongieuſe. Dans les molecules de notre grain d'acier, il ſe paſſe quelque choſe de pareil à ce qui ſe paſſe dans la maſſe de plomb & de cuivre. Les ſoufres des molecules du grain ſont fondus, ils coulent dans les eſpaces qui ſont entre ces molecules, où étant fixés par le refroidiſſement ſubit, ils lient mieux ces molecules, elles compoſent alors un grain plus dur.

Les Pyrites, ces eſpeces de pierres ſulfureuſes, ſi connuës des naturaliſtes, nous diſpoſent à croire que les ſoufres & les ſels mêlés enſemble peuvent avoir une dureté conſidérable ; on ſçait que les Pyrites ne ſont preſque que ſels & ſoufres, elles ſont cependant ſi dures qu'on s'en ſervoit autrefois pour les arcquebuſes à rouet, comme on ſe ſert aujourd'hui des cailloux pour les fuſils. Quand ces matieres ſeroient moins dures, dès qu'elles rem-

pliroient les intervalles qui ſont entre les molecules, les molecules ſe trouveroient mieux liées.

Au reſte quand je parle des ſoufres du fer & de l'acier, il eſt rare que j'entende parler des ſoufres ſimples & purs, je les regarde comme une ſorte de ſoufre commun, comme la matiere de nos Pyrites, c'eſt-à-dire, comme des ſoufres mêlés avec beaucoup de ſels. Et ſi on vouloit même que ces ſoufres que nous avons fait couler entre les molecules des grains n'endurciſſent, ou endurciſſent principalement les grains, à cauſe des ſels qu'ils amenent avec eux, on trouveroit par la ſuite des obſervations qui favoriſeroient cette idée; des obſervations qui prouveront que des ſels introduits dans du fer l'endurciſſent, lors même qu'il perd de ſa partie huileuſe; mais toujours paroît-il certain que l'endurciſſement de l'acier trempé, eſt produit par la fixation de la matiere qui coule dans les interſtices de ſes parties, & cette matiere n'eſt pas une matiere ſimple, c'eſt ſans doute une matiere ſulfureuſe chargée de beaucoup de ſels.

Les trempes en *paquet* ſont ſi propres à confirmer cette explication, que des expériences imaginées exprès, ne le ſeroient pas davantage. Si on veut donner à l'acier une plus grande dureté que ne la lui donne la trempe ordinaire, on le fait chauffer, renfermé dans des eſpeces de boiſtes, ou de creuſets, où il eſt entouré de ſuye, de charbon, de ſels, en un mot, de matieres qui peuvent lui fournir des ſoufres, & des ſels; voilà donc les in-

terſtices des molecules, & ſi l'on veut encore, les molecules elles-mêmes qui ſe rempliſſent de ſoufres & de ſels : en cet état, on retire l'acier rouge des boiſtes, & on le trempe dans l'eau ordinaire ; trempé au même degré de chaleur, il s'endurcit davantage, qu'il ne ſe fût endurci, ſi on ne l'eût pas fait chauffer au milieu de matieres ſulfureuſes & ſalines. Notre explication apprend la raiſon de cette difference, & cette difference confirme en même-temps notre explication. Les grains de l'acier chauffé en Paquet ſont plus pénetrés de ſoufres & de ſels, que les grains de l'acier qui ont chauffé immediatement ſur les charbons, le refroidiſſement fixe plus de ſoufres & plus de ſels dans un des cas que dans l'autre.

Le fer même qui a été recuit en Paquet & qui eſt trempé enſuite, prend près de ſa ſurface une dureté approchante de celle de l'acier. Pendant le recuit, les interſtices qui ſont entre ſes parties ont été remplis des ſoufres & de ſels ; là il eſt dans un état ſemblable à celui de l'acier.

Je ne diſſimulerai pourtant point, ni même je ne chercherai à affoiblir deux difficultés conſidérables, l'une eſt commune à toutes les explications qu'on a données juſqu'ici de l'effet de la trempe ; & l'autre eſt particuliere à la nôtre. La premiere de ces difficultés eſt que l'acier trempé, l'acier durci ſemble devoir être plus foible que l'acier non trempé : je veux dire qu'il ſemble néceſſaire d'accorder, que ſi on tire par les deux bouts

deux morceaux d'acier de même diametre, deux fils d'acier, par exemple, que celui qui eſt trempé doit être rompu par une force plus petite que celui qui n'eſt pas trempé. Puiſque le volume de l'acier eſt augmenté par la trempe, ſans augmentation de matiere propre, il eſt évident que le nombre des points d'attouchements eſt moindre, ou ce qui eſt la même choſe que la ſomme des ſurfaces qui ſe touchent après la trempe eſt moindre que la ſomme des ſurfaces qui ſe touchoient auparavant; auſſi les intervalles qui ſont entre les grains, ſont-ils ſenſiblement plus grands après la trempe : ſi la liaiſon eſt proportionnelle aux attouchements, voilà donc une ſomme de liaiſons moindre; le tout de l'acier eſt donc moins fort, après la trempe qu'auparvant. Il paroît difficile d'admettre que l'acier trempé, qui réſiſte incomparablement plus à la lime, aux preſſions, ſoit plus foible quand il eſt tiré, que l'acier non trempé. J'avouerai auſſi que cette conséquence m'a étonné d'abord. Car quoyque je ſçuſſe qu'un acier trempé devient caſſant par la trempe, cela ne me paroiſſoit prouver en aucune façon que la liaiſon de toutes ſes parties enſemble, en fût moins forte; le coup de marteau qui caſſe un morceau de verre épais, ne caſſe point une paille, mais ce même morceau de verre tiendroit ſuſpendu un poids conſiderable, & la paille n'en pourroit ſoutenir qu'un leger.

Les conséquences pour être dures en apparen-

ce, n'en ſont pas quelques fois moins vraies ; j'ai voulu m'aſſurer ſi celle ci ne le ſeroit point ; ſi l'acier endurci par la trempe n'en eſt pas moins en état de réſiſter aux forces qui le tirent. Pour cela j'ai pris un fil d'acier fort long qui avoit paſsé par la filiere * J'ai chauffé & trempé enſuite une partie de ce fil, longue de deux ou trois pouces *. J'ai marqué avec un brin de ſoye l'endroit qui m'avoit paru avoir été trempé le plus chaud. Après quoy j'ai arrêté un des bouts de ce fil au plancher, afin que le fil ſe trouvât dans une poſition verticale. J'ai chargé ſon bout inférieur de poids que j'augmentois juſqu'à ce que le fil ſe caſsât ; ou pour plus de facilité, je l'ai caſſé par le moyen d'un levier au tour duquel le bout inférieur du fil étoit entortillé. Or quand il s'eſt caſsé, ç'a toujours été dans l'endroit où il avoit été trempé, & preſque toujours dans celui que j'avois marqué, pour avoir été trempé le plus chaud, & qui par conſéquent étoit le plus dur.

* Pl. 10. fig. 4.

* Fig. 4. *b.*

J'ai repeté cette expérience autant de fois, & avec toutes les précautions qu'il étoit néceſſaire pour qu'il ne me reſtât aucun ſcrupule. Le fil avoit des endroits pailleux, où il devoit être plus foible qu'ailleurs, j'évitois de le tremper dans ces endroits Les dernieres fois que j'ai fait cette expérience, j'ai pris encore une précaution auſſi eſſentielle ; pour empêcher le fil de ſe courber par la trempe, parce que courbé il ne ſeroit plus dans le cas d'un fil tiré verticalement, & que ce ſeroit en ſe redreſ-

ſant

dreſſant qu'il ſe caſſeroit, comme ſe caſſeroit un levier d'acier. Je commençois par mettre le fil dans une poſition verticale * dans laquelle il étoit retenu par un poids qui le chargeoit aſsés pour le bien tendre ; près de ce fil bien tendu, j'approchois des charbons allumés, où je les poſois ſur une petite platine de fer dans laquelle le fil paſſoit. Je le chauffois dans l'endroit que j'avois eſtimé le plus fort, juſqu'à ce qu'il fût rouge, alors je jettois de l'eau deſſus. Le poids dont il étoit chargé empêchoit la trempe de lui faire prendre aucune courbure. malgré cette précaution, ç'a toujours été dans l'endroit trempé qu'il s'eſt caſsé. * Pl. 10. fig. 4.

Je n'ai pas fait d'expériences aſsés préciſes, & il n'eſt pas aisé d'en faire, pour déterminer de combien la force néceſſaire pour rompre un morceau d'acier trempé, en le tirant, eſt moindre que celle qui eſt néceſſaire pour le rompre avant d'avoir été trempé ; mais je ſçai que cette difference eſt conſidérable, & beaucoup plus que l'augmentation, que j'ai trouvée dans le volume de l'acier, ne l'auroit fait attendre. Il y avoit des endroits du fil d'où j'avois ôté des pailles, qui occupoient plus du tiers de la circonference, & qui avoient d'épaiſſeur le quart ou le tiers du diamettre, ces endroits ſi affoiblis, mais non trempés, étoient encore plus forts que ceux qui avoient été trempés.

Ainſi pendant que l'acier acquiert de la force pour réſiſter aux frotements, aux preſſions, il

perd de celle qu'il avoit pour réſiſter aux tractions, ſa force ſe diſtribuë differemment ; il ſe fait une ſorte de compenſation qui lui rend dans un ſens, ce qu'il perd dans un autre.

La ſeconde difficulté, qui eſt particuliere à notre explication, c'eſt que les molecules des grains doivent être moins dures après la trempe, qu'avant la trempe. Pour mieux faire ſentir la force de cette difficulté, conſidérons au microſcope un grain d'acier * qui n'a point été trempé, qu'il ſoit prodigieuſement groſſi ; que tous les eſpaces renfermés par des traits, M M M, & croisés par des lignes, ſoient les molecules de ce grain ; dont le nombre eſt prodigieuſement plus grand, qu'il ne paroît ici. Ce qui reſte en blanc, V, V, ſont les intervalles qui ſont entre ces differentes molecules. Les molecules du grain ſont elles-mêmes composées, d'autres parties que nous avons nommées parties élementaires du fer & de l'acier. Que la fig. 6. pl. 10. ſoit une des molecules du grain, où des traits marquent les ſéparations des parties élementaires, dont elle eſt elle-même composée. Si on chauffe le grain d'acier, les ſoufres qui ſont dans les molecules de ce grain ſont fondus, ils rempliront en partie les interſtices qu'elles laiſſent entre elles ; dès que la trempe les fixera en cet état, le grain ſera un tout composé de parties mieux unies, ce tout ſera plus dur. Mais ce qui fait la difficulté, c'eſt que les molecules de l'acier ſeront en même-temps moins dures qu'elles n'étoient.

* Pl. 10. fig. 5.

Après la trempe, les M M M fig. 5. tiendront mieux enſemble, qu'elles n'y tenoient auparavant, mais les parties dont les M M M ſont composées, les p, p, fig. 6. ſeront moins unies. Cette conséquence eſt néceſſaire; mais ſi on y prend bien garde, on ne fera pas de difficulté de l'accorder. Qu'en craindra-t-on? qu'il ne s'enſuivît que l'acier, aprés la trempe, ne réſiſtât moins à la lime qu'auparavant? Premierement la lime n'attaque pas à la fois, ſeulement une portion de molecule, ni même une ſeule molecule du grain de l'acier; elle attaque à la fois un amas des parties dont ce grain eſt composé, telles que ſont M M M, il s'en trouve peut-être des milliers de pareilles dans le chemin de chaque dent; la lime trouvera donc plus de réſiſtance, l'acier ſera plus dur pour elle, dès que les grains & les parties qui compoſent les grains tiendront mieux enſemble. Secondement, quand cette conséquence nous forceroit à ſuppoſer que les molecules du grain ſont composées de parties élementaires qui tiennent ſi fortement enſemble, que quoyque leurs liaiſons ſoient affoiblies, qu'elles ſont encore en état de réſiſter aux outils, où ſeroit l'inconvénient? Troiſiemement enfin, on a peut-être preuve que les molecules de grain ſont moins dures, ſont plus faciles à détacher, ou à rompre dans l'acier trempé, que dans l'acier non trempé? N'en ſeroit-ce point une de ce que l'acier trempé prend un plus beau poli, que l'acier non trempé, & qu'il prend

le poli d'autant plus beau, qu'il a été trempé plus dur ; les poudres fines qu'on employe pour polir ont alors, prise sur de plus petites parties, de plus petites parties leurs cedent.

Quand les grains eux-mêmes tiendroient moins bien ensemble dans l'acier trempé, que dans l'acier non trempé ; dans le premier état il résisteroit plus que dans le second aux limes & aux ciseaux, pourvû que les parties qui composent les grains fussent mieux liées ensemble. Quand la lime agit sur l'acier, & même sur les fers les plus doux, elle n'emporte pas les grains en entier ; la preuve est que les cassures du fer & de l'acier, quelques planes qu'elles soient, sont plus raboteuses que les endroits qui ont été limés ; qu'on lime une pierre de grés, elle n'en paroîtra pas plus polie, parce que la lime emportera les grains mêmes ; si l'acier & le fer sont plus polis, c'est donc que leurs grains ont été coupés. Le ciseau aussi ne sçauroit couper l'acier qu'il ne divise ses grains, il ne fait guére de chemin, précisément entre deux grains ; dès que les parties des grains tiendront mieux ensemble, l'acier paroîtra donc plus dur à la lime & au ciseau, qui sont les façons d'éprouver sa dureté.

Mais je crois néantmoins que les grains de l'acier trempé tiennent plus fortement ensemble, que ceux de l'acier non trempé ; une partie des soufres qui ont été chassés des molecules ont coulé apparemment jusques dans les intervalles, que les grains

laiſſent entre eux, des portions de ces intervalles en ont été remplies. Quoyque l'acier trempé ſoit plus foible, moins en état de réſiſter aux tractions, chacun de ſes grains peut cependant mieux tenir avec les autres, mais la ſomme de ces forces eſt plus petite dans le cas de l'acier trempé. Ceci vient de ce que l'acier trempé a réellement de plus gros grains, que l'acier non trempé. Suppoſons que R & S * ſoient des coupes de files de grains d'acier, & que ces grains ont une figure approchante de la ronde. C'eſt pour la facilité du raiſonnement que nous leurs donnons cette figure qu'ils n'ont pas réellement; mais on pourra l'appliquer à toute autre figure: que S donc ſoient deux files de grains d'acier non trempé, & R deux files de grains d'acier trempé, & que les unes & les autres ſoient de même longueur, mais outre que les grains d'R ſont plus gros, qu'ils ſoient un peu plus ſéparés les uns des autres. L'augmentation du volume par la trempe demande cette derniere ſuppoſition; la ſomme des points d'attouchement qui eſt en S, une longueur faite de ces points mis bout à bout, ſera plus grande, que la ſomme des points d'attouchement de R, qu'une longueur de ces points mis bout à bout. Si la force pour réſiſter aux tractions eſt proportionnelle à la quantité des attouchements, il faudra plus de force pour ſéparer à la fois tous les grains de S S, que pour ſéparer à la fois, tous les grains de RR mais au contraire il faudra moins de force pour détacher un ſeul

* pl. 10. fig. 7. 8.

grain de S, que pour détacher un ſeul grain de R, parce que celui-ci plus gros touche ſes voiſins en plus de points. L'acier composé de grains, tels que ceux de S, ſera donc plus difficile à rompre en le tirant; & il ſera plus difficile d'enlever des grains à l'acier composé de grains tels que ceux de R; l'acier non trempé eſt dans le premier cas, & l'acier trempé dans le ſecond; auſſi plus le même acier, après la trempe, a de gros grains, & generalement parlant, plus il eſt dur.

Il y a encore une autre raiſon de cette augmentation de dureté, proportionnelle à l'augmentation de groſſeur des grains, & cette raiſon eſt une ſuite naturelle de l'explication que nous avons donnée de l'endurciſſement par la trempe. Nous avons fait remarquer en bien d'autres endroits, que plus l'acier a été chauffé, & plus il a été trempé chaud, & plus ſon grain eſt gros. Plus il a été chauffé, plus le feu a fait ſortir de ſoufres, & de ſels de ſes parties élementaires, les intervalles qui ſont entre les particules qui compoſent le grain, ont donc été mieux remplis; il y a pourtant des bornes à ce plus de chaleur, qu'on peut donner à l'acier pour augmenter ſa dureté. Si cette chaleur va juſqu'à faire ſortir les ſoufres hors de l'acier même, alors il n'eſt plus en état de s'endurcir par la trempe, ou de s'endurcir ſi conſidérablement; on la ramené, ou preſque ramené à l'état du fer.

Si les grains de l'acier ſont d'autant plus gros,

Digitized by

qu'il a été trempé plus chaud, c'eſt que la chaleur aiant plus ramolli l'acier, plus de parties ont été réunies enſemble; quand les intervalles qui ſont entre deux grains, ſont remplis de parties de ſoufre, ces deux grains n'en ſont plus qu'un, les ſoufres qui circulent autour de ces grains les uniſſent.

Enfin tous les phenomênes de la trempe ſe déduiſent clairement de notre explication. On voit pourquoy elle durcit l'acier, pourquoy elle le durcit d'autant plus qu'il a été trempé plus chaud, qu'elle lui a fait prendre un plus gros grain, pourquoy auſſi l'acier a moins de corps, c'eſt-à-dire, qu'il ne ſe laiſſe pas, ou ſe laiſſe peu, plier, ſans ſe caſſer : les grains ne peuvent plus ceder dès qu'ils ſont durs, ils ſont roides: ils ſeroient même plus roides de cela ſeul, qu'ils ſont plus gros. Le verre le plus caſſant de tous les corps eſt ſouple à un point étonnant, quand il a été tiré en fils délié, comme nous l'avons fait voir dans les Memoires de l'Academie, année 1713. page 210. Entre des quantités égales de même matiere, celle-là ſera la plus fléxible, qui ſera composée de parties plus petites, un cylindre de verre ſera caſſant, & le verre de ce cylindre tiré en fils compoſera un écheveau flexible, & d'autant plus flexible, qu'il ſera composé de fils plus fins. L'acier non trempé reſſemble à l'écheveau composé de fils plus fins, & l'acier trempé à l'écheveau composé de plus gros fils.

Il nous reſte à voir pourquoy cet acier qui a été trempé redevient mou, ſi on le fait chauffer, ou, ce qui eſt la même choſe, pourquoy il fût reſté mou, ſi on l'eût laiſsé refroidir ſur les charbons. Pour en rendre raiſon, il nous ſuffit de nous ſouvenir que le fer boit avidement les ſoufres & les ſels: nous ne tâcherons point d'expliquer, comment cela ſe fait, peut-être n'y réuſſirions-nous pas. Qui voudroit en Phyſique expliquer tout ce qui tient à la queſtion la plus ſimple, ſeroit à chaque queſtion obligé de donner une Phyſique complette; toutes les verités Phyſiques forment une chaîne, dont on peut conſidérer ſéparement quelque partie. Je ſuppoſe donc que nous ſçavons aſsés que le fer boit avidement les ſoufres, & qu'il faut un feu violent pour lui enlever ceux dont il s'eſt ſaiſi, ceux qui l'ont penetré. A meſure que l'action du feu s'affoiblit, qu'elle n'eſt plus en état de chaſſer des molecules de l'acier de nouveaux ſoufres, quelques uns de ceux qui étoient ſortis, y entrent; ils s'y engagent de nouveau, & s'y engagent pour y reſter; parceque dans notre cas, l'action du feu va toujours en diminuant. Cette action trop foible pour chaſſer les ſoufres qui ſont rentrés, dans les parties élementaires, a aſſez de force pour entretenir la fluidité de ceux qui ſont encore dehors; ſi la chaleur diminuë inſenſiblement, & pendant un temps conſiderable, plus de ſoufres peuvent rentrer dans les molecules & les parties élementaires. Ainſi l'acier plus il eſt refroidi lentement, plus il eſt éloi-

gné

gné de l'état où le met la trempe, plus il s'eſt refroidi bruſquement, plus il eſt dur, plus il s'eſt refroidi lentement, & plus il eſt ſouple.

Si on tire du fourneau le fer qui vient d'être converti en acier tout rouge, & qu'on le trempe, il s'endurcit, comme l'acier ordinaire; auſſi a-t'il la proviſion de ſoufres & de ſels, neceſſaire pour produire cet effet. Si on le laiſſe refroidir lentement, il eſt encore dans le cas de l'acier non trempé, il a peu de dureté. Mais ce qui lui eſt particulier, c'eſt que dans cet état il eſt caſſant. Auſſi ſes parties ont-elles été conſiderablement écartées les unes des autres pendant l'operation; par conſequent elles tiennent mal enſemble, juſqu'à ce qu'elles aïent été raprochées par le marteau, juſqu'à ce qu'il ait été forgé. La même cauſe fait auſſi que ſon grain n'eſt pas ſi beau ſi on le trempe avant d'avoir été forgé, qu'après qu'il l'a été.

Puiſque le fer & l'acier ne different que du plus au moins, il ſemble qu'il ne devroit y avoir auſſi de difference que du plus au moins dans les effets que la trempe produit ſur l'un & ſur l'autre. Que le fer devroit acquerir quelque degré de dureté par la trempe; auſſi cela eſt-il: ſi on trempe du fer rouge couleur de ceriſe, ou rouge blanchâtre, on ne l'endurcira pas au point de reſiſter à la lime; mais il n'y a pas d'ouvriers qui ne ſçache que le fer qui a été trempé eſt moins doux, moins pliant, que celui qui ne l'a pas été; & quand on veut avoir du fer très doux, on ſe donne bien de garde de le refroidir ſu-

bitement. Mais ſi on veut voir tout ce que la trempe peut produire ſur le fer, qu'on le chauffe preſque fondant, & qu'on le plonge alors dans l'eau froide. J'ai ſouvent trouvé que le fer trempé ainſi fondant avoit une dureté approchante de celle de l'acier, qu'il reſiſtoit aux limes. Le fer aïant moins de ſoufres que l'acier, il faut une chaleur plus violente, pour en faire ſortir de dedans ſes molecules & ſes parties élementaires ſuffiſamment pour remplir les interſtices que laiſſent entr'elles les molecules qui compoſent les grains. Je conçois donc que le feu, qui a rendu le fer preſque fondant, n'a pas plus exprimé de ſoufres de ſes parties, qu'il en a exprimé de celles de l'acier, à qui il a fait prendre la couleur de ceriſe. Tout ce que nous avons dit de la nature de l'un & de l'autre doit donner cette idée. En general l'acier eſt plus aiſé à échauffer que le fer, & l'acier ſe refroidit plus promptement. Le même degré de chaleur augmente plus conſiderablement le volume de l'acier, que celui du fer : en voici les preuves. J'ai fait chauffer un morceau d'acier, & un morceau de fer, longs chacun de 12. pouces, juſqu'à ce qu'ils euſſent la même couleur, autant que les yeux en pouvoient juger. En cet état je les ai meſuré l'un & l'autre ; la longueur de l'acier avoit augmenté de trois lignes, & celle du fer ſeulement de deux ; j'ai repetté pluſieurs fois cette experience, quelque couleur que j'aïe fait prendre par le moïen du feu à l'acier, quand je l'ai fait prendre pareille au fer, le volume de l'acier a toûjours plus augmenté que celui du fer.

Digitized by Google

Après avoir meſuré les morceaux d'acier & de fer également chauds, je les ai trempé, & je les ai encore meſuré au ſortir de la trempe : l'acier a aumoins conſervé un tiers & quelques fois la moitié de l'augmentation de volume que le feu lui avoit donnée : j'ai au contraire trouvé que le fer revenoit preſqu'à ſon premier volume ; il ne conſervoit point d'augmentation de volume meſurable. Les ſoufres ſont plus aisés à refroidir, à fixer que les parties metalliques, l'acier aïant plus de ſoufre doit être refroidi plus ſubitement ; ſes parties ont moins le temps de retourner dans leur premiere ſituation; d'ailleurs dès que les ſoufres ſont figés, le retour des parties qu'ils ſeparent eſt arrêté.

Quoique toutes les fois que nous avons parlé du refroidiſſement produit par la trempe, nous l'aïons fait regarder comme très-ſubit, nous n'avons pourtant pas voulu faire entendre qu'il fût inſtantané. Le fer & l'acier ne ſont pas froids dès qu'ils ont été plongés dans l'eau, ils y conſervent pendant quelque temps une chaleur conſiderable; ſi les morceaux ſont épais, on voit au travers de l'eau qu'ils conſervent pendant quelque temps une couleur rouge ; pendant que la trempe agit, une partie des ſoufres que le feu avoit conduit entre les molecules des grains, rentre dans les molecules. Lorſqu'un acier trempé blanc eſt refroidi, il n'y a peut-être pas plus de ſoufres entre ſes molecules, qu'il y en a entre celles de l'acier, qui a le degré de chaleur qu'accompagne la couleur de ceriſe. L'acier trem-

pé couleur de ceriſe, quand il eſt refroidi n'a pas peut-être plus de ſoufres entre ſes parties, qu'en a l'acier chaud d'un rouge tirant ſur le noir; ainſi il faut concevoir que le fer, des parties élementaires duquel peu des ſoufres ont été chaſſés, les reboit preſque tous; que ſes ſoufres ne s'oppoſant pas au retour des molecules de fer, elles reprennent à peu près leur premiere ſituation. Ainſi la maſſe du fer revient à peu près à ſon premier volume.

Ces dernieres remarques éclairciſſent une des regles fondamentales des trempes qui ſera rapportée dans la ſuite, ſçavoir que de deux aciers de differente fineſſe, chauffés & trempés au même degré de chaleur, le plus fin prendra plus de dureté que l'autre, il eſt plus éloigné de la condition du fer, plus de ſoufres ont été fixés entre ſes molecules.

J'eſpere de même que tout ce que nous avons dit ſur la cauſe generale de l'effet de la trempe repandra de la lumiere ſur les differentes façons de tremper; qu'on ſera en état de prévoir l'effet que doivent produire les differentes ſortes de trempes, & que les effets de ces differentes ſortes de trempes appuïeront encore une explication qui me paroît pourtant très-prouvée; auſſi n'avons-nous pas crû nous pouvoir diſpenſer de parler des trempes un peu plus en détail; c'eſt ce que nous allons faire dans le memoire ſuivant.

DOUZIEME MEMOIRE.

Sur les differentes trempes qu'on peut donner à l'acier ; & ſur les recuits qu'on lui donne ſouvent aprés l'avoir trempé.

DE'S que tremper l'acier n'eſt que le refroidir ſubitement, toutes les varietés des trempes peuvent être conſiderées ſous deux vûës generales ; ſçavoir par rapport à l'état où étoit l'acier quand il a été refroidi, & par rapport aux matieres & à l'état des matieres qui l'ont refroidi. L'acier quand il a été trempé pouvoit être plus ou moins chaud, & c'eſt par rapport aux degrés de chaleur qu'il avoit reçûs avant la trempe que nous le regarderons d'abord ; après quoi nous verrons ce qui arrive, lorſqu'il eſt trempé dans differentes matieres. Nous reviendrons pourtant enſuite aux differents effets de la trempe conſiderés par rapport à l'état même de l'acier ; nous examinerons les diſpoſitions qu'on lui donne quelques fois à prendre plus de dureté, trempé au même degré de chaleur dans les mêmes matieres : c'eſt ce qu'on fait par le moyen des trempes en paquet.

Nous ne nous propoſons pourtant pas de traiter cette matiere dans toute ſon étenduë ; il faudroit parcourir les effets que la trempe produit ſur les

differens aciers ; entrer dans un prodigieux détail des matieres dans leſquelles on le peut refroidir ; déterminer les degrés de trempe qui conviennent à chaque outil : ce dernier article ſeul meneroit loin, il engageroit à expliquer comment chaque outil agit ; & ces conſiderations ne peuvent être placées dans une étenduë convenable que dans les arts qui travaillent ces outils, c'eſt ce que nous eſperons faire à meſure que nous les décrirons : à preſent nous nous en tiendrons aux notions generales, aux principes des trempes, nous nous reduirons à en rapporter les principales regles, à appuyer ces regles de quelques experiences que nous avons faites, mais qui peuvent être pouſſées beaucoup plus loin.

Nous reprendrons encore icy quelques uns des faits dont nous avons déja parlé dans les memoires precedents, pour qu'on voye de ſuite ce qui regarde les trempes. D'ailleurs nous avons obmis des circonſtances, qui le devoient être alors, mais qui ne le peuvent être à preſent ; commençons par les trempes ordinaires, les trempes à l'eau commune, qui ſont celles qui donnent la dureté à la plus grande partie des outils dont nous nous ſervons, comme ſont les couteaux, ciſeaux, raſoirs, canifs, couperets, haches, &c.

Le degré de chaleur qu'a pris l'acier qu'on a fait chaufer, ſe connoît par la couleur de ſa ſurface ; mais de toutes les couleurs qu'il peut prendre, il n'eſt que celles qui commencent à tenir du rouge, qui

le rendent ſenſiblement ſuſceptible de la trempe; il faut au moins qu'il ait commencé à rougir. La premiere nuance de rouge eſt d'un rouge brun; à meſure qu'il s'échauffe il devient d'un rouge plus clair, plus vif, & monte à la nuance que les ouvriers nomment couleur de ceriſe, & qui approche auſſi du couleur de ceriſe ordinaire; par un plus grand degré de chaleur ce rouge s'affoiblit, il devient mêlé de jaune. Enfin la chaleur de l'acier étant montée à l'extrême, quand il eſt preſque fondant, ſa couleur eſt d'un blanc jaunâtre, appellé blanc par les ouvriers.

La couleur qu'a pris l'acier au milieu du feu marque donc le degré de chaleur qu'il y a acquis; & c'eſt cette couleur qui conduit à tremper l'acier, qui apprend s'il a le degré de chaleur auquel on veut le tremper.

La regle la plus generale ſur les trempes eſt que le grain de l'acier eſt d'autant plus gros, & plus blanc, qu'il a été trempé plus chaud; & que ſon grain eſt d'autant plus fin, plus gris, plus terne, qu'il a été trempé moins chaud. C'eſt ce qui nous a été montré par la ſuite des differents ordres de grainures dans le memoire 10e. La ſeule exception qu'il y ait à cette regle, eſt que ſi l'acier a été ſurchauffé, s'il a été chauffé fondant, alors il n'aura pas le grain ni ſi blanc, ni ſi gros qu'il l'eût eu chauffé un peu moins chaud. Le trop grand degré de chaleur lui a fait perdre de ſa qualité d'acier.

La ſeconde regle eſt que l'acier eſt d'autant plus

dur, qu'il a été trempé plus chaud : elle ſouffre pourtant quelques exceptions ; j'ai connu des ouvriers plus attentifs à obſerver, qu'ils ne le ſont communement, qui même ne convenoient pas de cette regle ; ils avoient remarqué, qu'il arrive à des aciers d'être moins durs, quand ils ſont trempés très-chauds, que s'ils euſſent été trempés un peu moins chauds. Des aciers très-fins leur auront fourni comme à moi cette obſervation ; ſi on les chauffe preſque fondants, il arrive quelques fois qu'ils n'ont pas plus de dureté dans l'endroit où ils ont été chauffés blancs, que dans l'endroit où ils n'ont été chauffés que couleur de ceriſe. C'eſt que le degré de feu trop violent affoiblit ces ſortes d'aciers. Il peut même les détruire entierement, les ramener à être fer, en faire ce que nous avons nommé avec les ouvriers des aciers pâmés. Dés qu'ils ont ſouffert un degré de feu qui les rend moins aciers, il n'eſt pas étonnant qu'ils aïent moins de dureté. La regle ſubſiſte néanmoins ; il eſt vrai en general que plus l'acier a été trempé chaud, & plus il a de dureté.

Mais une troiſiéme regle, & qui éclaircira la précedente, c'eſt qu entre des aciers de differentes eſpeces, ceux qui ſont les plus fins prennent plus de dureté trempés au même degré de chaleur: trempés couleur de ceriſe, un acier qui n'eſt propre que pour des outils à terre, & trempés couleur de ceriſe, un acier propre aux taillants les plus fins, ce dernier ſera plus dur que l'autre. Mais vous pouvés-

vés tremper l'acier le plus fin à un degré de chaleur ſi foible, & l'autre à un degré de chaleur ſi fort, que le gros acier ſera plus dur que le fin. Entre les aciers fins, plus ils ſont fins, & moins ils demandent à être trempés chauds.

C'eſt ici la place d'une experience que j'ai promiſe ailleurs qui eſt très propre à confirmer cette regle, & à en faire voir le fondement; ſelon l'idée de la nature de l'acier que nous avons établie, les aciers les plus fins ſont penetrés d'une plus grande quantité de ſoufres & de ſels; pour rendre de l'acier, qui avoit été auparavant fer forgé, auſſi fin qu'il pouvoit le devenir, au riſque de le rendre trop difficile à travailler, je remis pluſieurs fois au fourneau divers morceaux d'aciers; je les environnai chaque fois d'ingredients propres à les changer en acier s'ils ne l'euſſent pas été; quand ils eurent ce qui leur falloit de ſoufres, ils en prirent trop; je fis forger fort doucement les bouts de ces morceaux d'aciers, & je les fis tremper un peu plus que couleur de ceriſe. Ce qui arriva à quelques-uns me parut ſingulier; il y en eut qui, dès qu'ils furent plongés dans l'eau, s'y en allerent par parcelles; d'autres furent tirés de l'eau entiers, mais quand je vins à frapper deſſus le bout, même legerement, ce bout s'en alla en grains, à peu près comme eut fait une pierre de grés. J'eus un gros ſable d'acier, dont les grains étoient durs & très durs, mais les amas de grains étoient friables.

Une 4e. regle, qui eſt un corollaire de la 3e. c'eſt

que quand on veut faire des outils durs, avec des aciers qui ne ſont pas fins, il faut les tremper très-chauds, par-delà la couleur de ceriſe, tirant ſur le blanc; on doit pourtant éviter de tremper des aciers fondants, les cas où on le peut pratiquer ſont rares, & ne ſont que pour de très-groſſes pieces qu'on veut tremper bien avant, comme on en fait quelques fois dans la taillanderie; pour faire prendre la trempe à la piece, juſques vers le centre, on eſt dans la néceſſité de donner à la ſurface un trop grand degré de chaleur.

Les gros aciers approchent du fer, leurs parties élementaires ſont bien moins chargées de ſoufres & de ſels que celles des aciers fins; il n'y a qu'une chaleur conſiderable qui puiſſe fondre une quantité ſuffiſante de ces matieres, & la faire paſſer entre les molecules des grains, & en remplir aſsès leurs interſtices. Les ſoufres & les ſels ſont bien plutôt mis en fuſion dans les aciers fins, qui en ont plus abondamment. Dans les aciers extrêmement fins, dans ceux qui ſont trop acier, qui ſont ſurchargés de ſoufres, une chaleur trés-legere ſuffit pour les dégager de dedans les parties du metal, pour les faire couler entr'elles, & même les y faire raſſembler en telle quantité que les parties métalliques s'en trouvent trop écartées les unes des autres; c'eſt alors que ſi on trempe l'acier dans l'eau froide, il ſe diviſera par grumeaux au milieu de la trempe; ou s'il y reſte entier, pour peu qu'on vienne à le frapper, il ſe ſeparera en grains, comme une pierre

de grés ; en un mot ce que nous avons vû de la cauſe de l'endurciſſement de l'acier par la trempe, de la nature de l'acier, étant appliqué à ces phenomenes n'y laiſſera rien d'obſcur.

Une regle fort importante, que bien des Ouvriers n'obſervent pas aſsés, c'eſt de ne faire prendre à l'acier précisément que le degré de chaleur avec lequel on veut le tremper ; il y en a qui croyent faire aſsés, s'ils trempent leur acier avec la couleur convenable ; ils le chauffent ſouvent plus qu'il ne faudroit, & après l'avoir retiré du feu trop chaud, ils le laiſſent refroidir juſqu'à ce qu'il ſoit revenu à la couleur qu'ils lui veulent. Les parties de l'acier, en revenant à une certaine couleur, ne reprennent pas precisément le même arrangement qu'elles auroient eu, ſi le feu leur eût donné ſimplement cette couleur, il y a des parties qui ne ſont plus en état de retourner à leur premiere place. Pour bien tremper, on trempera donc l'acier auſſitôt qu'il aura pris le degré de chaleur auquel on ſouhaite qu'il ſoit trempé.

Auſſi un Ouvrier attentif ne doit pas perdre des yeux ſon outil pendant qu'il le chauffe pour le tremper. C'eſt pour tremper juſte, à ce degré de chaleur, que quand il s'agit de petites pieces, qui ſe refroidiroient à l'air, ſi on les portoit ſeulement à quatre à cinq pas de la forge, qu'il faut avoir ſur la forge même l'eau dans laquelle on veut les tremper ; les bons Coutelliers le pratiquent pour les canifs.

Pour avoir des preuves déciſives de la remarque précedente, j'ai pris deux morçeaux du même acier; j'en ai chauffé un preciſément couleur de ceriſe, & alors je l'ai trempé ; j'ai chauffé l'autre morceau preſque blanc, beaucoup par-delà la couleur de ceriſe, je l'ai retiré du feu, j'ai attendu qu'il fût revenu à cette couleur pour le tremper. Ces deux aciers aïant été caſsés, la caſſure du premier a toujours paru faite de grains plus fins, plus égaux, mieux détachés que celle du ſecond. J'ai repeté bien des fois cette expérience, & ça toujours été avec le même ſuccés. Pour être plus ſûr de la comparaiſon, je l'ai quelques fois faite ſur des fils d'aciers tirés par le même trou de filiere, & venu du même brin.

J'ai vû des Ouvriers aſsés intelligents, qui à deſſein faiſoient prendre à leur acier un degré de chaleur plus grand que celui auquel ils avoient envie de le tremper ; mais au lieu de laiſſer diminuer ſa chaleur en le tenant ſur les charbons de la forge, ou à l'air, comme on le pratique ordinairement, ils le portoient ſur l'enclume, & le forgeoient à petits coups, juſqu'à ce qu'il n'eût que le degré de chaleur convenable. Leur idée étoit de le préparer à prendre plus de dureté par la trempe en rapprochant ſes parties que le feu avoit écartées. Ce raiſonnement aſsés ſpecieux, ne m'a pas ſemblé s'accorder avec l'expérience. Les caſſures des aciers qui avoient eu cette petite façon avant la trempe, ne m'ont pas paru d'un auſſi beau grain, que celles de

l'acier trempé au même degré de chaleur, immediatement après avoir été retiré du feu : peut-être que les coups de marteau qui compriment l'acier forcent des ſoufres à rentrer dans ſes parties, qu'il y en a moins dans leurs interſtices, qu'il n'y en auroit eu. D'ailleurs ces coups peuvent donner aux parties un arrangement moins favorable pour l'endurciſſement que celui que le feu ſeul leur donne.

De ces regles, ou remarques, où nous n'avons conſideré que l'état où étoit l'acier dans l'inſtant qu'il a été trempé, paſſons aux differentes matieres, & à l'état des differentes matieres, dans leſquelles on le peut tremper, & commençons par l'eau. Par par rapport aux trempes faites à l'eau, la principale circonſtance qu'il y ait à obſerver, c'eſt le degré de froideur. Si de deux aciers également chauds l'un eſt trempé dans une eau plus froide, celui qui aura été trempé dans l'eau la plus froide, après la trempe, ſera plus dur, & plus caſſant que l'autre: par conſequent il aura le grain un peu plus gros. Les Ouvriers ſçavent preſque tous, que les outils qu'ils trempent quand il fait grand froid ſont plus caſſants, ce qu'ils appellent être trempés plus *ſecs*; auſſi ceux qui ſont habiles les font-ils moins chauffer alors. Il y a une ſorte de compenſation entre tremper une piece moins chaude dans une eau plus froide, & tremper une piece plus chaude dans une eau moins froide. L'explication de la cauſe de l'endurciſſement par la trempe étant un peu plus étenduë explique encore ces deux faits. L'endurciſſe-

ment eſt produit par les ſels & les ſoufres qui ſont fixés entre les molecules des grains, par les ſoufres dont le retour eſt arrêté. Il y a moins de ſoufres & de ſels entre les grains de l'acier chauffé moins chaud, mais l'eau plus froide fixe en moins de temps les matieres, elle leur ôte plûtôt leur fluidité : il y en a moins qui peuvent rentrer dans les parties de l'acier, quand il eſt moins long-temps à ſe refroidir ; l'acier ne ſe refroidit pas dans un inſtant, il conſerve même ſous l'eau une couleur rouge, & la conſerve d'autant plus long-temps qu'il a été trempé plus chaud.

Pour avoir des preuves encore plus completes de cette eſpece de compenſation que nous venons d'expliquer, pour être certain que c'eſt en quelque ſorte la même choſe, par rapport à l'endurciſſement, de tremper un acier moins chaud dans de l'eau plus froide, ou de l'acier plus chaud dans une eau moins froide, ou chaude elle-même. J'ai chauffé de l'acier ſeulement couleur de ceriſe, & je l'ai plongé dans de l'eau boüillante ; il n'y a pas pris une dureté ſuffiſante pour reſiſter à la lime ; il s'y eſt endurci, mais ce n'a pas été au point où il ſe fût endurci dans l'eau froide ; il n'y étoit pas même devenu caſſant, il s'applatiſſoit ſous les coups du marteau. J'ai enſuite fait prendre à l'acier un plus grand degré de chaleur, je l'ai rendu d'un rouge très-foible, trempé avec cette couleur dans l'eau boüillante, il y a acquis la dureté qu'il eût acquis s'il eût été trempé dans l'eau froide n'aïant que la couleur de ceriſe.

Puiſque tremper l'acier n'eſt que le refroidir, il eſt clair que toutes les matieres qui peuvent le refroidir, arrêter le mouvement de ſes parties, ſont propres à luy donner la trempe. Que differentes liqueurs peuvent produire un effet ſemblable, ou approchant de celui de l'eau; des corps ſolides mêmes, qui s'appliqueront exactement contre l'acier chaud, le tremperont. En voici quelques exemples. Il y a des circonſtances où on trempe des outils, dont la pointeeſt deliée, dans le Plomb. Après avoir fait chauffer la pointe de l'outil, on l'appuye ſur un bloc de Plomb, on la force à y entrer; le Plomb ſe fond un peu pour faire place, il ne laiſſe pas de tremper la pointe auſſi dure à peu près qu'eût fait l'eau.

S'il étoit auſſi aiſé de faire entrer un outil chaud dans l'Or, l'Argent, & le Cuivre, que dans le Plomb, on le tremperoit de même en le faiſant entrer dans ces metaux. L'Etain approche plus de la moleſſe du plomb. J'ai eſſayé s'il ne tremperoit pas de même l'acier, & j'ai trouvé qu'il ne manque jamais à endurcir la partie qui y a été enfoncée; mais comme il eſt un peu plus difficile à fondre que le Plomb, on eſt obligé d'appuyer plus fort ſur l'outil, ou même de le frapper pour l'y faire entrer ſuffiſamment.

J'ai de même trempé des pointes d'acier rouge en les contraignant d'entrer dans de l'Etain de glace ou Biſmuth: je l'ai trempé auſſi en le faiſant entrer dans du regule d'Antimoine.

Ces matieres, quelques differentes qu'elles ſoient

de l'eau, ne m'ont pas paru avoir donné à l'acier aucune qualité differente de celle que l'eau lui donne. Je n'ai pas trouvé que l'Antimoine y ait produit aucun mauvais effet, quoiqu'il ſoit très-propre à alterer le fer & l'acier; mais la trempe eſt d'une ſi courte durée, l'acier eſt ſitôt refroidi, que les matieres qui le touchent n'ont guere le temps d'agir efficacement que pour le rendre plûtôt froid.

Une matiere qui m'a paru meriter plus qu'aucune autre qu'on eſſayât d'y tremper l'acier, c'eſt le Mercure; auſſi n'ai je pas manqué d'en faire l'expérience. Après l'expérience de la trempe aïant par hazard mis le doigt dans le Mercure, il me parut avoir pris une chaleur bien plus grande que celle qu'eût pris l'eau dans laquelle un égal morceau d'acier eût été trempé; cependant un volume de Mercure étant environ 13. fois plus peſant, aïant environ 13 fois plus de maſſe à mettre en mouvement qu'un égal volume d'eau, ſembleroit demander un degré de chaleur beaucoup conſiderable pour être échauffé au même point que l'eau; il n'étoit pas naturel d'attendre, qu'au contraire le Mercure ſeroit plus échauffé que l'eau par un degré de chaleur égal. Pour m'aſſûrer d'un fait que je n'euſſe pas prévû, je pris deux creuſets très-égaux dont j'en remplis un d'eau, & l'autre de Mercure; je trempai dans l'un & dans l'autre un fil d'acier égal, & chauffé également; s'il y eût quelque avantage pour le plus de chaleur, il fut toûjours donné au creuſet où étoit l'eau. Après que l'acier eût été

trempé

trempé dans l'un & dans l'autre ; je mis le doigt dans chacune des liqueurs, l'eau à peine avoit pris une chaleur ſenſible, à peine avoit-elle le degré de chaleur de l'eau tiede, pendant que la chaleur du Mercure étoit telle, que je ne pouvois tenir mon doigt long-temps dedans ; il me brûloit. Je ſçai, & qui ne le ſçait point ? qu'on ne peut pas juger ſûrement par le ſentiment du toucher du degré de chaud, ou de froid des corps ; j'euſſe voulu avoir ſous ma main des thermomêtres de grandeur & de figure convenable pour m'aſſûrer davantage du fait, ou pour parler plus naturellement, pour en donner aux autres une preuve inconteſtable ; car quoique je ſçuſſe que le mercure moins froid, ou moins chaud que l'eau peut cauſer un plus grand ſentiment de chaud, & de froid, parce que plus de parties de ce fluide ſont appliquées à la fois, contre le corps qui le touche, de même que l'eau fait plus d'impreſſion ſur nous que l'air ; quoique dis-je, je ſçuſſe ce fait, la difference ici étoit ſi conſiderable qu'il n'y avoit pas à craindre d'erreur du côté des ſens. Mais ce qui m'auroit ôté tout ſcrupule, s'il m'en fût reſté, & une preuve qui équivaut à celle qui auroit été donnée par les thermomêtres, c'eſt que le creuſet, dans lequel étoit le Mercure, étoit devenu ſenſiblement plus chaud au toucher que l'autre. Pourquoi donc une quantité de chaleur, qui devroit échauffer le Mercure environ 13. fois moins que l'eau, l'échauffe-t-elle davantage, & conſiderablement davantage ? On pourroit dire que les

parties du Mercure ſont plus aisées à mettre en mouvement que celles de l'eau, qu'elles conſervent mieux la chaleur qu'elles ont acquiſe ; ces raiſons peuvent être bonnes & avoir quelque part au phenomène ; mais nous en avons une meilleure, & qui apparemment eſt la vraye cauſe de cette difference. Quand on trempe l'acier rouge dans l'eau froide, on entend une ſorte de bruit, une eſpece de ſifflement connu de tout le monde, pareil à celui d'un tiſon allumé ſur lequel on jette de l'eau ; quand on plonge l'acier dans le Mercure on n'entend pas le moindre ſiflement. Celui qu'on entend, quand l'acier rouge eſt plongé dans l'eau, eſt la ſuite d'un boüillonnement qui s'y fait : & ce boüillonnement eſt apparemment produit par la rarefaction conſiderable & ſubite de l'air contenu dans l'eau ; mais quelqu'en ſoit ſa cauſe, il ſuffit qu'on ſçache que l'eau bout autour de l'acier qui y a été trempé ; ces boüillons ſont des eſpaces que l'eau ne remplit pas, il y a donc de temps en temps des eſpaces vuides autour de l'acier, ils ſont à la verité de peu de durée, mais ils reviennent frequemment : par conſequent l'eau ne doit pas être regardée comme continuëment appliquée contre l'acier ; elle n'eſt pas continuëment en état de recevoir toute la chaleur qu'il peut lui donner ; une partie de cette chaleur paſſe dans la matiere qui forme ces boüillons, & ſe perd avec elle. Le Mercure au contraire plus difficile à ſoulever, & qui contient moins d'air, eſt toujours appliqué contre l'acier rouge, il prend plus de chaleur, & conſerve celle qu'il a acquiſe.

Digitized by Google

L'acier trempé dans le Mercure m'a toujours paru avoir le grain plus gros, que le même acier trempé dans l'eau au même degré de chaleur. Pour donner un grain auſſi fin à l'acier trempé dans le Mercure, il a fallu l'y tremper moins chaud que dans l'eau. Le Mercure refroidit l'acier plus ſubitement, quoiqu'il s'échauffe lui-même. Or dès qu'il le refroidit plus ſubitement, l'acier qu'on trempe dans le Mercure, ſelon une de nos remarques précedentes, quoique trempé au même degré de chaleur, ſe trouve dans le même cas qu'un acier plus chaud qui eût été trempé dans un fluide plus froid.

Les Ouvriers de divers Païs vantent fort leurs eaux pour la trempe. Si il y en a qui aïent plus de vertu que d'autres, il y a grande apparence que ce ne ſera qu'autant qu'elles ſeront plus froides. Si une eau pouvoit plus produire d'effet qu'une autre ſur l'acier qu'on y trempe: ce ne ſeroit que par les ſoufres & les ſels dont elle ſe trouveroit chargée; or je ne ſçai s'il y a lieu de croire qu'une eau ſoit chargée d'aſsés de ſoufres & de ſels pour produire plus d'effet qu'une autre eau, on en jugera par les expériences ſuivantes. Ce que je dis de l'eau commune, il y a grande apparence qu'on peut le dire auſſi de la roſée, quoyque très-vantée pour les trempes; & entre les roſées c'eſt celle de May qui l'a été le plus.

Pour ſçavoir ſi on devoit beaucoup ſe promettre des eaux qui ſe trouveroient naturellement chargées de certains ſels, ou ſi par des additions de ſels,

on pourroit rendre les eaux communes plus efficaces, j'ai rempli d'eau de riviere pluſieurs creuſets très-égaux, tous tournés ſur le même moule. J'ai donné à l'eau de chaque creuſet un ſel different à diſſoudre, & je lui en ai même donné plus qu'elle n'en pouvoit diſſoudre: l'eau d'un des creuſets étoit impregnée de ſel marin, celle d'un autre de ſel de verre, celle d'un autre de ſel ammoniac, celle d'un autre de ſalpêtre, celle d'un autre d'alun, celle de l'autre de vitriol. Pour faire une comparaiſon exacte de l'effet de ces eaux avec celui de l'eau pure, j'avois un petit creuſet plein de cette derniere eau, égal à ceux où étoient les eaux compoſées. Tout étant ainſi préparé, je faiſois chauffer deux fils d'acier en même temps, j'en plongeois un dans le creuſet plein d'eau ordinaire, & l'autre dans un des creuſets plein d'eau chargée de ſel. A chaque nouvelle expérience, je mettois dans le creuſet d'eau ordinaire de nouvelle eau fraiche. L'acier trempé rouge couleur de ceriſe dans l'eau commune, ou dans de l'eau chargée de quelque ſel, s'y eſt toujours endurci à un point tel, qu'il n'étoit pas poſſible de juger par la lime, s'il avoit pris plus de dureté dans l'une que dans les autres, elle ne pouvoit mordre ſur l'acier trempé à ce degré de chaleur.

Pour donc découvrir ſi l'eau chargée de quelques ſels étoit capable de produire ſur l'acier un effet beaucoup plus conſiderable que l'eau ſimple, j'ai chauffé l'acier, dans le Plomb fondu, à divers

degrés de chaleur au deſſous de la couleur de ceriſe. J'ai trempé en même tems dans l'eau pure un fil d'acier : quand il n'a pas eu aſsés de chaleur pour prendre dans l'eau commune une dureté conſiderable, pour s'y endurcir au point de réſiſter à la lime, je n'ai jamais trouvé qu'il ait pris une dureté plus conſiderable dans l'eau empreinte de ſel, ce qui me diſpoſe à croire, qu'il y a peu à eſperer des ſels mêlés avec l'eau pour augmenter l'effet de la trempe.

Cependant qui voudroit étendre ces expériences auſſi loin qu'elles le peuvent être, il reſteroit à les faire ſur des aciers préparés, pour être caſſés de long, comme nous l'avons expliqués dans le memoire 10e. On verroit ſi les ſels apporteroient des changements dans les ordres de grainures ; & les duretés de chaque ordre de grainure, étant eſſayées avec les pierres, donneroient ſur cette matiere des éclairciſſements complets, dont je ne ſçai s'il y a beaucoup à ſe promettre pour la pratique ; mais nous avons averti que nôtre deſſein n'étoit pas de traitter des trempes dans toute leur étenduë, mais ſeulement d'en donner les notions les plus generales, & quelques vuës pour les perfectionner.

Quand on trempe l'acier extrêmement chaud dans l'eau froide, plus chaud qu'à la couleur de ceriſe, après qu'on l'a retiré de l'eau, ſa ſurface eſt blanche, nette, il ne paroît deſſus aucune craſſe, rien de noirâtre ; c'eſt ce qu'on appelle de l'acier.

bien *découvert*; & quand un acier trempé à un dégré de chaleur plus foible qu'un autre, ſort blanc de la trempe, on dit que cet acier ſe *découvre* bien. Les aciers ſe découvrent beaucoup mieux dans les eaux chargées de ſels, que dans l'eau commune. L'acier qui n'eſt point découvert eſt celui ſur lequel il reſte une craſſe; cette craſſe eſt compoſée de quelques matieres terreuſes, mais mêlées avec des matieres graſſes, qui ont été fournies par le charbon & par le fer même. Ce ſont ces matieres graſſes qui lient enſemble les parties terreuſes, & qui les attachent à l'acier; ſi on plonge l'acier dans des eaux chargées de ſels, le ſel diſſout ces matieres graſſes, il emporte la tache, comme le ſel du ſavon emporte les taches du linge & des étoffes. Cette craſſe, cette eſpece de tache ne reſte point ſur l'acier, ni même ſur le fer trempés extrêmement chaud: la chaleur du fer & celle de l'acier étant montées à un certain point, tout ce qui arrive de gras, d'onctueux à leur ſurface eſt alors auſſi-tôt conſumé qu'il y eſt arrivé.

L'acier qui eſt trempé dans le vinaigre s'y découvre parfaitement; il m'a paru auſſi qu'il y prend plus de dureté que dans l'eau ordinaire, qu'il y devient plus caſſant. Le Verjus produit un effet approchant de celui du vinaigre.

Parmi les ſecrets pour endurcir l'acier on met preſque par-tout le jus de Raves. J'ai trempé l'acier en l'enfonçant dans les Raves mêmes. J'ai auſſi fait exprimer du jus de Raves après les avoir pillées.

L'acier trempé dans ce jus, ou dans la Rave même ne m'a pas paru plus endurci que celui qui a été trempé dans le vinaigre, je ne ſçai même s'il l'a été autant.

Mais une liqueur dont l'effet n'a pas été équivoque, c'eſt l'eau forte, j'y ay trempé de l'acier en differents états; je l'y ai trempé quelques fois ſi peu chaud, qu'à peine montroit-il une nuance de rouge, regardé même dans l'obſcurité; ſi on l'eût plongé alors dans l'eau froide, il en fût ſorti très-limable; & quand il a été retiré de l'eau forte il étoit bien trempé, la lime n'y pouvoit mordre. Une difference ſi ſenſible ne peut être attribuée qu'aux eſprits pénetrants de l'eau forte; ſans doute qu'ils ſe ſont introduits dans l'acier; il n'eſt pas ſurprenant que ces eſprits actifs aïent pénetré dans l'acier, pendant qu'un ſimple ſel diſſous avec l'eau n'a rien operé. Il y a une grande difference d'activité, l'acier lui-même ſeroit bientôt entierement diviſé, rendu fluide, ſi on le laiſſoit long-temps dans cette liqueur; ſi on ne l'y laiſſe qu'un inſtant, il ne fait qu'y prendre beaucoup de dureté; une piece quelque délicate qu'elle fût ne ſeroit pas pour cela défigurée. Le ſuccés de cette expérience doit faire tenter l'effet des differentes ſortes d'eſprits pour l'endurciſſement de l'acier.

J'ai encore éprouvé celui de l'eſprit de ſel marin, il a endurci l'acier trempé à un degré de chaleur, auquel l'eau commune ne l'eut point endurci, mais je doute qu'il ait autant produit d'effet que l'eau forte; auſſi cet eſprit n'eſt-il pas un auſſi prompt

diſſolvant du fer; il n'a pas autant de facilité à s'introduire dans ſes parties.

Toute matiere qui refroidit l'acier le trempe; on peut le tremper dans des matieres graſſes, ou huileuſes, comme ſont le ſuif, l'huile de lin, l'huile d'olive, l'eſprit de vin, l'eſprit de therebentine, des reſines, &c. mais auſſi eſt-il aisé de prévoir que ces matieres, aisément inflammables, peuvent aisément prendre un degré de chaleur approchant de celui de l'acier qu'on y trempe, ſans lui ôter beaucoup de la ſienne, par conſequent qu'elles ne le refroidiront ni ſi conſiderablement, ni ſi ſubitement que feroient d'autres liqueurs, ou même l'eau commune.

Il y a pourtant des cas où l'on doit avoir recours à des trempes analogues à celles qui peuvent être faites dans ces matieres. Certains outils n'ont beſoin de dureté que juſqu'à un certain point; il n'eſt pas néceſſaire que la leur aille juſqu'à réſiſter à la lime, il leur faut du corps. Un Faiſeur d'Inſtruments de Mathématique, qui a à tremper des pointes de compas, les chauffe à la chandelle, dont il darde la flamme avec le chalumeau ſucceſſivement ſur une des pointes; quand cette pointe a pris couleur, il l'enfonce dans le ſuif de la chandelle même, & la voilà aſsés trempée. Mais les faux nous donneront un exemple plus important d'un des cas, où ces ſortes de trempes douces ſont néceſſaires. Si une faux étoit trempée au même degré que l'eſt une coignée, que l'eſt un raſoir, que l'eſt un

couteau

couteau, elle n'en couperoit que mieux l'herbe; mais à la quantité d'herbe qu'elle a à abbatre, il eſt impoſſible que ſon taillant, de quelque façon qu'il ſoit trempé, ne s'émouſſe bien des fois en un jour. Si elle étoit trempée au même point que les autres outils dont nous venons de parler, le faucheur ſeroit donc dans la néceſſité de la faire émoudre pluſieurs fois dans un jour; quelle perte de temps, s'il avoit à la porter chaque fois chés un Taillandier? il faudroit peupler toutes les campagnes de cette eſpece d'Ouvriers. Les choſes les plus communes dans les arts, ſont pleines d'inventions ingénieuſes auſquelles on ne prend pas garde. Il a fallu mettre le faucheur en état de faire les fonctions de Taillandier: pour cela on a imaginé, & rien ne l'eſt mieux, de donner aux faux une ſorte de trempe, qui laiſſe à l'acier aſſés de corps, aſſés de ſoupleſſe pour qu'il puiſſe être applati par le marteau ſans ſe caſſer. Au moyen de cet expédient, dès que le trenchant de la faux eſt trop gros, & trop mouſſe, le faucheur le poſe ſur une petite enclume qu'il porte toujours avec lui, & à petits coups de marteau il le rend mince, il l'applatit; au lieu de le faire uſer ſur la grande meule du Taillandier, il n'a plus qu'à repaſſer le tranchant avec une pierre qui n'eſt guere plus grande que les pierres à raſoirs, mais dont le grain eſt plus gros. Il eſt vray que le tranchant de la faux n'eſt pas auſſi vif que ceux des outils, dont la trempe eſt plus caſſante, la lime même peut mordre deſſus. Mais la gran-

deur de la maſſe dont il fait partie, la longueur du manche auquel il tient, enfin la viteſſe avec laquelle la faux eſt pouſſée, tout cela enſemble fait que ſon taillant peut couper l'herbe, quoiqu'il n'ait pas une extrême dureté.

Nous nous ſommes un peu arrêtés à cet outil, nous ne voulons pourtant pas entrer dans le détail des differentes trempes que divers Ouvriers lui donnent; cela eſt du reſſort de la Taillanderie, & nous meneroit loin. Une page ſuffiroit à peine pour nommer toutes les drogues que quelques Ouvriers font entrer dans cette eſpece de trempe; ils la compoſent de la plûpart des mineraux, & même des préparations de mineraux, de plantes d'un grand nombre d'eſpeces differentes, & ſur-tout de plantes d'odeur forte. C'eſt la thériaque des Taillandiers: je ne ſçai s'il y a autant à retrancher de la veritable thériaque que de celle-cy; mais je ſçai que quelques Ouvriers font entrer dans la trempe de leurs faux bien des matieres inutiles, & d'autres peut-être nuiſibles. Le fond ſe réduit à tremper la faux dans le ſuif, ou dans des matieres équivalentes: je ne ſçai même ſi en la trempant dans l'eau boüillante, ou chauffée à un certain point, on ne donnera pas à ſon taillant le degré de dureté & de ſoupleſſe qui lui ſont néceſſaires. Mais comme nous l'avons dit, cela regarde un autre art.

Pour dire cependant un mot de nos matieres graſſes, & de nos matieres huileuſes, j'ai trempé de l'acier dans le ſuif, dans le bœure, dans la cire, dans l'huile,

dans la reſine, dans l'eſprit de vin, & dans le ſavon. Toutes ces trempes n'endurciſſent pas autant que celle à l'eau froide ; il en eſt de celles-ci comme de celles à l'eau boüillante, ou chaude. Si par exemple, on trempe de l'acier couleur de ceriſe dans de l'eſprit de vin, il n'y prend pas une dureté ſuffiſante pour réſiſter à la lime, & ſi on trempe l'acier plus chaud dans la même liqueur, il en ſortira aſſés dur pour que la lime ne puiſſe mordre deſſus.

Si on trempe dans l'eau de vie, elle endurcira l'acier, trempé à un degré de chaleur où il ne ſe fût pas endurci dans l'eſprit de vin ; elle ne l'endurcit guere moins que l'eau commune : auſſi la plus forte eau de vie contient-elle conſiderablement de cette eau commune, comme on le peut voir par le curieux memoire de M. Geofroy le jeune imprimé parmi ceux de l'Academie de l'année 1718. *p.* 35. il y enſeigne les manieres les plus exactes d'éprouver l'eau de vie, & l'eſprit de vin. il trouve que de bonne eau de vie, loïale & marchande, après avoir été brulée, laiſſe la moitié de ſon poids de flegme pur. Cette partie qui a été brulée eſt celle qui eût composé l'eſprit de vin, ſi on l'eût reçue dans un recepient. Cet eſprit de vin mis à l'épreuve, donne lui-même bien plus de la moitié de ſon poids en flegme ; & ce qu'il en donne n'eſt pas probablement, à beaucoup près, tout ce qu'il en contient.

Venons à preſent à conſiderer l'acier par rapport aux diſpoſitions qu'on peut lui donner pour être plus ſuſceptible de la trempe. Suivant ce que nous

avons dit de la cauſe de ſon endurciſſement ſubir, & même de la cauſe de la transformation du fer en acier, il ne paroît pas qu'il y ait rien de plus avantageux à faire, que de remplir les interſtices, qui ſont entre les molecules de l'acier, de plus de parties ſulfureuſes & ſalines. Pour y parvenir qu'y a-t'il de mieux que de le chauffer au milieu de matieres qui lui en puiſſent fournir? C'eſt à quoi tendent les trempes en paquet. Nous nous ſommes déja trouvés dans la néceſſité de parler plus d'une fois de ces ſortes de trempes, elles ne ſont point une façon particuliere de tremper l'acier; car ici on trempe à l'ordinaire l'acier dans l'eau froide; mais elles ſuppoſent une façon particuliere de le chauffer avant de le tremper: au lieu de lui faire prendre la couleur de ceriſe en le poſant immédiatement au milieu des charbons, on le renferme dans des boîtes de tole, dont toutes les jointures ſont bien enduites de terre, afin que la flamme ne trouve point d'entrée dans ces boîtes. Il y eſt environné des ingredients convenables. On l'y fait chauffer une, ou pluſieurs heures, & dans l'inſtant qu'on le retire de la boîte on le plonge dans l'eau.

Les baſes des trempes en paquet, ou les principales matieres dont on enveloppe les pieces qu'on veut chauffer pour leur donner cette ſorte de trempe, ſont des ſuyes ou du charbon; la ſuye ordinaire y eſt très-ſouvent employée; chaque Ouvrier a ſa methode pour rendre ſa trempe en paquet meilleure; & ſelon leur louable coutume, ils en font myſtere.

On ne peut rien de mieux, & de plus utilement inventé par rapport aux trempes, que cette façon de tremper. Nous avons vû grand nombre de fois, que dès qu'on augmente la dureté de l'acier, qu'on le rend plus caſſant, & qu'en même temps on groſſit ſon grain, ce qui eſt un vray inconvenient. Au moyen des trempes en paquet, on peut le rendre plus dur, ſans le rendre plus caſſant, & ſans lui donner un grain plus gros. Et cela parce qu'un acier qui a été trempé en paquet, ou plus exactement parlant, qui a été trempé après avoir été recuit en paquet, parce que dis-je cet acier n'étant trempé que couleur de ceriſe, ſera auſſi dur que s'il eût été trempé preſque blanc, ſans avoir été recuit : on donne de la dureté en conſervant le corps de l'acier, & la fineſſe de ſon grain.

Mais les trempes ou recuits en paquet ne ſont pas ſeulement faits pour l'acier, ils endurciſſent le fer, ils le rendent ſuſceptibles de la trempe. C'eſt avec les trempes en paquet qu'on donne aux limes de fer une dureté à peu près égale à celle des limes d'acier, qu'on endurcit les platines & divers autres pieces des fuſils.

Pour prendre des idées plus nettes des effets de cette trempe, conſiderons d'abord ce qu'operent ſur le fer les recuits qu'on lui donne, lorſqu'on lui fait ſouffrir un long feu après l'avoir enveloppé des ſuyes & d'autres matieres. Il eſt viſible que cette operation tend à convertir le fer en acier, les expériences que nous avons rapportées dans les memoi-

res qui ont cette converſion pour objet, n'en ſçauroient laiſſer douter, ce ſont même nos recuits des trempes en paquet, qui m'ont donné le plus de lumieres, pour découvrir la maniere de faire cette converſion. Quand on retire le fer du paquet où il étoit renfermé, ſa premiere couche eſt devenuë acier. Si on le trempe alors dans l'eau, il n'eſt donc pas étonnant qu'il y prenne une dureté qu'il n'y auroit pas priſe auparavant. Si on caſſe cette piece, on lui voit tout au tour un cordon formé de grains pareils à ceux qu'a l'acier trempé. Mais ſi les trempes en paquet nous ont conduit à l'art de convertir le fer en acier, cet art à ſon tour nous met en état de voir, pourquoi ces trempes operent, & de les porter au point de perfection, où elles peuvent aller.

Si c'eſt de l'acier qu'on recuit pour le tremper en paquet, les matieres dont il eſt environné le rendront, pour ainſi dire plus acier, l'éleveront à un plus haut degré d'acier, en feront un acier plus fin; il s'endurcira donc davantage étant trempé au même degré de chaleur, ſelon une des regles, que nous avons données dans ce memoire. L'acier qui chauffe dans le paquet eſt environné de matieres qui abreuvent ſa ſurface de ſoufres, & de ſels; la quantité de ſoufres, dont il étoit penetré naturellement, eſt donc augmentée, il en a donc davantage entre ſes parties, que ſi le feu eût ſeulement fait ſortir de dedans ſes parties une portion de ce qui y étoit. Lorſqu'on trempera cet acier, plus pe-

Digitized by Google

netré de ſoufres, & de ſels, quoiqu'on le trempe au même degré de chaleur, après la trempe il aura plus de dureté qu'il n'en eût eu.

Mais ce qui eſt ſurtout à remarquer icy, c'eſt que ſi le recuit, qui a precedé la trempe, n'a pas été d'une longue durée, les ſoufres & les ſels n'auront pas penetré avant, il n'y aura que ce qui ſera proche de la ſurface qui aura pris une diſpoſition à s'endurcir davantage, le reſte aura donc autant de corps, que s'il n'eût pas été trempé ſi dur.

Qoique la reſſemblance ſoit parfaite pour le fond entre les recuits des trempes en paquet, & ceux qu'on employe pour convertir le fer en acier, il y a pourtant des matieres qui conviendroient aux uns, & qui ne conviendroient pas aux autres; il y a des matieres qu'on doit éviter, lorſqu'il s'agit de convertir le fer en acier, & qu'on doit prendre par préference pour les trempes en paquet. Les raiſons de ces differences nons ouvriront en même temps un chemin pour perfectionner nos trempes. Après que le fer a été converti en acier, cet acier a à ſoutenir pluſieurs chaudes, il faut qu'il réſiſte au marteau ſans s'entr'ouvrir, ſans ſe gerſer, que ſes parties aïent de la diſpoſition à ſe réunir. Quand on fait de l'acier on doit donc ſe donner de garde d'employer les matieres qui le rendent trop difficile à travailler. On doit de même éviter de faire produire ſa converſion par des matieres trop volatiles, qui s'échaperoient dans quelques chaudes, qui le laiſſeroient trop s'affoiblir. Il n'en eſt pas

de même des aciers qu'on recuit en paquet pour les tremper ; ils ſont actuellement façonnés en outils ; car on doit ſçavoir qu'on ne trempe l'acier en paquet, ni autrement, qu'après lui avoir donné la forme ſous laquelle il doit reſter : en ſortant du recuit, on trempe ces outils, & on ne s'embaraſſe pas qu'ils ſoutiennent difficilement le marteau, on ne doit plus les forger ; que leur dureté vienne de matieres très-volatiles, c'eſt auſſi ce qui n'importe point, puiſqu'ils ne doivent plus être remis ſur le feu.

Mais les matieres qu'on cherche au contraire ſont celles qui peuvent leur donner plus de dureté, & les penetrer le plus promptement. Au lieu que dans la converſion du fer en acier, on veut que les matieres ſulfureuſes parviennent juſqu'au centre, afin de le rendre parfait acier, ici il ſeroit à ſouhaiter que les matieres qu'on employe pour les recuits, ne paſſaſſent pas par-delà les premieres couches. Ce ſont ces premieres couches qu'on a beſoin d'avoir dures. On veut du corps aux couches ſuivantes, de là naiſſent quelques regles.

1°. Les matieres les plus propres à durcir l'acier, & à le penetrer aiſément, ſont les meilleures pour nos trempes.

2°. Plus on peut recuire vîte & à petit feu, & meilleure eſt la trempe. Si le degré de chaleur n'alloit qu'à rougir la ſurface d'un rouge foncé, noirâtre, ou un peu par-delà, la trempe en ſeroit plus parfaite ; car alors l'interieur de la piece, qui eſt toujours moins échauffé, n'a encore que le degré

de

de chaleur d'une couleur noire ; d'où il ſuit que les matieres ſulfureuſes & ſalines, qui ne s'introduiſent que dans les endroits, où elles ſont portées par le feu, alors ne ſeroient pas portées beaucoup par-delà la ſurface.

3°. Or pour recuire vîte à petit feu, il faut les matieres les plus propres à penetrer le fer. Pour bien juger de l'efficacité des matieres qui doivent être employées pour ces ſortes de recuits, pour en faire les expériences, il ne faut donc pas ſeulement être attentif au degré de dureté, que differentes matieres peuvent donner au fer ou à l'acier, il y a nombre de matieres, qui les peuvent rendre l'un & l'autre auſſi durs par la trempe qu'on le peut ſouhaiter ; & il ne ſeroit pas aiſé de décider de la difference qui ſeroit entre les degrés de dureté produits par differentes matieres. Mais il s'agit de voir quelles ſont les matieres qui en moins de temps, & à un moindre degré de chaleur rendent le fer plus dur. Je dis le fer, parce qu'il eſt beaucoup plus propre que l'acier à nous montrer le ſuccés des recuits : l'acier prenant toujours une dureté conſiderable à la trempe, le ſuccés des expériences pourroit être plus difficile à démêler.

Dans celles que j'ai faites, pour m'inſtruire ſur les trempes en paquet, j'ai donc choiſi le fer : ce qu'elles nous apprennent de plus favorable pour le tremper en paquet, le ſera auſſi pour tremper l'acier. J'ai renfermé dans differents creuſets des morceaux de fer de mêmes dimenſions, & de même qua-

lité, & entourés de differentes matieres. Je vais rapporter quelques-unes des principales expériences que j'ai faites, elles fourniront des trempes qui me paroiſſent telles qu'on les peut demander; ſi cependant on le juge à propos, on pourra multiplier ces expériences, la matiere n'en ſera que mieux approfondie.

1°. J'ai eſſayé la ſuye de cheminée toute ſeule.

2° J'ai auſſi eſſayé de la ſavate reduite en charbon; les Ouvriers qui ſe piquent de bien tremper en paquet la préferent à la ſuye. Mais il m'a été difficile de m'appercevoir de differences qui fuſſent en faveur de la ſavate. Si elle a quelqu'avantage, il eſt ſi peu conſiderable qu'il eſt aiſé de le rendre à la ſuye, & même de lui rendre plus, par l'addition de quelques-unes des matieres dont nous parlerons. D'ailleurs la ſuye eſt plus aiſée à recouvrer, ce qui eſt quelque choſe, quand il s'agit de tremper une grande quantité de fer.

3°. J'ai enſuite eſſayé de la ſuye détrempée avec l'urine; la plûpart de ceux qui trempent des limes en paquet n'y cherchent point d'autre façon. Ils prennent par préference l'urine la plus vielle & la plus épaiſſe. On détrempe la ſuye avec l'urine a conſiſtance de pâte, & on enveloppe de cette eſpece de pâte les pieces de fer. L'urine a acceleré l'effet de la ſuye, le fer en a été plutôt en état de prendre la trempe.

4°. J'ai eſſayé le charbon de ſavate détrempé avec l'urine, & j'ai comparé ſon effet avec celui

de la ſuye détrempée auſſi avec l'urine, je n'ai point reconnu encore dans cette épreuve que la ſavate eût quelque avantage.

5°. J'ai mêlé une partie de fleurs de ſoufres avec deux parties de ſuye, ſans y ajouter d'urine : le ſoufre a paru arrêter l'effet de la ſuye. Le fer n'a pas pris de dureté, quoiqu'il eût été bien durci pendant le même temps par de la ſuye demêlée avec l'urine.

6°. Dans une autre expérience j'ai mêlé une partie de ſel marin reduit en poudre, avec de la ſuye ſeule. La ſuye détrempée avec l'urine n'a pas à beaucoup près, autant endurci le fer pendant le même temps, car il faut toujours remarquer qu'il s'agit ici principalement de la durée du recuit.

7°. Pour continuer à éprouver l'effet des ſels, j'ai mêlé du ſel marin dans de la ſuye détrempée avec l'urine.

8°. Dans d'autre ſuye détrempée avec l'urine j'ai mis même poids de ſel ammoniac en poudre.

9°. Dans la ſuye détrempée avec l'urine, j'ai mêlé du ſel de verre.

10°. Dans la ſuye détrempée avec l'urine, j'ai mêlé de la potaſſe.

Ces quatre derniers eſſais aïant éte faits pendant la même durée de feu, le fer entouré de ſel ammoniac a pris le plus de dureté, quoique ſa place par rapport au feu fût une des moins favorables. La compoſition où étoit entré le ſel marin avoit durci, mais moins ; celle des deux autres ſels n'avoit

rien produit. Si l'effet du recuit eſt acceleré par le ſel marin, il l'eſt donc encore plus par le ſel ammoniac. Quand je dis que les autres ſels n'avoient rien produit, je ne veux pas dire qu'ils n'euſſent rien produit par la ſuite; il s'agit de leur effet dans le temps qui avoit ſuffi au ſel ammoniac & au ſel marin pour agir efficacement.

11°. Dans une autre expérience à la place d'un des ſels précedents, j'ai mis de la gravelée.

12°. Dans un autre du vitriol.

Mais de toutes les expériences que j'ai faites ſur les ſels, il en a réſulté que le ſel ammoniac & le ſel marin étoient ici bien ſupérieurs aux autres, mais que le ſel ammoniac l'emportoit ſur le ſel marin.

13°. Mes eſſais ſur la converſion du fer en acier m'ont fait connoître une matiere qui rend le fer un acier plus dur qu'aucun autre, & auſſi plus intraitable, c'eſt la fiente de pigeon brulée, & reduite en charbon, je m'en ſuis promis beaucoup. Je l'ai eſſayée pluſieurs fois; ſeule, elle a produit autant d'effet que la ſuye détrempée avec l'urine, & mêlée avec la moitié de ſon poids de ſel marin.

14°. Je crois donc que pour faire un recuit auſſi prompt & auſſi efficace qu'on le puiſſe ſouhaiter, il n'y a qu'à prendre de cette fiente détrempée avec l'urine, & mêlée avec du ſel ammoniac, ou du ſel marin. L'experience m'a appris que le fer s'y endurciſſoit en très-peu de temps, je ne ſçai ſi on parviendra à faire mieux.

15°. Au lieu de ſuye j'ai auſſi employé du char-

Digitized by Google

bon de terre reduit en poudre, & mêlé avec le ſel marin, & cela conduit encore par mes expériences ſur la converſion du fer en acier. Il a bien durci, & je ne ſçai s'il n'a pas fait plus d'effet que la ſuye.

Il nous reſte à parler d'un recuit d'une autre eſpece que celui qu'on donne aux ouvrages d'acier pour les tremper plus durs, d'un recuit qu'on leur donne au contraire pour les ramollir. Si l'acier qui a été trempé le plus dur, eſt remis au feu, qu'on lui faſſe prendre un degré de chaleur approchant de celui qu'il avoit lorſqu'il a éte plongé dans l'eau, on lui fera perdre la dureté qu'il avoit acquiſe; il redevient mou, limable; le chauffer ainſi, eſt ce qu'on appelle le recuire. Mais outre ce degré de chaleur, entre ce recuit qui rend l'effet de la trempe abſolument nul, il y a une infinité de recuits de degré de chaleur moyenne, qui n'ôteront à l'acier qu'une partie de ſa dureté, & qui lui rendront une partie de ſa ſoupleſſe.

Comme on n'eſt pas maître de tremper un outil d'acier precisément au degré de chaleur qu'on ſouhaiteroit, qu'en voulant ne lui faire prendre que la dureté néceſſaire, on pourroit lui en faire prendre trop peu; l'uſage eſt de tremper dans l'eau froide les outils d'acier fin, après les avoir rougi à peu près en couleur de ceriſe. On laiſſe cette dureté aux ouvrages à qui elle convient, & on en ôte à ceux qui n'ont pas beſoin d'en avoir tant, mais qui ont beſoin d'avoir plus de corps; & on leur en ôte

plus ou moins, ſelon l'uſage auquel ils ſont deſtinés, & auſſi ſelon la qualité de l'acier dont ils ſont faits. De deux ciſeaux, dont l'un eſt deſtiné à couper le fer à froid, & l'autre à couper du bois, on ôtera plus, par le recuit, de la dureté du ciſeau qui n'aura à agir que ſur le bois.

Ce ſeroit encore matiere à un aſſés long traité, que d'examiner à fond ce qui concerne les differentes ſortes de recuits, la maniere de les proportionner aux differentes ſortes d'ouvrages, & aux ouvrages faits de differents aciers; mais nous nous reſtraindrons encore ici, comme nous l'avons fait par rapport aux trempes, aux notions les plus generales.

On connoît par la couleur de l'acier, s'il eſt aſſés chaud pour être trempé; de même connoît-on par ſa couleur s'il eſt aſſés détrempé, s'il eſt recuit au point où on le veut. La piece qu'on recuit doit être placée ſur les charbons de maniere qu'on puiſſe apercevoir les differentes couleurs qu'elle prend ſucceſſivement. Suppoſons qu'elle y a été miſe, mais ſuppoſons de plus que cette piece, ce morceau d'acier quel qu'il ſoit, avant d'être trempée a été au moins polie à la lime, que ſa couleur eſt blanche, d'un blanc qu'ont le fer ou l'acier polis; ſuppoſons encore que les charbons ſur leſquels nous l'avons placée ſont peu vifs, qu'ils ne ſçauroient l'échauffer que lentement. Si nous obſervons à preſent les changements qui vont ſe faire à la ſurface, nous verrons d'abord le blanc de l'a-

Digitized by Google

cier devenir plus pâle ; il prendra une nuance du jaune le plus foible, cette nuance ſe fortifiera par degrés, & enfin le jaune parviendra à être ce que les Ouvriers appellent couleur d'or, & qui dans les aciers bien polis l'eſt réellement. Si l'acier continuë à s'échauffer de plus en plus, la couleur d'or commencera à diſparoître, elle ſe mêlera avec une legere teinture de pourpre : enfin tout ce qui étoit couleur d'or, deviendra pourpre. Le pourpre prendra des nuances de plus foncées en plus foncées, il deviendra violet. Le violet ſe changera enſuite en un beau bleu foncé, ce bleu ſe delaiera inſenſiblement, & il deviendra bleu clair, & du plus clair. Enfin la derniere des couleurs qu'on pourra ſuivre ſera la couleur d'eau, qui eſt pour ainſi dire le dernier degré de bleu. Il n'y a plus de nouvelle couleur à obſerver, entre cette derniere & la premiere nuance de rouge, que la chaleur augmentée donnera à l'acier.

Si l'acier à qui on fait prendre couleur eſt chauffé également dans toute ſon étenduë, il paroîtra par-tout d'une des couleurs, ou d'une des nuances de couleurs, que nous venons de déterminer ; mais s'il eſt chauffé inégalement, les couleurs ſeront differemment diſtribuées comme les degrés de chaleur. Qu'on le chauffe par un bout, & que la chaleur qu'acquierrera le reſte lui ſoit toute communiquée par celle du bout, qui inſenſiblement gagnera de proche en proche ; alors on trouvera bientôt ſur l'acier la ſuite entiere des couleurs, & de toutes

leurs nuances. A meſure que le jaune foible, qui ſera la nuance la plus éloignée du bout, avancera, il ſe fera un changement dans chacune des couleurs, qui la précedent.

Quand l'acier a été bien poli, & chauffé avec des précautions que nous ne devons pas expliquer ici, ces couleurs ne le cedent en beauté, & en vivacité, à aucune des plus éclatantes couleurs de la peinture. Au reſte on ſçait qu'elles ſont fixes quand on le veut; dés que l'endroit, qui a pris une certaine couleur, n'augmentera plus en chaleur, il conſervera cette couleur. Il n'eſt perſonne qui n'ait vû de l'acier en violet & en bleu, on lui donne ces couleurs pour embellir encore les plus beaux ouvrages, & ſur tout ceux qui ſont dorés; & la premiere fois qu'on la vû ainſi coloré, on aura été tenté de croire que c'étoit une couleur rapportée avec le pinſeau, au moins n'auroit-on pas imaginé, qu'un leger degré de chaleur a ſuffi pour la lui donner.

Au reſte il n'en eſt point de ces couleurs, comme des differents rouges qu'une chaleur plus violente donne à nôtre métal, ces dernieres pénetrent l'acier de toutes parts; l'acier eſt rouge interieurement, ou en état interieurement de produire ſur nous le ſentiment de rouge, comme à la ſurface; au lieu que le bleu, le violet, la couleur d'or, dont nous venons de parler, ſont ſeulement à la ſurface de l'acier. Laiſſés refroidir lentement, ou refroidiſſés ſubitement l'acier qui a pris une de ces belles couleurs, ſa ſurface conſervera cette couleur;

mais

mais emportés avec la lime la premiere ſurface, caſſés vôtre morceau; au-deſſous de la premiere ſurface, & dans tout l'intérieur, vous ne trouverés plus que la couleur blanche qui lui eſt naturelle. La proprieté de ſe colorer ainſi par differents degrés de chaleur n'eſt pas particuliere à l'acier, elle lui eſt commune avec le fer; mais le fer ne prend pas de ſi belles, & de ſi vives couleurs que l'acier, & les prend moins aiſément.

Si on veut chercher la cauſe de ces differentes couleurs qui paroiſſent à la ſurface de nôtre acier, il faut encore avoir recours aux parties ſulfureuſes de ce métal. Et après tout ſi nous n'y avions pas recours, il nous faudroit chercher ailleurs des ſoufres pour produire cet effet. Une chaleur douce les fait élever, les conduit juſqu'à la ſurface, & ils lui donnent des couleurs differentes ſelon la quantité qu'il y en a de raſſemblés. Mais il n'y a qu'une chaleur mediocre qui puiſſe teindre la ſurface de l'acier par les ſoufres qu'elle y conduit; ſi la chaleur étoit plus conſiderable, elle brûleroit ces matieres inflammables, elle ne leur permettroit pas de s'arrêter ſur la ſurface.

On remarque que l'acier qui a pris couleur ſe roüille moins vîte que l'acier qui eſt reſté blanc; je n'en ai pourtant pas fait une expérience ſuivie; mais ceux qui craignent le roüille pour leurs fuſils, en font mettre les canons en couleur d'eau. Il eſt très-connu que l'huile empêche ce métal de ſe roüiller, la couche mince de matieres huileuſes,

ou ſulfureuſes qui le colorent, doit donc auſſi le préſerver de la roüille, au moins juſqu'à un certain point.

Les taches appellées roſes, qu'on trouve dans l'interieur de l'acier, doivent leur origine aux mêmes matieres, qui pendant une chaleur plus conſiderable, & dans des aciers encore plus chargés de ces matieres, ont été pouſſées vers le centre de la bille, comme elles le ſont ici à la ſurface. Ou ſi l'on veut la chaleur, qui a mis ces ſoufres en mouvement, a brûlé les plus proches de la ſurface, & a laiſſé les interieurs ſur qui elle a eu moins d'action.

Qu'on n'ait pas au reſte le moindre doute, ſi les matieres ſulfureuſes qui colorent nôtre acier, viennent de l'acier même, ou ſi elles ne viennent point des charbons ſur leſquels on le fait chauffer; ſi ce n'en ſont point les fumées qui s'attachent à ſa ſurface; un fait que nous avons beſoin de rapporter, pour revenir à nos recuits, ôte toute incertitude. Après qu'on a chauffé un outil d'acier, & qu'on l'a eu trempé dans l'eau, ſi on le retire ſur le champ, il eſt encore chaud, & ſur-tout interieurement; l'eau n'a eu le temps de bien refroidir que la ſurface. Dès qu'il eſt hors de l'eau, la chaleur, que ſon interieur a conſervée, ſe communique de proche en proche, la ſurface s'échauffe, & échauffée à un certain point, elle paroît jaune pâle, enſuite couleur d'or, violette, bleuë; en un mot ſi l'acier a été retiré vîte de l'eau, il ſe peindra ſucceſſivement de toutes les couleurs qu'on lui eût fait prendre en le

chauffant ſur les charbons ; les couleurs que prend cet acier au milieu de l'air, ne viennent donc que des matieres qui ſont dans ſa ſubſtance propre.

Mais pour revenir à nos recuits ſur leſquels nous ne pouvions rien dire de net, juſqu'à ce qu'on connût les ordres des differentes couleurs, par où paſſe l'acier à meſure qu'il s'échauffe. Il eſt clair que ces recuits mettent les ſoufres de l'acier en mouvement, & il eſt naturel d'en conclure que comme ils en amenent à la ſurface de l'acier, qu'ils en mettent d'autres en état d'être repris par ce métal. Ce qui eſt de certain, & ſur quoi eſt fondé l'effet qu'on attend du recuit, c'eſt qu'il change le grain. Qu'un acier ait été trempé à un degré de chaleur tel, qu'il ait pris un grain blanc, ou un grain mêlé ; qu'on caſſe ce morceau d'acier en deux; qu'on conſerve un des morceaux, & qu'on donne un recuit à l'autre, juſqu'à ce qu'il ſoit bleu clair, ou couleur d'eau ; quand il ſera refroidi qu'on le caſſe ; qu'on compare cette caſſure avec celle qu'on a conſervée, on trouvera celle du morceau recuit d'un grain plus fin : mais ce qu'on remarquera beaucoup plus diſtinctement, c'eſt que le grain de cette derniere caſſure ſera plus terne que celui de l'autre. On a donc remis l'acier dans un état pareil à celui, où il ſe ſeroit trouvé s'il eût été trempé moins chaud, ou au degré de chaleur qui donne le grain qu'il a après le recuit.

Il y a deux manieres differentes de recuire un outil, comme nous avons vû deux manieres de

faire prendre couleur à l'acier. La premiere eſt de tremper l'outil, & de le laiſſer entierement, ou preſque entierement, refroidir dans l'eau, où il a été trempé, & de le porter enſuite ſur les charbons allumés, juſqu'à ce qu'il y ſoit échauffé au point convenable. La ſeconde eſt de tirer l'acier de l'eau immediatement après qu'il y a été plongé; on laiſſe enſuite venir les couleurs ſur ſa ſurface, on le laiſſe, pour ainſi dire, ſe recuire lui même; & quand ſa ſurface a la nuance de couleur qui convient au recuit, on trempe l'outil une ſeconde fois, on le laiſſe dans l'eau juſqu'à ce qu'il ſoit entierement refroidi. Par exemple, ſi on veut que le trenchant d'un outil reſte très-dur, on lui laiſſera prendre la couleur d'or, & auſſitôt on le trempera, de crainte qu'il ne fût trop recuit, trop détrempé, ſi on avoit laiſſé monter la couleur juſqu'au violet. Pour un autre outil à qui l'on veut plus de corps, on lui laiſſera prendre le bleu, & on le trempera alors, pour l'empêcher d'aller juſqu'à la couleur d'eau. Il y en d'autres à qui on laiſſera prendre toute la couleur qu'ils peuvent prendre de la ſorte ſans les tremper une ſeconde fois, on ne craint pas qu'ils ſe recuiſent trop par la chaleur que leur a laiſſé la trempe.

Mais il y a un terme par-delà lequel le recuit étant pouſſé, il ôtera à l'acier toute la dureté qu'il tenoit de la trempe, & pour arriver à ce terme, il ne faut pas, à beaucoup près, donner à l'acier le degré de chaleur qu'il avoit quand il a été trempé.

De l'acier qui aura été trempé blanc, ou preſque blanc, ſera entierement detrempé, ſi après l'avoir remis au feu, on lui fait prendre les premieres nuances de rouge. Dès que l'endurciſſement de l'acier dépend des ſoufres qui ſont fixés entre ſes molecules, la raiſon de ce fait eſt ſimple. L'acier ſe ſaiſit aiſément des ſoufres, & retient ceux dont il s'eſt ſaiſi. Dès que la chaleur aura été aſſés forte pour fondre ceux qui ont été refroidis entre les molecules, ils rentreront dans les molecules, ſans qu'il ſoit néceſſaire que l'acier ſoit auſſi chaud, qu'il l'étoit lorſqu'ils en ſont ſortis; la diſpoſition naturelle de l'acier favoriſe leur entrée, & s'oppoſe à leur ſortie.

Quand on fait recuire un outil à la forge, il n'eſt pas toujours aiſé de voir la couleur qu'il y a priſe; les environs de la forge ſont rarement aſſés éclairés, ſouvent la ſurface de l'outil eſt craſſeuſe, ce qui empêche les couleurs de bien paroître. Pour juger donc ſi l'outil a eu aſſés de recuit, il faut dans ces circonſtances, qui ſont les plus ordinaires, avoir recours à de petits expedients. Il y a des outils qu'on frotte d'huile avant de les recuire, l'huile qui brûle apprend que la durée du recuit a été ſuffiſante: après avoir un peu chauffé d'autres outils, on les frotte avec un morceau de bois ſec, & l'on juge ſi l'outil a eu trop, ou trop peu de recuit par la façon dont le bois brûle. Mais ce ſont-là préciſément les détails où nous ne nous ſommes pas propoſés d'entrer, & qui regardent d'autres arts.

Mais nous voilà loin, même depuis du temps, de nôtre art de convertir le fer forgé en acier ; après avoir éclairci ce qui le regarde directement, nous avons crû devoir expliquer quelques-unes de ſes dépendances ; ne trouvera-t-on point que nous les avons trop étenduës ? elles nous laiſſent pourtant encore beaucoup à dire.

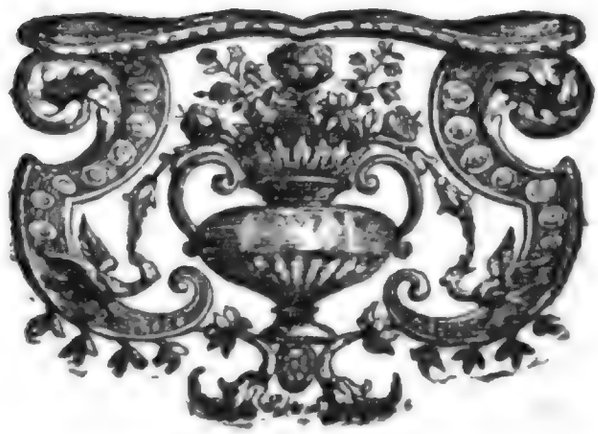

L'ART
D'ADOUCIR
LE FER FONDU,
OU
L'ART
DE FAIRE DES OUVRAGES
DE
FER FONDU
AUSSI FINIS
QUE DE FER FORGE.

Digitized

L'ART

Digitized by Google

L'ART D'ADOUCIR LE FER FONDU,

OU

L'ART DE FAIRE DES OUVRAGES de Fer fondu auſſi finis, que de Fer forgé.

PREMIER MEMOIRE.

Des differentes ſortes de fontes de Fer, ou de Fers fondus, & de leurs qualités ; de la maniere de rendre ces fontes plus pures ; & à quoi il a tenu qu'on ne fit de Fer fondu quantité d'Ouvrages, qu'on peut faire de Fer forgé.

LE caractere le plus ſenſible qui diſtingue les métaux, des mineraux, & des pierres, c'eſt de ſe laiſſer étendre ſous le marteau, d'être malleables. Mais dés que le fer a acquis cette proprieté, dès qu'il a pris, pour ainſi dire, le principal caractere métal-

lique, il differe des autres métaux en ce qu'il n'eſt pas fuſible par la force du feu de nos fourneaux. Tout fer forgé, tout fer en barres peut au plus être réduit en une ſorte de pâte aſſés molle pour tomber par gouttes; & c'eſt ce que nous avons nommé du fer chauffé fondant; mais il ne peut plus être rendu liquide comme le peuvent être le Plomb, l'Etain, le Cuivre, l'Or & l'Argent. On parvient pourtant à le mettre en fuſion, mais c'eſt en lui donnant des fondants qui le ramenent en quelque ſorte à ſon premier état, à celui où il étoit immediatement après avoir été tiré de la mine. Ainſi refondu il perd ſa malleabilité & ſa ſoupleſſe, il redevient preſqu'auſſi dur, & auſſi caſſant qu'il l'étoit avant d'avoir été affiné: la plûpart même des fondants le rendent très-ſpongieux.

Pour faire des ouvrages de fer, forgé en barres, on eſt donc contraint de travailler ce métal au marteau, à la lime, au ciſeau, au burin, ou avec d'autres outils ſemblables; & ſi on en excepte le marteau, c'eſt preſque toujours à froid qu'on le façonne avec ces outils. Or comme il eſt alors très-dur, on n'en peut faire des pieces qui aïent des ornements recherchés & finis, qu'avec un temps conſiderable. Il y a tel clef qui a occupé pendant pluſieurs mois un Ouvrier habile. Quand les pieces ſont groſſes, la difficulté augmente encore par une autre conſideration; on commence par faire forger une maſſe de fer, compoſée de pluſieurs barres, d'où on puiſſe comme d'un bloc de mar-

bre, tirer la figure dont on a fait faire le deſſein, ou le modelle ; cette maſſe, faite de diverſes barres ſoudées les unes contre les autres, n'eſt pas toujours d'une tiſſure, d'une ſolidité, auſſi uniforme que le bloc de marbre, auquel nous venons de la comparer ; ſouvent il reſte dans l'interieur des fentes, des crevaſſes, des endroits mal réünis ; & quelques fois on ne parvient à découvrir ces endroits défectueux, qu'après avoir emporté bien du métal avec le ciſeau. Il n'eſt que trop ordinaire que de pareils défauts rendent inutile tout le travail precedent ; on eſt obligé d'abandonner la piece, pour en forger une nouvelle, avec le même riſque ; c'eſt ce que les Ouvriers appellent faire un *pâté*, & il leur arrive quelques fois de faire deux ou trois de ces mauvais *pâtés*, avant de parvenir à une maſſe de fer, qui merite d'être employée. Mais le prix de ces ſortes d'ouvrages peut encore mieux mettre au fait du temps qu'ils demandent. Les Curieux de fer bien travaillé connoiſſent, à Paris, le marteau, ou en terme de Serrurie, la boucle de la porte cochere de l'Hôtel de la Ferté, ruë de Richelieu, il a coûté ſept cens livres dans une année où tout étoit à ſa commune valeur ; on païe quelque fois plus cher des gardes d'épée bien ciſelées, qu'on nomme par honneur des gardes d'acier, quoiqu'elles ne ſoient pour l'ordinaire que de ſimple fer ; mais ici ce n'eſt pas la matiere qui encherit l'ouvrage. A la verité ceux de fer de ce prix exceſſif ne ſont pas communs, il ſeroit même dom-

mage qu'on les multipliât juſqu'à un certain point; ce ſont choſes, dont on peut fort bien ſe paſſer, & qui conſomment trop de temps, qui peut être mieux employé. Mais il ſeroit agreable, qu'on les pût faire à juſte prix, & il ſeroit avantageux, ſurtout pour la décoration des grands Edifices, & des maiſons des Particuliers, qu'on pût faire à bon marché de beaux ouvrages de ce métal. Les balcons, les grilles, les portes grillées, les rampes d'eſcalier ne ſont pour l'ordinaire que d'un travail mediocre; on n'y met rien de bien limé, de recherché, de poli; ou ſi on y veut quelque choſe de tel, on eſt forcé d'abandonner le fer: on lui ſubſtituë le cuivre, qui, quoique plus cher, revient à beaucoup moins étant mis en œuvre. Ce qu'il y a en fer dans ces grands ouvrages ne ſont guere que des barres, ou lames roulées ou contournées, & au plus quelques ornements de tole emboutie, toujours longs à finir, & rarement aſſés beaux pour être regardés de près. A peine peut-on citer dans le Royaume quelques grands morceaux de fer maſſif bien travaillés, telles que ſont les fameuſes portes du Château de Maiſon près Poiſſy; ce ſont de magnifiques ouvrages; mais il n'y a guere que des Souverains, ou ceux qui gouvernent leurs finances, qui puiſſent faire exécuter quelque choſe de pareil. On aſſûre que ces portes, qui ne conſiſtent qu'en trois battants, ont été autrefois païées ſoixante-neuf mil écus: à combien reviendroient-elles aujourd'huy? Enfin on n'oſe entreprendre de

grands & beaux Ouvrages de fer forgé à cauſe des ſommes exceſſives qu'ils coûteroient.

Le prix des ouvrages de Cuivre, & même de ceux d'Or, d'Argent eſt conſiderablement diminué par la facilité qu'on a de les jetter en moule, & de les réparer quand ils en ſont ſortis : ſans cette facilité nous n'aurions point ces ſuperbes Statuës, ces grands morceaux de bronze, & une infinité d'ouvrages de cuivre plus communs, mais plus néceſſaires. A la verité le fer avant d'être parvenu à l'état de fer forgé, le fer tel qu'il a été tiré de la mine, en un mot le fer qu'on appelle fonte de fer, ſe coule en moule : nous devons à cette maniere de le mouler divers ouvrages, mais qui ne ſont pas d'une grande beauté, & qui n'ont de valeur que proportionnellement à leur poids, comme les contrecœurs des cheminées, les poêles, les pots, & les marmittes de fer, des vaſes à fleurs, des tuïaux de conduite d'eau, des canons, &c. Mais on ne fait de cette matiere aucunes pieces de prix ; les uſages mêmes auſquels on l'employe ſont très-bornés. Nous oſons pourtant nous promettre qu'on fera dans peu, avec cette même fonte de fer, des ouvrages auſſi beaux, auſſi finis, que s'ils étoient de fer forgé, ou même d'acier ; qu'ils engageront à ſi peu de frais, qu'on ne craindra pas de les entreprendre ; mais avant d'expliquer ce ſecret, & de faire même ſentir l'étenduë de l'utilité dont il doit être à un grand nombre d'arts, il nous faut donner ici quelques notions des differentes ſortes

de fontes de fer, de leurs qualités, & expliquer les difficultés qui ont empêché qu'on n'en fit les ouvrages auſquels nous ne doutons nullement qu'on les employe par la ſuite.

On ſçait, & nos memoires précedents l'auroient appris de reſte, que la matiere qui coule du fourneau immediatement après que la mine de fer a été fonduë, eſt ce qu'on appelle fonte, & eſt un fer qui n'eſt pas malleable; que ſon caractere eſt d'être dur, & caſſant. Quand cette matiere a été moulée en ouvrage, elle porte ordinairement le nom de fer fondu, les canons qui en ſont faits ſont appellés des canons de fer, ou de fer fondu, les tuïaux de conduite d'eau, des tuïaux de fer, ou de fer fondu; elle ne retient guere le nom de fonte, que quand elle a été coulée en gueuſe, ou ſous quelqu'autre forme, qu'elle ne doit pas conſerver. Nous ne l'appellerons auſſi fonte que juſqu'à ce que nous l'aïons fait jetter en moule.

En general on peut diſtinguer les fontes, & on les diſtingue en deux claſſes par rapport à la couleur qu'on voit ſur leur caſſure, les unes ſont des fontes blanches, * & les autres ſont des fontes griſes.* la difference des mines a quelques fois part à cette difference de couleur; ſouvent elle vient de la maniere dont le fourneau a été chauffé & chargé.

* Pl. II. fig. 1, 2, 3, 4.
* Fig. 5, 7,

Quand on les diviſe en fontes blanches & en fontes griſes, on ne prend pourtant que deux des termes moyens, qui expriment leurs differentes couleurs. Parmi les griſes il y en a qui ſont preſ-

Digitized by Google

que noires, & entre les blanches & les griſes, il y en a de nuances variées de toutes ſortes de degrés. Enfin parmi les blanches on en trouve de pluſieurs blancs differents. Il y en a une ſorte qui pourroit faire claſſe à part, on la nomme en Champagne fonte, *truitée* elle eſt blanche, mais parſemée de taches griſes, ou noirâtres, qui imitent en quelque façon celles des Truites. * * Fig. 6.

Les fontes blanches ſont plus pures que les fontes griſes, elles contiennent plus de fer; nous l'avons déja vû, & nous en donnerons encore une preuve, qui eſt que dans les forges, on retire plus de fer forgé d'un certain poids de fonte blanche, que du même poids de fonte griſe. Il y a plus de matieres étrangeres dans les fontes griſes, & ſurtout, probablement, plus de matiere terreuſe, plus de matiere vitriffiée, de ce qu'on appelle, dans les fourneaux à mine de fer, du laitier.

La caſſure des fontes blanches paroît d'une tiſſure compacte, on n'y voit point de grains; conſiderée attentivement, elle ſembleroit plutôt faite de lames, mais très-preſſées les unes contre les autres, & qui ne laiſſent point d'intervalles entre elles, comme en laiſſent les lames de fers forgés. Quelques fois les caſſures de fontes blanches montrent des radiations, on y remarque des eſpeces de raïons qui ſe dirigent à peu près vers le centre, * quelque choſe d'approchant de ce qu'on voit dans certains regules d'Antimoine, mais ce ne ſont pourtant pas des raïons ſi bien marqués. On obſervera * Pl. II, fig. 3, 4.

pourtant, & on aura beſoin ailleurs de ſe rappeler cette remarque, que le blanc des fontes les plus blanches, n'eſt pas de l'eſpece de celui des fers à lames, ou de celui de l'acier trempé fondant; ces derniers blancs ſont éclatants, & l'autre eſt un blanc mat. Le blanc des fontes comparé au blanc brillant de certains fers, eſt comme celui de l'Argent mat, comparé à celui de l'argent bruni. La caſſure des fontes griſes eſt plus ſpongieuſe, que celle des fontes blanches, elle approche plus de celle de l'acier trempé, elle eſt ſouvent grainée, mais à grains gros, mal arondis, & mal détachés les uns des autres. Quelques unes, & ce ſont ſouvent celles, qui ne ſont ni des plus griſes, ni des plus blanches, ont un cordon, qui vient de la croute qui les enveloppe, qui eſt compoſé de grains peu differents par la couleur, & la figure de ceux d'un acier trempé. On eſtime aſſés celles-là pour en faire de l'acier.

Si on examine les unes & les autres fontes au microſcope, les fontes bien blanches y paroîtront toujours d'une tiſſure compacte, on y pourra obſerver quelques lames plattes parſemées, mais beaucoup plus petites que celles de l'acier; la même loupe qui fait appercevoir celles dont ſont compoſés les grains d'un acier trempé peu chaud, ne feroit pas appercevoir celles-cy. Les fontes griſes paroiſſent au microſcope d'un tiſſu tellement ſpongieux, que tout ſemble un amas d'eſpeces de criſtaliſations, * ou ſi l'on veut des broſſailles, des eſ-

* Fig. 5.

peces

peces de vegetations chimiques, faites d'une infinité de branchages * entrelaſſés, mais compoſés chacun de petites lames agencées les unes ſur les autres *. Si on place au foyer du microſcope des grains des unes & des autres, auſſi petits que les grains d'un ſable extrêmement fin, ils y paroiſſent plus tranſparents que le ſable le plus criſtallin; leur tranſparence, & ſur-tout la vivacité de leur couleur approche plus de la tranſparence & du brillant du Diamant. Malgré la vivacité de la couleur qu'ont alors les grains des differentes fontes, on diſtingue la couleur des griſes de celle des blanches; les griſes reſſemblent plus à l'acier poli, & les blanches à l'argent poli.

* Fig. 8.

* Fig. 9.

Mais une remarque plus importante ſur les fontes de fer, & celle qui regarde le plus l'uſage que nous voulons en faire à preſent, c'eſt qu'on peut prendre pour une regle à laquelle je ne connois point d'exception, qu'elles ſont d'autant plus dures, qu'elles ſont plus blanches. Quand elles ſont bien blanches, il n'y a lime, ni ciſeau qui puiſſent mordre deſſus. Au lieu qu'il y a des fontes griſes, & ſur-tout des fontes extrêmement brunes tirant ſur le noir *, qui cedent à la lime; j'en ai trouvé même qui ſe laiſſoient aſſés bien limer, & en general je les ai toujours trouvées d'autant plus limables, que leur couleur étoit plus foncée.

* Fig. 7.

Auſſi de preſque tous les fourneaux à fer dont on coule la fonte en moule, ſoit pour des contrecœurs de cheminées, ſoit ſur-tout pour des pots,

des marmites, des Canons, de tous ces fourneaux dis-je, on ne tire que des fontes griſes; ſoit que les mines qu'on y fond donnent naturellement ces ſortes de fontes, ſoit qu'on les y rende telles par les circonſtances qu'on obſerve en les faiſant fondre. L'uſage ordinaire eſt de ne point jetter en moule les fontes blanches des grands fourneaux; ce n'eſt pas qu'elles n'en priſſent bien la forme; mais les ouvrages de fonte, quelques groſſiers qu'ils doivent reſter, ont preſque toujours beſoin d'être un peu travaillés, après qu'ils ſont ſortis du moule; au moins faut-il abbatre les jets de la fonte; on ne réuſſit pas toujours à les caſſer aſſés près; on veut emporter les inégalités les plus conſiderables, les ébarber; on paſſe la lime, ou la rape ſur la plupart des marmites; les canons demandent à être allezés. Or ſi ces ouvrages étoient de fonte blanche, on uſeroit deſſus les outils ſans rien operer.

Mais quoique nous aïons dit qu'il y a des fontes griſes, qui ſe laiſſent limer aſſés paſſablement, il ne faut pourtant pas eſperer qu'il y en ait qui pourroient être propres à faire des ouvrages qui doivent être bien finis à la lime, être ciſelés & polis; la lime prend deſſus, il ſeroit cependant preſque impoſſible de les reparer avec les ciſeaux, & les ciſelets. Ces outils morderoient ſur le fer fondu; le mal même eſt qu'ils y morderoient ſouvent plus qu'on ne voudroit. Le fer, le cuivre, & tout métal qu'on ciſele, qu'on repare, ſe doit laiſſer couper comme le bois, ou même plus net; on en doit

de même enlever des coupeaux, qui ne ſoient préciſément que ce que l'outil a rencontré dans ſon chemin; & ce n'eſt pas de cette façon dont nos fontes griſes cedent à l'outil; elles y cedent comme feroient les parties d'une pierre de grés; elles s'égrainent; le ciſeau n'en emporte pas des lames, il en détache des grumeaux; il ne coupe aucun grain, il briſe des maſſes compoſées de pluſieurs grains. Inutilement donc entreprendroit-on d'en faire quelque choſe de fini.

Les limes réuſſiſſent un peu mieux deſſus que les ciſeaux, mais ce n'eſt pas aſſés, & s'il y avoit des endroits où la lime les uſeroit, il y en auroit d'autres ſur leſquels elle n'auroit point de priſe. Il y a de l'inégalité dans leur dureté, la fonte blanche ſe trouve quelques fois mêlée avec la fonte griſe. D'ailleurs quand on auroit ciſelé, limé, poli les ouvrages de ces fontes, jamais ils n'auroient ni la blancheur, ni le brillant du beau fer, leur couleur ſeroit toujours trop foncée & trop terne.

Enfin tout ouvrage de fer fondu fait de fonte griſe, telle qu'elle ſort du fourneau, auroit toujours le grand défaut du fer fondu, d'être exceſſivement caſſant, de ne pouvoir ſoutenir les coups de marteau, ni à froid, ni à chaud, quoiqu'il y ait une infinité de circonſtances où cela ſoit néceſſaire, pour ajuſter & attacher enſemble differentes pieces.

Pour faire des ouvrages de fer fondu qui aïent la blancheur & l'éclat des beaux ouvrages de fer

forgé, on eſt donc dans la néceſſité de les compoſer de fonte blanche: elle ſe moule parfaitement bien. Des Curieux en ont fait jetter pour en compoſer des medailles, des deſſus de tabatieres, & d'autres pieces délicates; & ces pieces moulées & fonduës avec adreſſe, ſont quelques fois ſorties ſi nettes du moule, & avoient ſi bien pris les traits les plus fins, qu'il n'étoit nullement néceſſaire de les reparer. C'eſt à quoi on réuſſira quand on fera les moules de ces petites pieces, avec autant de ſoin que l'on fait ceux, où le verre prend ſi exactement les empreintes des pierres gravées. Mais inutilement tenteroit-on quelque choſe de pareil en grand, on n'y parviendroit pas. Quelque parfaite qu'une grande piece fût ſortie du moule, il reſteroit à couper ſes jets, à l'ébarber, & encore à la rendre moins caſſante. Mais au moins ſçavons-nous que la fonte blanche peut ſe mouler très bien, quoiqu'on ne la moule pas ordinairement.

Il eſt aiſé d'avoir de la fonte blanche, & toute auſſi blanche qu'on voudra, il eſt bon de le ſçavoir, & d'où cela dépend, parce que c'eſt cette fonte que nous emploïerons dans la ſuite; il y en a qui le ſont à un tel point, que ce n'eſt pas exagerer que de dire que leurs caſſures ne le cedent guere en couleur à l'argent. Les fontes griſes, & même les fontes les plus griſes ſe peuvent changer en cette belle fonte; & cela ſans beaucoup d'art. La fonte blanche eſt de la fonte naturellement plus affinée, de la fonte qui, comme nous avons dit, a naturel-

lement plus de parties métalliques, & moins de parties étrangeres ; & en general, comme nous l'avons encore vû ailleurs en paſſant, pour affiner la fonte, on n'a qu'à la refondre. De ſorte que ces expreſſions, affiner la fonte, ou la rendre plus blanche, peuvent être priſes pour ſynonimes, plus on en réïtere les fuſions, plus elle eſt affinée. On changera donc quand on voudra les fontes les plus griſes, & même les noires en fontes blanches, & cela en les refondant. La fonte qui eſt ſortie blanche du fourneau où la mine a été jettée, le devient donc davantage, & le devient aſſés, ſi elle eſt fonduë une ſeconde fois. Les fontes qui ne ſont que griſes, qui ne ſont pas noirâtres, ſe changent même en fontes aſſés blanches par une ſeconde fuſion ; mais les fontes noires demanderoient à être refonduës plus d'une fois.

Ce qu'on fait par des fuſions réïterées, on le peut pourtant en tenant la fonte refonduë plus long-temps en bain, plus long-temps liquide, & en retirant de fois à autres toute la craſſe qui la ſurnage. Mais toujours faut-il mettre parfaitement en fuſion la fonte qu'on veut affiner, lui donner tout le degré de liquidité qu'elle peut prendre.

Pour raccommoder les fourneaux à mine, on eſt obligé chaque année de ceſſer pendant quelque temps de les tenir en feu. La premiere fois qu'on y rallume le feu, après la premiere fuſion qui y a été faite, on ne retire que des fontes griſes ou brunes, des mêmes mines qui en donneront par

la ſuite de blanches. Et cela probablement, parce que quand la mine s'eſt fonduë la premiere fois, le fourneau n'avoit pas acquis le degré de chaleur où il parviendra dans la ſuite. Cette raiſon ſeule pourroit ſuffire, une autre pourtant y contribuë, mais dont l'examen nous meneroit trop loin, c'eſt qu'avant de fondre la mine, on a jetté une plus grande quantité de charbon, proportionnellement à la quantité de mine; or c'eſt un principe, parmi les fondeurs de mine, que plus on met de charbon, par rapport à la même quantité de mine, & plus on rend la fonte griſe.

Mais rien ne contribuë davantage à affiner la fonte, à la rendre blanche, que de la couler après qu'elle a été fonduë, & ſur-tout de la couler très-mince. J'en ai eu la preuve, en obſervant bien des fois un fait qui d'abord m'a paru ſingulier. Après avoir fait refondre des fontes griſes, & les avoir fait couler en des moules, où elles devoient prendre certaines figures, quand quelque accident a empêché la piece de bien venir dans le moule, il m'eſt arrivé de caſſer cette piece, or voici l'obſervation dont je veux parler. Dans la même piece je trouvois de la fonte de differente couleur, dans quelques endroits elle étoit preſqu'auſſi griſe, que quand elle avoit été jettée dans le fourneau, & dans d'autres elle étoit très-blanche: mais la remarque que j'ai faite, c'eſt que les endroits, où elle étoit griſe, étoient communément les plus épais. Si on caſſe les jets d'une fonte mediocre-

ment affinée où il ſoit reſté de la fonte griſe*, les bords, & ſur-tout près des endroits où les jets ſont le moins épais, ſeront blancs On donne le nom de jets à la matiere qui a rempli les conduits, par-où a paſſé celle qui a rempli le moule, ſouvent j'ai vû que tous les jets étoient blancs, la ſurface & tout ce qui en approchoit étoit blanc auſſi, tous les feüillages ou autres ornemens minces l'étoient de même, mais ce qui étoit épais étoit gris. Enfin il m'a paru conſtant que la fonte coulée mince devenoit blanche. Il y a pourtant quelquefois des endroits d'égale épaiſſeur, dont les uns ſeront blancs, & les autres gris, la fonte blanche s'eſt raſſemblée d'un côté, & la fonte griſe de l'autre*.

* Pl. II. fig. 10.

* Fig. 18.

Pour rendre raiſon de ce fait, & pour prouver en même temps qu'en rendant la fonte plus blanche, on l'affine; nous rapporterons un procedé, dont nous avons touché quelque choſe dans le memoire 9e. de l'art de convertir le fer forgé en acier. Pour affiner la fonte dont on veut faire de l'acier, l'uſage de quelques Provinces du Roïaume, comme du Nivernois, eſt de mettre une certaine quantité de fonte en fuſion, deux ou trois cens livres. Quand elle eſt fonduë on débouche le bas du fourneau, on lui donne écoulement, elle ſe moule groſſierement ſur la terre même, où elle forme une plaque de figure irreguliere, & épaiſſe d'un pouce & demi, ou deux pouces. Quand cette fonte eſt refroidie, on la trouve couverte d'une couche de matiere étrangere, & qui s'en ſépare ai-

ſément ; la plaque de fonte eſt couverte d'une plaque plus mince de matiere noirâtre & vitriffiée ; cette matiere noirâtre eſt une eſpece de machefer, appellé laitier, c'eſt une terre vitriffiée, mêlée avec quelques parties ferrugineuſes. Le verre eſt plus leger que le fer, quand le fer fondu a été coulé, le verre s'eſt élevé de toutes parts ſur ſa ſurface, au moins celui qui s'eſt pû élever avant que la maſſe fût refroidie ; la fonte purgée de cette partie terreuſe vitriffiée eſt plus pure, & plus blanche. Si au lieu de couler cette fonte en plaque mince, on la recevoit au ſortir du fourneau dans un creuſet, il ne faut pas compter qu'il s'en dégageât autant de matiere vitriffiée ; elle n'eſt ni legere, ni fluide à un point qui puiſſe la faire monter avec viteſſe. La maſſe de fer contenuë dans le creuſet, ne ſe trouveroit guere couverte d'une couche de laitier plus épaiſſe que la plaque mince, ou au moins elle ne ſeroit pas à beaucoup près aſſés épaiſſe pour compenſer ce dont elle eſt ſurpaſſée par l'étenduë de l'autre.

L'application de ce fait & de ce raiſonnement à nôtre fonte coulée en ouvrage, eſt ſi naturelle qu'il n'eſt pas néceſſaire d'inſiſter ſur ce qui rend blancs les jets, tout ce qui eſt proche de la ſurface, tout ce qui eſt mince, pendant que les endroits épais reſtent gris. On voit par-là de reſte pourquoi toute fonte coulée mince s'affine, ſe blanchit d'avantage, que lorſqu'on l'a coulée épaiſſe. il ne faut pourtant pas croire, que pour verifier abſolument ce raiſonnement, on doive trouver dans

dans les moules une couche de matiere vitrifiée. Si la couche qui couvre une piece épaiſſe de pluſieurs pouces, n'a que quelques lignes, celle qui couvrira une piece qui n'a que quelques lignes, n'aura que quelques parties de lignes; à peine ſuffira-t-elle pour baigner les grains de ſable ou de terre qui forment le moule, & pour remplir leurs interſtices. Peut-être auſſi qu'il y a des parties, plus volatiles que la matiere terreuſe, qui ſe dégagent de la fonte mince, & de toute la ſurface de la fonte; qu'il s'en échappe par exemple des ſoufres & des ſels, ſoit qu'ils abandonnent ce métal, ou qu'une portion paſſe des parties métalliques dans les intervalles qu'elles laiſſent entr'elles.

La fonte blanche & la fonte griſe ſe trouvent pourtant mêlées quelques fois avec irregularité dans la même piece, & cela arrivera ſurtout, lorſque toute la matiere n'aura pas été miſe en fuſion bien également, & bien parfaitement; ce qui a été fondu à un certain point ſera blanc, pendant que le reſte ſera demeuré gris. La fonte encore griſe peut être mêlée groſſieremert avec la blanche, par l'agitation qu'on donne au creuſet, par les boüillonnements de la matiere mieux fonduë, & par diverſes autres cauſes pareilles.

Enfin plus on tiendra de la fonte en fuſion, & mieux les craſſes, les matieres purement terreſtres monteront à ſa ſurface; on donnera à cette fonte encore plus de facilité de s'en purger, ſi on enleve les craſſes dès qu'elles la ſurnageront; avec ces at-

rentions on rendra la fonte auſſi blanche qu'on la puiſſe deſirer.

Au reſte ſi pour affiner de la fonte griſe, on la fait fondre dans des creuſets, comme nous l'expliquerons dans le memoire ſuivant, on ne trouvera pas qu'elle ait perdu beaucoup de ſon poids, pour paſſer du gris, ou brun au blanc. J'ai peſé neuf livres de fonte très-brune, je l'ai fait fondre dans un creuſet, & jetter en moule. Elle étoit devenuë très-blanche; l'aïant peſée en ce ſecond état, j'ai trouvé moins de 10. onces de diminution, ce qui n'eſt pas une 14e. partie de ſon premier poids. Ce 14e. même ne doit pas être regardé comme venant uniquement des matieres terreuſes, ou autres matieres étrangeres, car quantité de parcelles de fer reſtent mêlées avec les craſſes qu'on enleve.

Nous voyons donc aſſés que les fontes blanches ſont plus affinées que les griſes; & en general de quoi il eſt queſtion pour avoir des fontes auſſi blanches qu'on les voudra. C'eſt une des choſes néceſſaires à la perfection de l'art que nous cherchons, & dont il falloit parler; mais ce n'eſt point du tout en quoi conſiſte la difficulté qui a arrêté; c'eſt de faire en ſorte que cette fonte coulée en moule, que les ouvrages de fer fondu ſe laiſſent travailler, limer, ciſeler, reparer, &c. En un mot il s'agit de rendre la fonte blanche, traitable; il s'agit de lui ôter de ſa dureté, de ſa roideur, il s'agit de l'adoucir. L'art de faire des ouvrages finis de fer fondu, n'eſt donc preciſément que l'art d'adoucir le fer fondu.

On peut concevoir deux manieres d'adoucir le fer fondu, ſçavoir ; 1°. Ou de l'adoucir pendant qu'il eſt en fuſion, de le rendre tel que les ouvrages qui en ſeront faits, ſe laiſſent reparer. 2°. Ou on peut couler du fer fondu très-affiné, le mouler en ouvrages qui auront toute la dureté, & la roideur naturelles à ce fer, mais qu'on adoucira enſuite, & rendra traitables. Il eſt indifferent dans lequel des deux états on l'adouciſſe, pourvû qu'on le rende propre à nos uſages ; enfin le ſecret de l'adoucir à ce point, eſt ce qui nous manquoit.

Si on s'en rapporte à la tradition des Ouvriers, c'eſt un ſecret qui a été perdu & trouvé pluſieurs fois. Tout ce que nous voïons de grand, & de ſurprenant en fer, comme ſont les ferrures des portes de Nôtre-Dame, ils veulent que ce ſoient des ouvrages de fer fondu. Ce qui eſt de plus certain, & d'aſſés recent, c'eſt qu'un Particulier a eu en France quelque choſe de fort approchant du veritable ſecret d'adoucir le fer fondu, qui a été jetté en moule. Il entreprit même d'en faire des établiſſements à Cône, & à Paris dans le Fauxbourg Saint Marceau, il y a vingt ans ou environ. Il raſſembla une compagnie qui devoit fournir aux frais, & qui fit même, à ce qu'on m'a dit, des avances conſiderables ; elle fit exécuter quelques beaux modelles, qui furent enſuite jettés en fer. Il y eut divers ouvrages de fer fondu adoucis ; cependant l'entrepriſe échoüa, & l'Entrepreneur diſ-

parut, ſans qu'on ait ſçû en aucune façon ce qu'il eſt devenu. Il avoit apparemment commencé trop legerement, avant d'être aſſés ſûr de ſon ſecret, avant de l'avoir porté au degré de perfection néceſſaire. J'ai vû des ouvrages venus de cette manufacture paſſablement adoucis; mais ceux qui ont eu quelques connoiſſances de ces établiſſements, m'ont aſſûré que le haſard avoit trop de part au ſuccés: quelquefois, après avoir conſumé bien du bois, on retrouvoit aux ouvrages toute leur premiere dureté; plus ſouvent les ouvrages n'étoient ramollis que par parties, il y reſtoit des endroits durs, intraitables, qui obligeoient à abandonner le reſte: ſouvent enfin les ouvrages ſortoient du fourneau défigurés par les écailles qui s'en détachoient. J'ai rencontré toutes ces difficultés en mon chemin, elles ne ſont pas moins capables, que le fond du ſecret même, d'arrêter ceux qui ne ſe conduiſent pas par principes.

Quelqu'imparfait que fût ce ſecret, j'en ai longtemps regretté la perte, l'Entrepreneur l'avoit emporté avec lui; la deſcription que j'ai faite de tous les arts qui mettent le fer en œuvre, les ſouhaits que j'avois tant de fois entendu faire pour ce ſecret, m'avoient convaincu de reſte de l'importance dont il devoit être. C'eſt déja une grande avance que de ſçavoir que ce qu'on a beſoin de trouver n'eſt pas abſolument impoſſible. Je l'ai donc cherché, ce ſecret, comme une des choſes que j'ai crû devoir être des plus utiles, j'eſpere que l'on

en tirera les avantages que je m'en étois promis, que bientôt il n'y aura plus rien à craindre qu'il coure riſque de ſe perdre; & qu'on travaillera à le perfectionner, en même temps qu'on travaillera à en faire uſage.

La maniere d'adoucir le fer fondu que nous voulons apprendre aujourd'hui, eſt celle de l'adoucir, lorſqu'il a été moulé ſous une forme qu'on veut qu'il conſerve toujours. J'ai fait auſſi quantité d'expériences pour parvenir à l'adoucir dans le temps même qu'il eſt en fuſion; je pourrai ailleurs en rapporter quelques-unes, qui ne paroiſſent pas devoir faire eſperer autant, à beaucoup prés, de cette façon d'adoucir que de l'autre, qui ſemblent même faire croire, qu'il y a peu à en attendre. Après tout que nous importe de pouvoir rendre le fer fondu doux dans deux états differents, pourvû que nous aïons une façon de l'adoucir très-commode, & à très-bon marché.

Explication de l'onzieme planche.

Elle repreſente des caſſures de diverſes eſpeces de fonte de fer, ou de fer fondu.

La fig. 1. *fait voir la caſſure d'une eſpece de fonte blanche, mais qui a quelques inégalités ſur ſa ſurface.*

La fig. 2. *eſt la caſſure d'une autre fonte blanche, telle que ſont ordinairement celles des fontes affinées une ſeconde fois.*

La fig 3. *eſt la caſſure d'une autre fonte blanche, qui ſemble en quelque ſorte radiée. Le plus ſouvent ces eſpeces de raions, qui tendent au centre, ne ſont pas auſſi bien marqués qu'ils le ſont ici.*

La fig. 4. *eſt encore la caſſure d'une fonte blanche, où l'on peut remarquer des eſpeces de raions dirigés vers le centre, mais bien plus foibles que dans la figure* 3.

La fig. 5. *eſt la caſſure d'une fonte griſe, qui approche aſſés de celle d'un acier groſſier qui auroit été trempé; à cela prés que ſa couleur eſt beaucoup plus brune, & que les grains ſont plus gros.*

La fig. 6. *eſt la caſſure d'une de ces fontes qu'on appelle* truitée; *le fond eſt blanc, & ſe trouve parſemé d'eſpeces de petites étoiles.*

La fig. 7. *eſt la caſſure d'une fonte trés-brune, preſque noire : outre qu'elle differe de celle de la figure* 5. *par ſa couleur, elle en differe encore en ce qu'elle eſt moins bien grainée, elle a des grains moins diſtincts, & eſt parſemée de lames.*

Digitized by Google

fig. 2.e

fig. 3.e

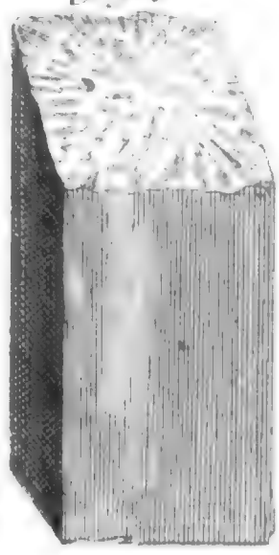

fig. 4.e

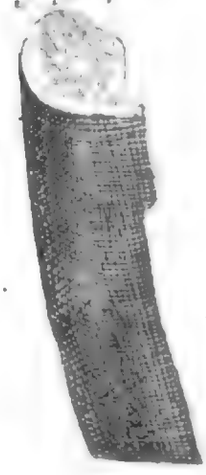

fig. 6.e

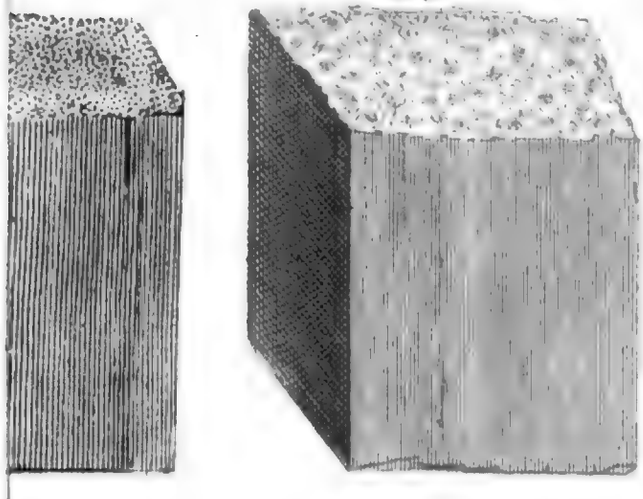

fig. 7.e

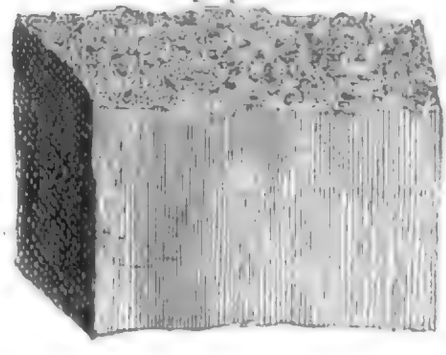

fig. 9.e

fig. 10.e

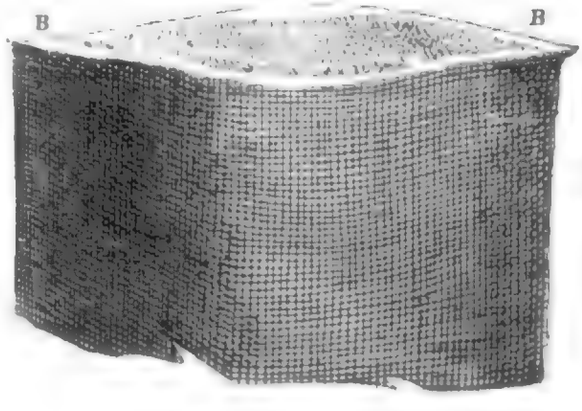

fig. 11.e

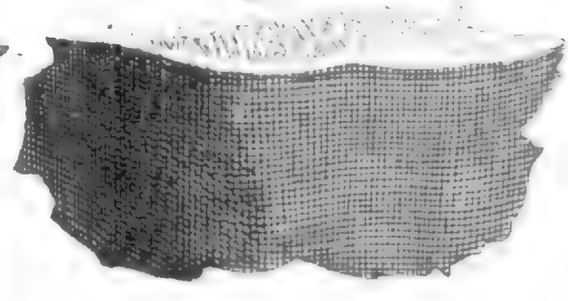

Ph. Simonneau del. et Sculp.

Digitized by Google

La fig. 8. *eſt une petite portion de la figure* 5. *priſe à un de ſes angles, repreſentée groſſie par le microſcope: elle paroît compoſée d'une infinité de branchages.*

La fig. 9. *eſt un des branchages de la fig.* 8. *deſſiné ſeparément, pour faire obſerver que chaque branchage ne ſemble formé que de petites lames poſées les unes ſur les autres.*

La fig. 10. *eſt la caſſure d'un jet de fonte, qui a été coulée dans un moule. Cette fonte n'avoit pas été parfaitement affinée; elle n'eſt bien blanche qu'auprès des bouts minces* B B, *& autour de la circonference; tout le milieu eſt reſté gris.*

La fig. 11. *eſt la caſſure d'un autre jet de fonte affinée, où il eſt reſté un peu de fonte griſe, mais moins que dans la fig. précedente.* A *eſt ce qui eſt reſté de fonte griſe.*

SECOND MEMOIRE.

Sur les differentes manieres de fondre le Fer, ſur des attentions qu'il faut avoir pour jetter le Fer fondu en moule, & pour tirer les Ouvrages des moules.

L'ART de faire des ouvrages de fer fondu auſſi finis que ceux de fer forgé, demande d'abord qu'on fonde ce métal, & qu'on le jette en moule : il faut enſuite adoucir les ouvrages qui ſont ſortis des moules, les mettre en état de ceder aux outils, les adoucir ; & enfin il reſte à les reparer. Ce dernier travail appartient aux Ciſeleurs, qui s'exerceront ſur le fer, comme ils s'exercent ſur le Cuivre, l'Or & l'Argent, dès que leurs inſtruments auront priſe ſur ce métal, comme ils l'ont ſur les autres. Ce qui nous regarde ici n'eſt que d'adoucir le fer fondu, aſſés d'Ouvriers ſçauront achever le reſte. Nous pouvons donc de même nous diſpenſer d'entrer dans le détail de l'art de jetter le fer en moule ; s'y engager ce ſeroit ſe mettre dans la néceſſité de décrire en entier l'art du Fondeur, aſſés vaſte pour demander ſeul un long traité. Si nous ne voulions rien

laiſſer

laiſſer en arriere, nous aurions à expliquer comment on fait les modelles, de quelles matieres on les fait ; comment on fait les moules, ſoit en terre, ſoit en ſable, ſoit en cire ; pourquoi certains ouvrages veulent être moulés en ſable, d'autres veulent être moulés en terre, & pourquoi d'autres demandent la cire ; comment il faut faire ſecher les differents moules ; les differentes manieres de mouler des pieces de figures differentes, comment on fait les noyaux, comment on rapporte les parties qui ne ſont pas en dépoüille ; enfin nous viendrions aux differentes manieres dont on fond le fer, & aux attentions particulieres que ce métal peut demander pour être coulé en moule. C'eſt ſeulement de cette derniere partie de l'art du Fondeur, dont nous voulons dire ici quelque choſe, & cela afin que ceux, qui auront à faire faire des ouvrages de fer fondu, ſçachent comment il faut s'y prendre, ce qu'ils pourront exécuter par eux-mêmes, & à qui ils doivent s'adreſſer pour le reſte.

Toutes les manieres de fondre le fer, ſe reduiſent à deux manieres generales ; ſçavoir, ou de le fondre dans des creuſets, où il n'eſt rendu fluide que par la chaleur qui paſſe au-travers de leurs parois ; ou de le fondre en le tenant immediatement expoſé à l'action du feu, en le tenant au milieu de la flamme & des charbons. Mais il y a pluſieurs moyens de mettre ce métal en fuſion, ſoit pendant qu'il eſt renfermé dans des creuſets,

ſoit pendant qu'il eſt placé immediatement au milieu des charbons allumés.

Les Fondeurs ordinaires en cuivre, ceux dont nous avons déja parlé pluſieurs fois, & dont nous avons fait repreſenter le fourneau *pl.* 2. fondent le fer comme le cuivre, dans de ſemblables creuſets, & dans le même fourneau *. Le fer y eſt un peu plus long-temps à y être mis en fuſion, mais cela ne va pas à une difference de temps aſſés conſiderable pour encherir la façon; il eſt rendu liquide d'autant plus vîte, qu'il a été concaſſé en plus petits morceaux; on y en peut pourtant fondre de très-gros; & on peut ſe ſervir de creuſets qui contiendront chacun juſqu'à trente ou quarante livres de métal fondu.

* Pl. 12. c.

Le fourneau ordinaire des Fondeurs n'occupe pas une grande place, mais il eſt bâti à demeure; on en peut faire de plus petits, ou d'auſſi grands, très-portatifs, qui paroîtront commodes en bien des circonſtances. J'en ai actuellement un de cette derniere eſpece * à ma maiſon de campagne, je le fais quelquefois mettre au milieu des jardins: au lieu que le fourneau ordinaire eſt fait de quantité de briques arrangées les unes ſur les autres, celui-ci n'eſt bâti que de quatre à cinq pieces qui, poſées les unes ſur les autres, le compoſent en entier *. Qu'on conçoive le fourneau ordinaire coupé à differentes hauteurs, diviſé par des plans paralleles en differentes tranches; chacune de nos pieces eſt une de ces tranches, mais qui n'eſt point

* Pl. 12. *f*, & A.

*D, E, F, G, H, I.

compoſéé d'un aſſemblage de differentes briques: elle eſt faite de terre à creuſets, & il n'y a pas grande façon à la faire; tout ſe reduit à former quarrément un bloc de terre * de l'épaiſſeur que la piece doit avoir, & qui ait extérieurement la largeur qui convient au fourneau; on percera enſuite, au milieu de cette piece de terre, un trou quarré du diamêtre que demande l'intérieur du fourneau. Pluſieurs pieces ſemblables, ajuſtées les unes ſur les autres, compoſeront le fourneau entier: une ſeule ſera differente des autres, c'eſt celle qui en fera la baſe, qui formera le cendrier *. On laiſſera à celle-ci un rebord tout-au-tour, excepté dans les angles: ce rebord eſt deſtiné à porter la plaque de fer ſur laquelle on poſe le creuſet. Pour faire uſage de ce fourneau, on aura un tuyau recoudé qui recevra le vent du ſouflet d'une forge, & qui le conduira à l'ordinaire ſous la plaque de fer de ce fourneau. Si outre le forneau portatif, on a une forge portative, une forge roulante *, on pourra tranſporter ſon fourneau où l'on ſouhaitera. Plus les pieces dont ce fourneau ſera fait ſeront minces, & plus aiſé il ſera à tranſporter. Chaque fois qu'on le changera de place, on lutera toutes les jointures avec une terre ſablonneuſe.

* L.

* E.

* i, k.

Si on ne veut fondre du fer que pour des experiences, ou pour en jetter en moule de petites pieces, une forge ordinaire eſt un fourneau ſuffiſant; en moins d'une demie heure, on y pourra rendre très-fluide une livre ou deux de ce métal,

il n'eſt queſtion que de pouſſer le vent du ſoufflet, & d'être attentif à tenir le creuſet bien entouré de charbons. Je me ſers encore dans cette occaſion de creuſets cylindriques par préference; j'en prends toujours un plus grand qu'il ne le faut pour contenir la quantité de métal que j'y veux mettre en fuſion ; & cela parce que je le couche dans la forge, environ ſous un angle de 45. degrés, ou davantage, le plus & le moins ne font rien ici. Ainſi couché il eſt moins expoſé à être renverſé ; on peut plus aiſément mettre le fer dedans, on voit mieux le point où en eſt le fer qui eſt dans le creuſet, s'il eſt liquide, s'il l'eſt ſuffiſamment ; d'ailleurs le creuſet en eſt plus aiſé à retourner.

Cette maniere de fondre, toute ſimple qu'elle eſt, eſt très-bonne quand on aura envie de jetter en moule de petites pieces remplies de traits fins; & cela parce qu'on rend la fonte parfaitement liquide, & par conſequent en état de bien remplir les plus petits vuides du moule. Quoiqu'on ait recours à des fourneaux, où la chaleur eſt plus violente, comme on y fond auſſi, proportionnellement à leur grandeur, une plus grande quantité de fer à la fois, on ne l'y met pas dans une fuſion auſſi parfaite, auſſi égale. Toute la matiere contenuë dans un grand creuſet n'eſt pas également expoſée à la chaleur : cette matiere, dans le temps même qu'elle eſt fonduë, peut être comparée à une barre de fer qu'on a fait rougir au milieu du feu, dont le centre a toujours pris un

degré de chaleur inferieur à celui qu'ont pris les couches les plus proches de la ſurface. Cette inégalité de chaleur dans differents endroits de la même fonte, ſemble aſſés prouvée par une ſeule obſervation ; ſçavoir, que de la fonte refroidie dans un creuſet, une partie ſe trouve blanche, pendant que l'autre eſt griſe : or nous avons vû que mieux la fonte a été fonduë, & plus elle devient blanche, celle qui eſt reſtée plus griſe, a donc été moins bien fonduë que l'autre.

On peut fondre à la forge une plus grande quantité de fer à la fois, ſi on y met un plus grand creuſet, & qu'on l'entoure d'un ſerre-feu, qui retiendra les charbons. J'en ai fait faire un pour cet uſage qui vaut preſqu'un fourneau * : la conſommation du charbon y eſt pourtant un peu plus grande proportionnellement à l'effet produit, que dans le fourneau du Fondeur. * Pl. 12. M.

Avant de jetter la fonte, le fer fondu, dans le creuſet, on pourra la faire chauffer blanche ou rouge ſur les charbons, ce ſera toujours autant d'avance. Dès que le creuſet contiendra une certaine quantité de fer en fuſion, on aura attention de n'y point remettre de nouvelle fonte qu'elle n'ait été chauffée, autrement elle refroidiroit trop celle qui eſt en bain.

Les differentes façons dont on peut fondre le fer dans des creuſets ſe reduiſent aux précedentes ; il nous reſte à parler des manieres de le fondre, en l'expoſant immediatement à l'action du feu.

Je ne ſçai ſi on y rèuſſiroit dans des fourneaux de reverbere, ſemblables à ceux où l'on fond le cuivre en grand, comme pour jetter en moule des canons & des cloches; je n'en ai point fait d'expérience, mais des perſonnes intelligentes, & à qui l'uſage de ces fourneaux eſt familier, ſont dans le ſentiment que leur chaleur n'auroit pas la force de mettre le fer en bain: quoique cela ſoit peut-être vray de ces fourneaux, dans l'état où ils ſont à preſent, comme il eſt très-poſſible d'augmenter leur activité, peut-être le ſeroit-il de l'augmenter au point néceſſaire pour faire couler le fer comme le cuivre; mais aſſés d'autres eſpeces de fourneaux peuvent ſuppléer à ceux-là: tous ceux où l'ardeur du feu eſt excitée par des ſouflets peuvent être mis en état de fondre le fer.

Puiſque le vent d'une forge ordinaire, fait fondre le fer contenu dans un creuſet, on ne doutera pas que ce même fer ne fonde encore plus vîte, s'il eſt placé immediatement au milieu des charbons de cette forge; mais comme il n'eſt pas queſtion ſeulement de le fondre, que lorſqu'il eſt fondu, il faut avoir la facilité de le couler dans les moules, une forge ordinaire à qui on ne feroit aucun changement ne ſeroit d'aucun uſage.

* Mem. 9. Nous avons parlé des affineries * où l'on affine les fontes qu'on veut changer en acier; deux ſouflets mûs par l'eau y pouſſent le vent contre la fonte de fer, ils la rendent liquide; elle tombe dans une caiſſe, ou dans une ſorte de grand creuſet, où

elle conſerve ſa liquidité juſqu'à ce qu'on lui donne écoulement. Il y a de ces creuſets qui contiennent plus de deux à trois cens livres de fonte : nous avons dit auſſi que dans quelques Provinces du Royaume, on donne écoulement à cette fonte par le bas du creuſet ; je ne crois pas qu'il fût difficile de diſpoſer ces ſortes d'affineries, ou de creuſets de maniere que le métal fût conduit dans des moules préparés ; ou de maniere qu'on placât ces moules pour le recevoir dés qu'il ſort du creuſet, afin qu'il ſe moulât plus chaud. Je propoſe cette idée ſeulement pour ceux qui ont des forges à fer, afin qu'ils voïent ſi, ſans grands frais, ils ne pourront pas ſe mettre en état de faire jetter de la fonte blanche en moule.

Des fourneaux conſtruits ſur le même principe que ceux où l'on fond les mines de fer, mais plus petits, & dont l'ardeur ſeroit encore plus vive, ſeroient très-propres à mettre en fuſion une grande quantité de fer à la fois. Pour rendre leur activité plus grande que celle des fourneaux à mine, tout ſe reduiroit à introduire continuellement une quantité d'air plus grande, par rapport à la capacité du fourneau.

Quoique preſque tous les Fondeurs en cuivre, même médiocrement habiles, ſoient aujourd'huy en état de fondre du fer dans leurs fourneaux, ils n'y en fondent preſque point, & cela parce que des ouvrages, qu'on étoit dans la neceſſité de laiſſer tels qu'ils étoient ſortis du moule, n'avoient que

des uſages très-bornés. Il y a pourtant une ſorte de Fondeurs qui fondent journellement du fer, & qui ne fondent point d'autre métal; leur nombre n'eſt pas grand, je ne ſçache pas qu'il y en ait eu à Paris plus de deux ou trois à la fois, & je crois qu'à preſent il n'y en reſte qu'un. Il y a de ces Fondeurs qui courent la campagne, ils paroiſſent ſucceſſivement en differentes Provinces; ils font des poids de fer, des plaques deſtinées à certains uſages; ils moulent quelquefois des marmites, & quelquefois les raccommodent; ſi une marmite de fonte a un pied caſſé, ils coulent un nouveau pied de fonte en la place de celui-là. Comme cette maniere de fondre le fer eſt moins commune, & moins connuë, & qu'elle pourra être de grand uſage dans la ſuite, nous nous ſommes ſur-tout propoſés dans ce memoire de la décrire preciſément comme elle eſt pratiquée aujourd'huy, afin qu'on s'en ſerve dans l'état où elle eſt, ou qu'on travaille à la perfectionner.

La fonte de fer n'eſt pas fort chere, cependant pour l'avoir encore a meilleur marché, il y a des gens qui parcourent les Villages pour en acheter les vieux fragments, qu'ils vendent enſuite à nos Fondeurs. Dans la campagne ces ſortes de marchés ne ſe font guere avec la monnoye courante, aux environs de Paris on achete toutes ces vielles ferailles pour des pommes: un homme la balance à la main conduit un cheval chargé d'aſſés mauvais fruits, & donne auſſi peſant de ces pommes, qu'on

qu'on lui donne peſant de fer. Le commerce des vieux chiffons, ſi néceſſaires pour le papier, ſe fait auſſi avec ſa monnoye particuliere, en échange les Chiffonniers donnent des épingles aux Païſannes. Dans Paris on trouvera pour du temps proviſion faite de fonte de fer, les vieilles marmites, les contrecœurs de cheminée caſſés, & ſur-tout les tuyaux de conduite d'eau en fourniront beaucoup. Je ne l'ai point vû acheter plus d'un ſol la livre, & quelquefois on l'a pour moins de deux liards; peut-être rencherira-t-elle, lorſqu'on ſçaura qu'elle ſera d'uſage, au lieu qu'elle étoit preſqu'inutile; mais il ſera toujours aiſé de s'en fournir à bon marché dans les fourneaux où l'on fond la mine: là on la fera mouler en plaques minces, plus aisées à être concaſſées en petits morceaux, que ne le ſont les gueuſes ordinaires.

Mais pour revenir au fourneau, dont nous voulons parler à preſent*, il eſt aſſés ſemblable en petit à celui où nous venons de dire que ſe fait la fonte des mines, mais pourtant different de ceux que nous avons propoſé en paſſant de conſtruire ſur ce modelle; tant en ce que celui de nos Fondeurs eſt encore plus petit que ce nouveau fourneau ne le devroit être, qu'en ce que nous voulons que l'autre ſoit ſtable, au lieu que celui que nous allons décrire ſe détruit, ou au moins ſe renverſe chaque fois qu'on coule le métal liquide, & qu'on le rebâtit de nouveau chaque fois qu'on veut fondre. Il eſt compoſé de deux pieces, d'une

* Pl. 13. *a,b.*

* Pl. 13. AA, BB. sorte de creuſet *, & d'une tour en forme de cone
* F, G, H, I. tronqué *, qu'on poſe ſur ce creuſet. Nous décrirons d'abord ces deux parties, & toutes les autres, faites auſſi ſimplement qu'elles le ſont chés nos Fondeurs, nous dirons enſuite comment on les peut faire plus ſolides, les mieux aſſembler; il eſt bon de connoître ce qui peut s'exécuter à moins de frais, il y a des circonſtances où le ſolide importe peu.

Le creuſet eſt appellé *poche* par les Ouvriers, & leur maniere de fondre s'appelle *fonare à la poche*, il eſt compoſé en partie d'un vieux pot, ou d'un vieux chaudron de fer fondu, ſelon qu'on le veut plus grand
* A, B, B, A. & L, M, M, L. ou plus petit *, ou plutôt ce vieux pot, ou ce vieux chaudron ſervent à maintenir le creuſet qui eſt fait d'une couche de terre ſablonneuſe, épaiſſe d'environ un pouce & demi; elle reveſt interieurement le vaſe dont nous parlons. Pour le ſolide, & c'eſt ainſi que je l'ai fait pratiquer, cet enduit doit être des mêmes terres, dont on fait les creuſets, & preparées de la même façon: car s'il eſt d'une terre trop fondante, il y a trop ſouvent à y retoucher. La terre peut s'élever au-deſſus des bords du
* B, C. vaſe qui la ſoutient *, alors elle a ſeule, quelque
* D. part, une échancrure en demi cercle *, qui recevra en partie la tuyere dans laquelle les ſouflets doivent pouſſer le vent; cette échancrure pourroit être dans le bord même du vaſe.

* F, G, H, I. La ſeconde partie du fourneau *, la tour conique, eſt faite pour être placée ſur le creuſet; ſa baſe poſe ſur ce creuſet, par conſequent ſon diamêtre

eſt déterminé à peu près par celui du creuſet qu'on a choiſi : exterieurement elle eſt auſſi de fer fondu, nos Ouvriers la forment ſouvent de pluſieurs marmites ſans fond, ajuſtées les unes ſur les autres, mais il eſt plus commode de la faire de tole. On lui donne environ 15. à 16. pouces de hauteur, mais on ne doit pas craindre de l'élever davantage ; interieurement elle eſt revêtuë de terre pareille à celle du creuſet, & de façon que l'ouverture du haut reſte un peu plus étroite que celle du bas. Nous ne donnons aucunes meſures préciſes, parce qu'on peut extrêmement les varier toutes ; mais ſi on veut faire uſage de ces fourneaux, tels qu'il y en a actuellement de conſtruits, les deſſeins en donneront les dimenſions, ſur leſquelles on pourra ſe regler.

N'oublions pas de remarquer que la tour a une échancrure ſemblable à celle de la poche ou du creuſet, au-deſſus de laquelle elle ſe poſe directement, les deux enſemble forment l'ouverture qui reçoit la tuyere *. * O.

L'aſſemblage de ces deux pieces compoſe le fourneau en entier, on y excite l'ardeur du feu par le moyen de deux ſouflets ; ils occupent chacun un Ouvrier *. La force peut être appliquée ſur ces ſouflets d'une maniere plûs avantageuſe, qu'elle ne l'eſt dans le deſſein que nous avons fait graver ; mais nous l'avons déja dit, & nous le repetons, que nous nous ſommes fait une loy de décrire d'abord ce qui eſt actuellement pratiqué. D'ail- * Fig. 1, 2.

leurs ce ſont-là des choſes qui ne ſont nullement particulieres à nôtre art, & ſur leſquelles l'induſtrie peut s'exercer. Ici les ſouflets ſont placés d'une maniere ſtable, la poſition du fourneau eſt déterminée par la leur ; mais ce qui eſt plus eſſentiel, c'eſt qu'ils doivent être inclinés, & de façon qu'ils dirigent le vent vers le fond du creuſet, non pas précisément au milieu du fond, mais au moins tout au bas de la parois qui eſt oppoſée à la tuyere.

Le terrain qui eſt au-deſſous des bouts, ou en terme de l'art au-deſſous des bures, des ſouflets, ce terrain, & même un peu par-delà eſt plus creux, que celui du reſte de l'attelier. Ce creux eſt rempli de cette eſpece de poudre de charbon, qu'on trouve toujours au fond des tas qu'on a fait de charbons, de ce qu'on appelle du fraiſil, & des craſſes qui ſe tirent de deſſus le fer, qui ont été concaſſées ; c'eſt au milieu de ce tas de poudre qu'on place la poche ou le creuſet. Il eſt aiſé d'y faire ſur le champ un trou pour le recevoir, on creuſe dans ce fraiſil auſſi aiſément que dans le ſable.

Mais nous avons à faire remarquer qu'on ne met pas le creuſet immediatement dans le fond du trou. Ce creuſet recevra bientôt la matiere fonduë ; quand il en ſera plein, il faudra le porter ſur les moules, où elle doit être coulée ; pour avoir la facilité de l'enlever dans la ſuite, on le poſe dans une eſpece de cuillier à jour, dont le cuillieron eſt compoſé de differentes bandes de fer *; elle a un manche long de pluſieurs pieds, & de plus une

* T, V, X, Y, & 1, 2.

anſe à peu près ſemblable à celle des chaudrons.

Il n'eſt pas temps encore de voir l'uſage de l'anſe & du manche, pour le preſent imaginons ſeulement cette cuillier enfoncée dans la poudre, dans le fraiſil, & le creuſet, ou la poche, poſé dans la cuillier ; & cela à une diſtance des ſoufflets telle, que leurs bouts entrent d'environ un demi pouce dans l'échancrure que nous avons deſtinée à recevoir la tuyere; nous ſuppoſerons auſſi que la tuyere a été miſe dans cette place; elle eſt ordinairement de fer fondu, & toujours eſt beaucoup plus évaſée par dehors, par l'ouverture qui reçoit les bouts des ſoufflets, que par le dedans.

Poſons enfin la tour ſur le creuſet, & enveloppons bien le creuſet, & même le bas de la tour de fraiſil, afin que la flamme ne puiſſe pas s'échaper du fourneau par les jointures de nos deux pieces; ſi on les a lutées avec de la terre, tout pourtant n'en ſera que plus clos. Cela fait nôtre fourneau eſt dreſſé, & prêt à recevoir le feu ; on jette par ſon ouverture ſuperieure quelques charbons allumés, & par-deſſus ceux-ci on en jette de noirs que le vent des ſoufflets enflamme bien vîte; on acheve enfin de le remplir de charbon.

Quand tout le charbon eſt allumé, & enſuite quand en la place de celui qui eſt deſcendu, on en a eu remis de nouveau, & enfin quand on voit que le fourneau eſt ſuffiſamment échauffé, on y porte la premiere charge du fer qu'on y veut fondre.

Chaque fois qu'on met du fer, il eſt toujours plein de charbon juſqu'à ſon ouverture ſuperieure, c'eſt le ſeul endroit par où on puiſſe le charger, ſoit de charbon, ſoit de métal.

Le fer eſt concaſſé en morceaux de la grandeur à peu près d'un écu, ils doivent être fondus quand ils arrivent au creuſet, & des morceaux trop gros pourroient ne l'être pas pendant qu'ils font ce chemin.

Quand la derniere charge de charbon s'eſt abaiſſée de deux ou trois pouces, il eſt à propos de faire entrer une verge de fer dans le fourneau, par ſon ouverture ſuperieure; en agitant cette verge, on oblige les charbons à ſe mieux arranger, à deſcendre davantage, à laiſſer moins de vuide entr'eux; mais il reſte en haut une plus grande place vuide, on la remplit d'une nouvelle charge de charbon, au deſſus de laquelle on étend une nouvelle charge de fer Chaque charge de fer n'a d'épaiſſeur que celle des morceaux de fer, & a de largeur, ou ſurface, toute celle de l'ouverture ſuperieure du fourneau. Tant qu'on juge à propos d'entretenir le feu, de faire fondre de nouveau fer, on repete les manœuvres precedentes.

Mais pendant tout ce temps, il faut veiller à la tuyere, les bures, les bouts des ſouflets ne la rempliſent pas en entier, il reſte aſſés de place pour voir, comme par un tuyau, ce qui ſe paſſe dans le fourneau à une certaine hauteur du creuſet; on n'a pas un grand champ, il y en a pour-

Digitized by Google

tant aſſés pour avoir quelquefois un ſpectacle très-amuſant. On apperçoit la fonte qui, après s'être allongée, ſe détache par gouttes; de temps en temps quelque nouvelle goutte tombe dans l'eſpace qu'on peut voir; mais ce qu'on cherche à obſerver, c'eſt ſi la lumiere de la tuyere eſt bien brillante, bien blanche, ou en termes d'Ouvriers, ſi elle paroît comme une lune, expreſſion qui donne une idée fort juſte de la couleur qu'a le feu du fourneau vis-à-vis cette tuyere, quand les ſouflets l'ont rendu auſſi vif qu'il le doit être; mais ſi la couleur paroît rougeâtre, c'eſt un mauvais ſigne. C'en eſt encore un plus mauvais, ſi la tuyere ſe barboüille, ſi on y apperçoit du noir; c'eſt qu'elle ſe bouche, & il faut être continuellement attentif à empêcher que cela n'arrive: ce qu'on fait en paſſant une petite verge de fer rouge, ou même une petite baguette de bois dans la tuyere, & cela juſqu'au dedans du fourneau; par ce moyen on emporte les matieres qui commençoient à s'attacher à ſon bout interieur, qui commençoient à le boucher, & qui peu à peu le boucheroient au point que le vent n'auroit plus aſſés de paſſage. De la matiere vitriffiée, qui ſe ſera collée contre la tuyere, un morceau de fer mal fondu qui l'aura touchée, peuvent être le cauſe de cet accident: car tout ce qui ſe trouve precisément au bout de la tuyere ne ſe fond plus; la matiere même qui a été miſe en fuſion ſe refroidiroit, ſi elle s'élevoit juſques là; tant que le vent eſt dans la tuyere, & dans l'inſ-

tant qu'il en ſort, il eſt froid, il refroidit donc ce qu'il rencontre avant d'avoir rencontré des charbons. Si on n'étoit pas très-attentif à déboucher continuellement cette tuyere, on ſeroit ſouvent expoſé à avoir brûlé du charbon inutilement.

Enfin quand à diverſes repriſes on a eu jetté dans le fourneau tout le fer qu'on a beſoin de rendre fluide, on ſe diſpoſe à le couler dans les moules; on regarde ſi au-deſſus des charbons il ne paroît plus de morceaux de fer qui reſtent à fondre; ſi on n'y en voit point, on tâte avec une verge de fer s'il n'en reſte pas qui ne ſoient pas viſibles, & en cas qu'il s'en rencontre, on les fait deſcendre juſqu'au creuſet; on agite la matiere qu'il contient, afin d'y faire amollir celle qui y eſt deſcenduë nouvellement: lorſqu'on croit que tout eſt fondu, on ceſſe de mouvoir les ſoufflets; on deterre le fourneau, on ôte tout le fraiſil, dont on l'a entouré, & on renverſe la tour.

Alors le creuſet eſt découvert, la matiere eſt prête à être coulée dans les moules; les moules ont été preparés à la recevoir: il faut ôter le creuſet de place & le porter au-deſſus de ces moules. La maniere commune d'enlever le creuſet de ſon trou, c'eſt de paſſer une barre de fer dans l'anſe de cette cuillier, dans laquelle nous l'avons vû mettre, & c'eſt ſeulement pour pouvoir retirer le creuſet avec plus de facilité, & le renverſer, qu'on a donné une anſe & un manche à cette eſpece de cuillier. On paſſe donc une barre de fer

dans

dans l'anſe, deux hommes prennent cette barre, chacun par un bout, ils portent le creuſet auprès des moules; un troiſieme Ouvrier tient le manche de la cuillier, au moyen duquel il fait pencher le creuſet, & lui fait verſer le fer fondu dans un moule.

Le Sieur Cuſin, Ouvrier induſtrieux du Fauxbourg Saint Antoine, a une maniere moins fatiguante de porter le creuſet; à quelques pieds de diſtance du fourneau, il a planté un arbre vertical de pluſieurs pouces d'équariſage *: le bout ſuperieur de cet arbre porte un levier *, dont la plus courte branche a aſſés de longueur, pour que ſon bout aille juſques vis-à-vis le fourneau. Le levier tourne librement ſur l'arbre qui le ſoutient, il eſt paſſé dans un anneau qui fait partie de la tête d'un boulon de fer. Ce boulon a près d'un pouce de diamêtre, il entre verticalement dans l'arbre, il eſt logé dans un trou, où il tourne avec facilité *. A la plus courte branche du levier tient une chaine terminée par un crochet. Quand on veut enlever le creuſet, on engage l'anſe de la cuillier dans ce crochet, & afin d'avoir moins de peine à ſoulever le tout, on a ſoin de charger l'autre branche d'un poids qu'on augmente ſelon le beſoin: de ſorte que le levier ſeul porte le creuſet. En faiſant tourner le levier, on conduit le creuſet au-deſſus des moules; on a eu attention de les diſpoſer à peu près dans la demi-circonference que parcourt le bras qui eſt chargé du creuſet:

* Pl. 13. f. g, g.

* 9, 10, 11.

à meſure que le creuſet a été conduit au-deſſus d'un moule, un homme prend le manche de la cuillier, & incline le creuſet *.

* Fig. 3 & 4.

Nous ne nous arrêterons point à expliquer la conſtruction des moules, & leurs differences, c'eſt un des principaux détails de l'art du Fondeur. Les moules qui ſont repreſentés, *pl.* 13. ſont ſimplement chargés de poids, & il y a des cas où ils doivent être ſerrés dans une preſſe, comme ceux de la *pl.* 12.

Quand le creuſet a été enlevé de ſa premiere place, le fer fondu étoit encore couvert de charbon, & de ſcories fluides, ſçavoir, de matiere vitriffiée, ou laitier, qui a été fournie par le fer à meſure qu'il s'eſt affiné, & auſſi par les cendres du charbon qui ont été reduites en verre. Avec quelqu'outil, quelque barre de fer, quelqu'eſpece de ratiſſoire, on ôte d'abord les charbons; & enſuite on tâche de retirer toute la matiere vitriffiée qui ſurnage le fer; comme elle eſt fluide, il ne ſeroit pas aiſé de l'enlever, ſans enlever en même tems du fer fondu; un expédient ſimple en donne la facilité.

Un Ouvrier arroſe d'eau la matiere du creuſet, & cela avec un linge moüillé, qui eſt attaché au bout d'un bâton. Auſſi-tôt un autre Ouvrier avec un bâton, ou avec quelqu'outil, pouſſe par-deſſus les bords du creuſet tout ce qu'il trouve avoir quelque conſiſtance, ce n'eſt que la matiere vitriffiée qui en a pris; outre qu'elle eſt plus aiſée à

Digitized by Google

refroidir que le fer, c'eſt que l'eau eſt tombée immediatement ſur elle. On continuë de même à jetter de l'eau à ſept ou huit repriſes differentes, & à retirer du creuſet toute la matiere que le bâton peut entraîner; la ſurface du fer eſt alors bien nette, bien découverte, enfin il ne reſte plus qu'à faire couler ce métal dans les moules.

Le peu d'eau dont on arroſe la ſurface du fer à diverſes repriſes, paroît contribuer à le bien affiner; comme on remuë le métal en ôtant la craſſe, le laitier qui s'eſt figé, on donne la facilité à de nouveau laitier de venir ſur la ſurface, d'où on peut toujours le retirer. On peut réïterer l'operation tant que le fer ne paroît pas perdre de ſa fluidité, mais on prendra garde que ce métal ne s'épaiſſiſſe, & ne devienne trop peu coulant.

Le fourneau que nous avons décrit eſt conſtruit très groſſierement, mais après tout il donne idée de la maniere dont il s'y faut prendre, pour faire mieux: on voit aſſés qu'on peut établir le creuſet plus ſolidement que dans une marmite de fer fondu. J'ai fait faire un bâtis de barres de fer, & rempli les intervalles que laiſſent les barres avec de bonne tole *. * Pl. 14.

Pour la tour plus elle ſera haute, & mieux le fer s'y fondra; ſon aſſemblage ſera plus ſûr & plus ſtable, s'il eſt de tole que de fragments de marmites, toujours mal ajuſtés les uns ſur les autres. Cette enveloppe de tole n'eſt faite, que pour ſoutenir la terre dont elle eſt revêtuë interieurement:

pour que la terre s'y ſoutienne mieux, qu'il ne s'en détache jamais de grandes pieces, & afin qu'il ſoit plus facile d'en remettre en la place de celle qui ſera tombée, on lardera cette tour de clouds dont les têtes ſeront en dehors, & dont les pointes penetreront horizontalement en dedans; plus les clouds ſeront près les uns des autres, & mieux la terre ſera retenuë.

Au lieu de ces clouds on a mis en dedans d'une tour que j'ai fait faire, des verges de fer repliées par leurs deux bouts *, & qui ont toute la longueur de cette tour; elles ne ſont éloignées les unes des autres que d'un pouce: la terre ſe trouve enchaſſée entre ces verges de fer, & elle les recouvre au moins d'un pouce.

* Pl. 14. H, H 2, H 3.

Nôtre fourneau a ſon creuſet enterré. J'en ai fait conſtruire un, dans une ſituation tout-à-fait differente; le creuſet eſt en l'air, ſon fond eſt éloigné de terre de plus de 14. à 15. pouces; il eſt ſoutenu dans cet état par deux tourillons, qui ſont portés par deux montants d'un aſſemblage de bois *. Je n'expliquerai point en détail les particularités de ce fourneau, on en ſera aſſés inſtruit par la planche & ſon explication; on peut y faire des additions qui le rendront plus commode.

* Fig. 1. 2.

Ce que je me ſuis propoſé principalement, c'eſt qu'on ne fût plus dans la néceſſité de renverſer la tour chaque fois qu'on a à couler la fonte; par cette manœuvre le fourneau ſe refroidit; il n'eſt pas aiſé de le redreſſer ſur le champ;

chaque fois qu'on veut fondre, on eſt donc obligé de recommencer ſur nouveaux frais, on ne profite point, ou on profite peu du charbon qui a été brûlé auparavant. Au lieu de porter le creuſet ſur les moules, dans nôtre nouvelle diſpoſition, on apporte les moules ſous le creuſet; on incline ce creuſet, on lui fait verſer ſa matiere ſans le déplacer, & ſans ôter la tour. La tour fait en quelque ſorte corps avec lui, ou ils ſont liés enſemble par des barreaux de fer auſſi ſolidement que s'ils faiſoient corps; même pour incliner le creuſet, on prend deux branches de fer attachées, ou enclavées dans un lien qui entoure le haut de la tour; un homme ſe ſaiſit d'une branche, & un autre de l'autre *, en abaiſſant le haut de la tour, ils font pencher le creuſet qui verſe la matiere dans des moules qui la reçoivent. Si les moules ſont dans une preſſe, un Ouvrier avance ou recule, incline ou redreſſe la preſſe, à meſure qu'un des moules eſt rempli, il eſt attentif à bien preſenter l'ouverture d'un autre au métal qui coule. On peut même placer les moules ſur une eſpece de petit chariot, dont un Ouvrier tiendra le timon, ce qui donne plus de facilité à les mouvoir & à les incliner de la façon qu'on trouve la plus convenable.

* Fig. 2. LL.

Comme il n'eſt pas auſſi aiſé de verſer la matiere qui ſort de ce grand creuſet dans l'ouverture du moule, qu'il eſt aiſé de verſer celle d'un petit creuſet qu'on tient avec des tenailles; on

trouvera commode de ſe ſervir, comme je l'ai fait pratiquer, d'un petit entonnoir de terre cuite *, ou ſi on le veut plus durable, de fer forgé, ou de cuivre fondu. On place cet entonnoir au-deſſus de l'ouverture du moule. Il eſt ſoutenu par une piece de fer *, qui au milieu forme une eſpece de collier aſſés grand pour laiſſer entrer l'entonnoir juſqu'à un certain point. Cette piece de fer près de ſes deux bouts eſt repliée à equerre, & à des diſtances telles l'une de l'autre, qu'entre les deux parties repliées il y a precisément une diſtance égale à la largeur des chaſſis, dont le moule eſt formé. Ce n'eſt pas une dépenſe que d'avoir de ces pieces de toutes les grandeurs dont on a des chaſſis; mais avec des vis on peut mettre la même piece de fer en état de ſervir à des chaſſis de differentes grandeurs. Avant de poſer l'entonnoir en place, on aura la précaution de le faire chauffer; on le placera auſſi de façon qu'il reſte quelque diſtance entre le bout de ſon tuyau & le trou, ou jet du moule, afin de pouvoir remplir le moule ſans qu'il reſte de métal dans l'entonnoit.

* X.

* Z 2.

Dans la *pl.* 14 qui repreſente le nouveau fourneau, il y eſt placé ſur un bâtis de bois *, dont les quatre piliers ont des roulettes; ce que j'ai fait faire pour qu'on le pût changer de place à ſon gré; mais cette diſpoſition n'eſt nullement néceſſaire. Les piliers qui porteront le fourneau, peuvent être fixes; il peut même être ſoutenu d'un côté par une potence ſcellée dans un mur.

* *a, a, b, c, d.*

Au lieu d'un ſouflet, qui ici eſt encore porté par le chaſſis de bois qui ſoutient le fourneau, on peut diſpoſer, & de toute autre maniere, deux ſouflets; l'activité du fourneau n'en ſera que plus grande. On augmentera la grandeur des ſouflets, & on les fera mouvoir avec plus de force, & de viteſſe, ſelon qu'on voudra conſtruire un fourneau capable de contenir plus de fer en bain : mais on remarquera qu'un ſeul ſouflet mu une fois plus vîte, équivaut à deux ſouflets, chacun de même grandeur que le precedent, mais mus la moitié moins vîte.

Quand le creuſet eſt enterré, il eſt placé plus favorablement pour conſerver ſa chaleur, que lorſqu'il eſt au milieu de l'air; pour remedier à ce que cette derniere diſpoſition a de déſavantageux, on donnera à l'eſpece de boîte, à l'eſpece de calotte de tole * qui forme les parois exterieures du creuſet, plus de profondeur & de diamêtre que le creuſet ne le demanderoit; & dans celle ci on en mettra une ſeconde, moins profonde, & qui n'aura un diamêtre égal à celui de l'exterieure qu'auprés des bords; ce ſera alors cette derniere qu'on recouvrira de terre & qui formera le vrai creuſet. Il reſtera un vuide entre ces deux eſpeces de calottes de tole; l'exterieure ſera percée de trois ou quatre ouvertures aſsés grandes pour laiſſer entrer des charbons allumés qui rempliront le vuide, & échaufferont le fond & les parois exterieures du veritable creuſet.

* P, P.

On fera quelque choſe d'équivalent à la ſeconde calotte, en arrangeant divers morceaux de fer de façon qu'un de leurs bouts porte contre le bord ſuperieur de la calotte de tole, & que l'autre bout de tous ces barreaux aille ſe réunir autour d'un même point. Ils renfermeront une eſpece de cone; ils formeront une eſpece de grille conique * qu'on enduira interieurement de la couche de terre qui doit former le creuſet.

* Q Q R.

Qu'on ne cherche pas à rendre le creuſet trop ſolide, en donnant beaucoup d'épaiſſeur à la couche de terre; il auroit peine à s'échauffer, la fonte qui toucheroit le fond, pourroit ſe figer; que ſon épaiſſeur ſoit d'un pouce, ou peu davantage, & elle ſera ſuffiſante.

On aura ſoin de réſerver une ouverture tout au bas de la tour *, opposée à peu près à celle où eſt la tuyere; ſon uſage fera juger de la grandeur qui lui convient. Chaque fois qu'on ſera prêt à couler la fonte, on fera entrer par cette ouverture un ringard crochu, quelque eſpece de ratiſſoire avec laquelle on entraînera les charbons & ſurtout toutes les craſſes, toute la matiere vitriffiée, qui ſurnagent la fonte.

* D.

Les grands fourneaux dont nous venons de donner quelque idée, ſont neceſſaires pour jetter en moûle de ces groſſes pieces dont la matiere ne ſçauroit être contenuë dans les creuſets qu'on peut placer dans les fourneaux ordinaires des Fondeurs: mais on réuſſira mieux aux petites pieces,

Digitized by Google

ces, aux pieces délicates, ſi on fait fondre le fer dans les creuſets ordinaires. Ce n'eſt pas que le metal ne ſoit mis dans les grands fourneaux, en une auſſi parfaite, & même en une plus parfaite fuſion, mais il n'eſt pas auſſi aisé de le conduire dans de petits moûles. D'ailleurs le déchet du poids de la fonte eſt plus conſiderable, quand le feu agit immédiatement deſſus, que quand il n'y agit qu'au travers des parois d'un creuſet.

Pour les ouvrages groſſiers de fer fondu qu'on a faits juſques à preſent, on a deux manieres de remplir les moules de fonte. Pour faire des canons, des tuyaux de conduite d'eau, des contrecœurs de cheminée, depuis ces eſpeces de grands moules juſques au fourneau, on diſpoſe des rigoles en pente, par où le metal coule dés qu'on a fait une ouverture au fourneau pour le laiſſer ſortir. Pour mouler des marmites, des pots, on puiſe dans le fourneau même la fonte avec une grande cuillier de fer, & on porte ſur le moule la matiere qu'on veut y faire entrer. Mais de la fonte blanche, de la fonte plus raffinée qu'on tranſporteroit ſi loin avant de la verſer dans le moule, ſeroit rarement aſsés fluide pour remplir les impreſſions qui ont laiſſé les modelles des pieces minces & délicates ; à moins qu'on n'ait attention de bien chauffer les cuilliers dans leſquelles on veut prendre la fonte liquide, & de placer les moules bien prés du fourneau.

Une des choſes à quoi on s'attachera le plus,

ſera donc de rendre la fonte tres-liquide, & de lui conſerver ſa liquidité juſques à l'inſtant qu'elle entre dans les moules. Mais que ce ſoit par la ſeule ardeur du feu, qu'on la rende ainſi liquide, que pour y mieux réuſſir on n'y mêle point de fondants, au moins pour les ouvrages ordinaires. Ceux qui contribuent à la mieux fondre lui donnent des diſpoſitions contraires à l'adouciſſement qu'on veut lui procurer. Dans une épreuve où je faiſois adoucir divers ouvrages de fer fondu, il y en avoit que j'avois placés plus favorablement qu'aucuns des autres, & que j'avois envie qui fuſſent les mieux adoucis: tous les autres le furent cependant parfaitement, & ceux-là ſeuls le furent tres-mediocrement. Je cherchai avec inquietude à demêler la cauſe d'un ſuccés ſi contraire à mon attente, juſques à ce que le Fondeur m'eût avoué que pour mieux fondre ſon fer, & plus promptement, il avoit jetté du ſoufre dans le creuſet.

Je ne prétends pas néantmoins exclure les fondants dans toutes circonſtances; je pourrai donner ailleurs des obſervations que j'ai faites ſur les cas, où on peut les employer; mais que les Fondeurs ne s'aviſent pas d'en mettre dans les ouvrages ordinaires, dans ceux qu'ils ne voudront pas rendre plus difficiles à adoucir.

Les Fondeurs ſçavent qu'il importe que les moules dans leſquels ils ont à couler du metal ſoient tres ſecs; c'eſt quelque choſe de les bien ſecher. Mais on s'attachera encore à les tenir les

plus chauds qu'il ſera poſſible, lorſqu'ils ſeront prêts à recevoir notre fer fondu. Il eſt certain que plus ils ſeront chauds, & moins le metal s'épaiſſira en coulant dedans ; plus il ſera en état de remplir parfaitement les moules. On ne ſçauroit donc leur donner un trop grand degré de chaleur, pourvû qu'on le leur donne avec des précautions qui empêchent qu'il ne s'y faſſe interieurement des fentes ou des gerſures. Les chaſſis des moules en ſable ſont de bois, & par là peu en état d'être exposés à un grand feu ; mais je ne vois nul inconvenient à faire de pareils chaſſis de fer ; il n'en faudroit pas une grande proviſion, il ſuffiroit d'en avoir pour y mouler les pieces les plus fines, celles qui demandent au fer fondu plus de fluidité.

Aprés même que le fer fondu a été jetté dans les moules, ſouvent il exige encore l'attention du Fondeur. On ſçait qu'il eſt exrremement caſſant ; mais nous devons apprendre qu'il l'eſt au point de ſe caſſer de lui-même dans les moules, ſans recevoir aucun coup. Quand on veut retirer des pieces, qui d'ailleurs étoient bien venues, ſouvent on les trouve caſſées, preſque d'outre en outre ; quelques fois elles ont ſeulement de legeres feſlures, mais qui les affoibliſſent toujours, & les rendent pour l'ordinaire des pieces inutiles. Cet accident n'arrive guere qu'aux pieces minces, & il arrive ſur tout à celles qui ſont minces & grandes. Notre fer fondu, bien affiné, eſt preſque caſſant comme le verre, & il ſe caſſe de même ſi on le laiſſe

refroidir trop ſubitement : on doit donc chercher à prévenir cet accident par un expedient ſemblable à celui qui conſerve entiers les ouvrages de verre ; auſſitôt que ces ouvrages ſont faits, on les porte dans des fourneaux appellés *archets*. La chaleur de ces fourneaux entretient pendant quelque temps celle du verre, elle ne la laiſſe diminuer que peu à peu ; le verre ainſi refroidi peu à peu conſerve la figure qu'on lui a fait prendre. Avec une précaution équivalente, on empêchera sûrement les ouvrages de fer fondu de ſe caſſer. Dans une Manufacture on fera la dépenſe d'un four ſem-
* Pl. 12. q. blable à ceux des Boulangers & Patiſſiers *, on le chauffera comme les leurs avec le bois ; on le tiendra chaud pendant tout le temps qu'on jettera du fer en moule. Auſſitôt que la matiere y aura été jetée, on ouvrira les moules, on en retirera l'ouvrage tout rouge, & ſans perdre un inſtant, on le mettra dans le four où il ſe refroidira peu à peu.

Sans faire la dépenſe de bâtir un four, j'ai conſervé les ouvrages les plus minces, les plus délicats, d'une maniere qui peut être pratiquée par tout ; ça été de faire allumer un tas de charbon,
* Pl. 12. p. tout auprés des moules *, dès que le fer avoit été coulé, je les faiſois ouvrir, j'en retirois l'ouvrage que j'enfonçoisſur le champ dans le tas de charbon.

L'avidité du Fondeur eſt ſouvent cauſe que les ouvrages minces ſe caſſent dans les moules. Quoiqu'ils n'aient que de petites pieces à mouler, ils les mettent autant en riſque de ſe caſſer, que ſi

elles étoient conſiderablement plus grandes, & auſſi minces. Et cela parce que pour n'avoir pas la peine de préparer tant de chaſſis, ils les rempliſſent du plus grand nombre d'empreintes qu'il eſt poſſible, qui toutes ſe communiquent. Ces empreintes de differents ouvrages, ou du même ouvrage repeté, mettent chaque ouvrage preſque dans le riſque où il ſeroit s'il avoit une grandeur approchante de celle du chaſſis ; & plus que s'il avoit ſeul celle de toutes les autres pieces enſemble. En voici la raiſon, par une ſeule & même ouverture du chaſſis * Ils coulent la matiere qui doit remplir les differentes empreintes; par conſequent toutes les pieces qui ont été moulées ſe communiquent par des tuyaux, par des eſpeces de canaux, des jets *. Ces jets ſe rempliſſent, comme le reſte, de matiere qui s'y fige, toutes les pieces du moule ſe trouvent liées enſemble, ou n'en faire qu'une qui a des découpures*. Or il eſt aiſé de voir pourquoi une piece plus elle eſt grande, plus elle eſt expoſée à ſe caſſer. Car elle ne ſe caſſe que par ce que toutes les parties ne diminuent pas de volume, ne ſe retirent pas en même proportion; s'il y en a qui ne ſuivent pas les autres, là ſe fait une fracture. Un corps d'une matiere extremement caſſante, comme le verre, expoſé à l'air ſe caſſeroit en ſe refroidiſſant par cette ſeule raiſon. Mais un corps d'une matiere un peu moins caſſante, comme notre fonte, peut ſe caſſer dans des moules, dans des circonſtances, où elle ne ſe caſſeroit pas au

* Pl. 12. N.

* P.

* Q, R, S, T, V, X, Y.

milieu d'un air qui auroit ſeulement le degré de chaleur des moules. Les parties des pieces, qui ſont engagées dans le moule, pour ſe retirer, ont à vaincre la réſiſtance que leur oppoſe le ſable contre lequel elles frottent; & cette réſiſtance eſt d'autant plus grande & d'autant plus conſiderable par rapport à l'ouvrage, que cet ouvrage à plus de ſurface, & moins d'épaiſſeur.

Il eſt rare que les groſſes pieces ſe caſſent dans les moules; & cela parce que plus elles ſont épaiſſes, & plus lentement elles ſe refroidiſſent, & plus auſſi elles ont de force pour vaincre les frottemens. D'ailleurs la réſiſtance qu'elles trouvent dans le ſable eſt moindre proportionnellement à leur volume; la réſiſtance étant en raiſon des ſurfaces.

Si les Fondeurs veulent abſolument remplir beaucoup leurs chaſſis au moins devroient-ils y multiplier les ouvertures par où ils jettent le métal fondu, ils ne ſeroient plus dans la neceſſité d'ouvrir tant de canaux de communication.

Quand ils feront faire des modeiles de nouveaux ouvrages, qu'ils évitent de faire trouver une partie groſſe, tres-renflée, tout au près d'une partie mince de quelque étenduë; autrement, dans l'ouvrage qui aurà été coulé en fer ſur cé modelle, la partie mince ſera en riſque de caſſer dans le moule, pour les conſiderations précedentes, ou de mal venir. Mais ſi l'ouvrage demande abſolument qu'il y ait des parties tres-groſses, tres-renflées, qui tiennent à des parties minces; le

plus sûr ſera de mettre des noïaux dans les endroits renflés, afin qu'ils viennent creux. La forme de l'ouvrage n'en ſera point changée, & les endroits, qui auroient été conſiderablement trop épais, n'aiant plus qu'une épaiſseur proportionnée à celle des parties minces avec leſquelles ils tiennent, ils ne mettront plus ces dernieres ſi en riſque de laiſser des vuides.

Il eſt arrivé à des pieces que je n'avois pas mis refroidir à une chaleur douce, de ſe caſſer pluſieurs heures & même un jour aprés qu'elles avoient été entierement refroidies. Cet accident arrive auſſi quelquefois au verre. M. Hombert pour conſerver les verres à qui il avoit fait prendre l'empreinte des pierres gravées, les égriſoit tout au tour; & il prétendoit qu'alors ils étoient hors de riſque. On défigureroit nos ouvrages de fer fondu, ſi on les égriſoit, on pourroit tout au plus faire cela à leurs jets. Mais cet accident m'a paru ſi rare, qu'il ne me ſemble pas être de ceux à qui il importe beaucoup de trouver remede; & je doute même que les ouvrages, qui après avoir été tirés du moule, auront été refroidis au milieu des charbons, y ſoient ſujets.

Un dernier avertiſſement que je donnerai encore aux Fondeurs ſera de faire les jets, les canaux qui conduiſent la matiere dans le creux des moules, le plus minces qu'il leur ſera poſſible; qu'ils ne donnent aux jets & évents, que ce qui eſt neceſſaire, pour que la matiere coule facilement, qu'-

ils compenſent autant qu'ils pourront par la largeur, ce qu'ils donneroient en profondeur. Il ſeroit déſagreable d'être obligé d'adoucir avec l'ouvrage tous les jets qui y tiennent *; il faut donc caſſer les jets; or s'ils ont l'épaiſseur, ou une épaiſſeur approchante de celle de quelques unes des parties de l'ouvrage, dans le temps qu'on frappera ſur le jet, il arrivera ſouvent qu'on caſſera quelqu'une des parties minces; ſi les jets ſont foibles, elles ne ſeront pas exposées à cet accident.

* Pl. 12. Q. R, S, T.

Quand il y a de gros jets & qu'on veut abſolument les abbatre, tout ce que j'ai trouvé de plus sûr, c'eſt de mettre l'ouvrage à la forge, & de le faire rougir, ſurtout dans l'endroit où on veut le caſſer; on le portera enſuite ſur l'enclume, on fera enſorte que la partie qu'on veut ſéparer du reſte n'y poſe point à faux, on mettra deſsus un ciſeau, & on frappera ſur le ciſeau, comme pour lui faire couper du fer forgé., mais pourtant à plus petits coups

Explication

Explication de la douzieme planche.

LE haut de la planche repreſente deux petits fourneaux à fondre, & des Ouvriers occupés à tout le travail qui en dépend.

a, b. *Eſt un angar, ſous lequel on a placé le fourneau qui eſt ordinairement dans la boutique de nos Fondeurs de menus ouvrages.*

c. *Le fourneau de ces Ouvriers, qui eſt le méme dont les coupes ſont repreſentées dans la planche* 2.

La fig. 1. *tire le ſouflet de ce fourneau.*

d, d. *La caiſſe, eſpece de huche qui contient le ſable dont on remplit les moules.*

e, e. *Moules qui ſont à ſecher.*

f. *Eſt un petit fourneau portatif, à qui le vent eſt fourni par le ſouflet d'une forge.*

g. *Tuyau qui conduit le vent du ſouflet*, h, *dans ce fourneau.*

i, k. *Forge roulante, quand on s'en ſert en qualité de forge, le ſouflet eſt redreſſé, & ſoufle vers l'endroit* k.

La fig. 2. *verſe dans un moule le métal fluide du creuſet, qui vient d'être tiré du fourneau*, f.

m. *La preſſe dans laquelle les moules ſont ſerrés.*

n. *Trois moules renfermés dans cette preſſe.*

o. *Moule ouvert.*

La fig. 3. *met dans un tas de charbons*, p, *les pieces*

qu'elle vient de tirer toutes rouges du moule, o.

q. *Four ſemblable à ceux des Boulangers, dans lequel on peut mettre les pieces à meſure qu'on les tire des moules.*

Bas de la planche.

A. *Le petit fourneau portatif.*

B. *Pierre ſur laquelle il eſt posé.*

C. *Son couvercle.*

D, E, F, G, H, I, K. *Sont toutes les pieces qui compoſent la figure precedente, ſeparées les unes des autres.*

D. *La pierre.*

E. *La piece qui forme le cendrier, qui ſeule a interieurement un rebord pour ſoutenir la plaque de fer dont les angles ſont abbatus.*

F. *Cette plaque de fer.*

G, H, I, K. *Les autres pieces du fourneau.*

L. *Piece de terre molle, façonnée quarrément, qu'il ne reſte plus qu'à percer pour en faire une piece pareille à une des precedentes.*

M. *Serre-feu d'une figure plus avantageuſe que les Serre-feux ordinaires, & qui mis ſur une forge, y tient lieu d'un fourneau.*

N. *Moule, dans lequel on ſuppoſe qu'on vient de couler du métal.*

O, P. *Eſt le moule* N *ouvert: ce ſont les chaſſis dont il eſt compoſé, remplis de ſable, où l'ouvrage paroît moulé.*

Q, R, S, T, V, Y, Z. *Le fer fondu qui a été coulé dans le moule* N, *& qu'on imagine en avoir été re-*

Digitized by Google

tiré; les differents ouvrages tiennent ici enſemble par les jets. R, S. *eſt une branche de bride.* T, *une platine de targette.* V, *une garde d'épée.* X, Y, *des platines de fuſil.* Q, Z, *eſt le tronc du jet qui a fourni des branches pour remplir toutes ces pieces : les endroits où nous avons recommandé de tenir les jets minces, ſont ceux où ils rencontrent les ouvrages.*

Explication de la treizieme planche.

Elle repreſente le fourneau ordinaire où l'on fond la fonte de fer, en la jettant avec les charbons, ſans la mettre dans un creuſet particulier.

Le haut de la planche fait voir un de ces fourneaux en place, où l'on fond actuellement le fer. Il montre auſſi comment on coule dans les moules le fer qui a été fondu dans un autre fourneau.

Les fig. 1. *&* 2. *font mouvoir les ſouflets.*

a, b. *La partie ſuperieure du fourneau, dont l'inferieure eſt enterrée dans le fraiſil, ou la pouſſiere de charbon.*

b. *Eſt l'ouverture dans laquelle on jette le charbon, & les morçeaux de fonte.*

c, c. *Tas de pouſſiere de charbon qui entoure le bas du fourneau.*

d. *La tuyere qui reçoit les bures des ſouflets.*

e. *Tas de charbon.*

e 2. *Tas de fragments de fonte.*

f. *L'arbre qui porte le levier, au moyen duquel on enleve facilement la poche, le creuſet, qui fait le fond du fourneau.*

g, g. *Ce levier.*

h. *Eſt le crochet dans lequel on paſſe l'anſe qui ſert à ſoulever le creuſet.*

Les fig. 3. *&* 4. *ſont occupées à verſer dans des moules le fer qui a été fondu dans un autre fourneau, mais entierement ſemblable au precedent. La fig.* 2. *conduit, fait tourner le levier, à un des bouts duquel eſt ſuſpenduë la poche, le creuſet où eſt le fer fondu.*

La fig. 4. *tient le manche de la cuillier, & penchant la poche, lui fait verſer ſon métal dans un moule.*

i, i. *Trou où la poche étoit cy-devant placée.*

l. *Tour qui couvroit la poche renverſée.*

k, k. *La poche ou le creuſet.*

m. *L'anſe de la cuillier.*

n. *Moule dans lequel on verſe la fonte.*

o. *Moule rempli.*

p. *Moule à remplir.*

Le bas de la planche fait mieux voir la conſtruction de quelques-unes des parties repreſentées dans le haut.

A, A, B, B, C, D. *La poche, ou le creuſet qui fait le fond du fourneau.* A, A, B, B, *Eſt le vieux chaudron.* C, *Eſt la terre qui s'éleve au-deſſus de ſes bords.* D, *Eſt l'échancrure menagée pour recevoir la tuyere.*

E, F, G, H, I. *La tour du fourneau, cette partie qui ſe rapporte ſur la poche.* E, G, H, I, *ſont les differentes pieces dont elle eſt compoſée, qui ordinairement ne ſont pas auſſi propres à s'ajuſter bien enſemble, qu'elles le ſont ici.* E, *L'échancrure qui reçoit la tuyere.*

K. *La tuyere repreſentée ſeparément.*

Digitized by Google

L, L, M, M, N, O. *Eſt une coupe du creuſet, ou de la poche.*

M, L, L, M. *Eſt le vieux chaudron, ou pot de fer, revêtu en dedans d'une couche de terre ſablonneuſe.* M, N. *La partie de la terre qui s'éleve au-deſſus du chaudron.* O, *La tuyere qui eſt en place. Ce qui eſt au-deſſus d'*N, *eſt la coupe de la piece* F. *de la fig.* E, F, G, H, I.

P, P, Q, Q. *Coupe des pieces* G, H, *de la tour. Une partie depuis* P, P, *juſques en* Q, Q. *eſt revêtuë de terre.*

R. *La partie ſuperieure* I, *de la tour. On a arrangé à ſon ouverture des morceaux de fonte comme ils le ſont à chaque charge; alors c'eſt le charbon qui les ſoutient.*

S. *Divers fragments de fonte.*

T, V, X, X. *La cuillier dans laquelle on met la poche.*

Y. *L'anſe de cette cuillier.*

Z, V. *Son manche de fer, qui entre en partie dans un manche de bois.*

1. 2. 3. *Marquent la poche placée dans la cuillier.*

4. *L'anſe ſuſpenduë à un crochet.*

5. 6. *Differents crochets qui ſuſpendent la cuillier à un des bouts du levier,* 7. *dont il ne paroît ici qu'une partie.*

8. 9. 10. 11. *Eſt la coupe d'une partie de la figure marquée* F *dans le haut de la planche.*

8. *Anneau dans lequel paſſe le levier.*

9. 10. *Boulon qui porte l'anneau precedent.*

11. 11. *Coupe de l'arbre, dans laquelle on trouve la tige* 10. *du boulon qui y tourne librement.*

Digitized by Google

12. *Poids qu'on ſuſpend au bout du levier, pour contrebalancer le poids du creuſet.*
13. *Moule.*
14. *Mortier qui a été coulé dans ce moule.*

Explication de la quatorzieme planche.

LE haut de la planche repreſente en perſpective ce fourneau à fondre le fer, ſous lequel on porte les moules, vû dans deux temps differents.

La fig. 1. *le repreſente dans la ſituation où il eſt, lorſqu'on y fond le métal.*

La fig. 2. *repreſente la poſition où on le met pour lui faire verſer le métal fondu.*

a, a, a, a. *Fig.* 1. *&* 2. *ſont les roulettes, ſur leſquelles porte tout l'aſſemblage.*

b, b, c, d. *Quatre montants maintenus à l'ordinaire par des traverſes.*

d. *Eſt un montant beaucoup plus élevé que les autres, parce qu'il porte des pieces, qui ſervent à faire mouvoir le ſouflet.*

f. *Le ſouflet dont le bout, la bure, fig.* 1. *entre dans la tuyere du fourneau, & dont la même bure fig.* 2. *eſt hors du fourneau. Avant de renverſer le fourneau, comme on l'a fait dans la fig.* 2. *on pouſſe le ſouflet en arriere, ce qui eſt facile, parce que les deux branches de la piece de fer recoudée, qui le ſoutient par derriere, entrent dans des entailles percées d'outre en outre dans chaque traverſe, dans toute la longueur,* h h.

g. *Le fourneau, droit fig.* 1. *& renverſé fig.* 2. *En* i, i.

Digitized by Google

ſont deux cremailleres qui reçoivent les deux tourillons qui portent le fourneau, & ſur leſquels il peut tourner. Au moyen des cremailleres i, i, *on peut placer le fourneau plus haut, ou plus bas ſelon qu'on le trouve néceſſaire. En* g. *fig.* 2. *le fourneau eſt entouré d'une épaiſſe frette de fer, dans deux endroits de laquelle, diamêtralement oppoſés, s'engagent les leviers, avec leſquels les Ouvriers,* k, *abaiſſent le fourneau: ils en ſoutiennent aiſément le poids, dont on pourroit pourtant les décharger en partie par des contrepoids.*

L'Ouvrier l. *fig.* 2. *tient les deux vis d'une preſſe, dans laquelle le moule, ou les moules ſont génés.*

o. *Echelle où l'on monte pour charger le fourneau, ſoit de charbon, ſoit de fonte.*

p. *Perche qui fait reſſort & oblige le ſouflet de s'abaiſſer.*

Bas de la planche.

On n'y a point mis le détail de tout ce qui regarde la charpente qui porte le fourneau, parce que c'eſt une diſpoſition abſolument arbitraire, & qui ne convient même qu'à ceux qui veulent faire marcher leurs fourneaux, ce qu'on ne cherche guere dans des manufactures. Mais on y a un peu plus developpé ce qui regarde le fourneau même.

A, A, B, B, C. *Eſt le fourneau entier repreſenté ſeparément.*

A, A, B, B. *Eſt la tour.* B, B, C, *La poche, le creuſet, le fond du fourneau.* B, B, *Les deux tourillons par leſquels il eſt ſoutenu.*

D. *La porte par où on donne écoulement au fer fondu ; pour cela ſeul il ſeroit inutile qu'elle fût ſi grande ; mais elle ſert de plus à donner paſſage aux crochets qu'on fait entrer pour retirer les craſſes & le charbon qui ſurnagent la fonte, qu'on eſt prêt à couler.*

D 2. *Cette porte repreſentée ſeparément.*

E, E. *Verges de fer aſſemblées à vis, par leur bout ſuperieur, avec la tour, & par leur bout inferieur avec la poche.*

F. *Frette de fer dans laquelle on engage les leviers, par le moyen deſquels on abaiſſe la tour.*

F 2. *Cette frette repreſentee ſeparément.*

G. *Un des leviers qui ſervent à abaiſſer la tour.*

H, H, I, K. *Eſt une coupe de tout le fourneau qui en fait voir l'interieur.* I, *L'ouverture par où ſort la fonte.* L, *La tuyere dont la direction eſt ſuivant la ligne ponctuée.*

O, H, H. 2. *Eſt de part & d'autre de la coupe une lame de fer attachée par ſes deux bouts contre les parois de la tour, & qui contribuë à ſoutenir la terre ; l'interieur en a de pareilles aſſés proches les unes des autres, mais qui ne paroiſſent pas ici à cauſe de la terre dont elles ſont recouvertes.*

H 3. *Une de ces lames de fer, ſeparément.*

M, M. *La tour repreſentée ſeparément, ou* D, *eſt l'ouverture par où on retire les craſſes.*

N, N, O, O. *Le creuſet, la poche dont l'interieur eſt tout garni de terre repreſentée ſeparément.* O, O, *Les ouvertures par où on fait entrer les charbons qui empêchent le fond du creuſet de ſe refroidir.*

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

P, P. *L'enveloppe exterieure de la poche, la calotte exterieure dont l'interieur n'eſt pas encore rempli.*

Q, Q. *Eſpece de grille conique qui ſe place dans la capacité* P, P.

S. *La grille miſe en place dans la poche, & prête à être recouverte de terre pour devenir ſemblable à la fig.* N, N, O, O..

T, T, X. *Le charriot ſur lequel on peut mettre les grands moules.* V. *Moule poſé ſur le charriot.*

X. *Entonnoir qu'on poſe ſur le moule. Pour mieux conduire le métal dans le moule* p, *on pourroit faire des tuyaux de conduite, qui partiroient du fourneau; mais il les faudroit faire chauffer avant d'y couler la matiere.*

Y. *Piece de fer qu'on aſſujettit ſur le moule, & qui porte l'entonnoir.*

Z. *Un moule ſur lequel l'entonnoir eſt placé.*

Digitized by Google

TROISIEME MEMOIRE

Où ſont rapportés les eſſais qu'on a faits de differentes matieres pour adoucir le fer fondu, & quelles ſont celles que ces eſſais ont montré y être les plus propres.

NOUS ſuppoſons, qu'au moyen des Arts connus, de la fonte blanche & bien affinée, a été fonduë & jettée dans des moules, dont elle a rempli exactement les empreintes; en un mot qu'on a, ou qu'on peut avoir des ouvrages de fer fondu bien conditionnés, mais qu'il reſte à les adoucir, pour leur ôter partie de leur roideur, & ſurtout de leur dureté, afin qu'ils deviennent en état de ſe laiſſer reparer. L'importance dont ce ſecret m'avoit paru, me l'a fait chercher il y a déja du temps, & même avant que je ſongeaſſe à celui de convertir le fer en acier. Il n'y avoit pas de doute, qu'il ne fallut faire agir le feu pour operer dans le fer fondu un changement pareil à celui que je ſouhaitois; mais je m'étois convaincu que l'on ne devoit pas l'attendre de l'action immediate du feu. Je ſçavois que les contrecœurs des cheminées des groſſes cuiſines conſervent leur dureté, quoiqu'ils aïent reſté pendant longues années en une pla-

Digitized by Google

ce où ils ont été chauffés vivement, & à bien des repriſes. Je penſai donc qu'il falloit renfermer dans des creuſets le fer fondu qu'on cherchoit à adoucir, & l'entourer de matieres qui, avec le ſecours du feu, produiroient cet effet.

Après diverſes tentatives, dont quelques unes m'avoient fait croire que j'étois dans la bonne voïe, j'abandonnai pour quelque temps ce travail pour ſuivre celui de la converſion du fer en acier, qui étoit en quelque ſorte la matiere du temps; tous les jours on voyoit gens qui ſe préſentoient avec ce prétendu ſecret, & qui répondoient mal aux eſperances qu'ils vouloient donner. J'ai dit que j'abandonnai mes experiences ſur le fer fondu pour ſuivre celles de la converſion du fer en acier, j'aurois dû dire que je crus les abandonner. Je les continuai réellement en travaillant à convertir le fer en acier; mais d'abord ſans y penſer. Je me trouvai bien du chemin fait pour adoucir le fer fondu; je me trouvai diſpenſé de bien des experiences compoſées, par leſquelles il eût fallu paſſer, avant de parvenir aux expedients ſimples qui ſuffiſent ici, lorſque je fis reflexion à ce que nous avons prouvé ci-devant ſur la compoſition de l'acier, ſur ſon veritable caractere, ſur ce qui le diferencie eſſentiellement du fer, ſur le caractere que nous avons donné de la fonte de fer; & ſur tout lorſque je fis attention à la maniere de rectifier les aciers qui ont le defaut de ſe laiſſer difficilement forger, ou ce qui eſt la même choſe, à la maniere

de décompoſer l'acier, que nous avons rapportée dans le huitiéme Memoire.

En Phyſique l'experience & le raiſonnement doivent s'entr'aider; ceux qui ne veulent que des experiences & ceux qui ne veulent que des raiſonnements ſont également éloignés d'avancer, ſur tout dans la Phyſique utile. Toutes mes reflexions, & toutes mes experiences ſur la nature du fer & de l'acier, m'avoient donc appris qu'en convertiſſant le fer en acier, on le rapprochoit du premier état où il avoit été; que plus il étoit pour ainſi dire acier, plus il étoit proche de redevenir fonte de fer; que les aciers trop penetrés de ſels & de ſoufres, avoient de commun avec la fonte, de ſe laiſſer difficilement forger, & de ſe laiſſer plus aiſément ramollir par le feu que l'acier & le fer ordinaire. Nous avons même cru être conduits par ces raiſonnements & ces experiences à conclure * que la fonte de fer bien affinée, bien pure, eſt une ſorte d'acier, mais la plus intraitable de toutes. L'acier difficile à forger devient un acier qui ſoutient bien le marteau, ſi on lui enleve ſes ſoufres & ſes ſels ſuperflus. La fonte a encore plus de ſoufres que l'acier ordinaire quelqu'il ſoit.

* Mem. 9.

Qu'y avoit-il de plus naturel que de pouſſer plus loin ces conſéquences? de penſer que ſi la fonte, le fer fondu, eſt abſolument incapable de ſoutenir le marteau, & eſt en même temps ſi dure, que c'eſt qu'elle eſt exceſſivement penetrée de ſoufres & de ſels, c'eſt ce qui la rend en même temps

plus fuſible, plus aisée à ramollir par le feu que ne le ſont le fer forgé & l'acier ? Je n'eus nulle peine à croire que des ſoufres fuſſent capables d'augmenter juſqu'à ce point la dureté d'un métal ; j'ai déja parlé de la grande dureté de certaines Pyrites, qui ne ſont ni métal, ni pierre, quoi qu'on leur donne ſouvent ce dernier nom aſsés improprement, mais qui ne ſont preſque que ſoufres & ſels ; qu'on les réduiſe en poudre & qu'on les mette ſur les charbons, elles y bruſlent preſque entierement, elles y flambent comme le ſoufre commun, & répandent la même odeur. Cependant ces mêmes Pyrites ſont ſi dures, comme nous l'avons déja dit, qu'autrefois on en faiſoit pour les arquebuſes à roüet un uſage pareil à celui qu'on fait aujourd'hui des cailloux pour les fuſils.

Dès que je crus ſuffiſamment établi que la dureté de la fonte de fer étoit produite par les ſoufres & les ſels dont elle eſt penetrée, il me parut que le ſecret de la ramollir, de l'adoucir, n'étoit que celui de lui enlever une partie de ſes ſoufres ; & que le moyen d'y parvenir devoit être le même, pour le fond, que celui que nous avons employé pour corriger le defaut des aciers difficiles à forger. Vraiſemblablement, les mêmes procedés, & les mêmes matieres qui avoient enlevé aux aciers intraitables leurs ſoufres ſuperflus, qui pouvoient même ramener ces aciers à être fer, devoient operer quelque choſe de ſemblable ſur les fontes ; les mettre auſſi en un état approchant de

celui du fer forgé. Nous avons vû que les matieres qui produiſent ce changement dans les aciers, ſont des matieres terreuſes, des plus alcalines ; & que celles dont l'effet eſt le plus prompt ſur les aciers, ſont la chaux d'os, & la craye reduite dans une poudre fine.

Preſque sûr du ſuccès de mon experience, je renfermai dans des creuſets des morceaux de fonte blanche, fort minces : ceux de quelques creuſets étoient entourés de chaux d'os, & ceux des autres de craye. Je donnai quelques heures de feu à ces creuſets, après quoi j'en retirai mes fontes. Lorſque je vins à les eſſayer, je trouvai tout ce que j'avois eſperé ; que les fontes de dures, de rebelles à la lime, qu'elles étoient, elles s'étoient ramollies au point de ſe laiſſer limer comme le fer.

Je comptai pourtant un peu trop ſur ce ſuccés ; j'eus bientôt une nouvelle preuve de ce dont on a tant d'experiences, que les conſequences du petit au grand ne ſont pas toujours bien certaines. Je fis jetter en moule des pieces de fer fondu d'une grandeur raiſonnable, épaiſſes de plus d'un pouce, ou d'un pouce & demi : elles étoient chargées d'ornements ; je les entourai de toutes parts de chaux d'os ; je les renfermai dans un fourneau où elles pouvoient chauffer ſans être exposées à l'action immediate de la flamme, pareil à nos fourneaux à acier ; elles y ſoûtinrent le feu pendant plus de deux jours, & ce n'étoit point trop pour leur épaiſſeur. Lorſque je vins à les tirer du four-

Digitized by Google

neau, je trouvai bien du mécompte ; ce n'eſt pas que les ouvrages de fer fondu n'euſſent été adoucis autant que je me l'étois promis ; ils étoient aiſés à travailler, mais ils avoient un defaut qui s'accommodoit mal avec l'eſperance des grands uſages dont je m'étois flatté ; leurs premieres couches s'en alloient toutes en écailles, les feüillages minces, les traits délicats, qui étoient dans le modelle, & qui étoient bien venus dans l'ouvrage moulé, étoient emportés par ces écailles ; on eût pû travailler ces pieces, mais il eût fallu employer bien du temps pour reparer tant de déſordres. Ce ne ſeroit pas aſſés que d'adoucir le fer fondu de cette façon, alors il ne ſeroit preſque d'aucun uſage pour les ouvrages délicats.

Les mêmes principes qui avoient conduit à le rendre aiſé à travailler, conduiſoient à découvrir la cauſe de cet accident, & me firent eſperer d'y trouver remede. Les matieres terreuſes, alcalines, ſe chargent, s'imbibent des ſoufres dont le fer fondu eſt penetré, mais pendant une longue durée de feu, elles en enlevent trop aux couches les plus proches de la ſurface ; elles dépouillent les premieres couches du fer de tout ce qu'elles ont d'onctueux, de ce qui lioit leurs parties : ces parties alors ſe trouvent déſunies, & ſe détachent à la fin, ſous la forme d'écailles friables, ſemblables à celles qui tombent de deſſus le fer qu'on forge au marteau, ou du fer qui a été trop chauffé. Ces écailles ſont d'autant plus épaiſſes, & en plus grand

nombre que l'action du feu a été plus longue. Il n'arrive rien de ſemblable à des morceaux de fonte qui ne ſoûtiennent le feu que peu d'heures, & de là étoit venu le ſuccès de mes premieres experiences.

Je penſai qu'à ces matieres trop abſorbantes, qui ne rendent point au fer ce dont elles ſe ſont ſaiſies, qu'il falloit joindre une autre matiere qui moderât leur effet ; qui, quoiqu'elle ne pût rendre au fer autant qu'on lui ôteroit, fourniroit au moins aſsés de parties huileuſes pour humecter ce qui ſe ſeroit trop deſeché ; faire quelque choſe d'à peu près équivalent, à ce qu'on pratique, quand on chauffe à la forge du fer qu'on cherche à mênager, dont on veut conſerver la ſurface ; quoiqu'on veuille que le feu agiſſe puiſſamment deſſus, on le poudre pourtant, en bien des rencontres, de ſable, de terre fine, & cela pour défendre ſa ſurface contre l'action immediate du feu.

Quoiqu'il en ſoit de ce raiſonnement, il me détermina à mêler de la poudre de charbon, tres-fine, avec de la craye, ou de la poudre d'os calcinés. Mes experiences ſur la converſion du fer en acier, m'avoient aſsés appris, que quelque durée de feu que la poudre de charbon ſoutienne, qu'elle ne ſe conſume point, pourvû qu'elle n'ait point d'air, qu'ainſi elle ſeroit toujours en état d'operer ſur le fer fondu, l'effet que je m'en promettois. Je la mêlai donc en differentes proportions,

tions, avec des poudres d'os, ou de craye, afin de découvrir le mêlange le plus convenable. Le ſuccés de ces experiences fut auſſi heureux que je le pouvois ſouhaiter ; avec cet expedient je parvins à adoucir le fer fondu, & à le tenir au feu auſſi long-temps, qu'il étoit neceſſaire, ſans qu'il s'en détachât d'écailles.

Quelque sûr, quelque efficace que j'euſſe trouvé l'effet du mêlange rapporté ci-deſſus, quoiqu'il m'eût parû adoucir parfaitement la fonte, & en même temps l'empêcher de s'écailler, j'ai pourtant voulu eſsayer s'il n'y auroit point d'autres compoſitions dont l'effet fût plus prompt ou plus conſiderable ; je ne me ſuis fait grace ſur aucunes des experiences, que j'ai crû devoir être tentées ; je ne rapporterai pourtant ici que les principales, que celles dont il ſemble qu'on devroit le plus ſe promettre.

J'ai eſsayé l'effet de differents ſels, & ſurtout des ſels alcalis, comme de la ſoude, de la Potaſse, &c. J'ai auſſi eſsayé le ſel marin ; j'ai entouré de ces differents ſels des morceaux de fonte, les ſels rempliſsoient tout le vuide du creuſet : ſeuls, ils n'ont point produit de grand adouciſsement, & ont mis le fer fondu en état de s'écailler. D'ailleurs les frais du travail augmenteroient conſiderablement s'il falloit uniquement employer un ſel, quel qu'il fût.

Mais j'ai crû devoir tenter s'il n'y en avoit point quelqu'un qui rendît notre compoſition plus ac-

tive. Au mêlange des deux parties d'os, ou de craye, & d'une partie de charbon, j'ai ajouté les ſels ſuivants, de chacun une partie dans chaque eſsay; c'eſt-à-dire, que j'ai pris par exemple deux parties d'os, une partie de charbon, & une partie de ſel marin; dans un autre eſſay, j'ai mis du ſel de verre, dans un autre du vitriol, dans un autre de l'alun, dans un autre de la potaſſe, dans un autre de la ſoude, dans un autre de la cendre gravelée, dans un autre du ſalpêtre concentré par le tartre; j'ai employé auſſi le tartre. Aucun des ſels precedents, ne m'a paru faire de mauvais effets, mais s'ils ont contribué à accelerer l'adouciſſement de la fonte, ç'a été peu ſenſiblement: les fontes cependant qui étoient entourées de compoſitions, où des ſels alcalis étoient entrés, ont été un peu plus adoucies, & plus promptement que les autres; & celles où étoient les cendres gravelées, m'ont parû l'emporter ſur les autres; on pourra, je crois, les ajoûter avec ſuccès à la compoſition, quand on voudra abreger la durée du feu; mais on peut s'en paſſer à merveille.

J'ai auſſi éprouvé ce que produiroient l'antimoine, le vert de gris, & le ſublimé corroſif; j'ai même employé d'autant plus volontiers cette derniere matiere que j'avois oüi dire qu'on s'en étoit ſervi avec ſuccès pour l'adouciſſement des fers fondus. Mais elle a plûtôt retardé, qu'avancé l'effet des matieres avec leſquelles elle étoit mêlée. Pour l'antimoine il a gâté le grain de la fonte, &

l'a empêché de s'adoucir. Il a fait plus ; l'effet d'une fournée entiere, où étoient quantité d'ouvrages de fer fondu, fut arrêté par un peu d'antimoine que j'avois fait entrer dans la compoſition qui entouroit le fer que j'avois mis dans un petit creuſet. Ce petit creuſet étoit, comme tous les grands ouvrages de fer, placé dans le grand creuſet. Quoique j'euſſe eu ſoin de luter ce petit creuſet, preſque tous les ouvrages qui l'environnoient reſterent durs, quelques-uns même s'écaillerent aſsés conſiderablement. Le vert de gris n'a point fait de mal, & peut-être a-t'il fait quelque bien.

Au charbon de bois j'ai ſubſtitué en même poids le charbon de ſavate réduit en poudre ; on s'en ſert avec ſuccès pour les recuits du fer, & ſurtout pour les trempes en paquet, mais je n'ai pas reconnu que cette poudre eût ici aucun avantage ſur celle du charbon ordinaire.

Il n'y avoit pas lieu de ſe promettre que des matieres huileuſes fuſſent propres à avancer l'operation ; mais comme il faut être extrememement en garde contre les raiſonnements, même les plus vrais-ſemblables, & qu'il eſt toujours bon de les confirmer par de nouvelles preuves, j'ai abreuvé des matieres terreuſes de ſuif fondu, elles en ont moins produit d'effet que lorſqu'elles ont été ſeules.

Pour m'aſsûrer ſi nos poudres, ſoit d'os calcinés, ſoit de craye, méritoient d'être préferées à d'autres matieres inſipides ou alcalines, j'ai mis en

pareil poids, que dans mes autres eſſais, de la chaux vive, de la chaux éteinte, des terres à Potier réduites en poudre fine, du verre pilé. La chaux a adouci la fonte, mais elle ne lui a pas donné tant de corps que nos deux autres matieres. La terre à Potier, la glaiſe, l'adoucit aſsés bien, mais elle la fait plus écailler. Le gyps, ou plaſtre tranſparent, eſt de toutes les matieres celle qui eſt le plus à craindre pour produire des écailles.

De ſorte qu'après avoir examiné les differentes matieres que j'ai pû ſoupçonner propres à être emploïées pour nôtre operation, je n'ai rien trouvé de mieux que les os calcinés & la craye.

Nôtre nouvel art ſembloit fait pour fournir des preuves de la difference qu'il y a entre le travail en petit, & le travail en grand; nous en avons déja rapporté un exemple, lorſque nous avons parlé de l'accident auquel nous avons imaginé de remedier par la poudre de charbon, un autre évenement nous en a donné une nouvelle preuve plus ſinguliere. Il n'eſt que trop ordinaire à ceux qui ſemblent reveler des ſecrets au public de ſe reſerver ce qu'il y a de plus important; on donne en avare, on veut paroître donner, pour faire voir qu'on a, mais on garde les coups de Maîtres, certains tours de main, certaines obſervations eſſentielles; l'obſervation dont nous voulons parler, cachée, ce qui peut aſſûrer le ſuccés de nôtre art, le ſeroit. Dans nos eſſais en petit, la craye reduite en poudre, & la chaux d'os ont été de pair; nous

n'avons pû découvrir aucune difference dans leurs effets : dans les premiers eſſais que je fis en grand, je me ſervis de chaux d'os, ils réuſſirent à ſouhait ; aïant dans la ſuite à faire un autre eſſay en grand, & ne me trouvant pas ma proviſion de chaux d'os, j'emploïai la craye ſans héſiter. Cette épreuve me fit reconnoître que les os ont ſur la craye des avantages ſi conſiderables, qu'il eſt ſurprenant qu'ils m'euſſent échappés dans les épreuves en petit ; dans une durée, du même degré de feu, près d'une fois plus longue, la craye produit à peine autant d'effet que les os. Quelque conſiderable que ſoit cet avantage, les os en ont encore un plus important, ils ne manquent jamais d'adoucir le fer fondu, & il y a une circonſtance, difficile à éviter, où la craye n'opere aucun adouciſſement, ou même, ce qui eſt plus ſurprenant, elle rend au fer la dureté qu'elle lui avoit ôtée. C'eſt quand le feu agit trop fortement, s'il eſt pouſſé juſqu'à un degré que nous déterminerons dans la ſuite, quoiqu'on ne retire les ouvrages de fer fondu du fourneau, qu'après qu'ils y ont reſté par-delà même le temps neceſſaire, on les trouve auſſi durs, que quand on les y a mis ; j'ai vû plus, des pieces que j'y avois mis déja adoucies, je les ai vû en ſortir très dures. Or il n'eſt guere poſſible que dans un fourneau tout chauffe également ; ſouvent même une piece un peu grande ne prend pas par-tout un égal degré de chaleur, ſi quelques-unes des pieces, ou quelques endroits des pieces,

ont été chauffées par-delà le degré convenable, elles reſtent dures en entier ou par parties : ce qui étoit ramolli redevient même dur. C'eſt apparemment quelque matiere pareille à la craye, qui rendoit ſi incertain le ſuccés des adouciſſements qu'on a tenté de faire à Coſne, & dans le Faux-bourg Saint Marceau ; ç'a été apparemment un des inconvenients, qui joint à celui des écailles qui ſurvenoient en diverſes circonſtances, a renverſé ces établiſſemens, & qui a engagé à une infinité de faux frais. Pour les os calcinés ils adouciſſent ſûrement & immanquablement, & ils adouciſſent d'autant plus vîte, qu'on a fait prendre un degré de chaleur plus conſiderable aux fers fondus qu'ils environnent.

La craye ne réuſſit donc bien, que quand on l'employe pour adoucir des pieces minces, ou que quand on donne un feu très-doux aux groſſes pieces, qu'on ne leur fait prendre qu'une couleur de ceriſe ; d'où il ſuit qu'outre que cette matiere ne peut procurer au fer d'adouciſſement que dans un temps beaucoup plus long que celui que les os demandent, qu'il eſt toujours dangereux de s'en ſervir, puiſqu'après avoir produit un bon effet, elle peut elle-même totalement le détruire. Mais pourquoi cette craye, qui adoucit en petit, à feu moderé, n'adoucit-elle pas, & rendurcit-elle même, lorſque la chaleur eſt plus violente? & pourquoi la même choſe n'arrive-t-elle pas à la chaux d'os? Ce phenomêne eſt aſsés ſingulier

pour meriter que nous en cherchions le dénouëment, nos principes doivent encore nous le donner. Ils ont appris que le fer fondu s'adoucit à meſure qu'il eſt dépoüillé de ſes parties ſulfureuſes & ſalines; pour qu'il s'adouciſſe de plus en plus, il faut qu'il en ſorte de nouveaux ſoufres, & de nouveaux ſels, & que les ſoufres & les ſels que le feu en a chaſſé n'y rentrent plus; que d'autres matieres ſe chargent de ces ſoufres & de ces ſels, qu'elles ne les laiſſent plus échapper; c'eſt ce que la poudre d'os calcinés fait toujours. La plus part des ſels propres aux os ſont volatiles, ils leur ont été enlevés pendant la calcination; leurs ſoufres ont été brûlés: cette chaux ſe ſaiſit de tout ce qui s'échappe du fer, & a des places pour le loger. La craye eſt bien une matiere abſorbante, mais elle n'eſt pas ſi denuée de ſoufres & de ſels, ſes ſoufres & ſes ſels ſont fixes, étant fixes ils y reſtent tant qu'elle n'eſt échauffée que juſqu'à un certain point; elle s'empare même alors de ceux qui ſont ôtés au fer: pendant tout ce temps, pendant la durée de ce degré de feu, elle contribuë à l'adouciſſement de la fonte, mais s'échauffe-t-elle davantage, alors la chaleur a aſsés de force pour emporter ſes ſels & ſes ſoufres, malgré leur fixité; alors la craye ne prend plus ceux du fer, elle peut même lui en fournir davantage à chaque inſtant que le feu ne lui en ôte; alors elle ne l'adoucit donc plus, elle peut même contribuer à l'endurcir; & c'eſt ce qui arrive réellement toutes

les fois, où de la fonte adoucie, ou commencée à adoucir, par le moyen de la craye, ſe trouve enſuite rendurcie par le moyen de cette même craye: les acides, les ſels de la craye ſont probablement vitrioliques, & par là très-difficiles à enlever, ils ne partent qu'à une très-grande chaleur. Nos expériences ſur la converſion du fer en acier * nous ont fait voir, à la verité, que les ſels ne s'introduiſent guere dans le fer qu'à l'aide des matieres huileuſes ou ſulfureuſes, qu'ils ont beſoin de ce vehicule, la craye ne peut peut-être pas fournir aſſés de ces parties; mais celles mêmes qui s'échappent du fer fondu y peuvent rentrer, après s'être emparées des ſels de la craye; rien n'empêche cette ſorte de circulation, le fer fondu a bien une autre quantité de matiere ſulfureuſe que le fer forgé.

* Mem. 1er.

L'effet de toute craye peut pourtant n'être pas également à craindre, il peut y en avoir de moins chargées de ſels, & d'autres dont les ſels ſeront plus fixes, & qui par conſequent n'en pourront être détachés que par un feu plus violent; mais je n'en ai point rencontré, parmi celles que j'ai enſuite eſſayées en petit, qui n'aïent rendurci le fer déja devenu doux, quand ce fer a été aſſés échauffé pour devenir preſque fondant.

Puiſque la craye, qui de toutes les matieres terreuſes que nous avons eſſaïées pour nos adouciſſements, eſt la meilleure, eſt ſujette à tant d'inconvenients, que differentes ſortes de chaux ont encore bien moins réuſſi; la chaux d'os paroît la veritable

veritable matiere, à qui on doive avoir recours, & c'eſt faute d'avoir penſé à en faire uſage, qu'on n'a pas réuſſi à adoucir ſûrement le fer fondu.

Après tout dès qu'il s'agiſſoit de ſe ſervir des matieres les plus denuées de ſels, dès qu'on ſe conduiſoit par ce principe, la chaux d'os étoit, de toutes les matieres que nous connoiſſons, celle qui promettoit le plus; les ſels des os, comme ceux de toutes les matieres animales ſont volatils, ils peuvent leur être enlevés par la calcination; après la calcination on ne leur trouve point, ou preſque point, de ſels fixes, comme on en trouve aux differentes eſpeces de cendres. Ils n'ont point de ſels de la nature de ceux des mineraux, comme en ont toutes les differentes terres. Veut-on faire des coupelles, qui de toutes les eſpeces de creuſets, ſont celles qui demandent à être compoſées de terres plus inſipides, plus privées de ſels, c'eſt la chaux d'os qu'on employe.

Quoiqu'elle ſoit la matiere qui doit être priſe par préference à toutes celles que nous avons éprouvées pour nos adouciſſements, nous avons vû qu'il falloit ſonger à moderer l'effet qu'elle produit, en la mêlant avec la poudre de charbon; mais comme cette derniere poudre retarde peut-être l'adouciſſement, ou au moins ne l'avance pas autant que le font les os, j'ai cherché, & j'en ai déja averti ci-devant, en quelle proportion il falloit faire ce mêlange. Tantôt je n'en ai mis qu'une ſixieme partie, tantôt qu'une quatrieme, tantôt

qu'une troiſieme; ſi le feu ne doit pas être long, ces doſes peuvent ſuffire: ou pour regle encore plus generale, mieux les creuſets ſeront clos, & moins il ſera néceſſaire d'employer de poudre de charbon; mais le plus ſûr eſt d'en mettre une partie contre deux parties de l'autre matiere; après tout un peu plus de charbon n'eſt pas capable de retarder l'operation. Si la poudre de charbon ne contribuë pas beaucoup d'elle-même à adoucir la fonte, au moins eſt-il ſûr qu'elle ne la rend pas plus dure: après un aſſés long feu, j'ai tiré de la fonte d'un creuſet, où je l'avois uniquement entourée de cette poudre, elle m'a paru y avoir été un peu adoucie; le charbon de ſavate ſeul a auſſi produit le même effet; après un aſſés long feu, il a operé un leger adouciſſement.

D'ailleurs il m'a ſemblé que la poudre de charbon contribuoit à faire prendre plus de corps au fer fondu; peut-être qu'elle empêche l'adouciſſement de ſe faire d'une maniere trop précipitée, & cette derniere conſideration ſeule engageroit à donner la doſe de charbon un peu plus forte.

Quelque peu d'adouciſſement que la poudre de charbon procure ſeule au fer fondu, cet adouciſſement peut paroître ſingulier, ſi on ſe ſouvient que nous avons vû ailleurs que cette poudre peut ſeule convertir le fer en acier, lui donner aſſés de ſoufres & de ſels pour changer ſa nature. Comment ſe peut-il donc faire qu'elle n'augmente pas la dureté de la fonte, qu'elle lui ôte plutôt des

Digitized by Google

ſoufres, que de lui en donner ! l'explication de cette difficulté revient encore à l'explication que nous avons donnée de la differente façon dont la craye agit à differents degrés de feu ; je penſe que les ſoufres du fer tiennent bien plus que les ſoufres de l'acier, & encore plus que ceux de la fonte, il en a moins, & en eſt penetré plus intimement ; les ſoufres du charbon s'échappent plus aiſément que ceux du fer, le fer les boit s'il eſt entouré de ce charbon; au contraire la fonte qui eſt ſurchargée de ſoufres, qui eſt en quelque ſorte une eſpece de Pyrites, mais plus métallique que l'ordinaire, laiſſe plutoſt échapper ſes ſoufres, ou en plus grande quantité, que le charbon ne laiſſe échapper les ſiens.

Il reſulte de ces experiences que pour bien adoucir le fer fondu, ce qu'il y a de mieux, c'eſt de s'en tenir aux os calcinés & au charbon, & on ne craindra pas que le prix de ces matieres faſſe monter trop haut celui des ouvrages, il ne ſeroit guere aiſé d'en trouver qui fuſſent à meilleur marché. Qu'on ne ſe faſſe pas un embarras de la quantité d'os néceſſaires, les voiries des villes en fourniront de reſte : que voudroit-on de plus commode que de n'avoir que la peine de ramaſſer des matieres qui ne coûtent rien. D'ailleurs il me ſemble qu'on doit voir avec une ſorte de plaiſir que des matieres, ci-devant inutiles pour nous, ont de grands uſages. Si on veut s'épargner la peine de raſſembler les os dont on aura beſoin, ceux qui

n'ont d'autre occupation que de ramaſſer les chiffons pour les papeteries, ajoûteront cela à leur emplois; ils trouveront même dans les ruës plus d'os que de chiffons. Les boucheries fourniront encore des os abondamment.

La quantité d'os dont on aura beſoin, ne ſera pas même auſſi conſiderable qu'on le croiroit; une proviſion ſuffiſante pour remplir ſes creuſets ou fourneaux étant une fois faite, il n'en faudra preſque ramaſſer que pour remplacer ce qui ſe perdra de cette matiere, comme il s'en perd de toutes celles qu'on manie & remanie; elle ne diminuera pas ſenſiblement au feu. J'ai employé la même matiere pluſieurs fois ſans avoir apperçû de difference ſenſible dans ſon effet: peut-être pourtant qu'à force de ſervir, elle ſe chargeroit de trop de ſels; en la calcinant de nouveau & la leſſivant enſuite, on la dépoüilleroit encore tant de ceux qui peuvent lui être venus du fer, que des ſels alcalis du charbon qui aura été reduit en cendre. Une partie du charbon ſe brûle dans chaque operation, mais on la remplacera en y en ajoûtant un peu de nouveau à diſcretion; nous avons vû par les expériences ſur les ſels, que les ſels alcalis qu'il y laiſſera ne ſeront pas à craindre. Mais après tout ſi on a fait entrer dans la compoſition une partie de charbon contre deux parties d'os, on peut hardiment s'en ſervir trois à quatre fois, ſans y ajoûter de nouveau charbon.

Pour compoſer les coupelles, on cherche certaines eſpeces d'os, comme les os de pieds de mou-

tons, ceux de têtes de veaux. Je crois bien qu'il y a des os qui peuvent valoir mieux les uns que les autres, mais j'ai fait uſage indifferemment de tous ceux qu'on m'a ramaſſés, ſans m'embaraſſer de quels animaux, & de quelles parties d'animaux ils venoient, je les ai tous trouvés très-bons. Quand il eſt queſtion du travail en grand, on doit ſouvent préferer ce qui eſt le plus commode, à ce qui ſeroit le meilleur. Notre art ne pourroit pourtant qu'y gagner, ſi on faiſoit des expériences ſur les eſpeces d'os qui agiſſent le plus efficacement, peut-être en trouveroit-on de ceux-là d'aiſés à recouvrer; & ſi les meilleurs étoient d'eſpeces rares, on les conſerveroit pour les ouvrages qui meritent le plus d'attention; mais ce ſont des expériences qui euſſent été longues & difficiles à ſuivre, & qu'on fera néceſſairement à meſure que l'uſage d'adoucir le fer fondu s'étendra.

Nous n'avons encore rien dit de la façon dont il faut calciner les os, auſſi y a-t-il bien peu a en dire, car tout ſe reduit à les faire brûler juſqu'à ce qu'ils deviennent aiſément friables, & très-blancs. On peut en remplir tout four ou fourneau, où on fera du feu juſqu'à ce qu'ils ſoient ſuffiſamment calcinés, ce qui n'eſt pas long, & qui le ſera pourtant proportionnellement à la quantité d'os qu'on calcinera à la fois; mais on ne craindra pas de les brûler trop. J'ai crû avoir obſervé que la poudre d'os, dont je me ſuis ſervi pour adoucir le fer, avoit plus operé à une ſeconde

fournée, qu'à la premiere, & cela probablement, parce que la calcination de ces os avoit encore été continuée pendant toute la durée de la premiere fournée. Mais on doit être averti qu'on ne ſçauroit faire brûler ces os, ſans qu'il ſe répande une odeur deſagreable.

Les os étant bien calcinés on les pulveriſera; la poudre dans laquelle on les reduira, ne ſçauroit être trop fine, mais il n'eſt pas neceſſaire qu'elle le ſoit extremement, j'en ai ſouvent emploié d'auſſi groſſe que du ſable, elle fait plus d'effet quand elle eſt plus fine. Lorſqu'elle eſt groſſe, il arrive quelquefois que de petits endroits de l'ouvrage de fer, proportionnés à la groſſeur des plus gros grains d'os, s'écaillent, l'ouvrage eſt quelquefois partout piqué de pareils grains. Alors le mêlange de la poudre d'os & de la poudre de charbon n'a pas été ſi bien fait.

A l'égard de la quantité de poudre d'os qu'on doit employer à la fois, elle eſt trés arbitraire; il n'en eſt point, comme de nos compoſitions à acier, le plus ici ne ſçauroit rien gâter. Mais il y en a aſsés quand il y en a ce qu'il faut pour empêcher les ouvrages du même creuſet de ſe toucher, & les tenir un peu ſeparés les uns des autres.

Outre les differentes matieres, dont j'ai dit cidevant que j'avois fait des épreuves, j'ai crû en devoir eſſayer quelques-unes, qui venant des animaux, ont quelque analogie avec les os. Les coquilles ſont, pour ainſi dire, les os de divers

animaux aquatiques, & terreſtres; j'ai fait calciner des coquilles d'huîtres, des coquilles de moules de riviere, des coquilles de limaçons de jardin; & de chacune de ces differentes chaux, j'ai entouré le fer de differents creuſets. Dès que la chaux ordinaire eſt capable de procurer quelque adouciſſement, il étoit ſans difficulté que le fer s'adouciroit dans ces dernieres: il s'y eſt auſſi adouci.

Une autre eſpece d'os de poiſſon que j'ai crû encore devoir éprouver, ſont les os de ſeche, ils ſont trés connus des Orfévres, des Metteurs en œuvre, des Diamantaires, tous ces Ouvriers s'en ſervent pour mouler de petits ouvrages. Ces os calcinés ont encore adouci le fer. Mais le fer s'écaille avec toutes ces differentes chaux, comme avec celle des veritables os, ſi on ne modere leur effet par une addition de charbon. La plûpart de ces matieres ſeroient aiſées à recouvrer au bord de la Mer, on y en pourroit faire, à bon marché, de grands amas. Mais valent-elles mieux que la chaux d'os ordinaires, valent-elles même autant? Après ce qui m'eſt arrivé ſur l'effet de la craye, il ne ſeroit pas ſage de décider, avant d'avoir fait des experiences en grand; & je ne croy pas qu'on exigeât de moi que j'euſſe cherché à faire en grand toutes ces experiences; il n'y a que dans des Manufactures où l'on travaille regulierement que des épreuves de cette ſorte ſe feront ſans trop de frais.

Comme j'ai voulu au moins eſſayer en petit toutes les matieres que j'ai pû penſer être conve-

nables, j'ai auſſi eſſayé des coques d'œufs, après les avoir fait calciner; elles ont réuſſi à peu près comme les matieres précedentes, mais il ne ſeroit pas auſſi aiſé de s'en fournir.

J'ai encore fait une épreuve par laquelle je finirai ce memoire. Je me ſuis ſervi du fer même, pour adoucir le fer fondu. On ſe ſouviendra que quand j'ai parlé de notre fourneau propre à convertir le fer en acier, que j'ai compoſé les creuſets, les capacités qui renferment le fer, de plaques; que j'ai dit, que pour reſiſter à un feu violent, ces plaques devoient être de terre, mais qu'elles pouvoient être de fer fondu quand on ne vouloit donner qu'un feu plus moderé. En bien des circonſtances je n'ai mis à mon fourneau que des plaques de fer fondu; après qu'elles ont eu ſoutenu le feu pendant un ou pluſieurs jours, & que ce feu a été entierement éteint, la ſurface de chaque plaque ſur laquelle le feu avoit agi, s'eſt trouvée recouverte d'une couche aſsés épaiſſe d'une poudre d'un tres beau rouge, & quelquefois d'un rouge tirant ſur le violet. Cette couche étoit faite des parties du fer, qui avoient été brûlées; en un mot les Chymiſtes ſçavent que cette poudre étoit ce qu'ils ont nommé du ſafran de Mars, & un ſafran de Mars fait ſans aucune addition. J'ai fait balayer les plaques, j'en ai fait détacher & ramaſſer toute cette poudre: ce que nous venons d'en dire, & la place où elle ſe trouve, montre aſsés qu'elle n'eſt qu'un fer brûlé, qui a été dépouillé de ſa

partie

partie huileuſe. Comme cette poudre eſt bien éloignée d'avoir la quantité de parties huileuſes & ſalines dont elle ſe peut charger, j'ai penſé qu'elle ſeroit tres propre à adoucir le fer fondu qui en ſeroit enveloppé. J'ai donc entouré du fer fondu de cette poudre: elle l'a adouci parfaitement, & il m'a paru qu'elle l'a adouci bien plus promptement, que ne l'ont fait toutes les autres matieres. Pour tâcher de m'aſſurer de cette circonſtance, dans le fond d'un creuſet cylindrique j'ai mis de cette poudre, de ce ſafran de Mars, toute pure: dans le même creuſet j'ai mis un ſecond lit compoſé de ce ſafran mêlé avec des os; & plus haut j'ai mis des os ſeuls. Ce creuſet ayant été tenu au feu pendant quelque temps; quand il en a été retiré, j'ai trouvé que le fer fondu, de ce creuſet, le mieux adouci, étoit celui qui s'étoit trouvé au milieu du ſafran de Mars ſeul. Le mêlange de cette poudre & des os avoit fait moins d'effet, mais plus que les os ſeuls.

On pourroit ramaſſer quantité de cette poudre dans des Manufactures, où on ne ſe ſerviroit que de plaques de fer. On en pourroit même faire à bon marché. Cette poudre occupe bien un autre volume que le fer; mais après tout, il n'y a guere d'apparence qu'elle puiſſe convenir pour le travail en grand, ce ſeroit beaucoup qu'on s'en ſervît pour l'adouciſſement de quelques petits ouvrages. Mais il ne faudra pas donner le feu violent au creuſet, où elle ſera renfermée, autrement

elle deviendra une maſſe compacte, qui ſe trouvera attachée ſur le fer fondu ; quelques coups pourtant la détacheront, mais ce ſera avec riſque d'emporter quelque petite partie de l'ouvrage. Si le feu a été violent dans le fourneau, on ne trouvera plus cette poudre ſur la ſurface des plaques ; les grains ſe réuniront, & formeront des écailles ſpongieuſes ; & en ſi grande quantité, qu'on ſera étonné de voir que l'épaiſſeur du fer ne ſoit pas diminuée bien ſenſiblement, dans des endroits d'où les écailles ſont tombées, car ces écailles miſes les unes ſur les autres auroient plus que l'épaiſſeur de la plaque. Mais c'eſt qu'elles ſont d'une tiſſure tres ſpongieuſe, & beaucoup plus même qu'elle ne le paroît.

QUATRIEME MEMOIRE,

Des fourneaux propres à adoucir les ouvrages de fer fondu.

PUiſque nos ouvrages de fer fondu demandent, pour être adoucis, d'être environnés de poudres fines, il s'enſuit qu'ils doivent être renfermés dans des creuſets, comme nous l'avons toujours ſuppoſé juſques ici. Mais de cela ſeul il ne s'enſuivroit pas que les creuſets dûſſent être auſſi bien lutés que ceux où nous avons mis des barres pour être converties en acier. Pour faire de l'acier, il faut contraindre des ſoufres & des ſels à penetrer le fer, pour adoucir le fer fondu, il faut au contraire lui enlever ce qu'il a de trop des uns & des autres. Dans ce dernier cas, il ſemble donc que l'évaporation ne ſoit pas à craindre, elle eſt même à ſouhaiter; cependant les creuſets, ou capacités équivalentes dans leſquelles on arrange le fer fondu, doivent être lutées, comme lorſqu'il s'agit de faire l'acier, & cela par d'autres conſiderations. Le mêlange de poudre de charbon avec celle d'os, a été trouvé neceſſaire; ſi le creuſet avoit air le charbon ſe brûleroit. D'ailleurs c'eſt une regle generale que tout fer qui chauffe pen-

dant longtemps dans un endroit où l'air a quelque entrée libre, eſt ſujet à s'écailler.

J'ai pourtant voulu voir ſi l'adouciſſement ne ſe feroit pas plus vîte, lorſque les ſoufres & les ſels auroient la liberté de ſe ſublimer. J'ai pris un creuſet long & étroit; je l'ai rempli de couches d'os, & de couches de fer fondu juſques environ à la moitié de ſa hauteur. Là j'ai mis une cloiſon de terre, qui empêchoit la communication de cette partie avec la partie reſtante. J'ai rempli celle-là, comme l'autre, de lits d'os & de lits de fer fondu; & j'ai laiſſé le creuſet ouvert, afin que les ſoufres & les ſels des matieres de la moitié ſuperieure du creuſet euſſent la liberté de s'évaporer. Après la durée de feu, que j'ai crû neceſſaire, j'ai comparé les morceaux de fonte qui étoient au bas, avec ceux qui étoient au haut. Je n'ai pas trouvé de difference aſsés conſiderable, pour faire regretter de ce que la poudre de charbon empêcheroit qu'on ne laiſsât les creuſets ouverts.

Les mêmes raiſons qui nous ont conduit à donner au nouveau fourneau à acier la figure que nous avons expliquée *, ſubſiſtent pour l'adouciſſement du fer fondu. On ne doit pas moins ſonger à mettre la chaleur à profit, à diminuer la conſommation de la matiere combuſtible, dans l'une que dans l'autre operation; il y faut également chauffer du métal dans des creuſets bien clos à la flamme. Mais ce qui eſt ſurtout auſſi neceſſaire pour adoucir le fer fondu que pour con-

* Mem. 4. p. 81. & ſuivantes.

vertir le fer en acier, c'eſt d'avoir la facilité d'apprendre ce qui ſe paſſe dans les creuſets, de ſçavoir où en ſont les ouvrages, qu'on y a placés à differentes hauteurs ; & c'eſt à quoi ſervent nos eſpeces de feneſtres, nos grands trous, qui du dedans du creuſet vont juſqu'au dehors, & qui reçoivent des bouchons qu'on ôte & remet à ſon gré. Pour plus de facilité à retirer les épreuves par ces trous, on peut retrancher une partie de l'épaiſſeur exterieure du fourneau à la hauteur où ces trous ſont percés, faire une retraite au mur du fourneau, de la profondeur dont on la voudra.

Pour adoucir le fer fondu, nous nous ſervirons donc des mêmes fourneaux dont nous nous ſommes ſervis pour convertir le fer en acier. Quoiqu'un très long Memoire ait expliqué leur conſtruction, nous en avons reſervé, à deſſein, quelques particularités pour ce Memoire ici, qui ſervira de ſupplement à l'autre : ce que nous avons reſervé regarde pourtant plus le fer fondu que l'acier. Par rapport à l'acier nous avons paru pencher pour les fourneaux où la chaleur eſt excitée par le vent des ſouflets, nous aimerions mieux n'employer ici que ceux où l'air entre librement. Ce n'eſt pas que les ſouflets ne fiſſent bien, mais ſi on veut s'en ſervir, il faut être attentif à moderer leur vent, la chaleur ne doit pas être auſſi conſiderable dans cette derniere operation que dans la precedente ; les barres de fer en ſoutien-

nent un degré, qui feroit fondre encore une fois nos ouvrages de fer fondu. Après tout les trous par leſquels nous pouvons avoir vuë dans les creuſets, permettent de connoître où en eſt la chaleur, de juger s'il eſt à propos de la diminuer.

Nous avons propoſé, pour convertir le fer en acier, de conſtruire des fourneaux que l'on pût charger par le côté, & nous l'avons fait executer pour adoucir les ouvrages de fer fondu *, & cela afin que dans la ſeconde fournée on puiſſe profiter de la chaleur que le fourneau a acquiſe dans la premiere. Une autre raiſon encore nous a determiné à avoir recours ici à cette diſpoſition; nous dirons dans un moment qu'on doit élever les fourneaux à recuire le fer fondu d'un tiers, ou meme de la moitié plus que les fourneaux à acier, & alors l'incommodité de les charger pardeſſus augmenteroit beaucoup.

* Pl. 15. fig. 2. & 3.

Nous ſuppoſons toujours qu'on ſe ſouvient de ce que nous avons appellé creuſets dans nos fourneaux, & de la maniere dont ils ſont diſtribués; pour charger par le côté, tout ſe réduit à laiſſer chaque creuſet ouvert d'un côté, depuis ſon fond, ou à peu près, juſques en haut. Si le fourneau a trois creuſets, cette grande ouverture du creuſet du milieu ſera ſur une face du fourneau *, & celles des deux autres creuſets, des creuſets des bouts ſeront ſur la face oppoſée *.

* Fig. 2. C. D, E.

* Fig. 3. I, H, L, M.

A meſure qu'on chargera un creuſet, on bouchera une partie de ſon ouverture. Pour cela on

Digitized by Google

aura cinq à ſix pieces de terre cuite *, de terre à creuſet, propres à s'ajuſter les unes ſur les autres, & dans l'ouverture qu'on a laiſſée au creuſet. Ces pieces feront enſemble une eſpece de petit mur de rapport *, qu'il ſera aiſé d'élever, & d'abbatre dans un inſtant. Chacune de ces pieces ſera traverſée par deux barres de fer qui ſortiront en dehors de la piece, & y formeront une tête *; ce ſeront deux poignées qui donneront la facilité de retirer la piece à qui elles tiennent. Chacune de ces pieces aura une ouverture quarrée, qui recevra un bouchon de même figure *; c'eſt par ces trous qu'on verra ce qui ſe paſſera à differentes hauteurs du fourneau, & par où on en pourra retirer des épreuves.

* Fig. 5, & 6.

* Fig. 4.

* Fig. 5. P, P.

* Fig. 6. Q.

Quand nous avons donné la premiere idée de cette diſpoſition *, nous n'avons pas manqué d'avertir, que comme elle affoiblit le corps du fourneau, qu'on doit ſonger à le mieux fortifier par des liens, pour l'empêcher de s'entr'ouvrir : outre les liens posés horizontalement, on poſera d'autres barres de fer verticalement, dont les bouts ſeront recourbés, & entreront dans la maçonnerie *. Les liens horizontaux ſeront arrêtés ſur les barres verticales, ſoit avec des rivets, ſoit avec des vis & des écrouës.

* Mem. 4.

* Fig. 2, K, K.

Mais ſur tout il faut qu'une barre verticale ſoit placée preſqu'à fleur de chaque côté de l'ouverture exterieure du creuſet, & que les liens horizontaux * ſoient bien aſſemblés avec ces dernieres

* Fig. 2. I H. H. L.

barres ; voici ce qui y oblige. Pour avoir plus de commodité à charger, les liens horiſontaux ſeront briſés vis-à-vis chacune des ouvertures; il ſeroit incommode de trouver devant ſoy, quand on charge, la partie des liens qui paſſe ſur cette ouverture ; il faut que cette partie puiſſe s'ôter, & ſe remettre. De cent manieres, dont cela peut s'executer, il ſuffit d'en rapporter une ; près des ouvertures des creuſets, chaque lien ſe terminera par une tête plus groſſe que le reſte, & percée en eſpece d'anneau * ; dans chacun des anneaux qui ſont à même hauteur, & placés de part & d'autre du bord de l'ouverture d'un creuſet, entrera le bout recoudé d'une verge ou barre de fer. Cette piece miſe en place rend le lien complet ; ſes deux bouts ſeront percés par des trous qui recevront des clavettes, qui les arrêteront en place, & qui même contribueront à les mieux ſerrer *. Ces pieces pourront s'ôter & ſe remettre à volonté ; quand elles ſeront en place, le fourneau ſe trouvera auſſi bien ſerré, que ſi tous les liens étoient d'une piece. Ces parties de rapport peuvent être aſſemblées avec des vis, & comme nous l'avons dit, de bien d'autres manieres.

* Fig. 2. H, H.

* Fig. 7.

Si l'air qui entre dans le fourneau n'y eſt pas pouſſé par des ſouflets, on multipliera les ouvertures du cendrier, on y en laiſſera quatre, une au milieu de chaque face ; on aura des portes en bouchons pour chacune de ces ouvertures, & ces portes en bouchons tiendront lieu de regiſtres ; ſelon

* Fig. 1, 2. 3. A.

ſelon qu'ils ſeront en place, ou qu'ils en ſeront ôtés, il entrera moins d'air, ou plus d'air dans le fourneau.

On obligera même l'air d'entrer avec plus de viteſſe, & en plus grande quantité dans le fourneau, on lui fera produire un effet approchant de celui que lui font produire les ſouflets, mais moins dangereux, en menageant des conduits pour l'amener de loin. On connoît les eſpeces de ſouflets qu'on pratique dans quelques cheminées, & qui ſont expliqués dans la Mécanique du feu de l'ingenieux M. Gauger; dans ces ſortes de cheminées, pour ſoufler le feu, on n'a qu'à lever une petite ſoupape qui eſt au niveau de l'âtre; auſſitoſt que le trou eſt ouvert, le vent en ſort avec plus de viteſſe qu'il ne ſortiroit d'un ſouflet qui donneroit beaucoup de peine à agiter. Toute la mécanique de ce ſouflet ſimple depend de la communication qu'on a menagée à ce trou avec l'air exterieur: pour pratiquer quelque choſe d'équivalant dans notre fourneau, on établira le fond de ſon cendrier au-deſſous du niveau du terrain qui environne le fourneau. Et à commencer à chacune des ouvertures qui donnent entrée à l'air, on creuſera dans la terre une tranchée *, qui formera une eſpece d'entonnoir, qui depuis le fourneau ira toujours en s'élargiſſant. Ces quatre tuyaux étant ainſi creuſés, on les recouvrira par-deſſus avec des planches, & l'on recouvrira les planches elles-mêmes avec de la terre; plus ces

* Pl. 15. fig. 1. A, A, A, A.

tuyaux de conduite d'air ſeront pouſſés loin, & plus leurs embouchures ſeront évaſées, & plus il y aura d'air introduit dans le fourneau.

On n'aura pourtant rien à craindre de ſon activité, qu'on modérera à ſon gré; on diminuëra à ſon gré la quantité d'air qui tendra à paſſer par chaque tuyau, ou même on l'empêchera totalement de paſſer par un des tuyaux; & cela en diſpoſant au-deſſus de chacun, dans l'endroit qui ſemblera le plus commode, des eſpeces de portes qu'on pourra tenir enfoncées juſques au fond du tuyau, ou tenir élevées juſqu'à ſon bord ſuperieur. La même choſe pourra s'executer par d'autres diſpoſitions très-arbitraires. Ces tuyaux de conduite d'air ſeront plus durables, ſi on les reveſt interieurement de pierres, ou de carreaux de terre cuite.

Ce fourneau, qui ne ſera chauffé qu'avec du bois, & deſtiné aux recuits du fer fondu, pourra, & même doit être tenu au moins d'un tiers, ou de la moitié, plus haut que ceux dont nous avons donné les meſures, pour la converſion du fer en acier. La flamme du bois s'éleve bien à une autre hauteur que celle du charbon; d'ailleurs la chaleur ici n'étant pas l'effet d'une auſſi grande quantité d'air introduite continuellement, les raiſons qui vouloient qu'on le tint plus bas, lorſqu'on ſe ſervoit de ſouflets, ne ſubſiſtent plus. Le haut de ce fourneau, quoique plus élevé, aura donc une chaleur ſuffiſante; d'ailleurs il pourra être occupé par les ouvrages les plus minces: or dès qu'on

donne plus de hauteur au corps du fourneau, on trouvera plus commode d'en enterrer le bas en partie, c'eſt-à-dire de le mettre au-deſſous du niveau du terrain; on en ſera plus à portée de regarder dedans le fourneau par le deſſus; & cette diſpoſition s'accommode à merveille avec celle de nos tuyaux de conduite d'air, qui engagent auſſi à le tenir iſolé.

Dès qu'on chauffera avec le bois, on pourra hardiment former les creuſets avec des plaques de fonte: on ſe rappelle, ou on ſe doit rappeller la poſition de ces plaques, nous ſuppoſerons auſſi qu'on ſçait que nous avons dit dans le 4e. memoire que plus le fourneau ſera large, & plus il faudra les prendre épaiſſes: cette épaiſſeur ne doit pourtant guere paſſer un pouce. A meſure qu'elles ſerviront elles deviendront de plus minces en plus minces; à la fin de chaque fournée, la face ſur laquelle le feu aura agi, ſera recouverte d'une couche aſſés épaiſſe, d'une poudre rouge, c'eſt un ſafran de Mars qu'on fera bien de ramaſſer; il a les proprietés du ſafran de Mars ordinaire, & eſt preparé ſans addition de ſoufres; on s'en ſervira aux uſages, où la medecine l'employe, & à quelques autres dont nous avons déja parlé. Les plaques deviennent minces par ce qui s'en détache pour fournir à cette poudre, & encore par des écailles qui s'y forment; mais malgré cette poudre & ces écailles elles durent long-temps. Plus elles ſont minces, plus elles ſont expoſées à ſe

voiler; afin qu'elles ne ſe courbent pas au point d'en être trop contrefaites, ce qui changeroit la figure, & les proportions des creuſets, & des foyers, on aura ſoin de les retourner après chaque fournée; on mettra en dehors du creuſet la face qui étoit en dedans; le feu les redreſſera, & même il les fera enſuite devenir convexes du coſté où elles étoient concaves.

Si on veut les maintenir plus sûrement dans leur figure à peu près plane, ſans être dans la neceſſité de les retourner ſi ſouvent, les précautions ſuivantes y contribueront: je ſuppoſe qu'elles ſont de fonte griſe, ou noire, qui ſe laiſſe percer, comme ſe laiſſe percer celle dont on fait les poëles, & en cas qu'elles ne ſoient pas de fonte de cette qualité, après qu'elles auront ſervi à deux fournées, on pourra toujours executer ce que nous allons propoſer *. Ayant diviſé leur hauteur dans le nombre de parties qu'on voudra, trois ou quatre ſuffiront, on tirera par ces diviſions des lignes paralleles, & dans chaque ligne on percera deux ou trois trous, de quelques lignes de diamêtre; dans chacun de ces trous on fera entrer un boulon de fer; ce boulon aura une tête percée quarrement & propre à recevoir une barre de quarillon, ou d'autre fer plus mince, la tête de chaque boulon ſera ſur la face de la plaque, qui doit être en dedans du creuſet, & leur bout paſſera tout au travers, juſques à l'autre face, ſur laquelle il ſera bien rivé: dans toutes les têtes des boulons, pla-

* Pl. 15. fig. 2.

cées ſur une même ligne horizontale, on fera entrer une barre de quarillon de longueur preſque égale à la largeur de la plaque. Il eſt déja viſible que ces barres diſpoſées d'eſpace en eſpace, maintiendront la plaque. Mais pour aſſurer encore plus l'effet des barres, afin que quand elles ſeront arangées elles ne cedent point à l'effort de la plaque, on liera en quelque ſorte enſemble les barres des deux plaques; le moyen en eſt ſimple; je ſuppoſe que les barres traverſantes ſont ſur chaque plaque à des hauteurs correſpondantes. On aura des morceaux de fenton de fer, ou de fer plus gros, dont les deux bouts ſeront recourbés, leur longueur entre les deux courbures ſera égale à la diſtance d'une plaque à l'autre; un de ces crochets ſera accroché aux deux barres à même hauteur. On ſera maître de donner à chaque barre, plus ou moins de ces liens. Un des liens peut être attaché fixement par un bout à une des barres, & entrer par l'autre bout dans un trou percé à l'autre barre. Toutes ces diſpoſitions peuvent ſe varier ſelon le genie de l'Ouvrier, on lui laiſſe à choiſir. Il mettra par exemple des clavettes, s'il le juge à propos, pour retenir les bouts des crochets. Les plaques avec cette précaution ſeront ſolidement maintenuës: l'allongement des barres & des liens ne leur permettra pas de s'étendre au point de les défigurer; & la place que tiendroient ces barres dans le creuſet, ne ſera pas aſsés conſiderable pour meriter attention.

Une plaque ſeule auroit peine à ſuffire à toute la hauteur du fourneau, ſi on le tient auſſi haut qu'on le peut, & même qu'on le doit pour profiter de la chaleur. On en diſpoſera deux, ou davantage, les unes ſur les autres. Mais alors pour empêcher plus sûrement l'entrée de la flamme, le bord d'une des plaques devroit être moulé en couliſſe, qui recevroit le bord de l'autre * ; de la terre pourtant appliquée du côté interieur du creuſet pourra boucher aſsés bien les jointures pour ſuppléer à la couliſſe.

* Fig. 8. *bb.*

Ces plaques dureront plus long-temps, ſi on enduit de lut le côté qui eſt expoſé à la flamme ; à la verité, il aura peine à s'y ſoutenir, à moins que la plaque ne ſoit lardée de clouds aſsés proches les uns des autres qui aideront à maintenir le lut. Si au lieu de plaques de fonte on ſe ſervoit de plaques de tole épaiſſe, il ſeroit plus aiſé de les larder de clouds, elles ſeroient plus aiſées à percer : mais la tole auſſi eſt plus chere que la fonte.

Nous avons fait valoir dans le 4e. memoire de l'art de convertir le fer en acier, l'avantage des plaques, & ſur-tout l'avantage des plaques minces, il eſt conſiderable auſſi, tant qu'on ſera obligé de laiſſer refroidir le fourneau pour le charger, tant qu'on le chargera par deſſus ; mais ſi on le charge par le côté, & encore très-chaud comme on le pourra faire aiſément, en ſuivant ce que nous avons expliqué au commencement de ce memoire ;

alors il n'importera plus tant d'avoir des cloiſons ſi minces pour former les creuſets, & d'en avoir qu'on puiſſe ôter de place ſi aiſément; on bâtira des eſpeces de petits murs, épais d'environ un pouce & demi; on les compoſera, ou de petites briques de pareille épaiſſeur, ou même d'un ſeul maſſif de terre; mais cette terre, & celle des briques ſera toujours une terre préparée, comme celle des creuſets ordinaires, & de la façon dont nous l'avons expliqué tant de fois. Sans être fort habile à manier la terre, on élevera ces cloiſons, ces eſpeces de petits murs; ſur-tout ſi on a une table de bois paſſablement unie, de la hauteur & de la largeur de la cloiſon; on mettra la table de bois debout dans le fourneau, elle conduira pour appliquer la terre uniment, & l'élever bien à plomb; mais les bouts de chacune de ces cloiſons ſeront enclavés dans l'épaiſſeur du mur, dans des entailles, ou couliſſes pareilles à celles qui retiennent les plaques.

Pour rendre ces cloiſons plus ſtables, pour qu'elles ſoient moins en riſque de ſe voiler, on pratiquera quelque choſe de ſemblable à ce que nous avons propoſé pour les plaques de fer; en dedans du creuſet on les tiendra plus épaiſſes qu'ailleurs en un ou deux endroits, depuis le bas juſques en haut; on formera en ces endroits des eſpeces de pilaſtres. Pour les aſsûrer encore mieux, on donnera à chaque pilaſtre deux ou trois parties ſaillantes; ces parties ſaillantes ſeront

chacune percées d'un trou d'outre en outre, dont la direction ſera verticale. Les pilaſtres de chaque cloiſon ou plaque, étant vis-à-vis de celles de l'autre cloiſon, & les parties ſaillantes de l'une à même hauteur que les parties ſaillantes de celle vis-à-vis de laquelle elle eſt placée ; les plaques ſerviront mutuellement à ſe ſoutenir, ſi on enclave un des bouts d'une verge de fer dans une des parties ſaillantes, & l'autre bout dans l'autre.

Une autre maniere de maintenir les plaques encore plus ſimple, & que j'ai trouvé ſuffiſante, c'eſt de mettre dans chaque foyer, c'eſt-à-dire, entre les plaques de deux creuſets differents une 3e. plaque de terre, ou de fonte de fer. La largeur de celle-ci ſera perpendiculaire à la largeur des autres *, & égale à l'intervalle qui eſt entr'elles ; ce ſera une eſpece de cloiſon qui diviſera chaque foyer en deux parties égales ; on ne la fera pourtant pas deſcendre juſques au fond du foyer, juſques au bas du fourneau ; que ſon bout inferieur en ſoit à un pied, ou à neuf à dix pouces, & il en ſera aſſés proche. Pour retenir plus ſolidement cette plaque en ſa place, en formant les autres, on y menagera des couliſſes dans les endroits contre leſquels cette troiſieme plaque doit être appliquée, on les tiendra plus épaiſſes dans ces endroits de ce qu'il faut pour fournir aux couliſſes. Si on craignoit que la plaque d'un des petits creuſets ne fût renfoncée en dedans le creuſet par l'effort que la plaque du creuſet du milieu pourroit

* Pl. 15. fig. 1, 2, 3, F.

roit faire ſur elle, par l'entremiſe de celle qui les touche l'une & l'autre ; on l'empêcheroit ſûrement en plaçant dans chaque creuſet des bouts, & d'une maniere ſemblable, une autre petite plaque pareille à celle qui eſt dans le foyer *.

* Fig. 1. F, G. Fig. 3. G.

Au reſte on proportionnera la grandeur des creuſets de chaque fourneau à la quantité & à la grandeur des ouvrages qu'on y veut renfermer ; nous n'avons eu nullement en vûë de gêner aux meſures des deſſeins. La durée du feu neceſſaire deviendra plus grande, à proportion de l'augmentation de la capacité, mais toujours ſe ſouviendra-t-on que, pour menager le bois, on ne doit pas élargir beaucoup les foyers, ou cheminées.

On ſçait que pour chauffer il y a grande difference de bois à bois ; mais ici on doit ſçavoir encore qu'il y a grande difference, pour nos fourneaux, entre du bois bien ſec, & le même bois humide. L'experience l'a auſſi appris à ceux qui conduiſent le travail des Verreries, ils placent leur bois dans le même Angard où eſt le fourneau ; ces Angards ſont pour l'ordinaire diſpoſés de façon, que le bois peut être mis immediatement au-deſſus du fourneau ; il y eſt arrangé en pile ſur une eſpece de plancher à jour. Le degré de chaleur que prend le bois en s'enflammant doit être temperé par les parties d'eau, dont le bois humide eſt chargé. Si les parties enflammées qui s'élevent, s'élevent mêlées avec une plus grande quantité de vapeurs aqueuſes, ces dernieres peuvent éteindre la

chaleur de quelques-unes des premieres, & moderent celle de toutes les autres.

En cas qu'on ait envie de faire en petit des adouciſſements d'ouvrages de fer fondu, ſoit par curioſité, ſoit autrement, il en ſera ici comme de nos eſſais pour la converſion du fer en acier. On aura recours au feu de la forge, ou à celui de tout petit fourneau, où l'on pourra donner un degré de chaleur conſiderable au fer, mais ſans le faire fondre; il y a telle piece de fer qui ſera adoucie de la ſorte en deux ou trois heures. On ſe ſervira des creuſets de la grandeur, & de la forme la plus convenable aux pieces qu'on y voudra renfermer.

La maniere d'arranger les ouvrages de fer fondu dans le fourneau, ne demande aucune explication; nous avons dit ailleurs qu'on ne ſçauroit trop mettre de notre mêlange d'os, & de charbon pulveriſés, mais qu'il y en aſſés, quand il y en a ſuffiſamment pour ſéparer les pieces. Il ſeroit auſſi inutile d'avertir de placer les pieces les plus épaiſſes, & celles qui ont beſoin d'être le plus adoucies, dans les endroits ou la chaleur eſt la plus vive. Mais nous avertirons de bien ôter tout le ſable qui pourroit être reſté ſur chaque piece, quand on l'a tirée du moule; les endroits où on en aura laiſſé ne s'adouciront point, ou s'adouciront beaucoup moins que le reſte; d'ailleurs ſi le ſable vient à fondre, il formera un enduit qui s'étendra beaucoup par-delà l'endroit où il a été mis; s'il ne rend pas la piece plus dure, il la couvrira d'une matiere qui ſera ſouvent difficile à détacher.

Après avoir bien eſſayé ſi une chaleur moderée & plus longue ne produiroit point de meilleurs effets, pour nos adouciſſements, qu'une chaleur plus violente, je me ſuis convaincu que la chaleur ne ſçauroit être trop grande, pourvû qu'elle ne le ſoit pas au point de faire fondre les pieces. Mais on ne peut encore donner de regles generales ſur la durée du feu que demandent les ouvrages pour être adoucis: outre qu'elle doit être plus grande, quand les ouvrages ſont plus épais, c'eſt qu'ils ne demandent pas tous à être adoucis au même point. Pour ſçavoir ſi les plus épais le ſont au point où on les veut, & pour s'aſſûrer ſi la chaleur n'eſt point trop foible, ou ſi elle n'eſt point trop violente, lorſqu'on chargera le fourneau, on aura ſoin de placer, à la hauteur de chacune des ouvertures des morceaux de fer fondu de differentes épaiſſeurs, du plus blanc, & du plus affiné; qui puiſſent être retirés aiſément; ceux-ci ſerviront à inſtruire de l'état des autres. Il n'importe point qu'ils ſoient façonnés en ouvrages, il importe même qu'ils ſoient peu contournés, ils en ſeront plus faciles à ôter de place, ſans rien déranger dans l'interieur du fourneau. De toutes les formes, la plus commode qu'on leur puiſſe donner, c'eſt la ronde. Je les fais mouler en petits cylindres, en forme de baguettes *, qui ont chacune de longueur au moins la moitié de celle du fourneau; & je fais faire de ces baguettes de differents diamêtres; celui de quelques-unes eſt

* Pl. 16. A, B, C.

preſqu'égal à l'épaiſſeur des plus groſſes pieces qui doivent être adoucies juſqu'au centre. Les petites apprennent ſi les pieces minces ne ſont pas en danger de fondre; c'eſt ce qu'on voit ſurtout ſur les barbes qui ſont reſtées à ces baguettes; quand on les a retirées du moule, elles ont tout du long de deux côtés, diamêtralement oppoſés, une petite feüille de métal, qui s'eſt moulée dans les vuides, que ne manquent guere de laiſſer les deux parties du moule, quelque exactement qu'on les ait appliquées l'une ſur l'autre; il n'y a certainement rien de plus mince dans le fourneau que ces petites barbes, & par conſequent rien qui ſoit plus en riſque de fondre.

Explication de la quinzieme planche.

ELLE repreſente un fourneau propre à adoucir les ouvrages de fer fondu, dont les creuſets ſe chargent par les côtés. Ce même fourneau peut auſſi être employé à convertir le fer en acier. Il doit être iſolé de façon qu'on puiſſe tourner librement tout autour.

La fig. 1. *eſt le plan de ce fourneau.*

A, A, A, A. *Les quatre conduits par où l'air entre dans le fourneau. On les prolongera autant que le terrain le pourra permettre; & de même on les fera plus ou moins évaſés.*

B, B. *Ouvertures par où on met le bois.*

C, D. *Les deux plaques ou cloiſons qui, enſemble, forment le creuſet du milieu.*

E, F. *Les deux plaques qui, avec une des faces interieures du fourneau, compoſent les creuſets des bouts,* E H, F G.

E C, D F. *Deux plaques qui ſervent à maintenir, à empêcher de ſe voiler, celles entre leſquelles elles ſont poſées. On remarquera que dans les endroits où elles portent contre ces autres plaques, contre les plaques des creuſets, qu'il y a des couliſſes, qui ſervent à les empêcher de gliſſer à droite, ou à gauche.*

F G. *Petite plaque, qui comme les plaques* D F, E G, *arcboute la plaque* F, *du creuſet du bout.*

La fig. 2. *repreſente le fourneau en perſpective, vû*

du côté où eſt l'ouverture par où on charge le creuſet du milieu.

A. *Ouverture qui donne entrée au vent.*

B, B. *Portes par où on met le bois.*

C, D, E, E. *L'ouverture par où on charge le grand creuſet, le creuſet du milieu.*

F, F. *Les deux petites plaques, miſes pour empêcher les plaques des creuſets d'avancer, en ſe courbant, dans les foyers. Elles ne deſcendent pas, à beaucoup prés, juſques au bas des grandes plaques.*

G. *Marque l'ouvrage dont on a commencé à charger ce creuſet.*

IH, IH, IH. *Les liens du fourneau, dont on peut augmenter le nombre à volonté. Ils ſont briſés en* H, *& dans le même endroit ont chacun une eſpece d'anneau.*

KK. *Une des barres verticales, dont les deux bouts ſont engagés dans la maçonnerie du fourneau; & ſur leſquelles les liens ſont aſſujettis, ſoit avec des rivets, ſoit avec des vis.*

TT. *Eſt le terrain qui ſe trouve élevé des deux côtés au deſſus du plan du fourneau. Il pourroit auſſi couvrir l'ouverture* A, *l'enterrer.*

La fig. 3. *repereſente encore le fourneau en perſpective, & vû du côté oppoſé à celui qui paroiſt dans la fig. precedente; elle le repreſente vû du côté où l'on charge les petits creuſets.*

A. *Eſt encore ici une des ouvertures par où l'air entre dans le fourneau.*

F, F. *Les petites plaques qui ſoutiennent les grandes.*

fig. 2.

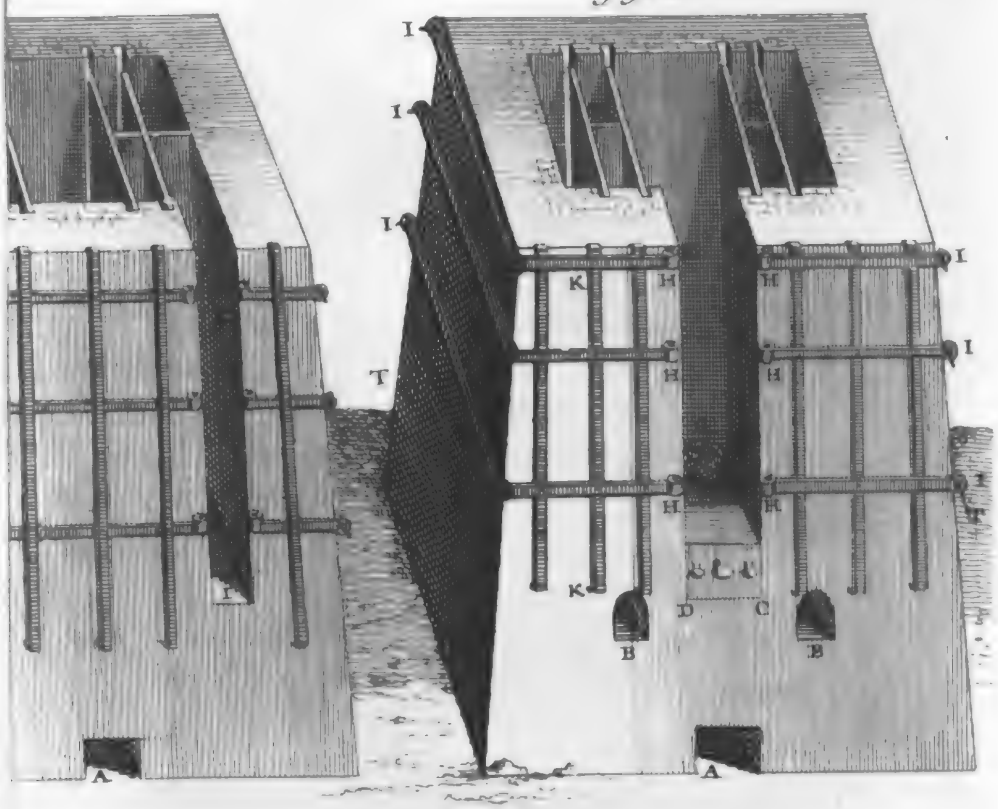

fig. 7.

fig. 5.

fig. 6.

fig. 4.



fig. 8.

fig. 9.

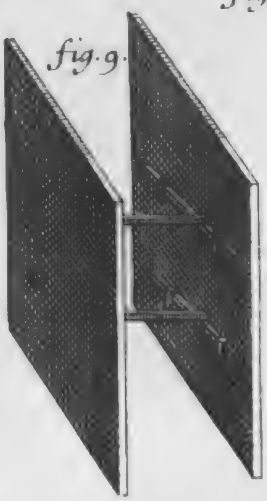

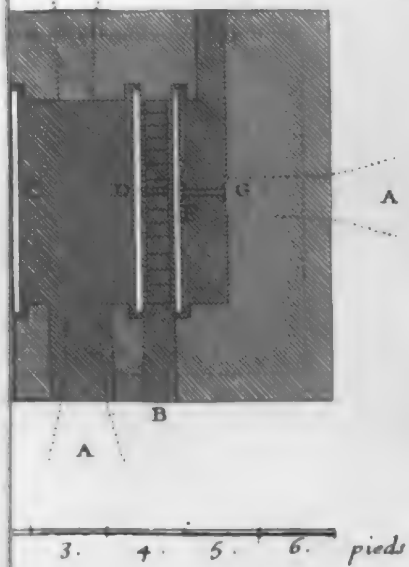

Digitized by Google

G. *Autre petite plaque par laquelle on arcboutera auſſi, ſi l'on veut, les plaques des creuſets des bouts.*

I K. *L'ouverture d'un des creuſets des bouts. La partie de chaque lien, qui doit paſſer ſur le creuſet chargé, ne ſe trouve point ici.*

L M. *Montre en place toutes les pieces de terre, qui bouchent en entier l'ouverture du creuſet lorſqu'il eſt chargé. Ici les liens paſſent ſur ces pieces de terre.*

La fig. 4. *eſt compoſée de toutes les pieces de terre, qui arrangées les unes ſur les autres, forment le mur du rapport qui doit boucher dans la fig.* 2. *l'ouverture* C, D, E, E.

La fig. 5. *eſt une de ces pieces de terre.* P P, *Les poignées au moyen deſquelles on la tire du fourneau.*

Fig. 6. *la même piece à qui on a ôté ſon bouchon.* Q, *Ce bouchon.*

La fig. 7. *fait voir comment ſe rapportent les parties briſées des liens qui paſſent au deſſus des ouvertures des creuſets.*

La fig. 8. *eſt une coupe de trois plaques, miſes les unes ſur les autres. La plaque* a *entre dans des couliſſes des plaques* b. b.

La fig. 9. *montre comment on peut lier enſemble les deux plaques du creuſet du milieu pour les empêcher de ſe voiler.*

On ſuppoſe qu'on mettra des couvercles aux creuſets, & au fourneau, ſemblables à ceux qui ont été repreſentés dans les pl. 3. 4. *&* 5. *il eût été inutile de les repeter ici.*

CINQUIEME MEMOIRE.

Des precautions avec leſquelles on doit recuire les ouvrages de fer fondu. Des changements que les differents degrés d'adouciſſement produiſent dans ce fer. Comment on peut redonner aux ouvrages de fer fondu la dureté qu'on leur a oſtée. Et comment on peut, & juſques à quel point, adoucir le fer forgé.

A meſure qu'on a rempli le fourneau des ouvrages qu'on y veut adoucir, qu'on l'a chargé, nous avons fait mettre des baguettes de fer * à la hauteur de chacune de ces ouvertures qui ſe ferment par des bouchons aiſés à ôter. Entre ces baguettes, il y en a dont le diametre approche de l'épaiſſeur des pieces les plus maſſives, & d'autres plus menuës. Ce ſont ces differentes baguettes qui doivent nous inſtruire de l'effet que le recuit a produit ſur les ouvrages; mais pour être en état d'en juger, nous avons beſoin de connoître quels ſont les changements ſucceſſifs que ce recuit opere dans le fer qu'il adoucit; car alors nous n'aurons plus qu'à obſerver ſur les caſſures des baguettes que nous aurons retirées, ſi les changements

* Pl. 16. A, B, C.

changements, qui dénotent l'adouciſsement, y ont été faits. Nous devons ſçavoir auſſi juſques à quel point les differentes eſpeces de fer fondu peuvent être adoucies.

Quand on a retiré du fer fondu du fourneau, & qu'on l'a laiſſé refroidir, à la ſeule inſpection de l'exterieur, on peut juger s'il a été adouci en partie, ou s'il ne l'a pas été du tout. Le fer qui s'eſt refroidi dans le moule, où il a été coulé, à une couleur bleuâtre, d'un bleu ardoiſé; s'il a conſervé cette couleur, ou ſi après lui avoir été ôtée par une ſorte de roüille ou autrement, elle lui eſt revenuë dans le fourneau, ce fer n'eſt point du tout adouci. La premiere maniere d'eſſayer s'il eſt adouci, c'eſt de le tâter avec la lime; la lime mord rarement ſur celui qui a cette couleur bleuâtre. Mais ſi la couleur eſt terne, d'un brun tirant ſur le caffé, ou plus noirâtre, on peut compter ſûrement que ſa ſurface eſt douce.

Le fer fondu dont la ſurface a pris une couleur brune, eſt donc devenu du fer limable, au moins auprès de ſa ſurface, il y eſt adouci. Caſſons-le pour obſerver les changements ſenſibles qui ſe ſont faits dans ſon interieur, mais commençons par caſſer un morceau qui ne ſoit pas adouci à fond *; nous trouverons un changement de couleur dans toute la caſſure; ſi la fonte étoit blanche, elle ſera moins blanche; ſi elle étoit griſe, elle ſera devenuë plus brune, & preſque noire: la fonte qui étoit noire, devient d'un noir foncé. * Pl. 16. E.

On fera cette comparaiſon de couleur sûrement, ſi on conſerve des morceaux des mêmes baguettes, que nous avons miſes dans le fourneau. Ce changement de couleur s'eſt étendu juſques au centre d'un morceau, avant qu'il s'y ſoit fait aucun adouciſſement conſiderable, il le precede ſouvent de long-temps; à peine la plus mince couche de la ſurface plus mince que du papier, eſt adoucie, que tout a changé de couleur comme nous venons de le dire.

Mais le changement le plus remarquable qui ſe fait dans le fer pendant l'adouciſſement eſt celui de ſa tiſſure, celle de la fonte blanche, qui étoit compacte, où on ne voyoit point de grains, ou à peine pouvoit-on diſtinguer quelques lames, même avec le microſcope, devient plus rare; tout au tour de ſa ſurface, on apperçoit un cordon
* Pl. 16. E. compoſé de grains *; par tout où cette fonte a pris des grains elle eſt adoucie. Inſenſiblement les
* F. grains s'étendent, & gagnent juſqu'au centre *. Quand tout l'interieur juſqu'au centre eſt parvenu à être grainé, le fer fondu y eſt adouci; il eſt limable par tout où il a pris des grains; mais d'abord, dans les endroits qui commencent à s'adoucir, les grains n'y ſont que parſemés, ils ſont écartés les uns des autres. A meſure que l'adouciſſement avance la quantité des grains ſe multiplie en chaque endroit, ils y deviennent plus preſſés les uns
* G. contre les autres *. A meſure auſſi que l'adouciſſement continuë, la couleur du fer fondu devient plus terne, celle de la fonte blanche, & la plus

blanche devient plus griſe que celle de l'acier ordinaire, que même celle de l'acier le plus difficile à travailler. Mais une ſingularité à remarquer, c'eſt qu'au milieu de ces grains, il y a des endroits parſemés de grains plus gros & très-noirs, elle en eſt toute piquée *. * K, K, L.

Suivons encore le changement un peu plus loin; le feu, le recuit a rendu nôtre fer fondu d'une couleur plus terne; ſi on continuë ce recuit plus long-temps, il ſe forme autour de ſa ſurface, un cordon blanc, brillant, d'une couleur plus claire que celle de l'acier, en un mot qui approche de celle des fers blancs à lames; ce cordon eſt auſſi compoſé de lames, qui laiſſent entr'elles des vuides, comme en laiſſent les lames du fer de notre ſeconde claſſe; auſſi ce cordon eſt-il un veritable cordon de fer, qui ſeroit malleable comme le fer ordinaire.

Enfin le recuit eſt-il encore pouſsé plus loin, le cordon blanc s'étend *, tout l'interieur re- * K, L.
prend des nuances de plus claires en plus claires, & enſuite de la blancheur. Mais ce qu'il y a encore plus à remarquer c'eſt le changement de tiſsure qui continuë à ſe faire; il y a des fers fondus dont la caſsure devient préciſément ſemblable à celle des fers à lames de la premiere & de la ſeconde eſpece. Il ne ſeroit nullement poſſible en comparant la caſsure de ces fers avec celle de nos fers fondus, de décider leſquels ſont des fers fondus; elles montrent l'une & l'autre des lames très-gran-

des, mêlées avec de plus petites, & d'un très-grand éclat ; s'il y a quelque avantage du coſté de la blancheur & du brillant, il eſt en faveur de notre fer fondu. D'autres fers fondus, après de longs recuits, ont des caſſures ſemblables à celles des fers à grains *; elles ſont moins blanches, & moins brillantes, que celles des autres fers fondus, mais toujours au moins auſſi blanches que celles des fers forgés à qui elles reſſemblent, auſſi ſont-elles redevenuës à l'état du fer forgé.

* Pl. 16. M.

Arrêtons-nous encore à remarquer les changements qui ſe ſont faits dans nos fontes blanches à meſure qu'elles ont changé de tiſſure & de couleur. Nous n'avons pas parlé juſques ici aſsés noblement de nos ouvrages de fer fondu, au moins ſi l'acier eſt plus noble que le fer ; ils ſont, quand on le veut, des ouvrages d'acier, ſemblables à ceux d'acier ordinaire ; & il eſt plus difficile, ou au moins plus long de les ramener à être de fer commun C'étoit une conſequence néceſſaire de tout ce que nous avons reconnu de la nature de l'acier, de celle du fer, & de celle de la fonte, que nos fontes en s'adouciſſant devoient devenir acier ſemblable à l'acier ordinaire ; elles le ſont auſſi lorſqu'elles ont pris une couleur terne, & que leur caſſure paroît compoſée de grains *. Si ces fers, rendus limables, ſont chauffés & trempés comme l'acier ordinaire, ils prennent de même de la dureté par la trempe ; quand ils ſont ſortis de l'eau la lime n'a plus de priſe ſur eux ; & ſi on

* F, G.

les chauffe enſuite ſur les charbons, ils redeviendront limables, comme le redeviennent les aciers ordinaires; en un mot notre fonte eſt alors transformée en un veritable acier, pareil à l'acier commun.

Mais ce nouvel acier ne doit pas être d'une condition plus durable que l'autre, on doit le détruire, le ramener à être fer *, le mettre hors d'état de prendre la trempe, en continuant à lui enlever ſes ſoufres, ou ce qui eſt la même choſe, en continuant à le recuire; c'eſt auſſi ce qui ne manque pas d'arriver: dès que le cordon gris, composé de grains, eſt devenu blanc, & composé de lames, alors il eſt fer: qu'on le trempe en cet état, & on trouvera précisément ce qu'on a trouvé dans nos aciers qui ont été adoucis par des recuits, qui ſont devenus enveloppés d'une couche de fer; après la trempe la lime mordera ſur la premiere ſurface, elle eſt fer; mais elle ne mordera pas par-delà l'endroit où ceſſe le cordon de fer. Si après avoir endurci par la trempe le centre de notre morceau de fer fondu, on le met ſur les charbons, qu'on le faſſe rougir, & qu'on l'y laiſſe refroidir lentement, il y redeviendra limable, comme l'eſt l'acier ordinaire non trempé.

* Mem. 8. ſur l'acier.

Si l'ouvrage de fer fondu eſt épais, on peut donc dans le même endroit de la caſſure avoir du fer dans tous les états, & cela par le moyen du recuit. La ſurface pourra être fer, ce qui ſuivra ſera acier, & le centre, s'il n'a pas encore été adouci, ſera reſté fonte.

De tout cela il réſulte que, ſi on pouſſe l'adouciſſement ſeulement juſques à un certain point, l'ouvrage de fer fondu eſt devenu un ouvrage d'acier; que ſi on pouſſe le feu plus loin, il eſt d'acier revêtu de fer, & enfin un adouciſſement encore plus long, le rend pur fer.

Nous parcourerons les uſages qu'on doit faire du fer fondu ramené à ces differents états, pour differents ouvrages; mais pour la plus grande partie, ils ne le demandent que ramené à être acier; de ſorte que réellement nos ouvrages de fer fondu deviennent des ouvrages d'acier. Comme ce nouveau nom n'ajoûteroit rien à leur merite, laiſſons leur pourtant l'ancien.

Notre fer fondu, qui a été mis blanc dans le fourneau, y eſt d'abord devenu d'une couleur terne, il y a enſuite pris des nuances de plus brunes en plus brunes, en continuant à s'adoucir. Devenu brun, ou gris, juſques à un certain point, & continuant toujours à s'adoucir, il a enſuite commencé à prendre des nuances blanches, & de plus blanches en plus blanches, & enfin il eſt arrivé à être plus blanc qu'il ne l'a jamais été.

On demandera apparemment pourquoy le fer qui commence à s'adoucir devient de moins blanc en moins blanc, & on demandera ſurtout pourquoi étant devenu gris, brun, juſques à un certain point, il retourne au blanc? voici ce me ſemble ce qu'on peut dire de plus probable pour expliquer la raiſon de ce retour: Quand le fer fondu

a commencé à ſouffrir le recuit, ſa tiſſure étoit égale, toutes ſes parties étoient à peu près également penetrées de ſoufres & de ſels, il n'y avoit ni grains, ni lames viſibles, & alors il paroiſſoit blanc. Le feu a-t'il agi ſur ce fer pendant un certain temps, il paroît grainé; les ſoufres & les ſels qui ſe ſont évaporés, ont trouvé des routes plus commodes en certaines directions que dans d'autres; en ſe faiſant paſſage, ils ont diviſé par parcelles la maſſe du fer, & c'eſt cette eſpece de diviſion qui produit la grainure qui paroît alors. De cela ſeul, que ce fer eſt devenu grainé, il doit paroître moins blanc, qu'il ne le paroiſſoit; mais outre cela chacun de ſes grains eſt devenu plus ſpongieux; d'ailleurs des ſoufres qui penetroient ſes parties ci devant, & qui ſont en route pour les quitter, les ſoufres qui ont quitté les parties élementaires, peuvent faire encore une alteration dans ſa couleur. Nous avons donc aſsés de quoi le rendre brun, & de plus brun en plus brun, dès que nous l'avons réduit en grains, & que nous avons même rendu chacun de ſes grains plus ſpongieux.

Nous avons rapporté en paſſant, comme une ſingularité, qu'il paroît parſemé en certains endroits de grains tres noirs, * ces grains noirs peuvent eux-mêmes nous faire voir d'où vient la couleur brune du reſte. Je les ai obſervé au microſcope, & alors je n'ai plus trouvé de grains dans ces endroits, mais j'ai vû que ce que je prenois * Pl. 16. L.

pour des grains noirs étoient des cavites beaucoup plus conſiderables que celles qui ſont ailleurs. Des cavites plus petites, & poſées plus proche les unes des autres, ne donneront donc qu'une couleur brune, ou terne à nôtre fer fondu.

Il eſt plus difficile de voir, ce qui va le ramener au blanc. La difficulté pourtant ſeroit plus conſiderable, ſi, devenu blanc pour la ſeconde fois, il avoit ſon premier blanc, & ſa premiere tiſſure. Mais on obſervera que ce dernier blanc, eſt un blanc vif & éclatant, au lieu que le premier étoit mat. D'ailleurs, au lieu que la premiere tiſſure étoit égale, la derniere eſt tres-inégale. On lui trouve, ou des grains qui laiſſent entre eux des vuides, ou des lames ſeparées les unes des autres par des vuides encore plus grands; & on n'y voyoit rien de pareil, quand il a été mis au feu. Les vuides qui reſtent entre les grains & les lames, & qui n'y étoient pas auparavant, ne ſont pas certainement les places qui ont été abandonnées par les ſoufres & les ſels, ils n'étoient pas ainſi amoncelés. Mais il faut concevoir que les grains qui étoient ſpongieux, quand les ſoufres ont été évaporés, ſont enſuite devenus plus compactes; les parties du métal aïant été miſes dans un état approchant de celui de la fuſion, ſe ſont touchées les unes les autres, & collées les unes contre les autres; il n'y a donc plus eu alors autant de vuide dans chaque grain, dans chaque lame, & il s'en eſt fait de plus grands entre les grains & les

les lames. Mais les grains viſibles par eux-mêmes, dès qu'ils ſont devenus d'une tiſſure plus ſerrée, ſont devenus plus blancs, & d'un blanc plus vif & plus éclatant que celui qu'ils avoient d'abord, parce que les parties métalliques ne ſont plus mêlangées, avec autant de matieres étrangeres.

Une des premieres fois que je commençai à adoucir le fer en grand, celle même où je fus dérangé par les écailles, il y eut un évenement qui me paroit bien meriter d'être rapporté, & dont l'explication eût été embaraſſante, ſi elle n'eût été precedée des obſervations dont nous venons de parler. Parmi les ouvrages qui étoient dans le fourneau, il y avoit pluſieurs grands marteaux de porte cochere *. Ces marteaux étoient peſants, comme il convenoit à leur grandeur & à leur épaiſſeur. Lorſque je les retirai du fourneau, je ne fus pas peu ſurpris de les trouver legers; de maſſifs que je les y avois mis, ils étoient devenus creux; ce n'étoient plus que des tuyaux contournés *; tout leur interieur s'étoit vuidé; ils avoient pourtant conſervé leur forme exterieure; ils n'avoient perdu que quelques feüillages, qui s'en étoient allés avec les écailles; regardés attentivement, on remarquoit quelques petits trous * par où la matiere de l'interieur s'étoit écoulée, aprés être devenuë fluide. Il n'eſt pas merveilleux que ces marteaux fuſſent devenus plus legers, une partie de la matiere, dont ils étoient compoſés, s'étant écoulée, mais il le paroit que ce ſoit la matiere qui oc-

* Pl. 16. Q Q, OO, PP.

* R, S, T.

* T.

cupoit l'interieur, & même le centre qui eût été renduë fluide, pendant que les couches exterieures avoient conſervé leur ſolidité; il eſt contre l'ordre que la fuſion commence par l'interieur. Les couches interieures n'ont de chaleur que celle qu'elles reçoivent des couches exterieures; elles peuvent au plus en avoir autant, mais elles ne ſçauroient en avoir davantage. Pour le denouement de ce fait, il ſuffit neantmoins de ſe ſouvenir que le fer forgé ne ſçauroit être mis en fuſion par le feu ordinaire, & concevoir que la chaleur n'a été aſsés violente dans notre fourneau, pour rendre la fonte fluide, qu'aprés qu'une certaine épaiſſeur de nos marteaux a été adoucie, a été convertie en fer forgeable, ou en acier. La chaleur a eu beau alors augmenter, les marteaux ont conſervé leur forme exterieure: leur interieur étoit de la fonte qui ſe trouvoit renfermée dans une ſorte de creuſet de fer non fuſible, & clos de toutes parts; elle s'eſt liquefiée dans ce creuſet; & dans les endroits, où il étoit le plus mince, le plus foible, aprés avoir ramolli les parois de cette eſpece de creuſet, elle les a forcé à ceder; elle s'eſt ouverte des paſſages, par leſquels elle a coulé dans le fourneau, ou dans le creuſet commun à toutes les pieces. J'ai trouvé cette fonte dans le bas du fourneau en maſſe informe.

Peut-être mettra-t'on cette obſervation à profit, pour donner de la legereté à certains ouvrages de fer fondu qui ſeroient trop peſants.

Digitized by Google

Si après avoir amené leurs premieres couches à être acier, ou fer forgé, on pouſſe le feu plus violemment, leur interieur fondra aſsés vîte. Il n'arrivera pas même pour cela, à la ſurface de s'écailler, s'il y a de la poudre de charbon mêlée avec la poudre d'os; la poudre d'os étoit ſeule, lorſque le fait precedent arriva.

Pour m'aſſurer que cette experience n'étoit point l'effet d'un hazard ſingulier, ou pour parler plus exactement, d'un concours de cauſes difficiles à raſſembler, j'ai cherché à changer des cylindres maſſifs en des tuyaux creux. Pour cette experience, j'ai pris des morceaux de ces mêmes baguettes * que nous avons employées pour les épreuves. J'ai mis de ces morceaux de baguette, dans de petits creuſets, où ils étoient entourés de la compoſition propre à adoucir. Ces creuſets étoient expoſés au feu d'une forge ordinaire, & entierement couverts de charbons. Je leur ai fait donner d'abord un feu moderé propre à les adoucir; quand j'ai eſtimé que ce feu avoit ſuffiſamment produit d'effet, qu'il avoit tiré les premieres couches de nos cylindres de l'état de fonte de fer; j'ai fait augmenter le feu au point neceſſaire pour rendre liquide de la fonte de fer. Celle qui occupoit le centre de nos cylindres l'eſt devenue auſſi, & devenue liquide elle a abandonné le milieu du cylindre, qui a été transformé, comme j'avois travaillé à le faire, dans un tuyau cylindrique *.

* X, Y.

* Z.

Cette experience faite pour ainſi dire à tâtons, ne m'a pas pourtant toujours réuſſi ; quelquefois j'ai fait agir trop tard le feu violent, dans le temps que les cylindres avoient été adoucis, juſques au centre, alors ils ont conſervé leur ſolidité. Quelquefois j'ai fait donner trop tôt le feu vif, & alors tout s'eſt fondu, la couche adoucie, devenue fer commun, étant trop mince, a été un creuſet trop foible pour contenir le métal fondu. Mais veut-on une maniere immanquable de la faire réuſſir? qu'on retire du fourneau, où on a mis des baguettes pour épreuves, de ces baguettes ; qu'on les caſſe, & qu'on voye ſur leur caſſure, quelle partie de leur épaiſſeur eſt adoucie ; ſi cette épaiſſeur paroît ſuffiſante, qu'on donne à ces baguettes un feu violent, comme nous venons de l'expliquer, & on les rendra creuſes. L'expedient que nous propoſons pour ces baguettes, ſera general pour toutes les eſpeces d'ouvrages ; on peut y laiſſer des jets de fonte, qui étant caſſés inſtruiront de l'état du reſte. Mais le ſuccés ſera d'autant plus sûr que les pieces ſeront plus épaiſſes ; cela même eſt une circonſtance heureuſe, car ce ne ſera guere que pour les pieces épaiſſes qu'on pourra tirer avantage de cette obſervation. Avant de la quitter, remarquons encore qu'on pourra faciliter la ſortie de la matiere qui ſe fondra au milieu d'une piece, & donner à cette matiere fluide iſſue par quel endroit on voudra ; on fera l'un & l'autre en couvrant cet endroit d'un petit enduit de ſable, ou

Digitized by Google

de quelque matiere, moins propre à avancer le radouciſſement, que ne le ſont nos compoſitions *. * Y.

Entre les ouvrages qu'on peut faire de fer fondu, il y en a qui ne demandent à avoir que leurs premieres couches adoucies ; tels ſont ceux qui n'ont beſoin que d'être travaillés à la lime, aux ciſeaux & ciſelets ; qui ſont deſtinés à des uſages, où ils fatiguent peu, ou qui étant tres épais, ſont par leur épaiſſeur ſuffiſamment en état de réſiſter. Car quoique le fer fondu ſoit naturellement caſſant, il peut réſiſter par la groſſeur de ſa maſſe. On fait actuellement, ſans autre préparation, des enclumes de fer fondu, qui ſoutiennent les coups des plus peſants marteaux ; on pourroit frapper rudement de groſſes maſſes de verre, ſans les caſſer. Il ſeroit inutile de donner un recuit long aux pieces qui ne demandent que ce leger adouciſſement.

D'autres ouvrages de fer fondu veulent être adoucis juſqu'au centre ; tous ceux qu'on doit percer de part en part avec le foret ſont dans ce cas, tous ceux où il faut tailler des écrouës ; la durée du feu les amenera toujours à ce point quand on voudra.

Enfin d'autres ouvrages ont non ſeulement beſoin d'être adoucis, mais ils ont beſoin de devenir moins caſſants, d'acquerir de la ſoupleſſe juſqu'à un certain point ; c'eſt ce que nous appellerons ici prendre du corps, comme nous l'avons fait en parlant de l'acier. Ceux qui demandent à acquerir une ſorte de flexibilité, doivent

être flexibles ou à chaud, ou à froid ; comme on ne jette des ouvrages en moule, que pour n'avoir pas la peine de les forger, la ſoupleſſe qu'on doit exiger des ouvrages de fer fondu, pour être travaillés à chaud, n'eſt pas qu'ils ſe laiſſent forger entierement, que l'on puiſſe changer tout-à-fait leur figure, ce ſeroit perdre les avantages de nôtre art ; mais il y a des circonſtances, où une piece, pour être ajuſtée dans la place où on la veut, pour être aſſemblée avec une autre, a beſoin d'être courbée, ou redreſsée, d'être quelque part un peu applatie ; des fleurons, ou d'autres ornements qu'on veut placer dans des grilles ſont ſouvent dans ce cas. Les ouvrages de fer fondu, qui auront été adoucis juſques au centre, peuvent être chauffés couleur de ceriſe, & alors, pourvû qu'on les traite doucement, ils ſe laiſſeront plier & applatir.

Quoique les ouvrages ſoient adoucis, ils peuvent ne l'avoir été que juſqu'à un point, tel que ſi on leur donnoit une chaude ſuante, ils creveroient ſous le marteau, ils reſteroient pleins de fentes ; par l'adouciſſement ils deviennent d'abord aciers, mais ils commencent par être aciers intraitables, aciers des plus difficiles à forger ; enfin on les ramene à être des aciers de qualité approchante de celle des aciers ordinaires, & même à la nature du fer forgé, ſi l'adouciſſement eſt pouſſé plus loin.

J'en ai pourtant trouvé, qui ramenés même à l'état du fer forgeable, ne ſe laiſſoient quelquefois forger, que comme des aciers difficiles à tra-

Digitized by Google

vailler, & cela n'eſt pas étonnant; il y a des fers ordinaires difficiles à forger; les parties de notre fer, qui doit ſon état au radouciſsement, ſont écartées les unes des autres, elles laiſsent entre elles des vuides; ſçavoir, une partie des eſpaces qui étoient occupés par les ſels & les ſoufres qui lui ont été enlevés; chauffe-t-on ce fer à un grand dégré de chaleur, & le veut-on forger rudement, on écarte des parties mal unies; quelques-unes ſe détachent, il ſe fait des crevaſses. En réïtérant les chaudes on parviendroit à réunir ces endroits gerſés, comme on réunit enſemble deux morceaux de fer differents; mais, nous le repetons, nos ouvrages de fer fondu ne demandent pas d'être façonnés au marteau; on ne moule point le fer pour avoir la peine de le forger. Ils peuvent au plus demander à y être un peu redreſsés, & il ſera facile de les mettre en cet état.

Par l'adouciſſement, j'ai pourtant mis du fer fondu en état de ſe laiſſer travailler à chaud, comme eût fait du fer en barres; après avoir été forgé, il ne laiſſoit voir aucunes fentes, aucunes gerſures; mais pour l'amener à ce point, il faut continuer le recuit bien plus long-temps qu'il ne ſeroit neceſſaire, pour donner au fer fondu la moleſſe qui donne priſe aux ciſeaux & aux limes.

On fera plus ſi les pieces ſont minces; ſi on réïtere les recuits aſsés de fois, après avoir ramené ces pieces à la condition du fer forgé, on leur fera acquerir une ſoupleſſe qui, à froid,

ſurpaſſe celle de certains fers : j'ai ſouvent ſi bien adouci des pieces minces, comme ſont des gardes d'épées, des deſſus de tabatieres, que je les ai conduites au point de ſe laiſſer plier en deux à coups de marteau ; il y a bien des pieces qui étant faites de diverſes ſortes de fer forgé, n'auroient pas eu une ſi grande ſoupleſſe. Des recuits pouſsés plus loin donneront auſſi une ſorte de flexibilité, du corps juſqu'à un certain degré, aux pieces épaiſſes, ſurtout ſi elles ſont de certaines eſpeces de fonte.

Outre l'avantage du corps que le fer fondu retire des recuits pouſsés plus loin que le travail de la lime ne le demanderoit, il en retire un autre ; nos obſervations nous ont appris que le fer commencé à adoucir, & même devenu très-limable, a une couleur terne, griſe ; mais que ſi le recuit eſt continué, que cette couleur s'éclaircit, & qu'enfin la couleur la plus blanche, & la plus vive, que le fer puiſſe prendre, lui ſuccede. Si on a ôté le fer du fourneau dans le premier état d'adouciſſement, il eſt évident que les ouvrages reparés, avec quelque ſoin qu'on les poliſſe, n'auront pas une couleur ſi blanche, que ſi le fer eût été pris dans l'état du ſecond adouciſſement. Si cependant les ouvrages qu'on veut adoucir, n'ont beſoin, après l'adouciſſement, que d'être reparés, qu'il ne faille pas les percer, ni en emporter des couches épaiſſes, il ne ſera nullement neceſſaire que le recuit donne de la blancheur à tout l'interieur du fer ; c'eſt alors

alors à la ſurface à qui on a affaire, & nous ſçavons aſsés, qu'heureuſement l'adouciſſement, & par conſequent les nuances de blanc, commencent par là.

Nous avons ſupposé tous nos ouvrages de fonte blanche ; ceux de fonte griſe, ou même noire, limables avant le radouciſſement, ſembleroient promettre encore un adouciſſement plus conſiderable ; tout au plus craindroit-on pour eux, qu'étant déja de couleur brune, & qui le devient encore davantage par le premier recuit, ils ne fuſſent des fers d'une vilaine couleur. Mais ce n'eſt pas par où ils pechent le plus ; ces ouvrages, déja traitables à la lime avant d'avoir été recuits, recuits ſont à la verité plus limables ; mais quelques adoucis qu'ils ſoient, ils ne prennent jamais le corps des ouvrages de fonte blanche. Les fontes griſes ne peuvent guere, par le radouciſſement, être ramenées à ſe laiſſer forger à chaud ; & encore moins à prendre un degré de ſoupleſse qui permette de les plier à froid, comme nos fontes blanches. Nous avons vû qu'elles different des blanches, parce que les parties métalliques y ſont mêlées avec plus de parties terreuſes, de parties vitriffiées ; le recuit ne les dépoüille point de ces matieres terreuſes, la fuſion eſt le grand moyen de le faire. Quand elles ont été radoucies, quand leurs ſoufres leur ont été enlevés, elles ſont plus limables qu'elles ne l'étoient ; la lime mord bien ſur le verre ; mais ces parties terreuſes, ces parties vitriffiées, tou-

jours roides, toujours inflexibles, qui ne ſont nullement forgeables de leur nature, empêchent les parties métalliques d'avoir aſsés de liaiſon entre elles pour ſe laiſser plier, ou forger. Si cependant on pouſse, juſqu'à un certain temps, le recuit de ces fontes, la couleur brune, & même la couleur noirâtre qu'elles avoient naturellement, & qui étoit devenuë encore plus foncée dans le commencement du recuit, s'éclaircit, & elle ſe change enſuite dans une couleur blanche; mais qui ne m'a jamais paru ſi blanche, ni ſi éclatante que celle à laquelle arrivent les fontes plus pures naturellement.

Au reſte toute fonte ne ſera pas capable d'acquerir un égal degré de flexibilité, quoiqu'elle prenne au recuit la même nuance; il y en a qui doivent l'emporter beaucoup ſur les autres de ce côté là; il y a des fers forgés incomparablement plus flexibles les uns que les autres; il eſt probable que les fontes qui donnent les fers forgés les plus liants, donneront auſſi les ouvrages de fer fondu qui auront le plus de corps. J'ai trouvé des fontes qui ſont devenuës flexibles à un point qui m'a ſurpris; il n'y a point de fer qui ſe laiſsât mieux plier que les morceaux des fontes dont je veux parler; mais malheureuſement j'ignorois le fourneau d'où ils étoient venus. Auſſi eſt ce une ſuite d'experiences, qui reſtent à faire, que d'éprouver les fontes de differents païs, qui prendront plus de corps par les recuits; & ce ſont des ex-

periences qui ſe feront neceſsairement à meſure que notre art s'étendra; mais la préſomption eſt actuellement pour les fontes qui donnent des fers fibreux.

Nous avons dit que la plûpart des fontes qu'on a juſqu'à preſent coulé en moule en ſortant du fourneau, où la mine a été fonduë, ſont des fontes griſes. Mais ſi à l'avenir on veut mouler de la fonte immediatement à la ſortie du fourneau, on choiſira les mines qui donnent la plus blanche, & on la rendra encore plus blanche, & le plus liquide qu'il ſera poſſible. La qualité des mines entre au moins pour quelque choſe, & peut-être pour beaucoup dans la couleur de la fonte. Nous avons des Provinces comme le Berry, dont preſque toute la fonte eſt blanche, & nous en avons d'autres, comme le Nivernois, dont preſque toute la fonte eſt griſe. Les fontes griſes peuvent devenir blanches par les précautions avec leſquelles on les fondra; mais il eſt vraiſemblable que celles, qui le ſont naturellement, compoſeront des ouvrages de fer fondu qui auront plus de corps.

On pourra donc mouler, en y apportant quelque attention, les fontes qui viennent de la premiere fuſion de la mine; & ſurtout on pourra mouler ces fontes pour en compoſer les grands ouvrages, ceux qui demandent plus de matiere que n'en peuvent contenir les creuſets, ou les autres fourneaux, dont nous avons parlé dans le

ſecond memoire de cet art ; ce ſera d'ailleurs un objet d'épargne. Enfin nous avons vû que les ouvrages, faits même des fontes les plus griſes, peuvent devenir d'une belle couleur, & en état de ſe laiſſer polir, pourvû qu'on donne au recuit toute la durée neceſsaire.

Nous avons obſervé ailleurs que le fer qui ſe transforme en acier augmente de poids ; la fonte qui ſe transforme en acier, ou en fer, doit donc au contraire perdre quelque choſe du ſien. J'ai pesé de la fonte très-exactement avant de la mettre à adoucir ; je l'ai pesée une ſeconde fois quand elle a été adoucie ; sûrement ſon poids n'a pas augmenté dans l'operation, il m'a paru même y avoir diminué de quelque choſe, mais peu conſiderable, & difficile à déterminer precisément.

Nous avons diſtingué differents degrés d'adouciſsements qui conviennent à differentes eſpeces d'ouvrages ; mais il n'eſt preſque pas poſſible d'entrer dans le détail de la durée du feu qu'ils demanderont, car elle doit être proportionnée à l'épaiſſeur des ouvrages. Pour donner pourtant quelque idée des frais ; nous dirons que ſi on chauffe avec du bois un fourneau dont les creuſets auront les dimenſions de celui qui eſt repreſenté *pl.* 3. & 4. qu'une voye de bois y adoucira preſque tous les ouvrages au point de pouvoir être bien reparés, de quelque grandeur que ſoient ces ouvrages, & quoiqu'ils aïent un pouce & demi d'épaiſseur en quelques endroits, ce qui fait des pieces de fer

épaiſſes. Tout le fourneau ne doit pourtant pas être rempli de pieces ſi épaiſſes, il y en aura de beaucoup plus minces, dans les endroits où la chaleur eſt la moins violente. Cette voye de bois y doit être brûlée dans trois jours & deux nuits au plus, & même dans un temps plus court; ſi on la fait durer plus long-temps, la chaleur ne ſera pas aſsés vive. Si le fourneau eſt conſtruit ſur les mêmes meſures que celui de la *pl.* 15. on y brûlera environ deux voyes de bois. L'operation ſera plus prompte & adoucira le fer plus profondement, ſi au lieu de bois on employe le charbon, & qu'on excite ſon ardeur par un ſoufflet: mais auſſi ſera-t-on plus attentif alors à voir juſques où va la chaleur des ouvrages, ils pourroient fondre; pourvû qu'ils ne fondent pas, ils ne ſçauroient chauffer trop vivement; mais on ſera inſtruit de leur degré de chaleur, comme du ſuccés de l'operation par les baguettes d'eſſais dont nous avons aſsés parlé.

Quand nous diſons qu'on ne ſçauroit chauffer trop vivement, nous ſuppoſons que les ouvrages qu'on veut radoucir, ſont entourés des poudres d'os; ſi on étoit obligé de ſe ſervir de craye, de glaiſe, ou de quelqu'autre matiere alcaline tirée de la terre, on auroit une grande attention à n'entretenir dans les creuſets qu'une chaleur moderée; pour peu que ces matieres fuſſent de la nature de celle dont j'ai rapporté l'effet ſingulier, de celle qui rendit à de la fonte adoucie ſa pre-

miere dureté, on trouveroit peu ſon compte ſi on laiſſoit monter le feu. La regle alors ſera d'entretenir les ouvrages des creuſets dans un rouge couleur de ceriſe; mais cela prolongera bien conſiderablement la durée du recuit.

Quelque attention qu'on ait à donner aux pieces les places qui leur conviennent le mieux, par rapport à leur épaiſſeur, il arrivera ſouvent que quelques-unes, pour être elles mêmes en differents endroits d'épaiſſeur très-inegale, ne ſeront pas ſuffiſamment adoucies. Il y a des épaiſſeurs qui peuvent être adoucies dans dix à douze heures, & d'autres qui demandent pluſieurs jours. Ces differentes épaiſſeurs peuvent ſe trouver dans le même ouvrage. Le remede ſera facile, ce ſera de trier celles-là, & de les garder pour une ſeconde fournée, où elles ſeront remiſes; comme on y remettra generalement toutes les pieces qui n'auront pas été renduës aſsés traitables.

La premiere fournée, celle où on n'auroit brûlé qu'une voye de bois, ne procurera pas non plus un adouciſſement ſuffiſant aux ouvrages épais qui demandent à être adoucis juſques au centre, au point de pouvoir être percés, ni même à ceux, des ouvrages minces, qui doivent être adoucis au point de ſe laiſſer plier à froid. On les recuira une ſeconde & une troiſiéme fois, juſques à ce qu'on les ait amenés au degré où on les veut. Il y auroit encore plus d'épargne à mettre dans differentes fournées les ouvrages qui demandent dif-

ferents degrés d'adouciſſements, on profiteroit de la chaleur acquiſe, en ne les laiſſant point refroidir, & continuant le feu juſques à ce qu'ils fuſſent adoucis à fond.

Ce n'eſt pas qu'il en ſoit ici, comme pour nos aciers, que la durée du feu puiſſe nuire au fer adouci au point où il a beſoin de l'être; l'adouciſſement ne ſçauroit rien gâter, que pouſſé par delà des bornes, où on ne s'aviſera pas de le pouſſer, ce ſeroit après un trop grand nombre de recuits repetés; mais il eſt dommage de conſumer du bois pour produire un effet inutile. Auſſi faudroit-il avoir deux, ou trois, ou même un plus grand nombre de fourneaux, ils ne reviendront pas chacun fort cher. On ſe ſerviroit des uns ou des autres ſelon les eſpeces d'ouvrages qu'on auroit à adoucir; on mettroit dans les petits fourneaux tous les ouvrages minces.

Quoique nous ne puiſſions entrer dans un juſte détail de la dépenſe des recuits, on peut vouloir en prendre une idée groſſiere, on peut craindre qu'outre les frais du recuit, le fer adouci ne coutât davantage à reparer que les autres métaux; pour donner quelque idée de l'épargne, je citerai ſeulement deux ouvrages du même genre que je fis faire d'abord pour m'inſtruire moi-même. Le premier, eſt le marteau de la porte de l'Hôtel la Ferté * que nous avons cité dans le premier Mémoire; j'en fis prendre le modelle. Les frais du modelle ne doivent pas entrer en ligne de

* Pl. 17. fig. 11.

compte, parce qu'ils y entrent pour tres peu de choſe ; le même modelle ſervant à faire une infinité d'ouvrages ſemblables, ce qu'il a coûté ſe diſtribuë ſur eux tous. Aïant donc le modelle de ce marteau, j'en ai fait jetter pluſieurs en moule, que j'ai enſuite fait adoucir & reparer. Ces marteaux, tres beaux & tres finis, ne me ſont pas revenus chacun à 20. liv. pendant que l'original en avoit coûté 700. J'ai fait faire en plomb le modelle d'un autre marteau * ; je l'ai preſenté à divers Ouvriers, pour ſçavoir ce qu'ils demanderoient pour le faire en fer forgé, quelques-uns en ont mis la façon à 1500. liv. & aucun ne l'a laiſſée audeſſous de 1000. Pluſieurs de ces marteaux, tres beaux, & tres finis ne m'ont coûté en fer fondu que 25. liv. chacun. Il ne faut pourtant pas croire, que les premiers ouvrages ſe donnent à ſi bon marché, on voudra faire payer les premiers modelles ; tant qu'il y aura peu d'Ouvriers, ils les tiendront chers ; mais à meſure que le nombre des Ouvriers augmentera, ils donneront au rabais.

* Pl. 17. fig. 3.

Nous n'avons rien à ajoûter ici ſur la maniere de piler le charbon, de le mêler avec les os, il n'y a pas ſur cela de pratiques differentes à ſuivre de celles dont nous avons parlé à l'occaſion de notre compoſition à acier ; & nous ne ferions que repeter ce que nous avons dit tant de fois ſur la neceſſité de bien luter toutes les jointures. La flamme eſt capable d'empêcher l'adouciſſement, & qui plus eſt de rendurcir, avec le temps, ce qui

a été

a été adouci; elle rend au fer ce qui lui a été ôté.

En voici une preuve qui ne doit pas être oubliée. Je me ſuis ſouvent ſervi pour les recuits de nos ouvrages de plaques de fonte. Le côté de ces plaques, qui étoit touché par les matieres propres à radoucir, devoit donc être radouci, après l'operation finie; & il l'étoit, ce qui eſt dans l'ordre: & de même il étoit dans l'ordre que la face tournée du côté du feu reſtât dure. Dans la fournée ſuivante chaque plaque aïant été retournée de façon que la face, qui étoit en dehors du creuſet, devint en dedans, elle ſe trouva à ſon tour en place de s'adoucir, & elle s'adoucît. Mais la face qui avoit été adoucie ci-devant, celle ſur laquelle la flamme agiſſoit, reprit ſa premiére dureté; le foret ne pouvoit plus la percer; de ſorte que chaque fois qu'on retourne les plaques, on adoucit un côté, & au moins les premieres fois, on rendurcit celui qui étoit devenu doux.

Le côté des plaques qui eſt expoſé au feu redeviendroit dur, quand ces plaques ſeroient de fer forgé: tout fer brûlé, tout fer réduit en écailles, ou près d'y être reduit, prend une dureté preſqu'à l'épreuve des limes & des forets, ou une dureté approchante de celle du verre. Le fer brûlé eſt du fer vitriffié, au moins en partie.

Auſſi quand, par quelque accident, la ſurface des ouvrages de fer fondu ſe ſera un peu brûlée, qu'elle ſe ſera écaillée, l'écaille ſera toujours du-

re ; mais ſi on fait tomber l'écaille, ſouvent on trouvera le deſſous tres limable. Ces écailles pourroient quelque fois faire croire que le fer n'eſt point adouci, quoiqu'il le ſoit trés-bien ; & cela dans certaines circonſtances où cette écaille, cette portion de l'épaiſſeur qui a été brûlée, ne s'eſt nullement détachée de deſſus le fer ; elle y paroit quelquefois ſi bien appliquée, qu'on ne ſoupçonneroit pas, qu'il y a une partie de ce fer qui peut être facilement détachée du reſte ; qu'on tâte alors l'ouvrage de fer fondu à la lime, il lui reſiſtera. Mais qu'avec la pane d'un marteau on frappe doucement ſur cet ouvrage, la partie brûlée, la partie écaillée ſe detachera par parcelles ; en donnant ſucceſſivement de ſemblables coups ſur tout l'ouvrage, on fera tomber la feüille brûlée dont il étoit enveloppé, & au deſſous de cette feüille il ſera limable.

Le fer fondu qui au ſortir du recuit, où il a reſté aſsés long-temps pour être adouci, a une couleur bluâtre, ou qui paroit parſemé de petits brillants, enfin, le fer qui n'a pas cette couleur d'un brun caffé, dont nous avons parlé au commencement de ce Memoire, ce fer a sûrement eu ſa ſurface brûlée, il eſt recouvert d'une écaille dure, que les coups de marteau feront tomber.

Les ouvrages de fer & d'acier, ne ſçauroient être trop mous pendant qu'on les lime, & qu'on les ciſele ; mais ſouvent il eſt à propos de leur donner de la dureté, lorſque la lime, les ciſeaux,

& les burins n'ont plus à mordre deſſus ; ſi on ne les rendoit durs, on ne parviendroit pas à leur faire prendre un poli vif & brillant. Dans les métaux, comme dans les pierres, le degré du poli eſt toujours proportionné au degré de dureté ; d'ailleurs ces ouvrages conſerveroient mal le poli qu'ils ont reçu, s'ils n'avoient de la dureté ; une clef extremement finie, comme ſont celles qu'on nous apporte d'Angleterre, perdroit bientôt ſon luſtre, ſi avant d'achever de la polir, on n'avoit eu la précaution de la tremper ; on trempe l'acier d'autant plus dur, qu'on veut le polir avec plus de ſoin. Quand l'adouciſſement n'a ramené notre fer fondu qu'à être acier, il n'y a pas à douter qu'il ne puiſſe être trempé comme l'acier ; & quand l'adouciſſement n'a recouvert l'acier, que d'une couche de fer mince, ſi en travaillant la piece, on emporte cette couche de fer, la piece pourra encore prendre la trempe. Si l'adouciſſement l'a renduë trop fer, s'il l'a amenée en entier, ou fort avant à l'état du fer doux, elle ne pourra plus s'endurcir par la trempe ordinaire, comme nous l'avons dit ci-deſſus.

Mais j'ai éprouvé qu'on l'endurcira de nouveau à quel point on voudra, en la trempant en paquet ; il n'y a point d'acier, dont la dureté ſurpaſſe celle qu'on peut lui donner, au moyen de cette ſorte de trempe ; & alors elle pourra être polie, auſſi parfaitement qu'on le voudra : d'ail-

leurs il faut moins de temps pour tremper en paquet les ouvrages de fer fondu, que pour tremper ceux de fer forgé.

Nous avons vû que pour tremper une piece en paquet, on la fait recuire dans des matieres qui ſeroient propres à la convertir en acier, qui lui fourniſſent des ſoufres & des ſels; il ſuffit de donner un recuit d'une durée aſſés courte pour mettre la piece en état de s'endurcir étant trempée dans l'eau froide. Mais j'ai donné à deſſein un recuit tres long à des ouvrages de fer fondu, adoucis au point d'avoir pris un grain blanc. Pendant ce recuit, ils étoient entourés de la même compoſition que j'ai décrite pour convertir le fer en acier. Au ſortir du recuit le fer fondu, que je n'avois pas trempé dans l'eau, avoit repris une grande partie de ſa premiere dureté, il y avoit des endroits que la lime ne pouvoit plus attaquer; d'autres endroits étoient ſeulement moins doux, & la couleur blanche qu'ils avoient acquiſe ci-devant, étoit redevenue plus brune. Apparemment qu'en pouſſant plus loin l'experience, on rendroit de la ſorte à une maſſe de fer adoucie toute ſon ancienne dureté. Pour adoucir le fer fondu, nous l'avons décompoſé, & par cette operation nous le recompoſons. Mais ſi le recuit n'eſt pas fait à feu violent, ni exceſſivement long, il n'augmentera pas la dureté, il donnera même du corps.

Quoique le fer fondu ſoit l'objet de notre nouvel art, nous devons apprendre que cet art ſera même

utile au fer forgé ; une infinité d'ouvrages demanderoient de ce fer beaucoup plus doux qu'on n'en peut recouvrer. Quand il s'agit de faire à des ferrures des garnitures très-contournées, jamais le fer n'eſt aſſés flexible au gré de l'Ouvrier ; avec quelque ſoin qu'il l'ait choiſi, avec quelque précaution qu'il le plie, il ſe caſſe. De la tole extrememement douce ſeroit neceſsaire à une infinité d'ouvrages. Nos mêmes recuits employés pour le fer fondu peuvent procurer un adouciſsement conſiderable au fer forgé, pourvû que ce ſoit du fer peu épais. Du fer ainſi adouci ſeroit, je croy, de débit, & fourniroit de l'occupation à ceux qui travailleront à recuire le fer fondu.

Mais il s'en faut bien qu'il ne faille pouſſer auſſi loin le recuit du fer forgé, que celui du fer fondu ; dans ce cas le trop de recuit nuiroit. Après avoir tenu de la tole un certain temps au feu, je l'ai trouvée auſſi flexible qu'un carton mince ; j'ai retiré du fourneau du fil de fer qui ſe laiſſoit plier, replier, contourner, comme s'il eût été de plomb. J'ai recuit de la même tole, & du même fil de fer qui ſe caſſoient bien plus aiſément que dans leur état ordinaire ; ce qui eſt arrivé quand la durée du recuit a été plus longue. Si on ôte au fer ordinaire une partie de ſes ſoufres, & de ſes ſels, il redevient plus doux : c'eſt l'effet d'un recuit qui n'a pas été long. Mais pouſſe t'on le recuit trop loin, on enleve trop de ces mêmes matieres au fer ; ſes parties ne tiennent plus en-

ſemble, il eſt dans le cas du fer qui auroit été brulé à la forge, ou des écailles qui ſe détachent de deſſus le fer pendant qu'on le bat ſur l'enclume. Si les parties métalliques ſont mêlées avec une trop grande quantité de ſoufres & de ſels, il eſt roide & caſſant : mais s'il a trop peu de ces mêmes matieres, ſes parties ne tiennent plus enſemble, elles ſe détachent par feüilles minces, par écailles, ou par grains ; la ſurface de toute barre chauffée & forgée, nous fournit preſque toujours des exemples de ce premier état, & le fer chauffé vivement, reduit en ſafran de Mars, nous fournit des exemples du ſecond. Une terre graſſe peut nous donner une image aſsés reſſemblante de tout ceci. Cette terre eſt-elle noyée d'eau, ſes parties ne tiennent plus enſemble, elle eſt de la boue, ou dans un état approchant ; n'eſt-elle imbibée d'eau que juſques à un certain point, elle ſe laiſſe façonner, non ſeulement elle a de la conſiſtance, elle a en même temps de la ſoupleſse, de la flexibilité ; mais eſt-elle denuée d'eau à un certain point, devient-elle trop ſéche, elle devient auſſitôt friable : ce que l'eau eſt par rapport à cette terre, la matiere huileuſe l'eſt par rapport à notre métal ; nous pourrons ailleurs pouſser plus loin cette idée. Nous ajouterons ſeulement, par rapport à notre fer forgé, que ſelon la qualité dont il ſera, il pourra ſoutenir des recuits plus ou moins longs, que les differences d'épaiſseur doivent auſſi entrer en conſideration, & que c'eſt le fer mince qui réuſſira le mieux.

Explication de la ſeizieme planche.

A, B, C. *Sont des baguettes de fer fondu de differente groſſeur, deſtinées à ſervir aux eſſais ; un de leurs bouts eſt amené en pointe ; cette pointe fait que les groſſes baguettes tiennent auſſi lieu de baguettes plus petites.*

D. *La caſſure d'une de ces baguettes qui n'a pas encore été adoucie.*

E. *Caſſure d'une baguette commencée à adoucir ; elle a des grains fins près des bords ; d'autres endroits commencent auſſi à en être piqués ; mais elle n'en a point encore au milieu.*

F. *Caſſure d'une baguette encore plus adoucie, elle a des grains par-tout, & plus ſerrés que ceux de la figure precedente.*

G. *Caſſure d'une baguette encore plus adoucie ; elle eſt entourée d'un cordon blanc qui eſt de la nature du fer forgé ; le reſte eſt rempli par des grains plus bruns, & plus gros que ceux de la figure precedente.*

H. *Caſſure d'une baguette, encore plus adoucie, & où ce qui eſt grainé, l'eſt à plus gros grains, & plus noirs que dans la fig.* G.

I. *Caſſure de baguette encore plus adoucie que les precedentes, qui commence à reprendre de la blancheur, où les grains ne ſont plus ſi noirs.*

K, K, L, L. *Eſt la caſſure d'un morceau de fer fondu plus gros que les baguettes precedentes, qui eſt actuellement*

entouré d'un cordon aſsés épais dont la tiſſure, & la couleur eſt ſemblable à celle de quelques fers forgés ; le milieu eſt encore grainé, & de la nature de l'acier. L, L, *y marquent par des lignes ponctuées des endroits plus noirs que le reſte, qui à la vûë ſimple ſemblent des grains, & qui au microſcope paroiſſent des cavités.*

M. *Caſſure de baguette qui a pris un grain blanc, approchant de ceux des fers que nous avons nommé fers à grains.*

QQ, OO, PP. *Eſt un de ces marteaux de porte cochere qui devinrent entierement creux, excepté dans la partie* QQ ; *étant conſiderablement plus épaiſſe que le reſte, le feu ne fut pas apparemment aſſés violent pour la fondre.*

R, S, T. *Eſt une des parties de ce marteau qu'on a ſeparée du reſte pour faire voir à quel point le tout étoit creux; on l'a deſſinée ſur une plus grande échelle que le marteau. Les ouvertures* R, V, *qui ſont celles qui ſe trouvoient aux endroits, où la piece a été ſeparée reſte du marteau, font aſſés imaginer la forme de cette eſpece de tuyau creux. En* T, *eſt un petit trou que le métal fluide s'étoit fait, & par où il s'étoit écoulé.*

X, Y. *Morceau de baguette de fer fondu pareil à ceux ſur qui j'ai repeté l'experience que le hazard m'avoit fournie dans le marteau precedent.* Y, *endroit par ou la fonte s'écoulera plus aiſément, s'il eſt recouvert de ſable, ou de quelque matiere qui retarde l'adouciſſement.* Z, *Ce cylindre changé en tuyau creux.* aa, *Le tuyau creux ouvert tout du long,*

SIXIEME

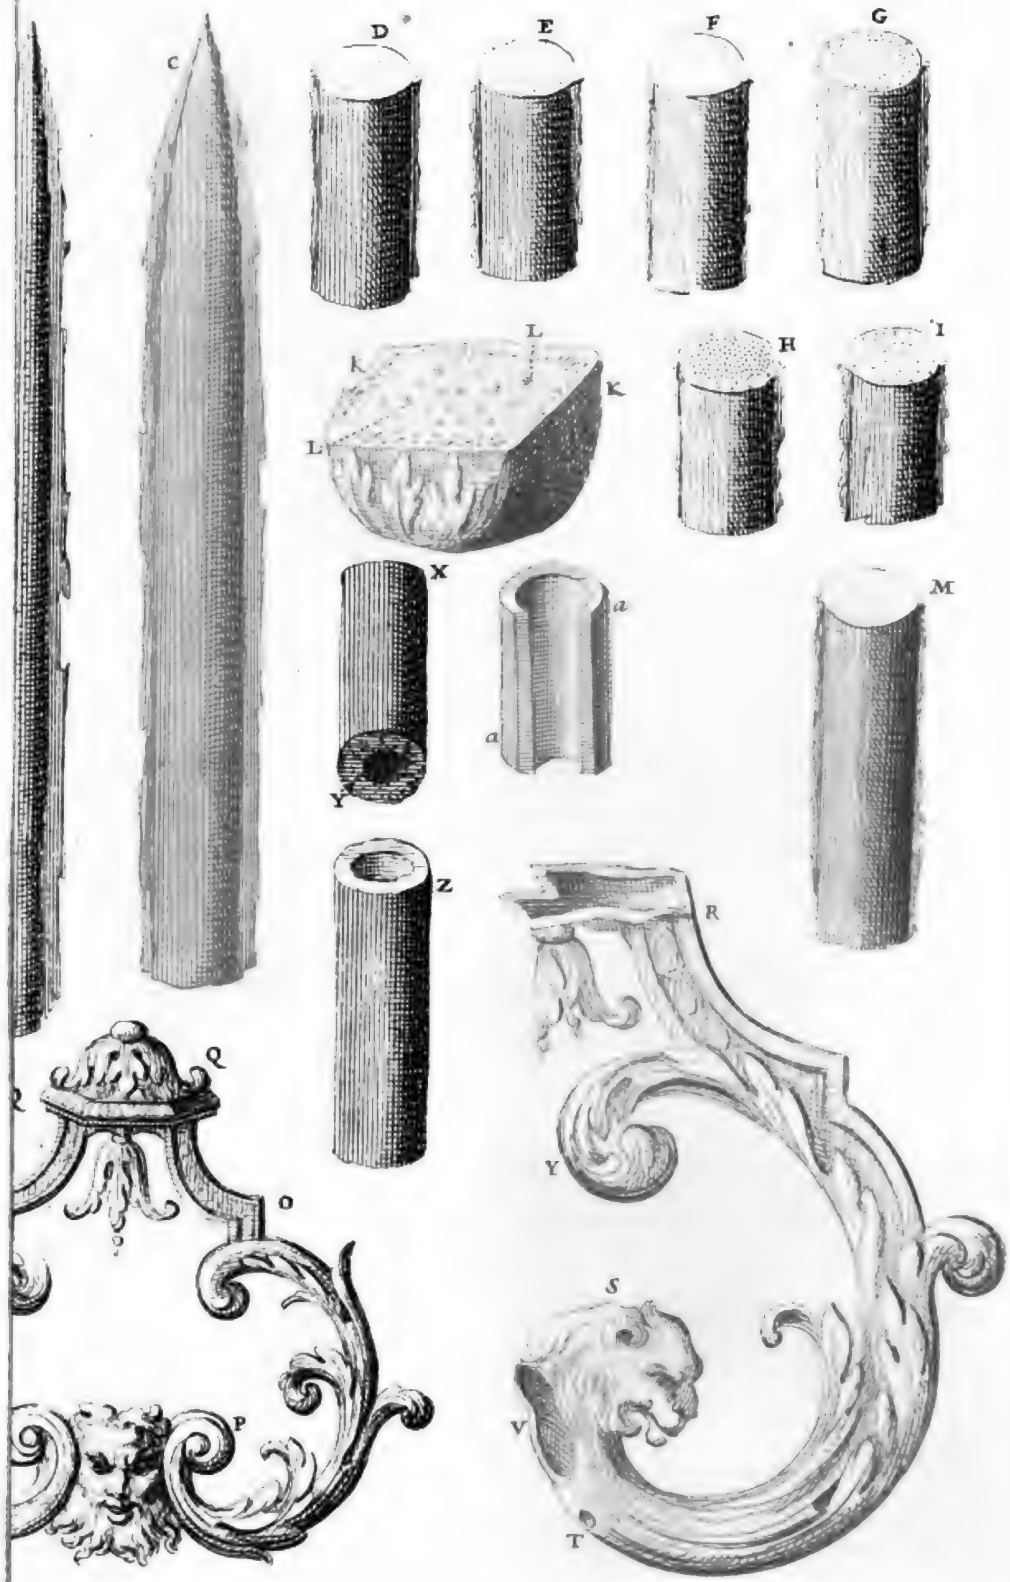

Ph. Simonneau f.

Digitized by Google

SIXIEME MEMOIRE.

Où on parcourt les differents ouvrages qui peuvent être faits de fer fondu ; où on avertit des precautions avec leſquelles quelques-uns veulent etre jettés en moule, & recuits ; & où on fait connoitre auſſi quels ſont les ouvrages qui ne doivent pas être faits de cette ſorte de fer.

FAire de plus beaux ouvrages, les faire auſſi bons, & à meilleur marché, ſont les dégrés de perfection où l'on doit travailler à conduire les arts ; & ce ſont des avantages que notre nouvel art paroît avoir dès ſa naiſſance, ſur ceux qui juſqu'ici ont mis le fer en œuvre. Il eſt peu de ces arts à qui il ne doive devenir utile, on en ſera d'autant plus convaincu qu'on fera plus d'attention aux uſages immenſes auſquels il peut s'étendre ; nous allons en indiquer une partie. Peut-être penſera-t-on que nous ſaiſiſſons volontiers cette occaſion de donner plus de prix à nos recherches ? ce qui eſt de sûr c'eſt que nous ne ſçaurions en être contents qu'à proportion de ce que elles deviendront utiles au public ; & pour les lui

rendre plus utiles, au moins devons-nous lui faire entrevoir les fruits qu'il en pourra retirer, l'avertir de ne les pas negliger.

La Serrurie eſt de tous les arts en fer celui qui nous preſente ce métal ſous plus de formes differentes, & propres à plus d'uſages differents; mais elle n'oſe même entreprendre de le façonner juſqu'à un certain point, ſurtout pour de grands ouvrages. Nous avons déja dit que les grilles, les balcons, les rampes d'eſcalier ſont d'un travail mediocre; y veut-on des feüillages, des fleurons? tout cela n'eſt executé qu'avec une tole mince. Veut on en ornements quelque choſe de plus maſſif? on a recours au cuivre, & c'eſt au grand regret des Serruriers, toujours très-fâchés d'abandonner leur métal favori. Quand ils ont fait quelque choſe de beau en pur fer, ils croïent que la dorure même le gâteroit, ou qu'elle le feroit paſſer pour être de cuivre: car ce qu'il y a de doré dans la plûpart des grandes grilles d'Egliſe, n'eſt preſque jamais que ce qui a été rapporté en cuivre. Dès qu'on aura fait faire des modelles de grilles, de balcons, des fleurons qui y doivent entrer, on multipliera autant qu'on voudra les ouvrages de ce genre; ceux qui ont des modelles de fleurons qu'ils font jetter en cuivre ont déja une avance.

Les modelles des grilles, balcons, rampes couteront, mais ne coûteront pas autant qu'on ſe l'imagineroit. Ces ouvrages ſont compoſés d'un

Digitized by Google

nombre borné de pieces qui ſe repetent ; on n'aura qu'à faire faire un modelle de chacune de ces pieces, qu'on aſſemblera après qu'elles auront été adoucies ; les balcons par exemple ne ſont qu'un aſſemblage de panneaux repetés, & il n'entre dans chaque panneau qu'un petit nombre de pieces differentes. On pourroit jetter un panneau entier en moule, mais il ſeroit plus difficile à mouler, il s'y trouveroit plus ſouvent des defauts, il demanderoit de plus grands fourneaux, pour être recuit ; il ſuffira de le mouler par parties. On en pourra faire les principaux montants en baluſtres, ou de quelqu'autre figure recherchée, au lieu qu'ils ſont faits aujourd'hui de barres unies. Les chapitaux des pilaſtres ou des colomnes, leurs baſes qui aujourd'hui ſont quelquefois de cuivre, ou qui ſont trop minces en fer, pourront être jettées en moule avec toute l'épaiſſeur convenable.

Les pieces maſſives, qui entreront dans les ouvrages de cette eſpece, ont aſſés de ſolidité d'elles-mêmes ; elles n'ont pas beſoin de prendre du corps par l'adouciſſement ; c'en ſera aſſés de mettre leurs premieres couches en état d'être usées par la lime, & coupées par le ciſeau. Si on avoit beſoin de les percer, il faudroit les adoucir davantage, mais on abbregera le temps du recuit, ſi on fait reſerver les trous dans le moule. Si ces trous doivent être en écrouës, ceux qu'on aura reſervé pourront être taraudés, quoique la piece n'ait pas été adoucie juſqu'au centre ; une partie de l'épaiſſeur qui

environne le trou l'aura été. Deux autres eſpeces d'ouvrages vont encore nous donner idée d'une façon de menager ſur la durée du recuit.

Les marteaux ou boucles des portes cocheres, & autres, ſont aujourd'hui preſque ſans ornements, & coûtent autant, que coûteront des marteaux de fer fondu très-ornés. L'endroit qui doit faire partie de la charniere, eſt un de ceux qui fatigue le plus & qui doit être percé; pour s'exempter d'une durée de recuit que le corps du heurtoir ne demande pas; dans cet endroit *, je fais mettre dans le moule une piece de fer forgé *, de figure, grandeur & épaiſſeur convenables; quand la fonte eſt jettée en moule, elle enveloppe une partie du fer forgé, elle s'y applique exactement: la piece de fer forgé eſt alors auſſi ſolidement unie avec la fonte, qu'elle le ſeroit, ſi elle étoit de fonte même, & a l'avantage de ſe laiſſer percer ſans avoir beſoin du recuit.

* Pl. 17. fig. 2. A A.

* B C C.

Des feux pour les cheminées ſeroient encore des ouvrages trés-chers, s'ils étoient ornés juſques à un certain point, il y en a à Paris d'un grand prix; on les fera à bon marché comme le reſte. Mais ſi j'en parle actuellement, c'eſt principalement pour faire remarquer que j'en ai fait recuire qui avoient été jettés en moule, avec une précaution qu'il eſt bon de ne pas ignorer. La tige du feu s'aſſemble avec la baſe à vis & à écrouë; le bout de la tige doit porter cette vis; on avoit mis dans le moule une piece de fer forgé, taillée en vis * par le bout; cela n'encherit en rien la façon,

* Fig. 5. L.

Digitized by Google

& eſt de la beſogne épargnée pour le recuit.

Des deux faits precedents nous paſſerons à une remarque generale, & utile pour quantité d'ouvrages de fer fondu; c'eſt que ſi on a à jetter en moule de groſſes pieces, & que ces groſſes pieces aient beſoin d'avoir du corps, qu'elles ſoient exposées à fatiguer, & qu'on ne veüille pas s'engager aux frais de longs recuits; il n'y a qu'à faire placer dans le moule des pieces de fer forgé proportionnées à la groſſeur de l'ouvrage, & à la force qu'on ſouhaite lui donner. On n'y mettra ſi l'on veut qu'un fil de fer gros comme le doigt, & ſi on le veut on y placera une barre de fer; le fer fondu ſe réunira bien avec le fer forgé, ils feront corps enſemble.

Au reſte ceci n'eſt pas une pratique particuliere pour nos ouvrages de fer fondu; les Fondeurs y ont recours pour quantité d'ouvrages de cuivre, qui ſeroient trop caſſants, s'ils n'étoient ſoutenus par le fer. Les grandes boucles des ſouſpentes des caroſſes ſont ſouvent fourrées de fer. Dans les grandes Statuës de bronze, il entre quelquefois des milliers de fer pour donner de la ſolidité à toute la maſſe. Les Aigles des Pupitres, & autres pieces pareilles doivent grande partie de leur ſolidité au fer.

N'oublions pourtant pas un avertiſſement important; ſçavoir, que les parties des pieces de fer forgé, introduites dans les ouvrages fondus, qui ſortiront en dehors, comme les branches des cram-

pons des marteaux*, que ces parties dis-je qui ſont de fer forgé, pourroient dans un long recuit devenir caſſantes, & plus caſſantes même que le fer fondu; les remarques, par leſquelles nous avons fini le memoire precedent, le font prevoir; le fer trop recuit ſe deſeche. Pour aller au-devant de cet inconvenient, on aura ſoin d'entourrer ces parties de matieres qui puiſſent fournir plus de parties huileuſes, que notre compoſition propre à adoucir. Le charbon en poudre fera cet effet; on en couvrira tout ce qui ſera de pur fer forgé. Qu'on moüille un peu ces pieces, & qu'après les avoir moüillées, on les trempe dans la poudre de charbon, elles en prendront aſsés pour ſe défendre contre l'effet du recuit. Pour mieux leur conſerver même cette poudre on peut la recouvrir d'une couche de terre ſablonneuſe détrempée à conſiſtance de pâte, ou de ſable à mouler. On peut encore arranger ces pieces comme les autres dans le fourneau, & lorſqu'elles ſeront en place, mettre de la poudre de charbon tout au tour de ce qui eſt de fer forgé.

* Pl. 17. fig. 2.

Mais pour revenir à nos ouvrages de Serrurie, les cages des ſerrures, ou en termes de l'art les *palaſtres*, même dans les plus ſuperbes appartements ſont ſimples, unis; ſi on leur veut quelque beauté, on eſt contraint de les faire de cuivre, quoiqu'il ſoit toujours deſagreable de toucher ce métal: on fera en fer fondu les palaſtres les plus ornés, & les plus recherchés.

Platines, targettes, verroux, fiches, en un mot toutes les ferrures qui n'ont point à fatiguer, pourront être du plus grand goût, & ne coûteront guere davantage que les unies coûtent aujourd'hui. Les clefs telles que nous en faiſons à preſent venir d'Angleterre ſe feront à peu de frais; on en jettera en moule dont les panetons ſeront pleins *, & on entaillera enſuite ces panetons ſelon la figure de la garniture à laquelle on aura envie de les faire ſervir *. Ce ſont des ouvrages qui demanderont à être très-bien adoucis, afin qu'il reſte du corps au paneton, & qu'on puiſſe percer la tige. Je ne puis m'empêcher de parler ici d'une objection qui m'a été faite, elle prouve au moins qu'il n'eſt rien qu'on ne puiſſe attaquer, par quelqu'endroit, & cela d'autant plus que l'envie de conteſter n'a eu aucune part à cette objection. Des Magiſtrats, éclairés d'ailleurs, ont regardé comme une fort mauvaiſe choſe le moyen de jetter une clef en moule, que ce devoit être une invention pernicieuſe; peu au fait de la pratique des arts, ils avoient peine à comprendre qu'il ſeroit plus facile, à qui voudroit faire mauvais uſage d'une clef, d'en faire forger une, que de la faire mouler en fer; qu'immediatement après qu'elle ſeroit forgée on pourroit y fendre les rouets, ou autres garnitures, au lieu que pour recuire celles de fer fondu, il faut du temps & de l'appareil; qu'en moins d'une demie heure, on peut forger groſſierement une clef avec ſon paneton; que d'ailleurs

* Pl. 17. fig. 7. O.

* Fig. 8.

juſqu'ici on en a pû fondre en cuivre qui ouvriroient bien, & les filoux, que je ſçache, n'ont pas eu encore recours à cet expedient.

Nous placerons encore ici un avertiſſement qui regarde pluſieurs ouvrages. Quand il ſera arrivé quelque accident leger à une piece qu'on aura moulée avec peine, ſi elle a quelqu'endroit * où la matiere n'ait pas bien rempli le moule, on la limera, ciſelera, en un mot on la reparera, ſans s'embarraſſer de ce defaut; on y apportera remede en faiſant enſuite, en fer forgé, une petite piece * ſemblable à celle qui auroit dû venir en fonte. On laiſſera une queuë à cette petite piece, qu'on taillera en vis *, & on percera une écrouë dans la place où elle doit être rapportée; ſi cela eſt executé avec adreſſe, on ne reconnoîtra pas l'endroit où la piece a été ajoûtée.

* Pl. 17. fig. 4. E.

* F, G.

* G.

Il y a encore une autre maniere de remedier aux defauts des endroits mal venus dans le moule. Ils ne pêchent jamais par trop de matiere, c'eſt toujours par trop peu; il y peut reſter des creux à remplir, des ſouflures; on coulera dans les creux * quelques goutes de fer fondu. Mais afin que la fonte qui aura été coulée s'attache parfaitement au reſte, qu'elle y faſſe corps, on chauffera le plus chauds qu'on pourra les endroits dans leſquels on la veut jetter. On recouvrira de terre les endroits qui ſont proches de ces derniers, ceux où on ne veut pas qu'elle s'attache.

* Fig. 4. H.

Les Fourbiſſeurs feront jetter en moule des gardes

Digitized by Google

des d'épées, & ils pourront finir en quelques jours des ouvrages, qui les tenoient pluſieurs mois ; ils ont déja leurs modelles ; il ne leur en faudra pas d'autres que ceux qu'ils font mouler en cuivre, ou en argent. A la verité ces épées n'approcheront plus du prix de celles d'or maſſif, comme elles ont fait ci-devant, mais on en débitera davantage. On adoucira de reſte les gardes & les pommeaux, mais il faudra réiterer les recuits des branches, qui étant longues & minces, ſeroient plus expoſées à ſe caſſer.

Les boucles de ceintures, de ſouliers, les étuis, les clefs de montre, les crochets de montre, & une infinité de colifichets n'occuperont plus, comme ils ont fait, des Ouvriers pendant autant de temps, que les plus grands ouvrages ; qu'on en ait les modelles ; & on ſera en état de les faire promptement.

Les rouës des Diamentaires ; les rouës à applatir, ou à écacher, les fils d'or, & d'argent pourront être faites de fer fondu ; ce ſont des ouvrages chers.

Je crois que l'Epronnerie y trouvera auſſi des avantages, les branches de la plûpart des brides, fatiguent peu, & pourront être fonduës, ce ſont des plus difficiles ouvrages de la forge. J'en ai fait faire qui ont bien reuſſi. Si on eſt tenté d'y faire jetter des ornements, on n'aura qu'à les demander ; on ſera maître d'en placer par tout : les filets réuſſiront encore mieux.

Un Art à qui notre adouciſſement du fer doit épargner bien du temps, & qui s'en trouvera en état de faire les plus beaux ouvrages, eſt l'Arcbuſerie; les platines de fuſils ſeront excellentes de fer fondu; j'en ai fait fondre pluſieurs pour épreuve. On les laiſſera unies, ou on les chargera d'ornements, ce ſera à la volonté de l'Ouvrier; mais ſi on les orne, ce ne ſera plus ni ſi meſquinement, ni ſi cherement qu'aujourd'hui. Au lieu de quelques legeres figures en creux qu'ont à preſent les plus finies, on pourra leur donner des ornements en relief, dans le goût de ceux des plus belles gardes d'épées; & ſi on y en veut de creux, on les fera ſemblables à ceux des plus beaux cachets. Je ne voudrois pourtant pas, que les chiens & les batteries fuſſent faites de fer fondu, j'en dirai la raiſon dans la ſuite. Mais la plaque de *couche*, la piece qui recouvre le bout de la croſſe, en peut être faite autant qu'aucune autre piece. Et de même les porte-vis, les porte baguettes, les ornements qu'on met auprès des vis qui arrêtent la platine. Si on fait les ſouſgachettes de fer fondu, il faudra conſiderablement les adoucir, comme toutes les pieces qui ſont grandes & minces. En un mot ce peut être un objet d'épargne, bien conſiderable pour les Arſenaux de Sa Majeſté. On a propoſé une idée tres ingenieuſe & tres-utile, c'eſt de faire toutes les pieces des fuſils des troupes de même calibre. Un fuſil dont le canon eſt crevé, devient inutile, parce que ſa platine ou les pieces de ſa platine, ne peuvent pas s'ajuſter à un autre

fuſil ; mais dès que toutes les pieces ſeront de même calibre, celles des uns pourront être remiſes aux autres ; quelques pieces caſſées ne rendront plus toutes les autres inutiles ; ce qui reſtera du fuſil le plus délabré ſervira à en raccommoder un autre.

Avec le temps, le Roi tirera peut-être un avantage plus important de ce nouvel Art. C'eſt par rapport à ſon artillerie, & ſur tout par rapport à celle de Mer. Je ne rapporterai pas ſur ce ſujet autant d'experiences que je ſouhaiterois : je n'ai point été à portée de faire ſur les canons, celles que j'aurois voulu tenter, mais il ne me paroit pas y avoir lieu d'apprehender que les experiences démentent ce que notre Art ſemble promettre ſur cet article. On ne fait que de deux ſortes de canons, les uns ſont de cuivre rouge avec un mêlange d'étain & de zin &c. c'eſt ce qu'on nomme ſimplement des canons de fonte ; on les appelle auſſi des canons de bronze, & nous les y appellerons toujours ici pour éviter l'équivoque de la fonte de fer. Les autres canons ſont de fer fondu, de matiere pareille à celle des contrecœurs de cheminées, de fontes griſes. On les appelle ſimplement des canons de fer ; les uns & les autres ont leurs defauts. On a fait bien des tentatives, pour avoir des canons d'une troiſiéme eſpece, exempte des imperfections des deux précedentes. On a cherché les moyens de les fabriquer de fer forgé ; c'eſt de toutes les matieres que nous connoiſſons la plus capable de réſiſter aux grands efforts, & la plus

puiſſante réſiſtance n'eſt pas trop forte pour tenir contre l'impetuoſité de la poudre. Le fer forgé eſt incomparablement plus en état de reſiſter que ne le ſont les fontes de cuivre; des canons de fer forgé, plus legers, ſeroient plus forts On en eſt même contraint par une raiſon particuliere d'affoiblir la force que le cuivre pourroit oppoſer à la dilatation de la poudre: l'ame d'un canon doit conſerver ſon diamettre, ſa rondeur uniforme; ſi le cuivre étoit pur, il n'auroit pas aſsés de dureté pour reſiſter au trainement du boulet; on eſt donc obligé de l'allier avec l'étain & le zin, ce qui le rend plus dur, mais en même temps plus caſſant: On le met en état de reſiſter mieux au trainement du boulet & moins en état de reſiſter à l'effort de la poudre. D'ailleurs les lumieres s'en agrandiſſent plus aiſément; autre inconvenient tres-conſiderable.

Les canons de bronze ſont pourtant encore preferables aux canons de fer fondu. La matiere de ces derniers reſiſte plus au trainement du boulet, mais elle eſt caſſante, & de là naiſſent deux inconvenients conſiderables 1°. Pour les rendre auſſi forts que les canons de bronze, on eſt obligé de leur donner plus de poids qu'à des canons de bronze de même calibre. 2°. Quand ces canons crevent, ils ne s'entr'ouvrent pas ſimplement comme les canons de bronze, leur matiere plus roide s'en va en éclats qui tuent des canoniers, & répandent la terreur parmi ceux qui reſtent; un canon une fois crevé, on ne charge plus les autres avec la

charge ordinaire, les coups qu'on tire enſuite ne font plus d'effet ; les combats de Mer ont ſouvent changé de face par un pareil accident.

S'il étoit poſſible de parvenir, ſans de trop grandes dépenſes, à forger des canons de fer, ils ſeroient ſans doute incomparablement meilleurs que les autres, ils reſiſteroient mieux à l'effort de la poudre, & au trainement du boulet ; étant plus forts ils ne demanderoient pas à être ſi épais. On a fait beaucoup de tentatives pour y parvenir, qui n'ont pas encore eu beaucoup de ſuccès ; elles ont même ruiné un homme, qui avoit du bien & du genie ; on ne laiſſe pas d'en faire de nouvelles journellement ; il eſt à ſouhaiter qu'elles ſoient plus heureuſes, & après tout, il n'y a pas à déſeſperer.

Quoiqu'il en ſoit, on s'en tient à preſent aux canons de bronze & aux canons de fer : l'artillerie de terre eſt de bronze, mais la plus grande partie de l'artillerie de Mer, tant celle des vaiſſeaux du Roi, que celle des vaiſſeaux Marchands, eſt de fer, il en coûteroit des ſommes trop conſiderables pour l'avoir de bronze. Les vaiſſeaux cependant ſont accablés ſous le poids de leurs canons, & c'eſt ſur tout ce qui déſole nos Negociants en temps de guerre ; ils ſeroient fort contents, s'ils pouvoient ne charger leurs vaiſſeaux que de canons de bronze.

Ce qu'ils trouvent de déſavantageux dans cette augmentation de charge, n'eſt pas ſeulement de

ce qu'elle tient la place d'un poids égal de marchandiſes. J'ai oüi dire à des Negociants ſenſés qu'elle ruine leurs vaiſſeaux, qu'elle contribuë beaucoup à les faire entr'ouvrir. Le vaiſſeau n'en eſt pas fatigué tant qu'il va vent arriere ; mais dès qu'il a le vent de côté, il eſt clair que le poids des canons, porté par une des moitiés, du vaiſſeau, tend à la ſéparer de l'autre ; la poſition de ce poids eſt cauſe que ſon effort eſt plus puiſſant qu'il ne le ſeroit, placé par tout ailleurs.

Il paroit inconteſtable, qu'au moyen de notre nouvel Art on rendra les canons de fer fondu meilleurs qu'ils ne le ſont aujourd'hui ; le fer adouci ſera certainement moins caſſant ; mais le grand objet ſera de ſçavoir ſi on peut les amener au point de ne crever plus par éclats lorſqu'ils ſeront adoucis. Je ſçai qu'on ne peut pas attendre ce bon effet de toutes ſortes de fontes adoucies ; j'en ai même fait une ſorte d'épreuve ; au lieu des grands canons j'ai fait jetter en moule un canon de piſtolet ; je l'ai fait trés-bien adoucir, je l'ai rendu trés-limable ; je l'ai chargé beaucoup plus qu'il ne devoit l'être naturellement, ſans qu'il ſe ſoit crevé ; enfin l'aïant chargé encore davantage, l'aïant preſque rempli de poudre, il s'eſt creve, & le mal eſt qu'il s'eſt crevé par éclats. Je ne crois pourtant pas que cette experience doive faire déſeſperer de parvenir à faire des canons de fer fondu qui en crevant s'entr'ouvriront comme ceux de bronze. La fonte de ce canon de piſtolet avoit été priſe au hazard ;

Digitized by

& j'ai averti qu'il y a des fontes qui donnent des fers adoucis incomparablement plus flexibles que d'autres fontes ne les donnent ; il faut donc eſſayer les differentes fontes ; & ſi on veut commencer à faire les eſſais ſur des canons de piſtolet, ils ne ſeront pas chers, & ſuffiront pour conduire à des épreuves plus conſiderables.

Pour amener des pieces de fer fondu auſſi épaiſſes que le ſont des canons au degré de ſoupleſſe neceſſaire, il faudra leur donner de longs recuits avec nos poudres ; mais la durée des recuits n'ira pas auſſi loin qu'on pourroit ſe l'imaginer. Il y a des endroits où on eſt déja en uſage de recuire pendant pluſieurs jours les canons de fer ; après qu'ils ont été tirés des moules, on les entoure immediatement de charbons allumés, ce qui produit peu d'effet. La durée de nos recuits ne ſera peut-être pas beaucoup plus longue ; nous avons vû que des pieces épaiſſes de plus d'un pouce n'en demandent que trois jours au plus ; le nombre des jours augmentera en plus grand rapport, que l'épaiſſeur ; mais ſelon les apparences, il n'ira pas bien loin, & ces frais ne ſçauroient entrer en comparaiſon avec les avantages qu'on en retirera.

D'ailleurs on fera ces recuits bien plus hardiment que pour les menus ouvrages ; on ne craindra pas de faire fondre des pieces ſi épaiſſes, les écailles ne ſeront pas non plus au rang des inconvenients à apprehender. Une des difficultés ſera d'avoir des fourneaux convenables ; on pour-

roit en employer de ſemblables à ceux dont nous avons fait uſage juſqu'ici, avec la difference du petit au grand, & ſurtout du bas au haut. Qu'on imagine les creuſets diſtribués, comme nous les avons diſtribués, & que celui du milieu a aſsés de profondeur pour recevoir un canon placé de bout, & aſsés de longueur pour en contenir pluſieurs arrangés de file. Enfin cette matiere eſt aſsés importante pour qu'on fit des experiences, dont les frais n'iroient pas bien loin. On pourroit auſſi bâtir des eſpeces de tours, faire des eſpeces de chappes plus grandes, mais ſemblables à celles dans leſquelles on moule les canons.

Comme nous n'aurions point ici à apprehender les écailles, des creuſets parfaitement clos pourroient n'être pas ſi néceſſaires.

Nous avons vû qu'on peut augmenter la force des ouvrages de fer fondu, en les fourant de fer forgé. Cet expedient ne nous fourniroit-il point le moyen de faire des canons de fer, qui auroient toutes les perfections qu'on leur voudroit? qu'on aſſemblât des barres de fer, liées de diſtance en diſtance par des frettes de fer; peut-être ſuffiroit-il de faire cet aſſemblage, avec des rivets, & dans ce cas, il ne ſeroit pas un ouvrage long. Ce bâtis de fer formeroit une eſpece de noyau, qu'on recouvriroit par dehors & par dedans de fer fondu. M de Villons, après toutes ſes tentatives ſur les canons de fer forgé, avoit penſé qu'on ne pourroit ſans des frais trop grands, leur donner leur forme

forme en entier, ſi on les faiſoit de ce metal, il avoit penſé d'en compoſer l'interieur de fer forgé qu'on revêtiroit par dehors de fonte de cuivre.

Aprés avoir parcouru les uſages qu'on peut faire de notre fer fondu, dans le grand, dans le beau, & même dans le terrible, nous allons le conſiderer par rapport à des uſages moins nobles, voir l'utilité dont il peut être dans les cuiſines. J'avouerai pourtant que ce n'eſt pas le côté par où il me paroît qu'on en doive faire moins de cas. Dans le fond il vaut mieux perfectionner les uſtenſiles, qui y ſont propres, que les armes meurtrieres; cette façon de penſer n'eſt pas la plus élevée; elle eſt au moins la plus humaine, & peut-être la plus ſenſée. On peut eſperer de faire par la ſuite preſque toute la Batterie de cuiſine de fer fondu, chaudrons, marmites, poêles à confitures, caſſeroles, baſſinoires, &c. Le Royaume, dont on neglige les mines de cuivre, épargneroit par là bien de l'argent qu'il fait ſortir pour ſe fournir de ce métal. On a depuis long-temps des marmites & des chaudrons de fer fondu; on ne s'en ſert guere qu'aux Villages & en quelques petites Villes, & c'eſt pour épargner des vaſes de cuivre. Trois raiſons ont empêché que les uſtenſiles de fer fondu de cette eſpece ne devinſſent d'un uſage plus general. 1°. Ils ont toujours un air mal-propre, comme ils ſont raboteux tant interieurement, qu'exterieurement, il n'eſt pas aiſé de les nettoyer. 2°. Ils ſont plus épais que ceux de cuivre forgé, &

par-là plus difficiles à échauffer. 3°. Enfin ils ſe caſſent aiſément ; ils ſeroient mal entre les mains des Cuiſiniers ; ils demandent à être menagés, on ne peut qu'avec riſque les frapper rudement ; ſans cela une marmite, un chaudron de fer fondu ſeroient preſque des vaſes éternels ; le feu ne les brûle point comme ceux de cuivre. Notre nouvel Art leve ces trois difficultés : on moule aujourd'hui ces vaſes moins minces qu'on ne le pourroit, afin qu'ils ſoient plus en état de réſiſter aux chocs ; ſi cependant on ne trouve pas ceux qu'on fera mouler par la ſuite, aſsés minces au ſortir du moule, on achevera le reſte aprés qu'ils auront été adoucis : on les travaillera ſur le tour, comme on travaille les chaudrons de cuivre, on les rendra auſſi minces qu'il ſera neceſſaire, pour qu'ils s'échauffent promptement. Enfin nos recuits les rendant moins caſſants, ils remedient à la principale difficulté qui en a arrêté l'uſage. Je n'oſe eſperer qu'ils leur donneront toute la ſoupleſſe du cuivre, mais ils leur en donneront aſsés, pour qu'ils ne ſe caſſent point, quand on aura une attention mediocre à les ménager. Il y a actuellement bien des maiſons aiſées, où l'on ſe ſert de marmites d'une fonte de cuivre compoſé ; elles ſont épaiſſes & caſſantes, & cependant elles coûtent fort cher. L'avantage qui compenſe ces deux defauts, eſt qu'elles ne demandent pas à être étamées.

Auſſi n'y a-t-il que la neceſſité qui ait pû forcer à

avoir recours au cuivre ordinaire, malgré ſon odeur deſagreable, & malgré la nature de la roüille à laquelle il eſt ſujet, qui eſt un dangereux poiſon. On a à la verité trés-bien imaginé d'étamer les vaſes de ce metal, pour les preſerver du vert de gris, & pour les empêcher de communiquer leur mauvaiſe odeur à ce qu'on y fait cuire, & qu'on y laiſſe refroidir. La roüille du fer n'eſt point à craindre, & eſt peu conſiderable dans les vaiſſeaux de fer fondu. Au rapport des Menageres, ces vaſes ne donnent aucun goût à ce qui a cuit dedans; elles aſſurent que la ſoupe eſt excellente dans les marmites de fer fondu. Mais enfin ſi on veut encore les défendre contre la roüille, rien n'empêchera qu'on ne les étame, comme les Serruriers étament les ſerrures, les targettes, les verroux; comme les Epronniers étament les branches & les mords de brides; & comme on étame les feüilles de fer. Je ne parle qu'aprés l'experience. J'ai fait étamer par des Epronniers des marmites de fer fondu, qui ont trés bien pris l'étain.

L'uſage de tout ce qu'on nomme Batterie de cuiſine, eſt ſi grand & ſi general, que je n'heſite point à regarder cet objet comme un des plus importants de notre Art. C'eſt beaucoup que de faire de plus belles grilles, de plus beaux balcons, de plus belles ſerrures, de faire en general des ouvrages plus recherchés, plus ornés; on pourroit pourtant douter s'il y a à gagner pour le genre humain, en multipliant juſqu'à un cer-

tain point, ce que nous appellons beau, & qui eſt ſimplement beau. Si on avoit le ſecret de bâtir des Palais à auſſi peu de frais, & auſſi promptement que des chaumieres; ſi les petites maiſons étoient ſoudainement changées en ſuperbes Edifices, nous ſerions frappés de la nouveauté du ſpectacle; mais bientôt il eût autant valu que nos maiſons ordinaires euſſent ſubſiſté. Nous conſidererions avec moins de plaiſir & d'attention les Tableaux des grands Maîtres, ſi les Barboüilleurs avoient trouvé le ſecret d'en faire de pareils. Nous ne ſçavons juger que par comparaiſon, de ce que nous appellons beau; mais en tout temps nous pouvons juger de ce qui a un rapport direct avec nos beſoins, de ce qui eſt bon; nous avons toujours avec quoi le comparer.

Ne s'inquietera-t-on point, car on eſt quelquefois étonnament humain, quand il s'agit de faire des objections, ne s'inquietera-t-on point dis-je de ce que deviendroient tant de Chaudronniers, ſi la batterie de cuiſine ſe faiſoit de fer pour la plus grande partie? J'ai vû un grand Magiſtrat s'oppoſer au privilege demandé pour une nouvelle Machine, par une raiſon de cette eſpece; je répondrai ici ce que je lui répondis pour celui qui ſollicitoit un juſte privilege, que ſi on eût toûjours eu une pareille ſenſibilité, nous n'aurions ni moulins à vent, ni à eau, ni à chevaux. Le bled étoit pilé à bras dans des mortiers, avant qu'on ſçût l'écraſer ſous des meules mûës par des

chevaux ; combien cela occupoit-il de gens ! les moulins à eau, au grand avantage du genre humain, ont reſtraint l'uſage des moulins à bras, & à chevaux, au cas de néceſſité : l'invention des moulins à vent, aſsés recente, ſupplée aux moulins à eau, qu'on ne peut conſtruire par-tout. Je ne crois pas auſſi, pour revenir à nos Chaudronniers, qu'il y eût beaucoup de gens qui vouluſſent charitablement leur acheter des uſtenſiles de cuivre, uniquement pour les faire vivre, ſi ceux de fer étoient meilleurs, & à meilleur marché. Mais qu'on ne s'inquiete point, on leur trouvera de l'occupation de reſte, ils travaillent déja en fer, ils font des rechauts & d'autres petits ouvrages ; ils s'exerceront davantage à travailler ce métal, ils le repareront, tourneront, &c.

S'il étoit poſſible de faire en fer forgé tous les uſtenciles de cuiſine, qu'on fait en cuivre, il n'y a pas lieu de croire qu'on y eût employé ce dernier metal. Si l'art y eût pû parvenir, on feroit des marmites, des caſſeroles, des chaudrons de fer battu, comme on en fait des poëles à frire. Mais le fer n'a pas une ſoupleſſe qui lui permette de ſe laiſſer contourner autant qu'il eſt neceſſaire ; & ce qui lui manque ſur tout c'eſt de ſe laiſſer *retraindre* ; c'eſt cette derniere qualité qui donne le moyen de faire au marteau des vaſes de plomb, de cuivre, d'or & d'argent. On forge de fer une poële à frire, parce que les bords de la poële ſont plus évaſés que ſon fond. Si on avoit une pareille

poële faite de cuivre ou d'argent, on pourroit la changer en un vaſe de quelle forme on le voudroit; en frappant ſur ſes bords par dehors, on les retreciroit de façon qu'ils laiſſeroient une ouverture beaucoup plus étroite que le fond d'où ils partent, c'eſt ce qu'on appelle retraindre; mais il n'y a pas moyen de retraindre ainſi le fer. J'ai oüi parler d'un Ouvrier, qui avoit eu l'adreſſe de faire de fer forgé une eſpece de bouteille à long col, qui étoit parvenu à le retraindre à ce point. Mais ce n'avoit pû être qu'après beaucoup de temps, après un nombre prodigieux de chaudes, & un pareil ouvrage en fer, étoit devenu plus cher par la façon, que s'il eût été d'argent, & peut-être d'or.

On fait à la verité des vaſes de fer plus étroits par en haut que par en bas; tels ſont nos caffetieres. Mais on ſçait que le fer de ces ſortes de vaſes n'a pas été retraint; il eſt quelquefois de differentes pieces, dont les bouts repliés les uns ſur les autres ſont retenus ſeulement par de la ſoudure; ce qui eſt cauſe qu'on n'oſeroit les expoſer au feu, que quand ils ſont pleins d'eau qui empêche le vaſe de prendre le degré de chaleur qui feroit fondre la ſoudure.

On pourra avec le fer fondu faire à l'avenir des poeles dignes d'échauffer les appartements, où ils trouvent place dans le Royaume depuis quelques années.

Les grands vaſes à fleurs, dont on pare les Par-

terres, auront en fer, les formes les plus gracieuſes, comme en bronze, & pourront être auſſi bien reparés. Enfin on pourra mouler en fer une infinité de ſtatues, de buſtes. Le petit cheval de fer fondu qui eſt dans le cabinet de Sa Majeſté à Verſailles, ne ſera plus au nombre des ouvrages rares par leur matiere. S'il y a quelque choſe à quoi le fer fondu convienne, c'eſt certainement aux ouvrages qui ne ſont faits que pour être expoſés en vûe, & qui n'ont point à fatiguer.

On fait en cuivre ou en potin des flambeaux, & une infinité d'autres uſtenſiles, qui pourront auſſi être faits de fer fondu.

Voudra-t-on dorer, ou argenter nos ouvrages de fer fondu, on n'y trouvera nul obſtacle; ils ſe doreront & argenteront, comme le cuivre; ils auront auſſi, comme le fer, leur eſpece de dorure particuliere; on pourra les dorer d'or damaſquiné, comme on dore les fuſils & les gardes d'épées. Des feux, des flambeaux, des bras, des luſtres de fer fondu, à qui on feroit prendre le violet, & ſur leſquels on jetteroit enſuite de legers ornements d'or damaſquiné, feroient de magnifiques ouvrages, & d'un grand goût.

On peut tirer parti de tout, les inconvenients même qui s'oppoſent aux recherches qu'on ſe propoſoit, peuvent ſouvent tourner à profit. C'en a été un pour les premiers ouvrages que nous avons tenté d'adoucir, que de les voir expoſés à s'écailler. Mais cet inconvenienr n'eſt pas general

pour tous. On employera hardiment la poudre d'os ſeule pour les ouvrages unis, ou pour ceux dont les ornements ne ſont pas delicats; l'adouciſſement en ſera plus prompt. Il y a même des ouvrages unis qu'on doit chercher à faire écailler, ce ſont ceux qui ſortent du moule plus épais, qu'on ne les voudroit; les marmites, les caſſeroles ſont de cette eſpece: ſi ces vaſes ne ſont pas ſortis du moule, aſsés minces, tout ce qui ſera detaché par les écailles, ſera autant de gagné ſur ce dont il faudroit les uſer, ſoit à la lime, ſoit ſur le tour.

J'ai donc fait des experiences, où non ſeulement j'ai employé, à deſſein, la poudre d'os ſeule; je me ſuis même ſervi de glaiſe, de chaux ordinaire, & de gyps calciné. La chaux ſeule fait beaucoup plus d'effet que la glaiſe. Le gyps ſeul en produit trop, il pourroit creuſer. Mais pour moderer ſon activité, je n'ai entouré l'ouvrage que d'une couche mince de cette poudre, & j'ai rempli le reſte du creuſet de poudre d'os à l'ordinaire. Alors les écailles n'ont eu qu'une épaiſſeur convenable; elles deviendront plus ou moins épaiſses ſelon que la couche de gyps ou de plâtre fin, qui entourera l'ouvrage, ſera plus ou moins épaiſſe, & auſſi ſelon la durée du feu. Mais il faut faire en ſorte que les ouvrages qu'on fera écailler, chauffent également, ſans quoi les écailles ſe trouveroient d'épaiſſeurs trop inégales.

Je rapporterai, à l'occaſion du gyps, une experience

rience qui ne fait pourtant rien au fond de notre art, c'eſt que lorſque j'ai débouché & renverſé les petits creuſets dans leſquels j'avois mis de cette poudre ſeule autour du fer fondu, avant d'avoir donné le temps à la fonte de ſe refroidir entierement, mais pendant qu'elle n'étoit que d'un rouge trés-brun, trés-foncé; dans ces circonſtances, dis-je, j'ai vû des flâmes s'élever de plus de vingt endroits de cette poudre, elles avoient la couleur de celle du ſoufre commun. Le fer fondu qui a été entouré de gyps a auſſi toujours pris une odeur de ſoufre inſupportable. Une autre remarque, c'eſt qu'il m'a paru que le gyps fait beaucoup plus écailler les fontes blanches, que les fontes griſes, & qu'il fait plus écailler & plus promptement le fer forgé, que le fer fondu.

Nous avons parcouru juſques ici les principaux uſages qu'on peut faire de notre nouvel Art, nous ne devons pas être moins attentifs à arrêter les eſperances trop avantageuſes qu'on en pourroit concevoir; nous en avons ſenti la neceſſité depuis que nous avons eu donné les fondements de cet Art dans l'Aſſemblée publique de l'Academie du mois de Novemb. 1721. Nous avons été obligés plus de fois à faire rabattre de ce qu'on s'en promettoit de trop, qu'à repondre aux difficultés qu'on auroit pû former contre divers ouvrages de ce fer. A entendre certaines gens, il falloit abandonner tout le travail de la forge; ils auroient voulu qu'on eût tout jetté en moule, juſqu'aux ouvra-

ges les plus ſimples, & je crois, juſques aux barres de fer. On veut qu'une decouverte ſerve à tout, & par là ſouvent on la rend inutile. Il y a tel remede qui eſt à preſent ignoré, qui ſeroit encore en grande reputation, & qui meriteroit d'y être, ſi on ſe fût tenu à en faire uſage dans les cas où il avoit réuſſi d'abord, ſi on n'eût pas voulu l'étendre à toutes les maladies. Afin qu'on ne faſſe point d'auſſi mauvais employs de nos fers fondus, nous avertirons avec grand ſoin, qu'ils ne doivent jamais être la matiere des ouvrages qui demandent à être d'un fer trés-doux, trés-pliant. Ce ſeroit en abuſer que d'en faire, par exemple, des canons de fuſil, puiſqu'il y a même quantité de fers en barres, qui n'y ſont pas propres. Je ne ſçai ſi le chien du fuſil, qui frappe avec une percuſſion trés-prompte, peut même être fait de fer fondu. Les ouvrages de fer qui ont beaucoup à fatiguer, doivent en general être faits du fer le plus doux, par conſequent le fer fondu ne leur convient point. Tous les ouvrages grands & trés-minces, dès qu'ils auront quelque choſe à ſoutenir, ne doivent point être de fer fondu.

D'ailleurs on ne doit chercher à faire de ce fer que des ouvrages dont le travail eſt long à la lime & au marteau; tout ce qui ne demande pas de longues façons, doit ſe faire de fer forgé. Nous avons dit qu'on feroit de fer fondu des clefs chargées d'ornements, ce ſeroit mouler pour peu de profit, & courir riſque de faire de moins bons

ouvrages que de faire de fer fondu des clefs ordinaires. Il y a d'autant plus à gagner ſur les ouvrages de fer fondu, qu'ils ſeroient plus longs à finir à la maniere ordinaire, & il en reſtera aſsés de ceux-ci pour que les avantages de notre nouvel Art s'étendent loin. Ce fer pourra être la matiere de bien des eſpeces d'ouvrages que nous n'avons pas indiqués. Peut-être auſſi trouvera-t'on des inconvenients à en faire quelques-uns de ceux pour leſquels nous l'avons jugé propre.

Les ouvrages de fer fondu bien moulés, & limés avec ſoin, ne ſçauroient ſouvent être diſtingués à la vuë de ceux de fer forgé. Il y a pourtant des circonſtances, où quoi qu'ils ſoient auſſi bons que les autres, il faut pourtant que celui qui veut s'en ſervir, ſçache quelle eſt leur origine; & ce ſeroit tromper celui à qui on les vendra, & à ſa perte, de les lui vendre pour de fer forgé. Expliquons-nous davantage par un exemple. Si on vend des fiches trés chargées d'ornements à un Serrurier, & même à un particulier, il leur ſera facile de reconnoître qu'elles ne ſont pas de fer forgé. Mais ſi on leur vend des fiches unies, & qu'on veüille leur perſuader qu'elles ſont de fer forgé, quoiqu'elles ſoient de fer fondu, il peut être malaiſé qu'ils le reconnoiſſent. Ces fiches de fer fondu, une fois miſes en place, ſoutiendront la porte, comme feroient des fiches de fer forgé. Mais pour être miſes en place, elles exigent quelquefois des précautions, que n'exigeroient pas les autres. Si

la partie qui eſt deſtinée à entrer dans le bois, a beſoin d'être redreſſée, l'Ouvrier qui la croira de fer forgé frappera deſſus trop hardiment, peut-être la caſſera-t'il; au lieu que, s'il eût ſçu qu'elle étoit de fer fondu, il l'eût frappée à froid à petits coups, ou même il l'eût fait chauffer pour la ménager davantage.

L'avidité de gagner trouve le moyen de faire faire de mauvais uſages des meilleures choſes. Pour obvier à celui dont nous venons de parler, peut-être ſeroit-il à propos que tous les ouvrages unis de fer fondu, qui ſe debiteront dans les grandes villes, fuſſent marqués pour tels. Les Syndics ou Jurés des Communautés des Serruriers, ou autres Communautés, pourroient être chargés de poſer cette marque. Mais ce ſeroit faire un plus grand mal que celui auquel nous nous propoſons de remedier, que de mettre cette marque entre les mains des Traitans; & ſi cela arrivoit, nous aurions grand regret à l'avis que nous venons de donner: neantmoints comme c'eſt une eſpece de gens qui penſent à tout, pour s'enrichir en vexant le public, ſous prétexte d'utilités, ſouvent imaginaires, ils y auroient apparemment penſé d'eux-mêmes. Heureuſement nous vivons ſous un regne, où on eſt peu diſpoſé à recevoir leurs propoſitions.

Mais pour revenir à nos ouvrages de fer fondu: chaque Ouvrier pourroit avoir chés lui un fourneau, où il adouciroit les ouvrages qui concernent ſa profeſſion. Cependant comme il en eſt

peu qui veüillent, & qui puiſſent s'écarter de leur travail ordinaire; qu'il y a même plus de profit pour eux à faire toujours la même choſe; il ſeroit plus avantageux pour le public qu'il y eût des Ouvriers établis qui travaillaſſent à adoucir les ouvrages de fer pour tous les autres; qui fuſſent des *Adouciſſeurs* de fer en titre. Si l'Ebeniſte, ſi l'Horloger, le Fourbiſſeur, le Serrurier, & de même, ſi divers autres Ouvriers ont beſoin de cuivre ou d'argent fondus en ouvrages, ils ne fondent pas eux mêmes ces métaux; il n'y a pas juſques aux Orfevres qui n'aient recours aux Fondeurs; on leur porte les modelles des pieces qu'on veut avoir; & on ſçait combien on doit leur payer la livre des ouvrages moulés. L'Arebuſier, le Serrurier, le Fourbiſſeur &c. feroient de même fondre en fer, par des Fondeurs ordinaires, tout ce qu'ils voudroient, & en payeroient la livre ſur le pied, dont ils ſeroient convenus.

Ils porteroient enſuite chés les Adouciſſeurs de fer fondu ces mêmes ouvrages, & les leur payeroient plus ou moins cher, ſelon le degré d'adouciſſement qu'ils demandent, ſoit par rapport à la ſouplesſe, ſoit par rapport à la couleur, & auſſi ſelon la groſſeur des pieces. Il ſeroit aiſé de faire un tarif ſur cela, & pour peu qu'il ſe faſſe des établiſſements, cette eſpece de tarif ſera bientôt reglé.

Ceux qui n'auront d'autre occupation que d'adoucir, qui en feront leur objet, doivent être munis de fourneaux de differentes grandeurs;

quand ils n'auront à adoucir que de menus ouvrages, qui veulent être extrêmement adoucis, ils en chargeront de petits fourneaux. Un fourneau, quelque petit qu'il ſoit, tiendra une grande quantité de gardes d'épées, de platines de fuſils, de boucles, & autres menus ouvrages; quelque peu qu'on prenne pour le recuit de chacune de ces pieces, on fera payer aſsés cher, & le temps, & le feu; avec une voye de bois on recuiroit une prodigieuſe quantité d'ouvrages de ces petites eſpeces.

Au reſte nous n'avons encore jetté que les fondements d'un Art qui a beſoin d'être perfectionné, nous ne l'avons que dégroſſi; nous n'avons pas tout tenté, nous n'avons pas tout prévû; des pratiques en grand, ſouvent réïterées apprendront encore beaucoup. Nous eſperons que ceux qui feront des experiences propres à contribuer aux progrés de cet Art, ne les envieront pas au Public; pour nous, nous lui communiquerons certainement ce que nous pourrons découvrir de nouveau ſur cette matiere, & ce qui nous reſte ſur diverſes autres matieres qui y ont du rapport, qui nous ont fourni des obſervations que nous croïons devoir être utiles, & qu'on trouvera peut-être aſsés curieuſes.

Digitized by Google

Explication de la dix-ſeptieme planche.

LA fig. 1. *eſt le marteau, la boucle de la porte cochere de l'Hôtel de la Ferté ruë de Richelieu.*

La fig. 2. *eſt le même retourné.* A A, *Sont deux pieces de fer forgé, qui ſont partie de la charniere propre à ſuſpendre ce marteau à la porte.*

B, C C. *Crampon de fer forgé qui a été enchaſſé dans le moule de ce marteau, les branches* C C, *ſont les parties* A A *de la fig.* 2.

La fig. 3. *eſt un autre marteau de porte cochere; on ſuppoſe que le fleuron* D, *étoit mal venu, & qu'on a été obligé d'y mettre une piece de rapport en fer forgé.*

La fig. 4. *le marteau de la fig.* 2. *auquel on ſuppoſe quelques defauts à raccommoder.* E, *Eſt un trou, où on a percé un écrouë, pour y rapporter un fleuron, qui eſt celui qui a été marqué* D, *fig.* 3.

F, G. *Eſt le petit fleuron de rapport, fait de fer forgé, dont la queuë* G, *a été taillée en vis.*

En H, *fig.* 4. *on ſuppoſe qu'il y a eu une ſouflure, qu'il y eſt reſté un creux que la fonte n'a pas rempli; & qu'on veut couler de la fonte dans ce trou.* I, I, *eſt un petit rebord de terre, qui forme une eſpece d'entonnoir, & qui couvre les endroits ſur leſquels la fonte ne doit pas s'appliquer.*

La fig. 5. *eſt une partie d'un feu.* L, *Eſt une piece de fer forgé qui entre dans la fig.* 5. *& qui a été miſe dans le moule.*

La fig. 6. eſt une tige de flambeau dont la partie M *eſt auſſi de fer forgé, & a été miſe au moyen du même expedient dont on s'eſt ſervi pour les fig 5. & 2.*

La fig. 7. eſt une clef de fer fondu telle qu'elle ſort du moule.

O. *Son paneton qui n'eſt point encore entaillé.*

La fig. 8. eſt la même clef dont on a entaillé le paneton, après qu'il a été adouci.

EXPLICATION

Digitized by Google

fig. 1.

fig. 2.

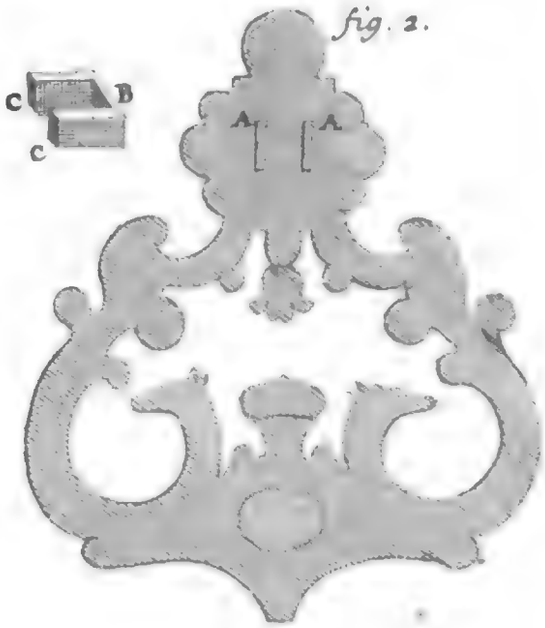

fig. 3.

fig. 4.

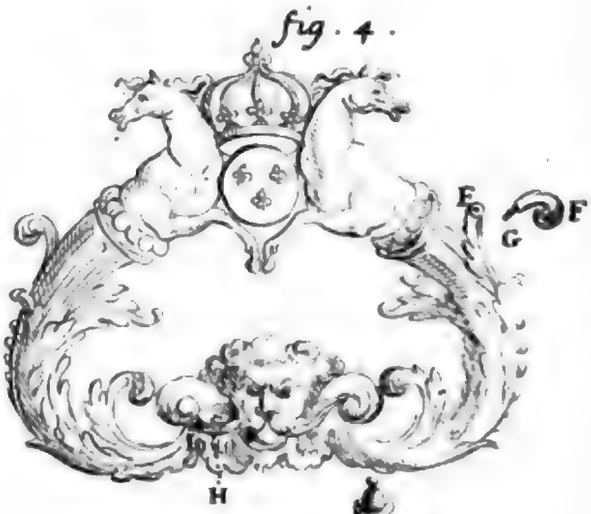

fig. 6.

fig. 5.

fig. 7.

fig. 8.

Echelle dun pied.

Ph. Simonneau del. et Sculp.

Explication de quelques Termes.

ADOUCIR le fer fondu, ou le fer forgé; diminuer ſa dureté, & ſa roideur, le rendre plus aiſé à limer, plus aiſé à couper au ciſeau; & le rendre auſſi plus flexible.

Bain, état de parfaite fuſion dans lequel un métal a été mis. Tout métal devenu bien fluide par la force du feu, eſt du métal en bain.

Bille d'acier, morceau d'acier forgé quarrément, ſouvent moins épais que large, & aſsés court; la longueur des Billes d'acier ne paſſe guere ſix à ſept pouces.

Bure d'un ſouflet, le bout du ſouflet, le tuyau par lequel le vent ſort du ſouflet.

Chaude, degré de chaleur qu'on fait prendre au fer, ou à l'acier. La chaude n'eſt que couleur de ceriſe, quand le fer n'eſt parvenu dans le feu qu'à la couleur de ceriſe. La chaude eſt appellée ſuante, ou fondante, quand le fer a chauffé au point d'être prêt à tomber par gouttes.

Corroyer un morceau de fer ou d'acier, c'eſt le re-

plier une ou pluſieurs fois ſur lui-même, après lui avoir donné une chaude ſuante, & forcer à coups de marteau, les parties à s'unir avec celles ſur leſquelles elles ont été repliées.

Découvrir, ſe découvrir dans la trempe, prendre, à ſa ſurface, une couleur blanche. De l'acier bien découvert après avoir été trempé, eſt celui dont la ſurface eſt blanche, ſur la ſurface duquel il ne paroît point de craſſe, rien de noirâtre.

Egrainer, s'égrainer, ſe caſſer par grains, l'acier trempé trop chaud s'égraine aiſément.

Etirer le fer, ou acier, l'allonger en le forgeant. On allonge beaucoup plus, qu'on n'élargit le fer qu'on étire.

Etoffe, bille, ou autre morceau d'acier, compoſé d'aciers de differents degrés de fineſſe, ſoudés les uns ſur les autres, & dont les plus fins ſont les proches du milieu.

Event, en teme de Fondeur, Canal, Rigole creuſée dans le moule, pour donner à l'air la liberté de s'en échapper.

Fenton, verge de fer qui vient d'une barre fenduë en pluſieurs parties. Cela s'execute par le moyen de très-belles machines appellées Fendries. Le fenton eſt employé par les Cloutiers, Vitriers, & divers autres Ouvriers à qui il faut du fer mince.

Fonte de fer, fer fondu qui n'a pas encore été ramené à l'état du fer malleable, ou c'eſt fer qui ne ſçauroit ſoutenir le marteau ni à chaud, ni à froid, & qui eſt beaucoup plus dur, que le fer forgé.

Gerſure de l'acier, fentes, petites crevaſſes, qui tirent leur nom de leur reſſemblance avec les gerſures de la terre.

Gueuſe, longue piece de fer fondu, de fonte de fer, dont la figure approche de celle d'un priſme à baſe triangulaire. Il y en a de longues de dix à douze pieds, & qui peſent depuis 12. à 1500. livres juſqu'à deux milliers.

Jet, en terme de Fondeur, eſt tout canal qui conduit le métal dans les creux du moule; c'eſt auſſi le métal qui s'eſt moulé dans un pareil canal.

Laitier, matiere vitrifiée, eſpece de verre qui ſurnage la fonte de fer qui eſt en bain. Il y a des laitiers de bien des couleurs differentes; il y en a qui tiennent beaucoup de fer, & d'autres qui n'en ont point, ou très-peu.

Pailles de fer, ou de l'acier, parties mal réunies. Les fentes qui forment des pailles different de celles des gerſures, en ce que les gerſures ne font, pour ainſi dire, qu'entailler la barre ou la bille, au lieu que les pailles ſont des parties ſouvent aſſés gran-

des, preſque entierement ſeparées de celles ſur leſquelles, elles ſont appliquées.

Paquet, en termes de trempe, eſt une eſpece de boiſte de tole enduite de terre, dans laquelle de l'acier eſt renfermé & environné de certaines matieres; on fait chauffer l'acier dans ce paquet d'où on le retire pour le tremper.

Quarillon, fer forgé quarrement, auſſi épais que large, qui a environ huit à dix lignes ſur chaque face.

Recuire, c'eſt ordinairement chauffer le fer & l'acier dans une autre vûë que celle de les forger après qu'ils auront été chauffés. Souvent on recuit l'acier pour le détremper, pour l'adoucir, & quelquefois pour le rendre plus dur, comme pour les trempes en paquet.

Recuit, maniere de chauffer l'acier ou le fer, à un leger degré de chaleur, quand on les chauffe à la forge; mais à quelque degré de chaleur qu'on les faſſe parvenir, quand on les chauffe renfermés dans des creuſets, ou autres capacités équivalentes, cette maniere de les chauffer porte toujours le nom de recuit.

Ringard, toute barre de fer, ſoit droite, ſoit crochue, avec laquelle on remue les charbons ou le bois enflammé, ou le metal qui chauffe, ou qui eſt en fuſion.

Refouler, ſe refouler, ſe laiſſer applatir, ceder

Digitized by Google

à la preſſion. Un ciſeau, d'un mauvais acier, refoule quand on lui fait couper du fer à froid, ſon taillant devient mouſſé.

Souder deux morceaux de fer enſemble, ou deux morceaux d'acier, ou un morceau d'acier avec un morceau de fer, c'eſt obliger deux morceaux à ſe réunir enſemble parfaitement, à ne compoſer plus qu'une même piece. Cela s'execute en frappant ſur les deux morceaux qu'on veut réunir, après les avoir chauffés preſque fondants. Souder du fer avec du fer n'eſt point faire leur réunion au moyen de ſoudure. Quand on ſe ſert de ſoudure pour les réunir, cette façon s'appelle brazer.

Surchaufure, trop grand degré de chaleur qu'on a donné à l'acier ; l'acier ſurchauffé a perdu une partie de ſa qualité.

Tremper l'acier, le refroidir ſubitement, & pour l'ordinaire en le plongeant rouge dans de l'eau commune froide.

Trempe, ſignifie tantôt la qualité qu'a priſe l'acier trempé, tantôt la matiere dans laquelle il a été trempé ; tantôt les préparations qui ont precedé la trempe. L'acier a eu une trempe dure caſſante, quand il eſt devenu dur caſſant après avoir été trempé. La trempe à l'eau, la trempe au ſuif, ſont le ſuif ou l'eau dans laquelle on trempe l'acier. La trempe en paquet, c'eſt faire

recuire l'acier dans un paquet, avant de le tremper.

Tuyere, court tuyau, en forme de cone tronqué, dans lequel ſont logés, à leur aiſe, le bout, ou la bure du ſouflet, ou des ſouflets, d'une forge, ou d'un fourneau.

Voiler, ſe courber, une plaque de terre qui ſe courbe, qui prend la figure d'une voile.

FIN.

TABLE DES MEMOIRES
contenus dans la premiere Partie de ce Volume.

PREMIER MEMOIRE, *Où après avoir donné une idée generale des aifferentes manieres de faire l'Acier, on examine quelles ſont les matieres propres à convertir le Fer forgé en Acier, & quels mêlanges on doit faire de ces matieres pour le changer dans l'Acier le plus fin, & le meilleur.* Page 1.

II. MEM. *Où ſont rapportées des obſervations generales qui conduiſent à regler le feu à propos.* 43.

III. MEM. *Qui apprend à faire les eſſais en petit.* 61.

Digitized by Google

IV. MEM. *Où l'on donne la conſtruction d'un nouveau fourneau, qu'on croit le plus avantageux de ceux qui peuvent être employés à la converſion du fer en acier, & où l'on fait quelques reflexions generales ſur les autres fourneaux.* 81.

V. MEM. *Sur la nature des differentes eſpeces des fers conſiderés par rapport aux diſpoſitions qu'ils ont à être convertis en acier.* 153.

VI. MEM. *Qui contient des obſervations ſur les changements ſenſibles qui ſe font dans le fer, pendant qu'il eſt converti en acier; ſur les précautions avec leſquelles il faut forger le nouvel acier, & le reſultat des frais de la converſion du fer en acier.* 173.

VII. MEM. *Où l'on établit le caractere de l'acier, en quoi il differe eſſentiellement du fer, & cela en ſuivant les opérations qui changent le fer forgé en acier.* 203.

VIII. MEM. *Où par la décompoſition de l'acier, on acheve d'établir que ſa difference eſſentielle d'avec le fer conſiſte en ce qu'il eſt plus penetré de parties ſalines & ſulfureuſes. Et où l'on donne en même temps le moyen de raccommoder la plûpart des aciers défectueux.* 219.

IX. MEM. *Sur l'analogie qu'il y a entre les procedés au moyen deſquels on tire des aciers immediatement des fontes, & ceux qui changent le fer forgé en acier. Sur une maniere de faire de l'acier de fer forgé, dont nous n'avons point encore parlé; & pourquoi il eſt plus aiſé de porter les aciers de fer forgé au point de perfection où on les veut, que ceux qui viennent des fontes.* 237.

X. MEM. *Des manieres de connoître les défauts & les bonnes qualités de l'acier, & pluſieurs vûës pour parvenir à comparer des aciers de differents degrés de perfection.* 259.

XI. MEM. *Explication des principaux effets que la trempe produit ſur l'acier.* 310.

XII. MEM. *Sur les differentes trempes qu'on peut donner à l'acier; & ſur les recuits qu'on lui donne ſouvent après l'avoir trempé.* 341.

TABLE DES MEMOIRES
contenus dans la ſeconde partie.

PREMIER MÉMOIRE. *Des differentes ſortes de fontes de fer, ou de fers fondus, & de leurs qualités; de la maniere de rendre ces fontes plus pures; & à quoi il a tenu qu'on ne fit de fer fondu quantité d'Ouvrages, qu'on peut faire de fer forgé.* 385.

II. MEM. *Sur les differentes manieres de fondre le fer, ſur des attentions qu'il faut avoir pour jetter le fer fondu en moule, & pour tirer les Ouvrages des moules.* 408.

III. MEM. *Où ſont rapportés les eſſais qu'on a faits de differentes matieres pour adoucir le fer fondu, & quelles ſont celles que ces eſſais ont montré y être les plus propres.* 450.

IV. MEM. *Des fourneaux propres à adoucir les ouvrages de fer fondu.* 475.

V. MEM. *Des précautions avec leſquelles on doit recuire les ouvrages de fer fondu. Des changements que les differents degrés d'adouciſſement produiſent dans ce fer. Comment on peut redonner aux ouvrages de fer fondu la dureté qu'on leur a ôtée. Et comment on peut, & juſqu'à quel point, adoucir le fer forgé.* 496.

VI. MEM. *Où on parcourt les differents ouvrages qui peuvent être faits de fer fondu; où on avertit des précautions avec leſquelles quelques-uns veulent être jettés en moule, & recuits; & où on fait connoître auſſi quels ſont les ouvrages qui ne doivent pas être faits de cette ſorte de fer.* 529.

Fin de la Table.

De l'Imprimerie de P. A. PAULUS-DU-MESNIL, ruë S. Severin, aux Armes du Roy.

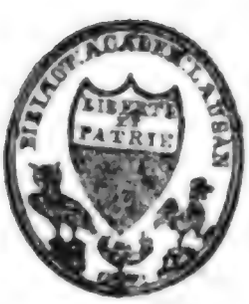

Digitized by Google

Digitized by Google